



DS5K2 系列伺服驱动器

用户手册

无锡信捷电气股份有限公司

资料编号：SC5 17 20260630 1.3.1

DS5K2 系列伺服驱动器 用户手册	安全注意事项	
	目录	
	伺服系统的选型	1
	伺服系统的安装	2
	伺服系统的配线	3
	操作面板的使用	4
	伺服系统的运行	5
	CANOPEN 总线通讯（仅 22/32 功率段支持）	6
	伺服增益的调整	7
	报警分析	8
	MODBUS-RTU 通讯	9
	附录	
	手册更新日志	

基本说明

- 感谢您购买了信捷 DS5K2 系列伺服驱动产品。
- 本手册主要介绍 DS5K2 系列伺服驱动器、MS6 系列伺服电机的产品信息。
- 在使用产品之前，请仔细阅读本手册，并在充分理解手册内容的前提下，进行接线。
- 请将本手册交付给最终用户。

本手册适合下列使用者参考

- 伺服系统设计者
- 安装及配线工作者
- 试运行及伺服调试工作者
- 维护及检查工作者

手册的获取途径

- 信捷官网下载
网址: www.xinje.com
路径: 服务与支持-下载中心
- 扫描下方二维码查阅



责任申明

- 手册中的内容虽然已经过仔细的核对，但差错难免，我们不能保证完全一致。
- 我们会经常检查手册中的内容，并在后续版本中进行更正，欢迎提出宝贵意见。
- 手册中所介绍的内容，如有变动，请谅解不另行通知。

联系方式

如果您有关于本产品的使用问题，请与购买产品的代理商、办事处联系，也可以直接与信捷公司联系。

- 总机: 0510-85134136
- 传真: 0510-85111290
- 热线: 400-885-0136
- 网址: www.xinje.com
- 邮箱: xinje@xinje.com
- 地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有

未经明确的书面许可，不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容，违者要对造成的损失承担责任。保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。

二〇二四年 三月

安全注意事项

在使用本产品之前，请务必仔细阅读这一部分的内容，并在充分了解产品的使用、安全、注意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下，正确进行产品接线。

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、取下安全标识，说明如下：

	危险 Danger	为防止触电，安装接线前，请务必断开电源，必须接好接地端子，请按照用户使用手册规范操作。 Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal.Readthe manual and follow the safety instructions before use.
	高压注意 Hazardous Voltage	本设备使用高压 220V/380V 供电，带电状态下或电源切断后 15 分钟内，请不要触碰接线端子，否则可能导致触电。 The equipment is powered by 220V/380V at high voltage.Please do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power, risk of electric shock.
	高温注意 High Temperature	通电后请勿触摸散热器，否则有被烫伤的风险。 Do not touch the radiator after electrification, risk of scald.
	室内安装 Indoor Only	请安装在无日晒雨淋的室内。 Please install it indoors without sun and rain.

在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项，其他未竟事项，请遵守基本的电气操作规程。

 **产品确认注意**

1. 受损的驱动器、缺少零部件的驱动器，或者是型号不符合要求的驱动器，请勿安装。

2. 错误使用时，可能会产生危险，有可能受到中度的伤害或受轻伤的情况下，以及有可能造成财产损失。

 **安装注意事项**

1. 安装接线前、请务必断开电源、防止触电危险。

2. 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，造成触电和火灾危险。

3. 请勿直接触摸产品的导电部位，有可能引起误动作、故障。

4. 错误使用时，可能会产生危险，引发人身伤亡或者受到严重伤害，以及有可能造成严重的财产损失。

 **接线注意事项**

1. 请将 AC 电源正确连接到驱动器的专用电源端子上 L/N 或者 L1/L2/L3 或者 R/S/T。请勿将驱动器的输出端子 U、V、W 与三相电源连接。

2. 请正确连接地线，接地不良可能会造成触电。请使用 2mm² 的电线对驱动器的接地端子进行接地。

3. 请锁紧端子的固定螺丝，否则可能会造成火灾。

4. 在对驱动器进行接线操作前，请务必断开所有外部电源。

5. 布线请保证编码器线、动力线处于松散状态，不要绷紧，以免线缆破损。



操作注意事项

1. 驱动器运行后，请勿触摸电机的旋转部分，有受伤的危险。
2. 请注意试运行电机一次，勿将电机与机械相连，有受伤的可能。
3. 连接机械后，请先设定好合适的参数再运行，否则有可能造成机械失控或故障。
4. 在运行中，请勿触摸散热器，有被烫伤的危险。
5. 带电状态下，请勿改变配线，有受伤的危险。
6. 请勿频繁开关电源，若需多次开关电源、请控制在 2 分钟 1 次。



保养与检查

1. 禁止接触伺服驱动器和伺服电机内部，否则可能会造成触电。
2. 电源启动时，禁止拆下驱动器面板，否则可能会造成触电。
3. 电源关闭 10 分钟内，不可接触接线端子，否则残余电压可能造成触电。



配线注意

1. 请不要将动力线和控制信号线从同一管道内穿过，也不要将其绑扎在一起。动力线和控制信号线相隔 30 厘米以上。
2. 对于信号线、编码器（PG）反馈线，请使用多股绞合线与多芯绞合整体屏蔽线。对于配线长度，信号输入线最长为 3 米，PG 反馈线最长为 20 米。

目录

目录	iii
▶▶ 产品到货时的确认	1
1. 伺服系统的选型	2
1.1 伺服驱动器选型	2
1.1.1 型号命名	2
1.1.2 铭牌说明	2
1.1.3 各部分说明	3
1.1.4 性能规格	4
1.1.5 电气规格	5
1.2 伺服电机选型	6
1.2.1 型号命名	6
1.2.2 各部分说明	7
1.2.3 轴向载荷&径向载荷	7
1.3 线缆选型	8
1.3.1 型号命名	8
1.3.2 线缆引脚定义说明	9
1.4 其他配件选型	14
1.4.1 制动电阻选型	14
1.5 外围元器件选型	15
1.5.1 熔断器	15
1.5.2 断路器	16
1.5.3 电磁接触器	16
1.5.4 EMC 滤波器	17
1.5.5 磁环和磁扣	18
2. 伺服系统的安装	19
2.1 伺服驱动器的安装	19
2.1.1 安装场所	19
2.1.2 环境条件	19
2.1.3 安装标准	19
2.2 伺服电机的安装	21
2.2.1 环境条件	21
2.2.2 安装注意事项	22
2.2.3 安装场所	23
2.3 伺服线缆的安装	24
2.3.1 选配信捷线缆	24
2.3.2 信捷线缆规格	25
2.4 伺服驱动器的外形尺寸	28
2.5 伺服电机的外形尺寸	31
3. 伺服系统的配线	39
3.1 接线端子介绍	41
3.1.1 伺服驱动器端子排布	41

3.1.2	主电路端子及说明	41
3.1.3	CN0 ~ CN4 端子说明	43
3.2	信号端子分类及功能	48
3.2.1	低速脉冲指令输入	48
3.2.2	高速脉冲指令输入	49
3.2.3	SI 输入信号	50
3.2.4	S0 输出信号	51
3.2.5	模拟输入电路	52
3.2.6	编码器反馈输出信号	53
4.	操作面板的使用	54
4.1	基本操作	54
4.1.1	操作面板说明	54
4.1.2	按键操作	54
4.2	运行显示状态说明	56
4.3	U 组监控参数	58
4.4	F 组辅助功能参数	63
4.4.1	F0 组操作	63
4.4.2	F1 组操作	64
4.5	故障报警处理	66
4.6	P 组参数设定	66
4.6.1	输入/输出 SI、S0 相关 P 组参数设定举例	67
4.6.2	负数值 P 组参数设定举例	67
4.7	查看电机代码	68
5.	伺服系统的运行	69
5.1	控制模式的选择与切换	69
5.1.1	控制模式的选择	69
5.1.2	控制模式切换	70
5.2	基本功能的设定	71
5.2.1	点动运行	71
5.2.2	伺服使能设定	72
5.2.3	旋转方向切换	73
5.2.4	停止方式设定	73
5.2.5	失电制动器（抱闸）	77
5.3	位置控制	82
5.3.1	位置模式通用	82
5.3.2	位置控制（外部脉冲位置指令）	114
5.3.3	位置控制（内部位置指令）	116
5.4	速度控制	124
5.4.1	速度模式通用控制	124
5.4.2	速度控制（内部设定速度）	127
5.4.3	速度控制（外部脉冲频率指令）	130
5.4.4	速度控制（外部模拟量）	131
5.5	转矩控制	134
5.5.1	转矩模式通用	134
5.5.2	转矩控制（内部设定）	134
5.5.3	转矩控制（外部模拟量）	135
5.6	绝对值系统	138

5.6.1	绝对值系统的设定	138
5.6.2	更换电池	138
5.6.3	旋转圈数上限设定值	139
5.6.4	通讯读取绝对值位置	140
5.6.5	绝对值编码器清除多圈	141
5.6.6	绝对值编码器零点位置标定	141
5.6.7	绝对值回原案例	142
5.6.8	绝对值功能	143
5.7	辅助功能	145
5.7.1	防堵转保护	145
5.7.2	转矩限制	146
5.7.3	速度限制	147
5.7.4	输入输出端子分配	147
5.7.5	输出端子功能说明	149
5.7.6	输入端子功能	154
5.8	编码器 ABZ 相分频输出	155
5.9	弱磁控制（4230 及以上版本支持）	157
5.9.1	弱磁功能概述	157
5.9.2	弱磁相关参数设置	157
6.	CANOPEN 总线通讯（仅 22/32 功率段支持）	158
6.6	对象字典区域分配	158
6.7	CiA402 运动控制说明	167
6.8	CiA402 运动控制模式	179
7.	伺服增益的调整	204
7.1	伺服增益调整概述	204
7.1.1	概述和流程	204
7.1.2	几种调整的区别	206
7.2	转动惯量推定	207
7.2.1	概述	207
7.2.2	注意事项	207
7.2.3	操作工具	208
7.2.4	操作步骤	208
7.3	快速调整	212
7.3.1	概述	212
7.3.2	快速调整步骤	212
7.3.3	刚性等级对应增益参数	212
7.3.4	注意事项	216
7.4	自动调整	217
7.4.1	概述	217
7.4.2	注意事项	217
7.4.3	操作工具	217
7.4.4	内部指令自整定操作步骤	218
7.4.5	外部指令自整定操作步骤	221
7.4.6	相关参数	225
7.5	手动调整	227
7.5.1	概述	227
7.5.2	调整步骤示例	228

7.5.3 调整的增益参数	229
7.6 自适应调整	231
7.6.1 概述	231
7.6.2 注意事项	231
7.6.3 操作步骤	231
7.6.4 惯量模式及相关参数	231
7.6.5 推荐惯量比参数	232
7.6.6 自适应相关参数效果	232
7.6.7 自适应有效时变为无效的的参数	233
7.7 振动抑制	234
7.7.1 概述	234
7.7.2 操作工具	234
7.7.3 振动抑制（面板）	234
7.7.4 振动抑制（上位机软件）	235
7.7.5 振动抑制（手动设置）	236
7.7.6 振动抑制（easyFFT）	236
7.7.7 陷波滤波器	237
7.8 增益调整应用功能	240
7.8.1 模型环控制	240
7.8.2 转矩扰动观测	242
7.8.3 增益调整参数	242
7.8.4 增益切换	242
7.8.5 速度环 P-PI 模式切换	247
7.9 增益调整相关	251
7.9.1 出现负载晃动时	251
7.9.2 出现振动时	251
7.9.3 出现噪音时	251
8. 报警分析	253
8.1 报警参数一览表	253
8.2 报警类型分析	256
9. Modbus-RTU 通讯	266
9.1 通讯接线	266
9.2 通讯参数设置	268
9.3 通讯协议	270
9.3.1 字符结构	270
9.3.2 通讯资料结构	270
9.4 通讯案例	272
9.4.1 与信捷 PLC 通讯案例	272
附录	274
附录 1. P 组功能参数一览表	274
附录 2. UX-XX 监视状态内容	293
附录 3. FX-XX 辅助功能内容	298
附录 4. Modbus 地址对应表	298
附录 5. 常见使用问题分析	305
附录 6. 一般调试步骤	308
附录 7. 应用案例	309
附录 8. 伺服常用模式参数	311

附录 8.1 基本通用参数 311

附录 8.2 外部脉冲位置模式常用参数 311

附录 8.3 内部位置模式常用参数 312

附录 8.4 内部转矩控制常用参数 312

附录 8.5 外部模拟量转矩控制常用参数 312

附录 8.6 内部速度控制常用参数 313

附录 8.7 外部脉冲速度控制常用参数 313

附录 8.8 外部模拟量速度控制常用参数 313

附录 9 认证及标准要求 314

 附录 1.1 本产品适用的欧盟指令及符合性标准 314

 附录 1.2 制造商与欧盟授权代表信息 315

手册更新日志 316

▶▶产品到货时的确认

产品到货后，请就以下几个方面确认产品的完好性。

确认项目	备注
到货的产品是否与所定型号相符？	请根据伺服电机、伺服单元的铭牌进行确认。
伺服电机的旋转轴是否运行顺利？	能用手轻轻转动属正常。带抱闸的电机则不转动。
是否有破损的地方？	请从外表整体检查是否有因运输等引起的损伤。
是否有螺丝松动的地方？	用螺丝刀检验是否有松动的地方。
电机代码是否一致？	检查驱动器U3-70和电机标签的电机代码是否一致。

如上述所列项目有不妥之处，请及时与本产品的代理商、办事处或信捷公司的销售部门联系。

1. 伺服系统的选型

1.1 伺服驱动器选型

1.1.1 型号命名

DS 5□-2 □P□ - PTA

显示	产品名称
DS	伺服驱动器

显示	产品系列
5K2	全功能型

显示	额定输入电压
2	AC220V
4	AC380V

显示	编码器类型
T	通讯型编码器

显示	额定输出功率
0P1	100W
0P4	400W
0P7	750W
1P0	1.0KW
1P5	1.5KW
2P3	2.3KW
2P6	2.6KW
3P0	3.0KW
5P5	5.5KW
7P5	7.5KW
22P0	22KW
32P0	32KW

1.1.2 铭牌说明

产品型号

额定输入

产品序列号

XINJE

SERVO DRIVER

MODEL: DS5K2-21P5-PTA

AC INPUT

1PH 200~240V 50/60Hz 6.0A

3PH 200~240V 50/60Hz 4.4A

QC PASS

合格标识

AC OUTPUT

3PH 0~240V 8A 0~500Hz 1.5KW

3PH 0~240V 8A 0~500Hz 1.5KW

MOTOR CODE:8058

V3.2.10/V4.2.30

硬件版本/固件版本

1A*****


WUXI XINJE ELECTRIC CO.,LTD. MADE IN CHINA

额定输出

硬件版本/固件版本


1. 1. 3 各部分说明

■ 0. 1kW~7. 5kW 伺服驱动器

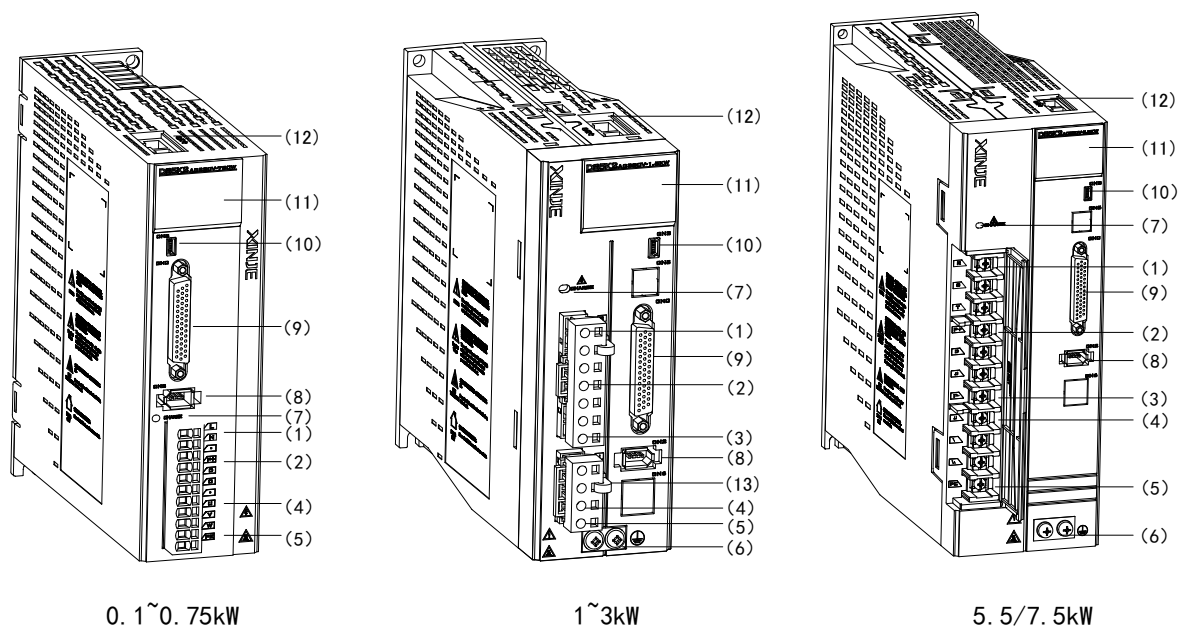

编号	名称	编号	名称
(1)	L/N、L1/L2/L3、R/S/T主回路电源输入端子	(8)	CN2：编码器通讯口
(2)	P+、D、C制动电阻连接端子	(9)	CN0：输入输出控制端口
(3)	P+、P-母线端子	(10)	CN3：RS232通讯口
(4)	U、V、W伺服电机动力端子	(11)	驱动器显示面板
(5)	PE电机接地端子	(12)	CN4：RS485通讯口
(6)	驱动接地端子	(13)	接线辅助卡扣
(7)	CHARGE母线电压指示灯		

■ 22kW、32kW 伺服驱动器

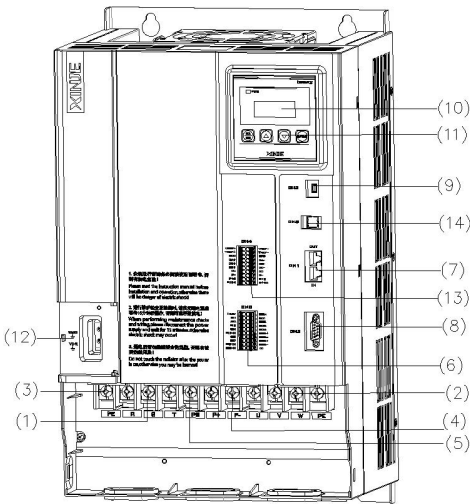

编号	名称	说明
(1)	R/S/T主回路电源输入端子	参考驱动器铭牌额定电压等级输入主回路电源： R/S/T：三相380V主回路供电。
(2)	U、V、W伺服电机动力端子	连接伺服电机U/V/W相。
(3)	PE接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理， 与外部地桩连接，进行接地处理， 与电源接地端子连接，进行接地处理。
(4)	P+、P-母线端子	驱动器母线端子。
(5)	PB端子	使用外置制动电阻时，将制动电阻接至P+和PB端子
(6)	CN0：输入输出控制端口	端子指令输入信号及其他输入输出信号端口。
(7)	CN1：RJ45网口	支持低速485通讯和CANopen通讯。
(8)	CN2：编码器通讯口	与电机编码器端子连接。
(9)	CN3：RS232通讯口	RS232通讯接口，与伺服上位机调试软件通讯连接。
(10)	驱动器显示面板	5位8段LED数码管，用于显示伺服的运行状态及参数设定。
(11)	面板操作按键	四个面板操作按键，用于查看伺服的运行状态及设定参数。
(12)	EMC接地、防雷击接地	EMC 接地：抑制电磁干扰，保障设备正常运行和信号完整性； 防雷击接地：泄放雷击电流，防止设备损坏和人身伤害。
(13)	CN4：脉冲、模拟量、编码器差分反馈功能端子	脉冲信号、模拟量信号、编码器差分反馈功能端子
(14)	CN5：STO安全功能端子（预留）	STO功能安全端子，用于安全功能的应用场景，外部安全功能信号接入。（暂不启用）

1.1.4 性能规格

伺服单元	DS5K2系列伺服驱动器	
适用编码器	标准：17bit/19bit/23bi 通讯编码器（固件版本<4230 伺服驱动器，可适配编码器类型为 CN、TH 的伺服电机；固件版本≥4230 伺服驱动器，可适配编码器类型为 CS、CM、CN、TL、TH 的伺服电机。	
输入电源	DS5□-2□P□-PTA：单/三相 AC200~240V，50/60Hz（若单相供电请接至 L1、L3，否则掉电时会影响参数记忆） DS5□-4□P□-PTA：三相 AC380~440V，50/60Hz	
控制方式	三相全波整流 IPM PWM 控制正弦波电流驱动方式	
产品符合标准	EN 61800-5-1:2007/A11:2021	
保护等级	Class I	
连接电网系统	TN/TT	
使用条件	使用温度	-10~+40 °C
	保存温度	-20~+60 °C
	环境湿度	90%RH以下（不结露）
	耐振动	4.9m/s ²
	海拔高度	不高于1000m，高于1000m时请降额使用（每高100m降额1%）


1.1.5 电气规格

驱动器型号	驱动器功率 (kW)	连续输出电流 (A)	最大输出电流 (A)	供电输入电流 (A)	供电电源	冷却方式
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	1.3	单相 AC200~240V, 50/60Hz	自冷
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8	4		自冷
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8	5.5		风冷
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18	6(1PH) 4.4(3PH)	单相/三相 AC200~240V, 50/60Hz	风冷
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20	7.4(1PH) 5.1(3PH)		风冷
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18	8(1PH) 7.4(3PH)		风冷
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93	8(1PH) 7.4(3PH)		风冷
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6	4	三相 AC380~440V, 50/60Hz	风冷
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75	4		风冷
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25	6.8		风冷
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7	8		风冷
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50	16		风冷
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5	20		风冷
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75	35		风冷
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124	50		风冷

1.2 伺服电机选型

1.2.1 型号命名


■ MS6 电机

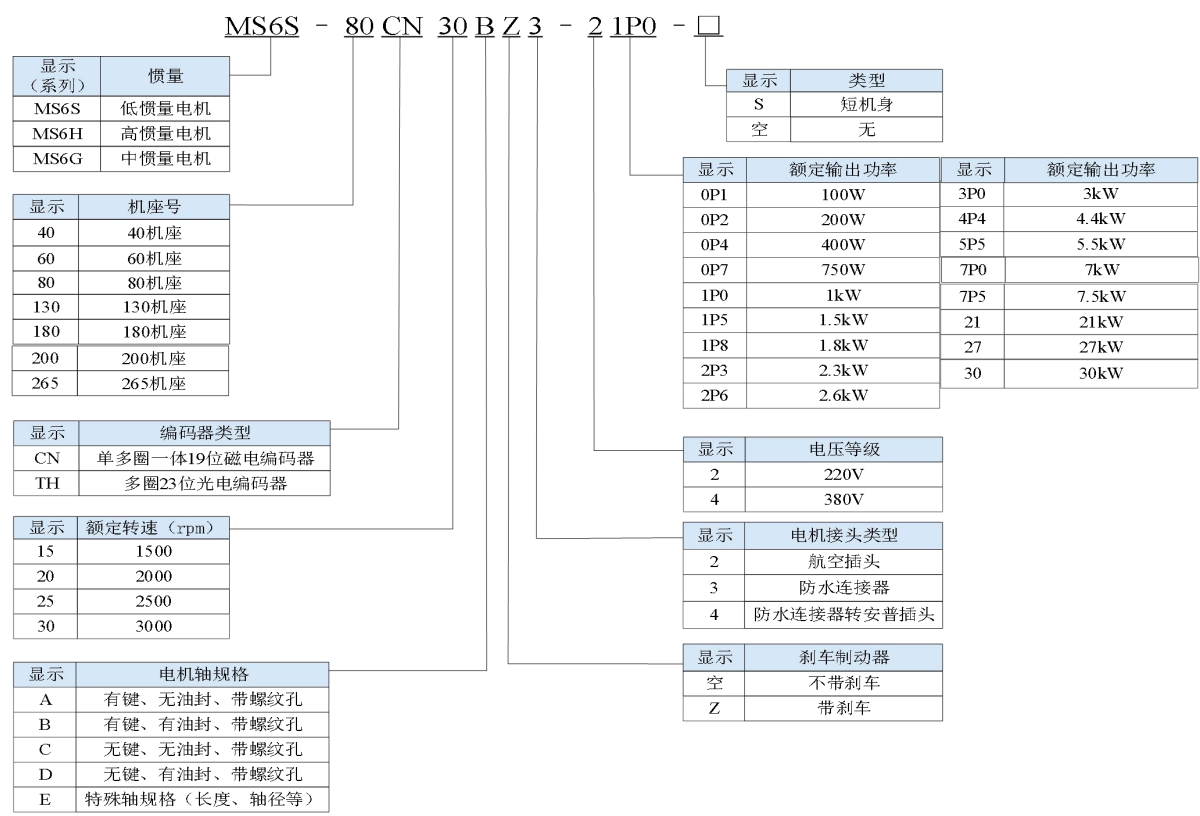


DS5K2 系列（固件版本<4230）伺服驱动器，可适配编码器类型为 CN、TH 的伺服电机；

DS5K2 系列（固件版本≥4230）伺服驱动器，可适配编码器类型为 CS、CM、CN、TL、TH 的伺服电机。

1. 2. 2 各部分说明

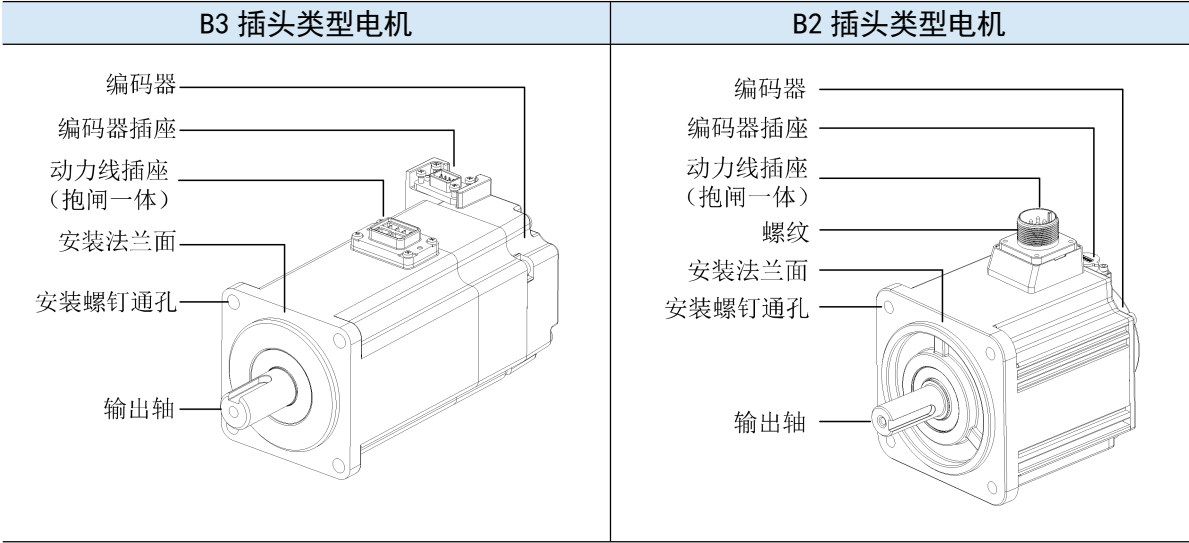

1. 2. 3 轴向载荷&径向载荷

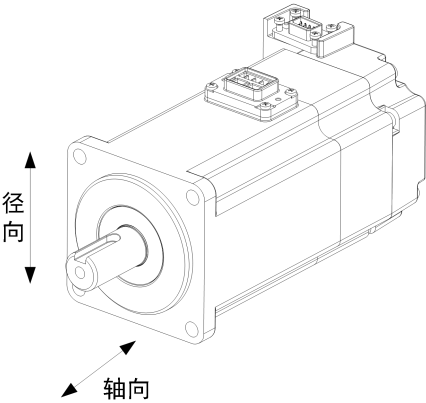


机座号	40	60	80	100	110	130	180
轴向载荷	54N	74N	147N	196N	147N	196N	400N
径向载荷	78N	245N	392N	500N	392N	686N	800N


1.3 线缆选型

1.3.1 型号命名

■ 编码器线缆型号

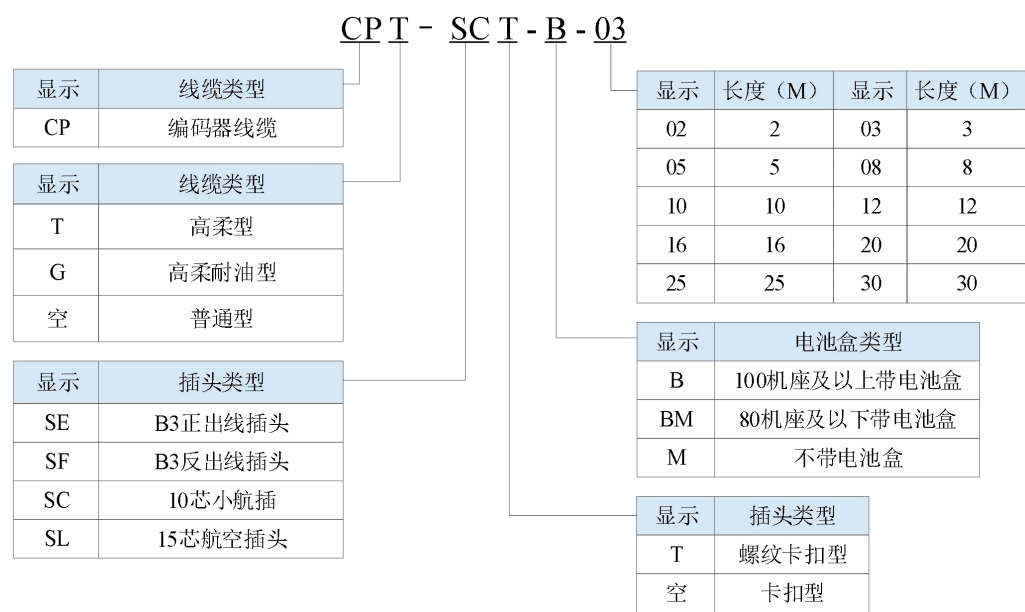



■ 动力线线缆型号

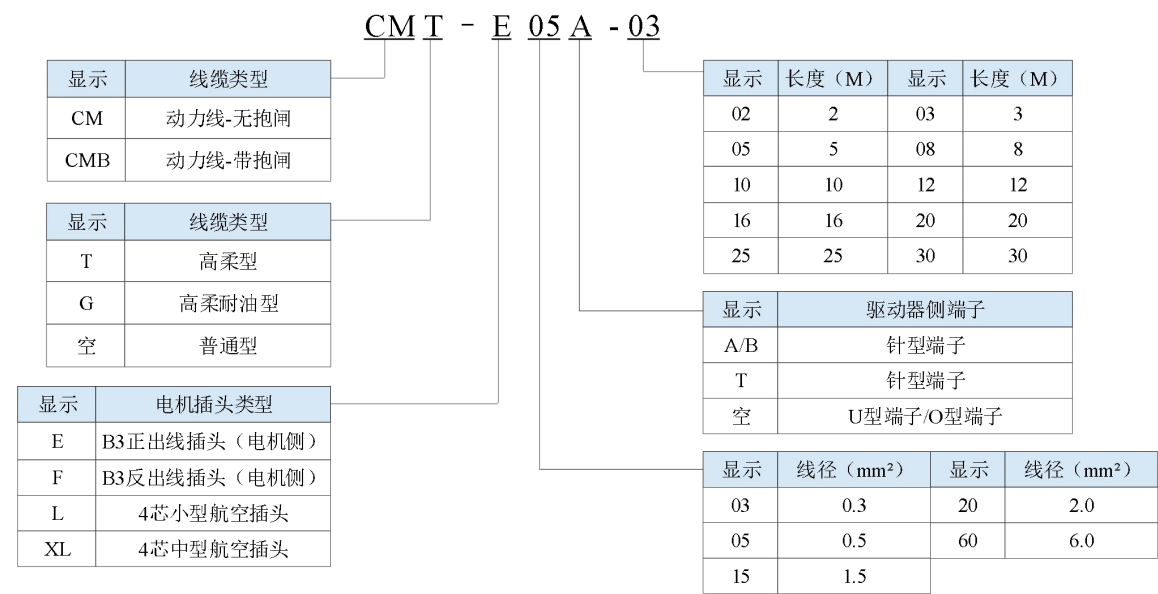



1.3.2 线缆引脚定义说明




■ 编码器线缆

 (1) 伺服驱动器侧编码器线缆焊线引脚定义

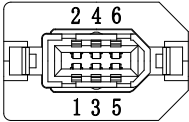连接器外观（7.5kw及以下）	接口引脚定义			
	序号	定义	序号	定义
	1	5V	4	/
	2	GND	5	485-A
	3	/	6	485-B
	-	-	-	-
	序号	定义	序号	定义
	1	温度-	6	GND
	2	温度+	7	GND
	3	485-B	8	5V
	4	485-A	9	5V
	5	PE		

(2) 伺服电机侧编码器线缆焊线引脚定义

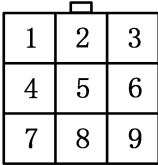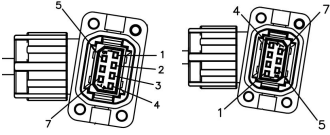电机型号	连接器引脚	接口引脚定义	
		序号	定义
MS6-40、60、80机座B4电机		1	电池+
		2	电池-
		3	屏蔽线
		4	485-A
		5	485-B
		6	/
		7	5V
		8	GND
		9	/
MS6-40、60、80机座B3电机	 正出线 反出线 (使用视角)	序号	定义
		1	5V
		2	GND
		3	BAT+
		4	BAT-
		5	485-A
		6	485-B
		7	屏蔽层

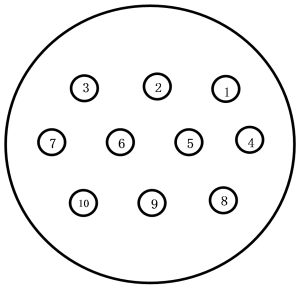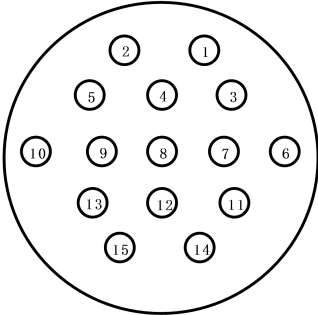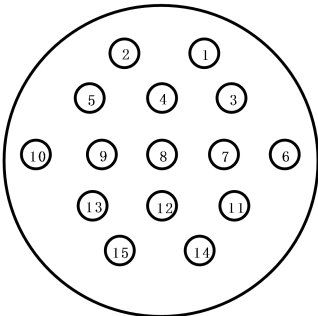电机型号	连接器引脚	接口引脚定义	
		序号	定义
MS6-110、MS6-130 机座电机		1	/
		2	5V
		3	GND
		4	485-A
		5	485-B
		6	电池+
		7	电池-
		8	/
		9	/
		10	屏蔽线
MS6-180 机座 B2 电机		序号	定义
		1	屏蔽线
		2	/
		3	485-B
		4	485-A
		5	/
		6	GND
		7	电池-
		8	5V
		9	电池+
		10-15	/
MS6G-200、265机座B2电机		序号	定义
		1	屏蔽线
		2	/
		3	485-B
		4	485-A
		5	/
		6	GND
		7	电池-
		8	5V
		9	电池+
		10-13	/
		14	温度-
		15	温度+

- 电池盒说明：**
- 1) 上述编码器中包含电池+、电池-的引脚定义的线缆用于绝对值电机，非绝对值电机线缆无此引脚。
 - 2) 仅绝对值电机适配线缆外挂电池盒，该电池盒内置一颗 3.6V/2.7Ah 大容量电池，且具有带电更换电池功能，使用时间≥2 年，更换电池方式参照 [5.6.2 更换电池](#)。



目前编码器线缆的长度有 2 米，3 米，5 米，8 米，10 米，12 米，16 米，20 米，25 米，30 米，35 米，40 米，45 米，50 米。

■ 动力线线缆







(1) 伺服驱动器侧动力线引脚定义（针型端子使用随机卡扣安装接线）


电机型号	连接器外观	接口引脚定义	
		颜色	定义
MS6-40、60、80机座电机		红	U
		白	V
		黑	W
		黄绿	PE
		蓝	BK+
		棕	BK-
MS6-130机座电机		棕	U
		黑	V
		蓝	W
		黄绿	PE
		红	BK+
		黑	BK-
MS6-180机座电机		棕/红	U
		黑/黄	V
		蓝	W
		黄绿	PE
		红	BK+
		黑/白	BK-
MS6-200、265 机座电机		红	U
		黄	V
		蓝	W
		黄绿	PE

(2) 电机侧动力线缆焊线引脚定义

电机型号	连接器引脚	接口引脚定义	
		序号	定义
MS6-40机座B3电机	 正出线 反出线 (使用视角)	1	W
		2	V
		3	U
		4	PE
		5	BK+

		6	BK-
		7	屏蔽层

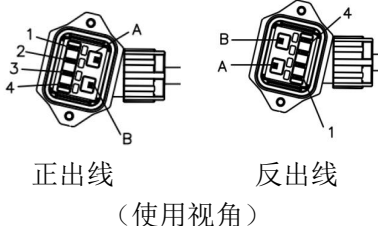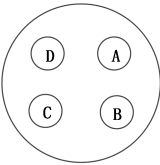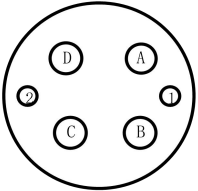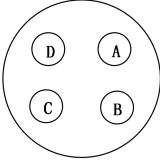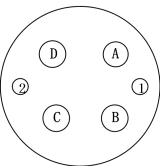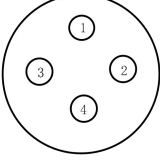电机型号	连接器引脚	接口引脚定义	
		序号	定义
MS6-60、80机座B3电机		1	U
		2	V
		3	W
		4	PE
		A	BK+
		B	BK-
MS6G-110、130机座、 MS6L-100机座中惯量非抱闸电机		序号	定义
		A	W
		B	V
		C	U
		D	PE
MS6G-110、130、MS6L-100 机座机座抱闸电机		序号	定义
		A	W
		B	V
		C	U
		D	PE
		1	BK+
		2	BK-
MS6G-180 机座非抱闸电机		序号	定义
		A	PE
		B	W
		C	V
		D	U
MS6G-180 机座抱闸电机		序号	定义
		A	PE
		B	W
		C	V
		D	U
		1	BK+
		2	BK-
MS6H-180 机座非抱闸电机		序号	定义
		1	PE
		2	U
		3	V
		4	W

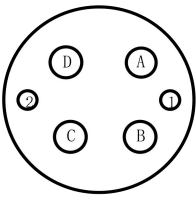电机型号	连接器引脚	接口引脚定义	
		序号	定义
MS6H-180机座抱闸电机		A	U
		B	V
		C	W
		D	PE
		1	BK+
		2	BK-
MS6H-200、265机座电机		颜色	定义
		红	U
		黄	V
		蓝	W
		黄绿	PE

抱闸引脚说明：

上述包含 BK+、BK-的引脚定义的线缆用于带抱闸电机，非抱闸电机线缆无此引脚。



目前动力线线缆的长度有 2 米，3 米，5 米，8 米，10 米，12 米，16 米，20 米，25 米，30 米，35 米，40 米，45 米，50 米。

1.4 其他配件选型

1.4.1 制动电阻选型

当伺服电机由发电机模式驱动时，电力回归至伺服放大器侧，这被称为再生电力。再生电力通过在伺服放大器的平滑电容器的充电来吸收。超出可以充电的能量后，再用制动电阻消耗再生电力。伺服产生再生电力的情况如下所示：

- 减速运行时或减速停止期间；
- 垂直轴向下运行时；
- 外部负载拖动电机旋转时。

伺服驱动器型号	制动电阻连接端子
DS5K2-□□P□-PTA	1) 使用内置制动电阻，短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开。 2) 有内置制动电阻的驱动器使用外置制动电阻时，将制动电阻接至 P+和 C 端子、拆掉 P+和 D 短接线，P0-25=功率值，P0-26=电阻值。

下表为各型号电机推荐的外置制动电阻规格。

伺服驱动器型号	内置制动电阻	最小阻值 (不能小于此值)	外置制动电阻 (推荐阻值)	外置制动电阻 (推荐功率值)
DS5K2-20P1-PTA	/	80Ω	80Ω-100Ω	200W以上
DS5K2-20P2-PTA	/			
DS5K2-20P4-PTA	/			
DS5K2-20P7-PTA	80W50Ω	50Ω	50Ω-100Ω	600W以上
DS5K2-21P0-PTA	80W45Ω	35Ω	35Ω-75Ω	800W以上
DS5K2-21P5-PTA	80W50Ω	30Ω	30Ω-50Ω	1000W以上
DS5K2-22P3-PTA	80W50Ω			
DS5K2-22P6-PTA	80W50Ω	25Ω	25Ω-50Ω	800W以上
DS5K2-41P0-PTA	80W100Ω	120Ω	120Ω-150Ω	
DS5K2-41P5-PTA	80W100Ω	75Ω	75Ω-120Ω	1000W 以上

DS5K2-42P3-PTA	80W60Ω	55Ω	55Ω-75Ω	1000W以上
DS5K2-43P0-PTA	80W60Ω	50Ω	50Ω-75Ω	1200W以上
DS5K2-45P5-PTA	/	25Ω	25Ω-65Ω	2000W以上
DS5K2-47P5-PTA	/	22Ω	22Ω-50Ω	2500W以上
DS5K2-422P0-PTA	/	20Ω	20Ω-25Ω	3000W以上
DS5K2-432P0-PTA	/	20Ω	20Ω-30Ω	5000W以上



- 阻值越小，放电越快，但过小容易击穿电阻，故选型时尽可能接近下限而不可小于下限。
- 配线时请使用耐高温阻燃的电线，且注意制动电阻表面不与电线接触。

1.5 外围元器件选型

外围元器件	适配机型	说明
熔断器	所有	用于电路过流保护，当电流超过额定值一定时间后，熔断器内部金属丝熔断，切断电路，防止设备损坏或火灾。
断路器		兼具过载和短路保护功能，当检测到异常电流（如过流、短路）时自动跳闸断开电路，保护线路及设备。
电磁接触器		通过电磁线圈控制主电路的通断，用于频繁启停电机、大功率负载等场景。
EMC 滤波器		抑制电网与设备之间的电磁干扰（EMI）。
磁环、磁扣		通过高频阻抗特性吸收线缆中的共模噪声，抑制电磁干扰（EMI）。

1.5.1 熔断器

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	Bussmann	FWP-5B	5
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8		FWP-10B	10
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8		FWP-20B	20
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18		FWP-20B	20
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20		FWP-20B	20
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18		FWP-20B	20
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93		FWP-20B	20
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6		FWP-10B	10
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75		FWP-10B	10
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25		FWP-15B	15
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7		FWP-20B	20
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50		FWP-35B	35
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5		FWP-40B	40

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75		FWP-90B	100
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124		FWP-125 A	125

1.5.2 断路器

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	正泰	NXB-63 2P C6	6
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8		NXB-63 2P C10	10
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8		NXB-63 2P C16	16
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18		NXB-63 3P C20	20
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20		NXB-63 3P C20	20
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18		NXB-63 3P C20	20
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93		NXB-63 3P C20	20
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6		NXB-63 3P C10	10
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75		NXB-63 3P C10	10
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25		NXB-63 3P C16	16
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7		NXB-63 3P C16	16
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50		NXB-63 3P C25	25
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5		NXB-63 3P C32	32
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75		NXB-125G 3P C80	80
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124		NXB-125G 3P C100	100

1.5.3 电磁接触器

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	施耐德	LC1 D09	9
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8		LC1 D09	9
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8		LC1 D012	12
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18		LC1 D018	18
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20		LC1 D025	25
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18		LC1 D025	25
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93		LC1 D032	32

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6		LC1 D09	9
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75		LC1 D09	9
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25		LC1 D012	12
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7		LC1 D018	18
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50		LC1 D025	25
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5		LC1 D032	32
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75		LC1D65A	65
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124		LC1D95	95

1.5.4 EMC 滤波器

- 夏弗纳

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	夏弗纳	FN 2090-8-06	6
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8		FN 2090-10-06	10
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8		FN 2090-16-06	16
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18		FN3287-16-44-C33-R65	20
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20		FN3287-16-44-C33-R65	20
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18		FN3287-16-44-C33-R65	20
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93		FN3287-16-44-C33-R65	20
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6		FN3287-10-44-C28-R65	10
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75		FN3287-10-44-C28-R65	10
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25		FN3287-16-44-C33-R65	16
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7		FN3287-16-44-C33-R65	16
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50		FN3287-25-33-C33-R65	25
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5		FN3287-40-33-C33-R65	40

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75		FN3287-80-34-C33-R65	80
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124		FN3287-100-35-C33-R65	100

● 菲奥特单相交流三级滤波/三相四线三级滤波

伺服驱动器型号	驱动器功率 (kW)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	推荐规格		
				生产厂家	型号	额定电流 (A)
DS5K2-20P1-PTA	0.1	0.9	3.15	菲奥特	FT130-6	6
DS5K2-20P4-PTA	0.4	2.8	9.8		FT130-10	10
DS5K2-20P7-PTA	0.75	4.8	16.8		FT130-10	20
DS5K2-21P0-PTA	1.0	6	18		FT430-20	20
DS5K2-21P5-PTA	1.5	8	20		FT430-25	25
DS5K2-22P3-PTA	2.3	9	18		FT430-25	25
DS5K2-22P6-PTA	2.6	10.5	29.93		FT430-30	30
DS5K2-41P0-PTA	1.0	3.2	9.6		FT430-10	10
DS5K2-41P5-PTA	1.5	5.5	13.75		FT430-10	10
DS5K2-42P3-PTA	2.3	8.5	21.25		FT430-20	20
DS5K2-43P0-PTA	3.0	11	29.7		FT430-20	20
DS5K2-45P5-PTA	5.5	20	50		FT430-30	30
DS5K2-47P5-PTA	7.5	25	62.5		FT430-40	40
DS5K2-422P0-PTA	22	43.5	108.75		FT430-80	80
DS5K2-432P0-PTA	32	62	124		FT430-100	100

1.5.5 磁环和磁扣

磁环通常安装在驱动器的输入或输出侧附近，建议尽量贴近驱动器本体安装。

当配置在输入侧时，其核心作用是消除电源线路中的传导性电磁干扰；而安装在输出侧时，则能有效抑制驱动器运行时产生的高频辐射干扰，并同步降低电动机轴承中的寄生电流。

对于特定工况下出现的漏电流异常现象以及控制信号线受电磁干扰等问题，可采用环形磁芯或带卡扣式磁芯组件进行针对性处理，前者适用于绕线安装，后者便于快速部署在线缆上。

2. 伺服系统的安装

2.1 伺服驱动器的安装

2.1.1 安装场所

- 请安装在无日晒雨淋的安装柜内；
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品；
- 请不要安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境下；
- 请将驱动器安装在无振动场所。


2.1.2 环境条件

项目	描述
使用环境温度	-10~40℃(不能超过 45℃, 环境温度超过 45℃, 每升高 5℃, 需降额 5%~10%)
使用环境湿度	20~90%RH (不结露)
储存温度	-20~60℃
存储湿度	20~90%RH (不结露)
耐振动	不大于 4.9m/s ²
海拔高度	不高于 1000m, 高于 1000m 时请降额使用 (每高 100m 降额 1%)

2.1.3 安装标准

请务必遵守下图所示的控制柜内的安装标准, 该标准适用于将多个伺服驱动器并排安装在控制柜内的场合 (以下简称“并排安装时”)。

以3kW及以下驱动器为例:

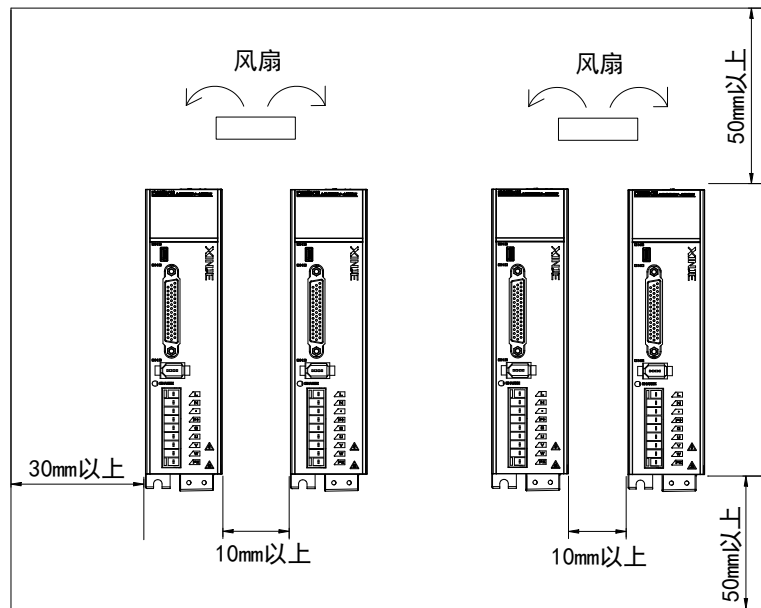

■ 并排安装时

如上图所示，在安装柜内并排安装驱动器时：

- 3kW 及以下驱动器在横向两侧各留 10mm 以上，在纵向两侧各留 50mm 以上的空间；
- 5.5kW~7.5kW 驱动器在横向两侧各留 40mm 以上，在纵向两侧各留 80mm 以上的空间；
- 22kW 及以上驱动器需横向两侧距离安装柜 50mm 以上，纵向两侧距离安装柜 100mm 以上。

另外，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使控制柜内的温度保持均匀。

■ 伺服驱动器的朝向

安装时，请使伺服驱动器的正面（操作人员的实际安装面）面向操作人员，并使其垂直于墙壁。对于底部配有制动电阻的驱动器，请注意安装面的散热，避免驱动器过热，产生火灾。

■ 冷却

为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参照上图，在伺服驱动器的周围留有足够的空间。

■ 控制柜内的环境条件

- 伺服驱动器的工作环境温度：-10~40℃（不能超过 45℃，环境温度超过 45℃，每升高 5℃，需降额 5%~10%）。
- 湿度：90%RH（相对湿度）以下。
- 震动：4.9m/s²。
- 请不要使其发生冻结、结露等现象。
- 为了保证长期使用的可靠性，请在低于 50℃的环境温度条件下使用。

2.2 伺服电机的安装


MS6系列伺服电机，可以采取水平方向或者垂直方向进行安装。但是，如果错误安装，或者安装在不合适地方，则会缩短电机的寿命，或引发意想不到的事故。请按照下述的注意事项，进行正确安装。



注意


1. 在轴端部涂抹有“防锈剂”，安装电机前，请用浸过“稀释剂”的布将“防锈剂”擦拭干净。

2. 在擦拭防锈剂时，请不要让稀释剂接触伺服电机的其它部分。

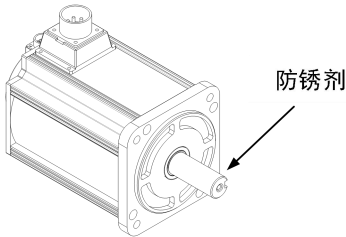

2.2.1 环境条件

在有水滴或者油滴的场所使用时，通过对电机的处理可以起到防护效果。但是，要对轴贯通部进行密封时，请指定带油封的电机。连接器请朝下安装。

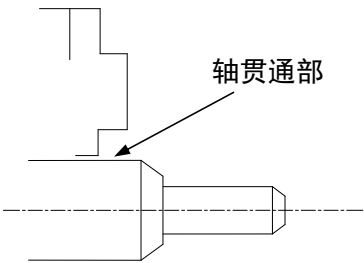



MS6系列伺服电机是以室内使用为对象的，请在符合下述安装条件的环境下使用：


项目	描述
使用环境温度	-10℃~40℃（不结冻）
使用环境湿度	20%~90%RH（不结露）
储存温度	-20℃~60℃
储存湿度	20%~90%RH（不结露）
耐振动（振动加速度）	径向：49m/s ² 轴向：24.5m/s ²
海拔高度	不高于 1000m，高于 1000m 时请降额使用（每高 100m 降额 1%）
冷却方式	风冷/液冷/自然冷却
防护等级	IP67（MS6 系列 B3 电机、MS6G 系列 B2 电机） IP65（MS6H 系列 B2 电机） IP54（200 机座及以上电机）



达到以上防护等级需保证电机与适配线缆正确对插并锁紧。

2. 2. 2 安装注意事项

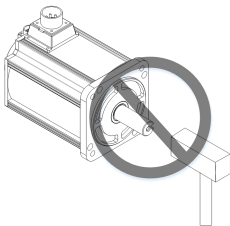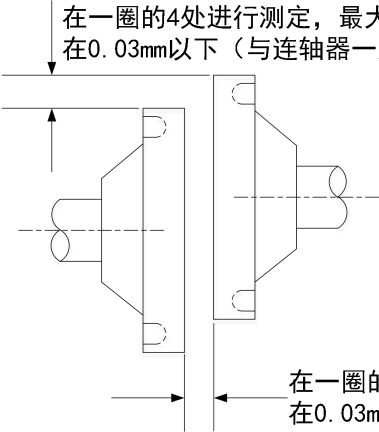项目	描述
防锈处理	◆ 安装前请擦拭干净伺服电机轴伸端的“防锈剂”，然后再做相关的防锈处理。
编码器注意	◆ 安装过程禁止撞击轴伸端，否则会造成内部编码器碎裂。 
	◆ 当在有键槽的伺服电机轴上安装滑轮时，在轴端使用螺孔。为了安装滑轮，首先将双头钉插入轴的螺孔内，在耦合端表面使用垫圈，并用螺母逐渐锁入滑轮。 ◆ 对于带键槽的伺服电机轴，使用轴端的螺丝孔安装。对于没有键槽的轴，则采用摩擦耦合或类似方法。 ◆ 当拆卸滑轮时，采用滑轮移出器防止轴承受负载的强烈冲击。 ◆ 为确保安全，在旋转区安装保护盖或类似装置，如安装在轴上的滑轮。
定心	◆ 安装伺服电机时，使其符合下图所示的定心精度要求。如果定心不充分，则会产生振动，有时可能损坏轴承与编码器等。安装连轴器时，请不要直接对电机轴产生冲击，否则会损坏安装在负载相反侧轴端上的编码器。 
安装方向	◆ 伺服电机可安装在水平方向或者垂直方向上。

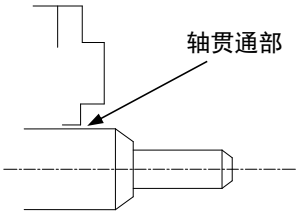项目	描述
油水对策	若设备安装环境存在滴水风险（不含电机轴端），请核实电机主体防护等级是否符合工况要求；当电机轴贯通部位可能接触油液飞溅时，必须选用带油封的伺服电机；油封出厂时自带润滑油脂，正常工作时间超过5000h后，需要更换油封； 带油封的伺服电机的使用条件： ◆ 使用时请确保油位低于油封的唇部。 ◆ 请在油封可保持油沫飞溅程度良好的状态下使用。 ◆ 在伺服电机垂直向上安装时，请注意勿使油封唇部积油。 
电缆的应力状况	◆ 不要使电线“弯曲”或对其施加“张力”，特别是信号线的芯线为0.2mm或0.3mm，非常细，所以配线（使用）时，请不要使其张拉过紧。
连接器部分的处理	有关连接器部分，请注意以下事项： ◆ 连接器连接时，请确认连接器内没有垃圾或者金属片等异物。 ◆ 将连接器连到伺服电机上时，请务必先从伺服电机主电路电缆一侧连接，并且主电缆的接地线一定要可靠连接。如果先连接编码器电缆一侧，那么编码器可能会因PE之间的电位差而产生故障。 ◆ 接线时，请确认针脚排列正确无误。 ◆ 连接器是由树脂制成的。请勿施加冲击以免损坏连接器。 ◆ 在电缆保持连接的状态下进行搬运作业时，请务必握住伺服电机主体。如果只抓住电缆进行搬运，则可能会损坏连接器或者拉断电缆。 ◆ 如果使用弯曲电缆，则应在配线作业中充分注意，勿向连接器部分施加应力。如果向连接器部分施加应力，则可能会导致连接器损坏。

2. 2. 3 安装场所

- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性 & 易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品；
- 在有磨削液，切削液、油污、金属粉尘等的场所请选择带油封电机；
- 使用时请远离火炉等热源；
- 请勿在封闭环境中使用电机。封闭环境会导致电机高温，缩短使用寿命。

2.3 伺服线缆的安装

DS5 系列伺服电机采用通讯型编码器，因不当使用及环境因素的影响，可能会导致不确定的影响，在安装选配动力线及编码器线缆时，需要注意以下事项说明。

2.3.1 选配信捷线缆

我司常规线缆材质包括普通线缆和高柔线缆。适用于 80 机座（含 80 机座）以下的电机的适配线缆接头分航插型与安普型；适用于 80 机座以上电机的适配线缆接头为航插型。

客户自行选配线缆需对现场的使用工况做出界定。

如果是常规场合使用线缆，请严格按照信捷给出的规格选配其他厂家线缆（[2.3.2 信捷线缆规格](#)）

如果是非常规场合使用线缆，请按照实际工况以优于信捷现有规格线缆选配。

1、常规场合中，需注意以下几点：


- 脉冲指令信号线缆请保证 3 米以下的配线
- 编码器线缆请保证 20 米以内，建议超过 20 米需选配特种线缆。编码器线缆线径取决于现场的编码器线缆的使用长度，线缆越长，线阻越大，电压衰减或信号畸变越厉害，很可能造成信号衰减或检测不到信号，所以一般情况下超过 20 米应选用定制特种线缆。
- 动力线线径取决于电机的电流状况，一般情况下选取线径为电机最大电流的 1/10，例如电机最大电流 60A，选取 6mm² 的线径
- 若遇到干扰问题，需注意强弱电分离，建议动力线与编码器线、信号线分离。
- 保证伺服驱动器、伺服电机的正确接地。接地电阻不大于 4Ω，接地深度 > 2 米。建议采用 4*40 的镀角锌钢或者直径 40mm 的镀锌钢管；
- 若客户自己做线，线缆规格选型（可以参考 2.3.2 信捷线缆规格），做线时需保证焊接可靠性，避免虚焊、桥连、错焊、漏焊等，可在焊接完成之后测试线缆两端导通情况。

2、非常规场合中，需要注意如下事项：

1) 拖拉、折弯线缆场合

- 请勿使电缆弯曲或承受张力。因信号用电缆的芯线直径只有 0.2mm 或 0.3mm，容易折断，使用时请注意。
- 需移动线缆时，请使用柔性电缆线，普通电缆线容易在长期弯折后损坏。小功率电机（80 机座以下电机）自带线缆不能用于线缆移动场合。
- 使用线缆保护链时请确保：
 - ① 电缆的弯曲半径在电缆外径的 10 倍以上；
 - ② 电缆保护链内的配线请勿进行固定或者捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个线缆末端进行捆束固定；
 - ③ 勿使电缆缠绕、扭曲；
 - ④ 电缆保护链内的占空系数确保在 60% 以下；
 - ⑤ 外形差异太大的电缆请勿混同配线，防粗线将细线压断，如果一定要混同配线请在

线缆中间设置隔板装置。

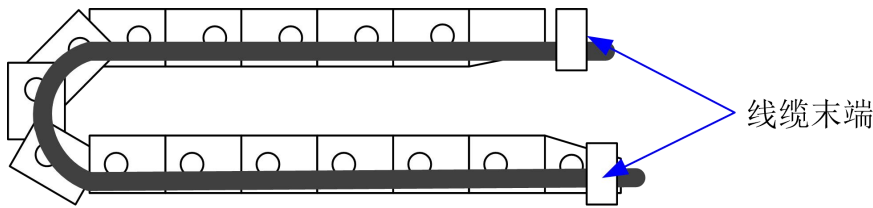

2) 油污场合、潮湿场合

- 建议选配接头为航空插头的线缆，不提倡选用安普接口线缆。
- 现场已使用安普接口线缆需做相应防护（打玻璃胶/绑绝缘布等）。
- 使用特种线缆。

3) 干扰、大电流/大功率场合（如焊机设备）

- 电机正确接地。
- 大电流设备分开接地。
- 合理布线。如强弱电线缆分离。
- 将编码器线缆用金属屏蔽层屏蔽/加磁环抗干扰。


4) 低温/高温场合


- 选择符合使用条件的线缆（特种线缆）。

2.3.2 信捷线缆规格

1、信捷线缆材质组成

线缆（编码器、动力线缆）横截面剖图，针对内剖图对线皮材质、线径、线芯材质屏蔽层材质等做出对应介绍。

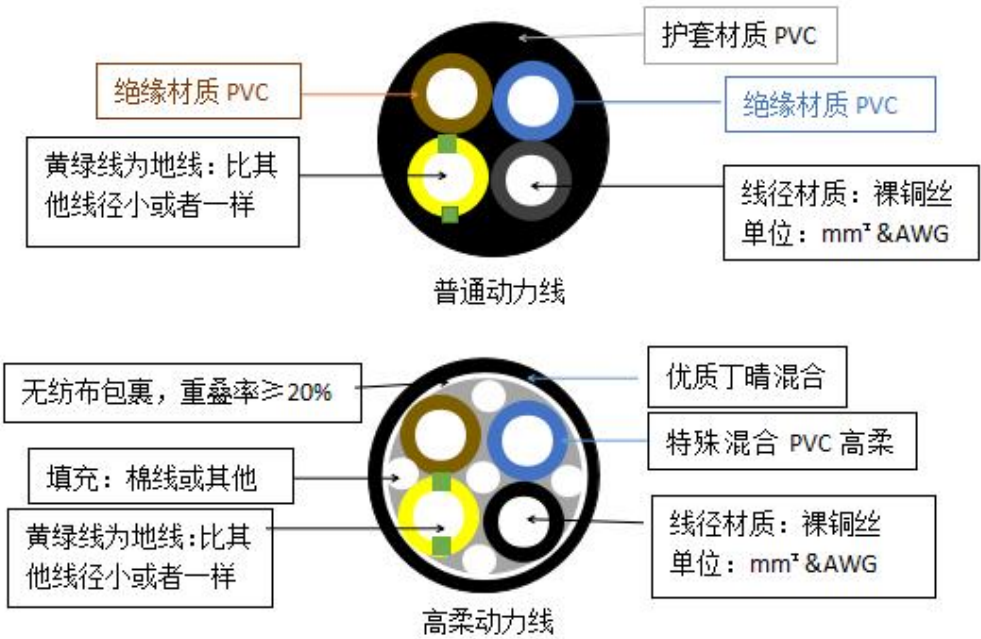

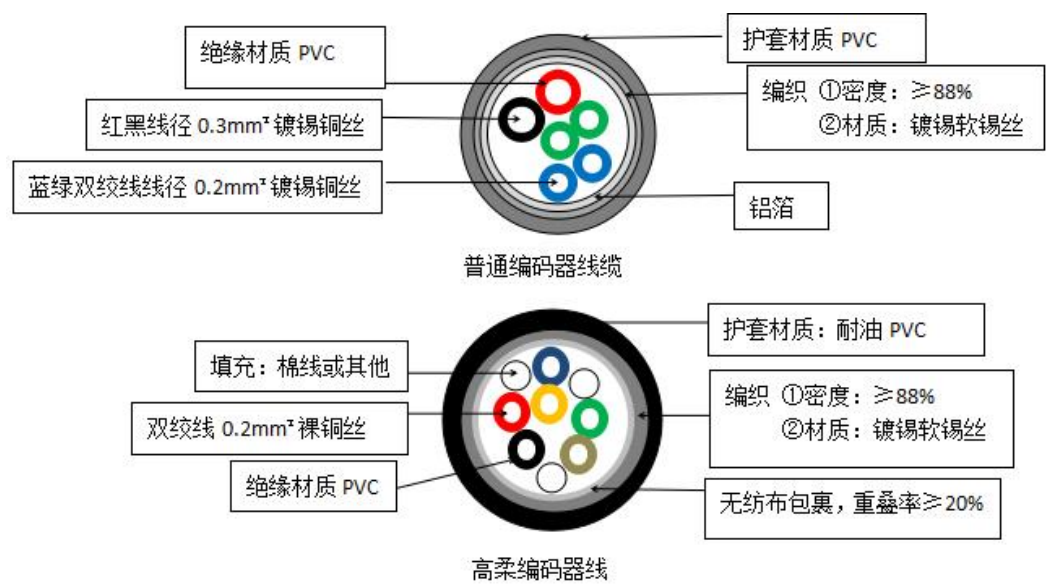

2、线径规格

机座号	编码器线径		动力线线径		
	整体线径 (mm)	单独线缆线径 (mm ²)	整体线径（mm） （非抱闸/抱闸）	动力线芯 线径（mm ² ）	抱闸线芯 线径（mm ² ）
40 机座	6 mm	15m 以下： 3P*0.2 mm ²	普通高柔：5.2/5.8 mm	4*0.3 mm ²	2*0.3 mm ²
60、80 机座			普通高柔：6.2/6.5 mm	4*0.5 mm ²	
130 机座	6.2 mm	15m~30m： 2P*0.2 mm ² + 1P*0.34 mm ²	普通：9.4/9.4mm 高柔：9.6/9.6 mm	4*1.5 mm ²	
180 机座 3KW			普通：9.7/9.8 mm 高柔：9.8/9.8 mm	4*2.0 mm ²	
180 机座 3KW 以上			普通：14.5/14.5 mm 高柔：15.8/15.8 mm	4*6.0 mm ²	
200 机座 21kW	7.9 mm	30m~50m： 2P*0.2 mm ² + 1P*0.4 mm ²	普通：19.6mm	4*10.0mm ²	
200 机座 27kW			普通：20mm	3*12.0mm ² + 1*4 mm ²	
265 机座 30kW			普通：22mm	4*16.0mm ²	

15m 及以上编码器线缆中的电源线（5V 和 GND）线径要加粗，防止长距离线束导致电压衰减影响编码器信号传输。


3、线缆技术规格

线缆类型	线缆性能规格		线缆安装规格	
	耐温	耐压	固定安装	移动安装
普通线缆	-20℃~80℃	2000V/min	≥5*D	/
高柔线缆	-20℃~80℃	2000V/min		若行程≤2m 且 R≥7.5*D, 则 N≥300 万次; 若行程≤2m 且 R≥10 *D, 则 N≥500 万次
注: D 表示成品线径, R 表示弯曲半径, N 表示耐折弯次数。				

2.4 伺服驱动器的外形尺寸


■ DS5K2-20P1-PTA、DS5K2-20P4-PTA

单位：mm

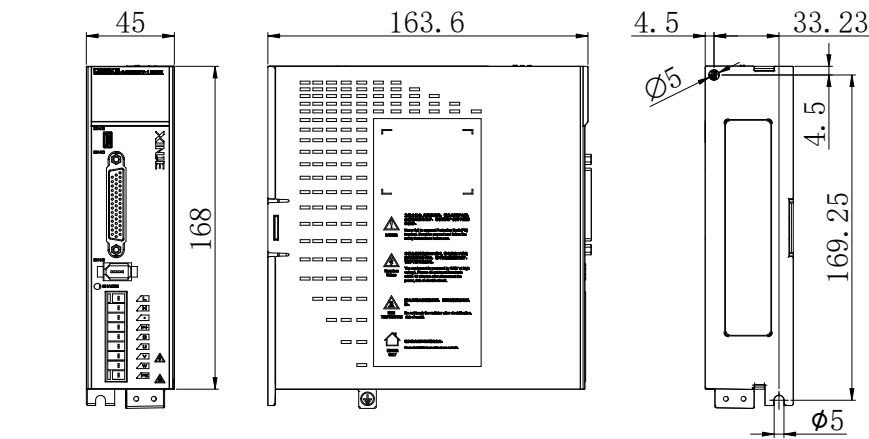


■ DS5K2-20P7-PTA

单位：mm

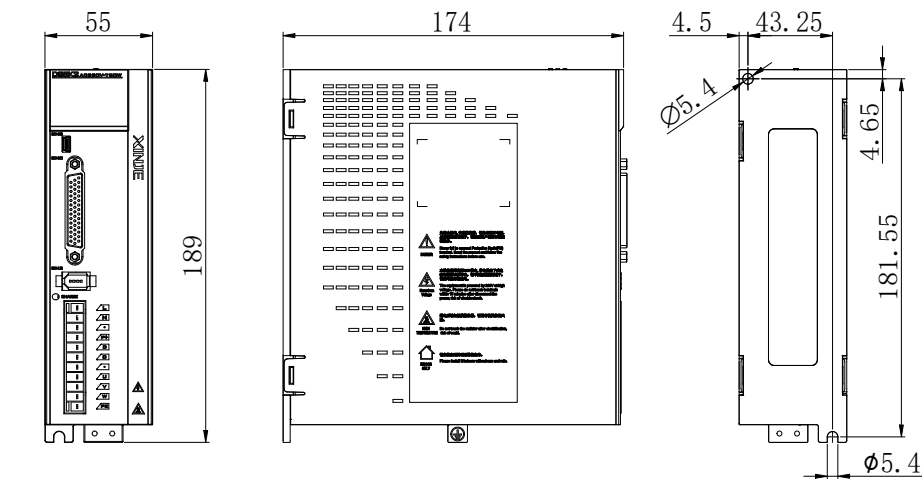


■ DS5K2-21P0-PTA、DS5K2-41P0-PTA、DS5K2-41P5-PTA

单位：mm

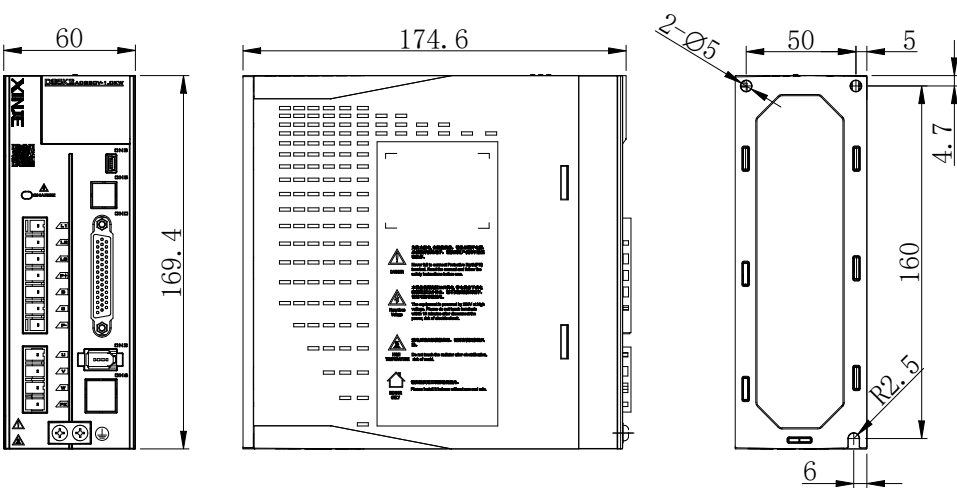


- DS5K2-21P5-PTA、DS5K2-22P3-PTA、DS5K2-22P6-PTA DS5K2-42P3-PTA
DS5K2-43P0-PTA

单位: mm

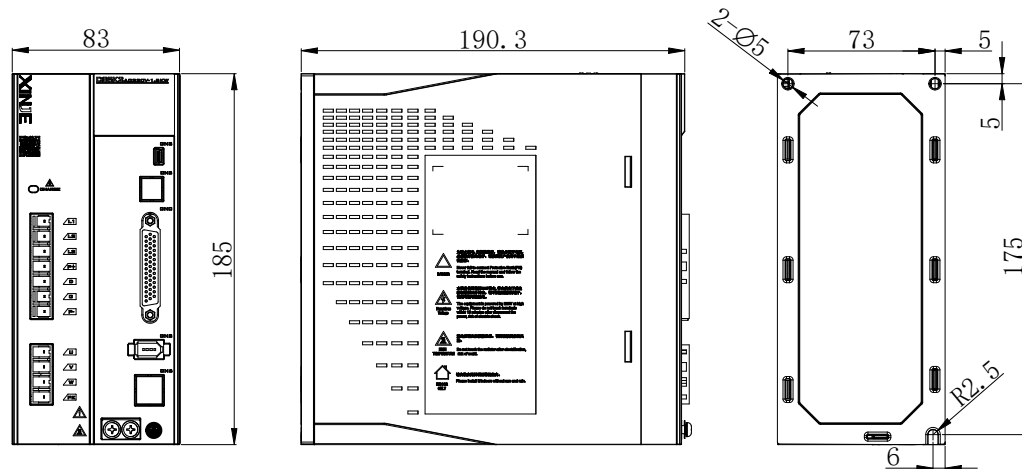


- DS5K2-45P5-PTA、DS5K2-47P5-PTA

单位: mm

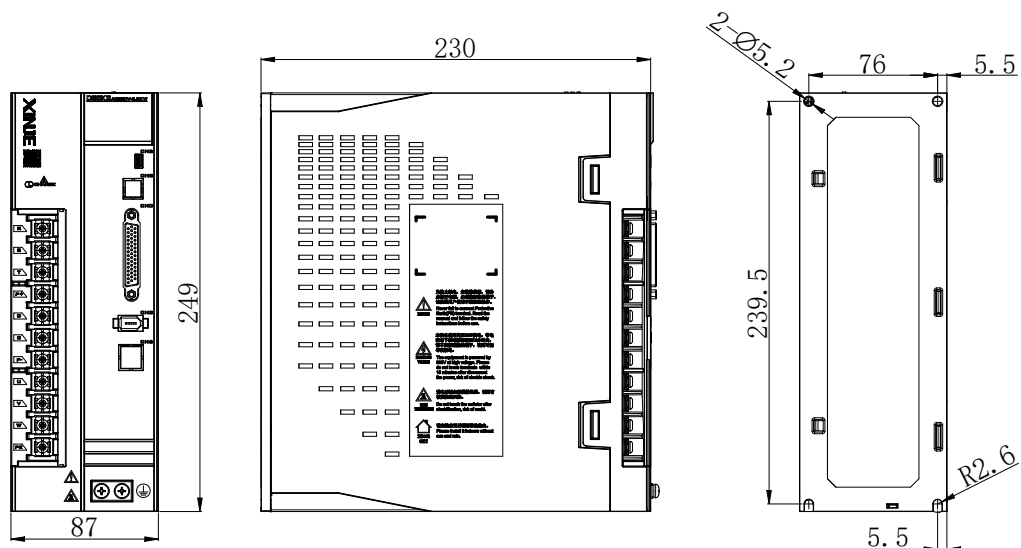

■ DS5K2-422P0-PTA、DS5K2-432P0-PTA


单位：mm

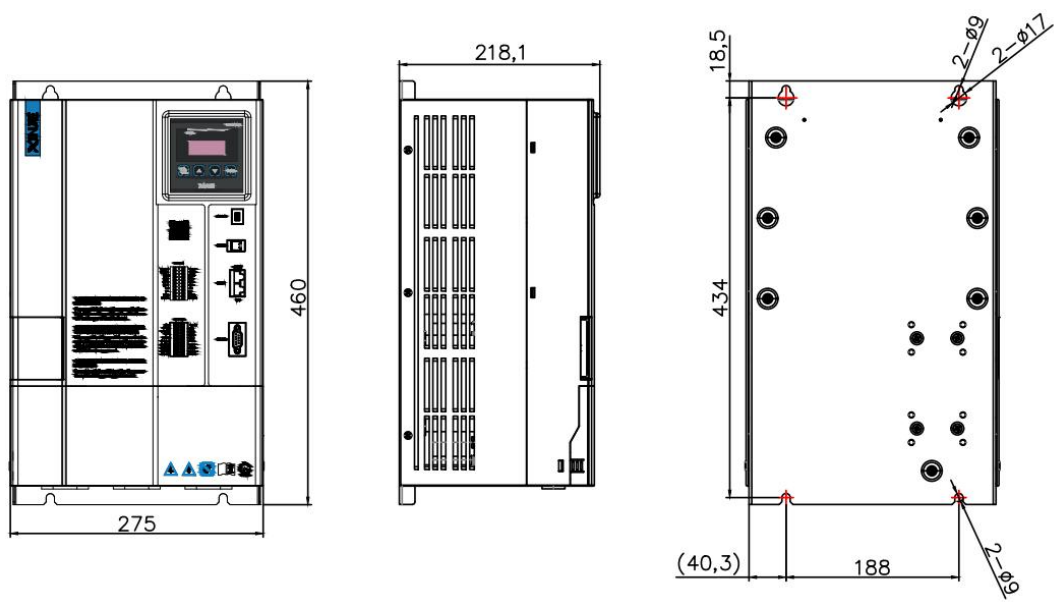

2.5 伺服电机的外形尺寸

■ 40机座电机的安装尺寸


单位：mm

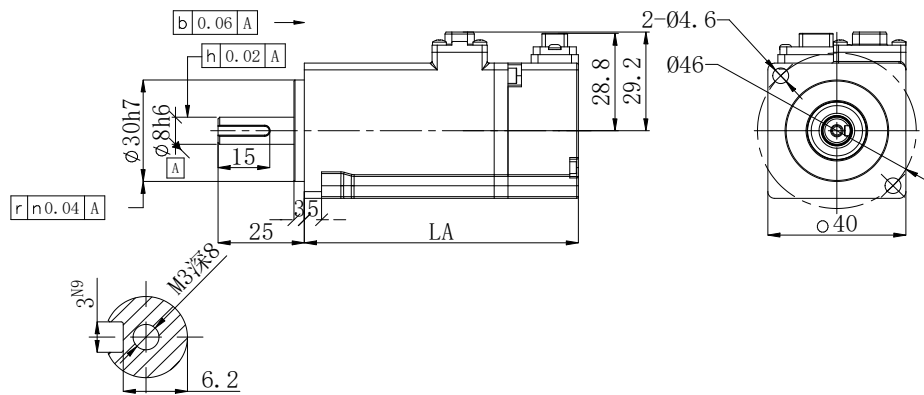

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6H-40CN30B□3-20A5-S	60.8	93.4	8	高惯量
MS6H-40CN30B□3-20P1-S	77.4	110		
MS6H-40TH30B□3-20A5-S	62.8	95.4		
MS6H-40TH30B□3-20P1-S	79.4	112		

■ 60机座电机的安装尺寸


单位：mm

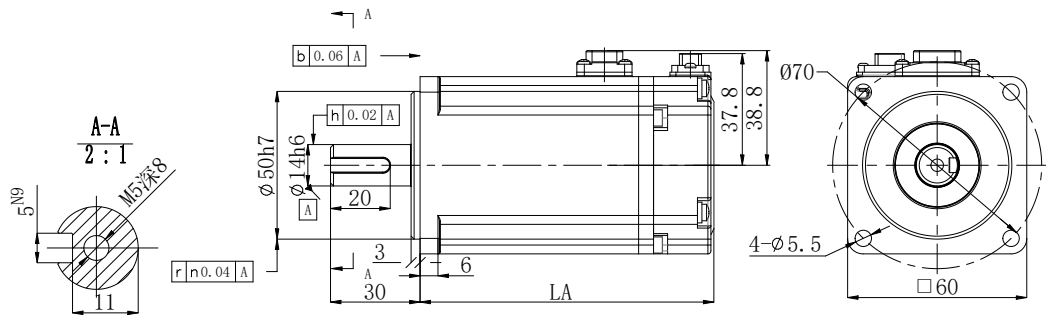

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6H-60CN30B□3-20P2	76.4	99.15	14	高惯量
MS6H-60CN30B□3-20P2-S	66.7	93.5		低惯量
MS6S-60CN30B□3-20P4	98.4	121.15		
MS6S-60CN30B□3-20P4-S	88.7	115.5		
MS6S-60TH30B□3-20P4	97.4	121.2		高惯量
MS6S-60TH30B□3-20P4-S	97.4	121.2		
MS6H-60CN30B□3-20P4	98.4	121.15		
MS6H-60CN30B□3-20P4-S	80.2	106.95		
MS6H-60TH30B□3-20P4	98.4	121.15		
MS6H-60TH30B□3-20P4-S	80.2	106.95		

■ 80机座电机的安装尺寸


单位：mm

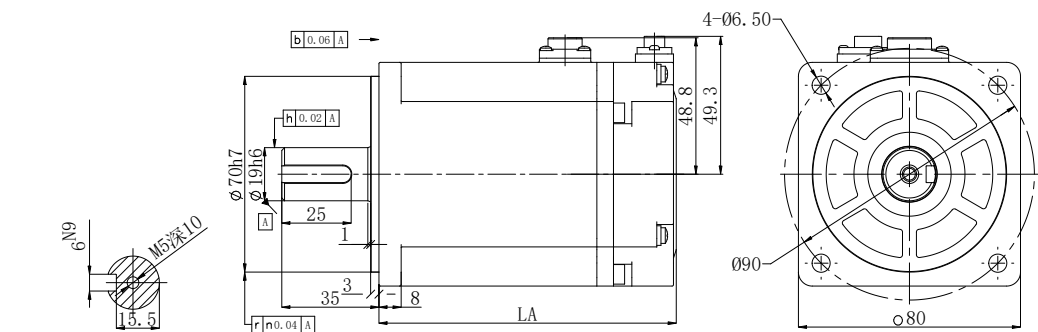

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6S-80CN30B□3-20P7	107.1	132.1	19	低惯量
MS6S-80CN30B□3-20P7-S	95	126.9		
MS6S-80TH30B□3-20P7	107.1	132.1		
MS6S-80TH30B□3-20P7-S	106.1	138		
MS6H-80CN30B□3-20P7	107.1	132.1		高惯量
MS6H-80CN30B□3-20P7-S	89.2	121.1		
MS6H-80TH30B□3-20P7	107.1	132.1		
MS6H-80TH30B□3-20P7-S	100.3	132.2		
MS6S-80CN30B□3-21P0	117.6	142.6		低惯量
MS6S-80TH30B□3-21P0	117.6	142.6		
MS6H-80CN30B□3-21P0	134	159		高惯量
MS6H-80CN30B□3-21P0-S	112.5	144.4		
MS6H-80TH30B□3-21P0	134	159		
MS6H-80TH30B□3-21P0-S	123.6	155.5		

■ 100机座电机的安装尺寸


单位：mm

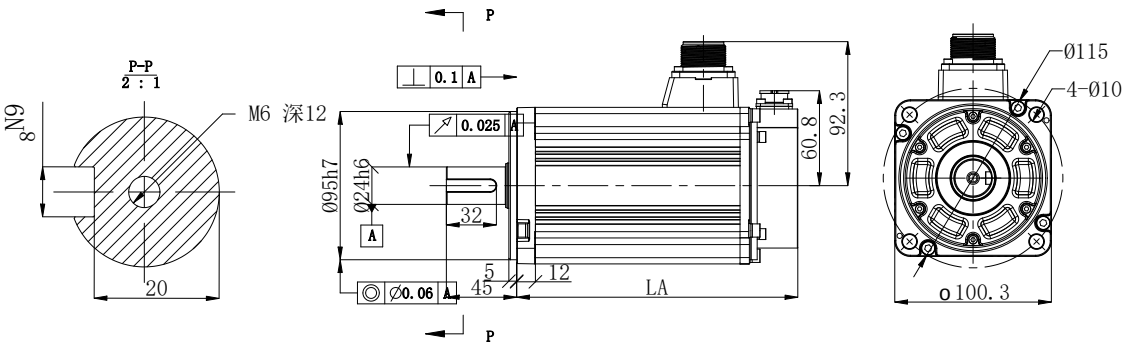

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6L-100CN30B□2-□1P5	180	205	24	超低惯量
MS6L-100TH30B□2-□1P5	193	218		
MS6L-100CN30B□2-42P5	228	253		
MS6L-100TH30B□2-42P5	241	266		

■ 110机座电机的安装尺寸


单位：mm

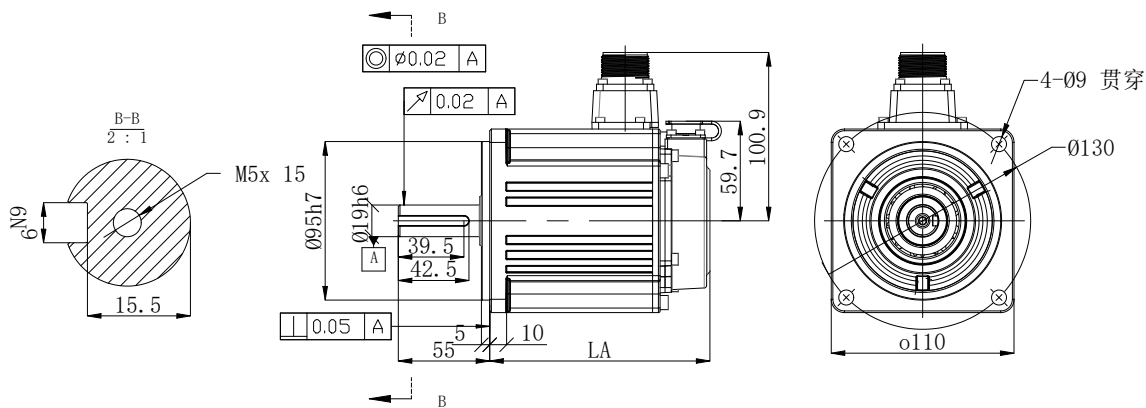



电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-110CN30B□2-□1P5	132.5	163.5	19	中惯量
MS6G-110TH30B□2-□1P5	149	180		
MS6G-110CN30B□2-21P8	132.5	163.5		
MS6G-110TH30B□2-21P8	149	180		

■ 130机座电机的安装尺寸


单位：mm

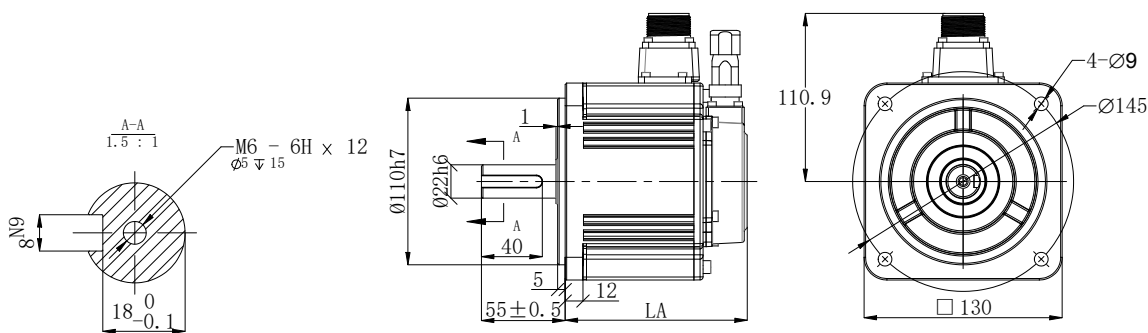

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-130CN15B□2-□0P8	133.5	162.5	22	中惯量
MS6G-130TH15B□2-□0P8	150	179		
MS6G-130CN25B□2-□1P0	119.5	148.5		
MS6G-130TH25B□2-□1P0	136	165		
MS6G-130CN20B□2-□1P5	133.5	162.5		
MS6G-130CN15B□2-□1P5	151.5	180.5		
MS6G-130TH20B□2-□1P5	150	179		
MS6G-130TH15B□2-□1P5	168	197		
MS6G-130CN15E□2-□2P3	181.5	210.5		
MS6G-130TH15E□2-□2P3	198	227		

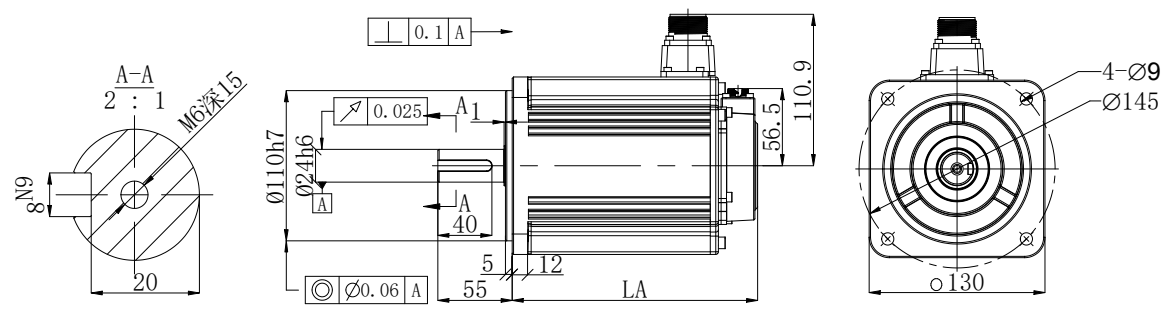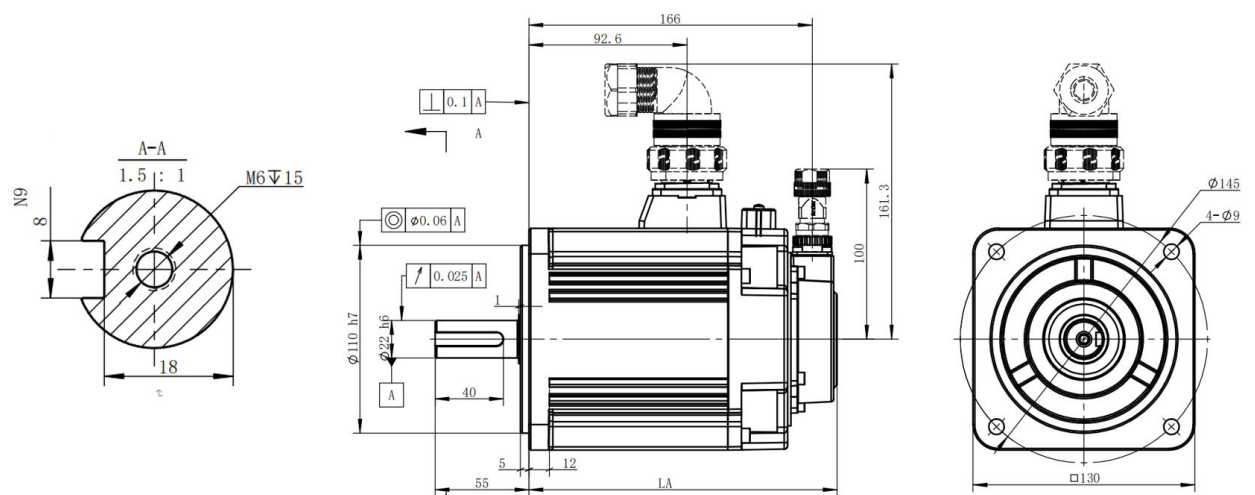


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-130CN15B□2-□2P3	181.5	210.5	24	中惯量
MS6G-130TH15B□2-□2P3	198	227		

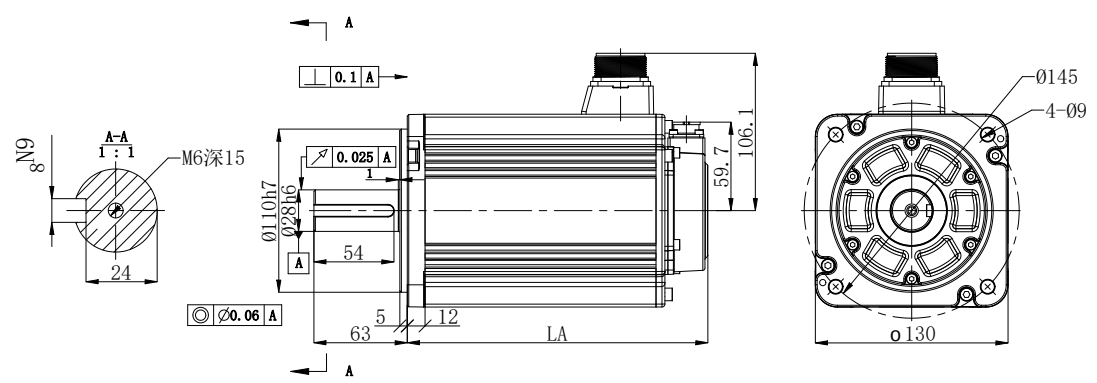


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6S-130CN30B□2-43P0	202.8	231.8	28	低惯量
MS6S-130TH30B□2-43P0	219.3	248.3		
MS6S-130CN30B□2-45P0	257.8	298.5		
MS6S-130TH30B□2-45P0	274.3	315		
MS6S-130CN30B□2-47P0	321.8	362.5		
MS6S-130TH30B□2-47P0	338.3	379		

■ 180机座电机的安装尺寸


单位：mm

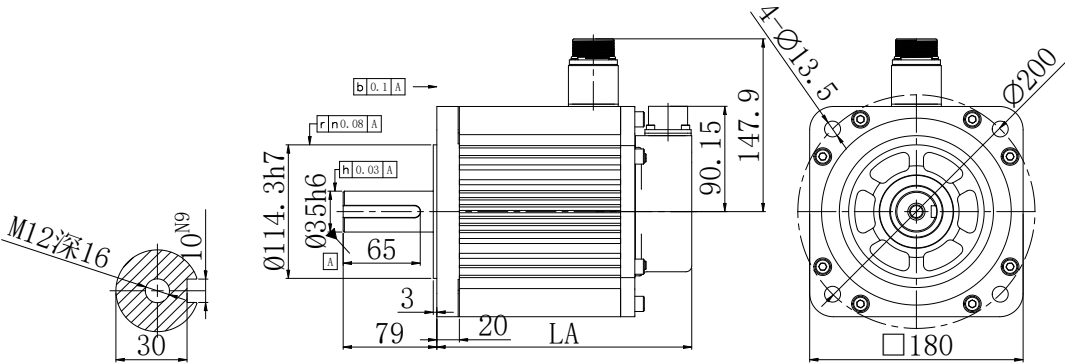


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6H-180CN15B□2-43P0	215	255	35	高惯量
MS6H-180CN15B□2-44P4	247	287		

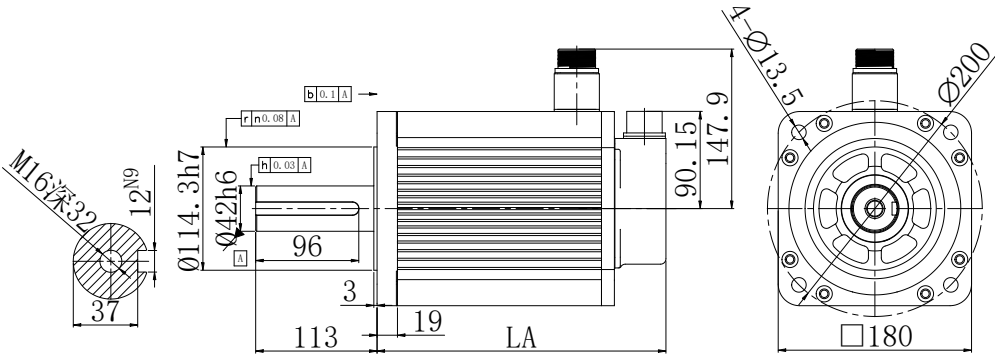


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6H-180CN15B□2-45P5	269	309	42	高惯量
MS6H-180CN15B□2-47P5	325	365		

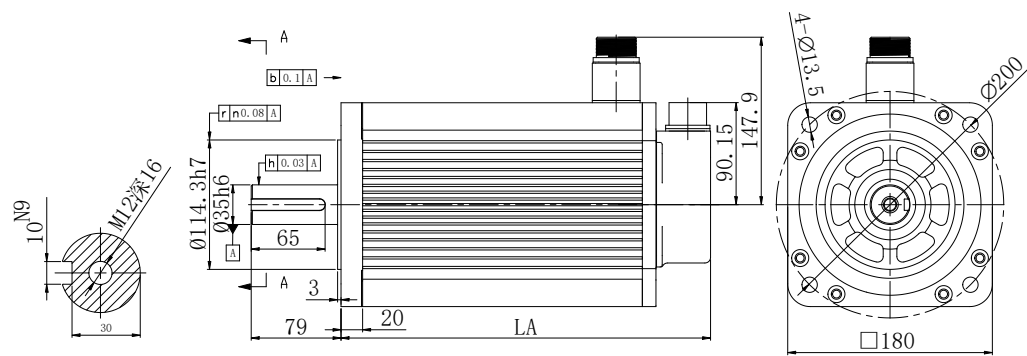

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6H-180CN15E□2-45P5	269	309	35	高惯量
MS6H-180CN15E□2-47P5	325	365		

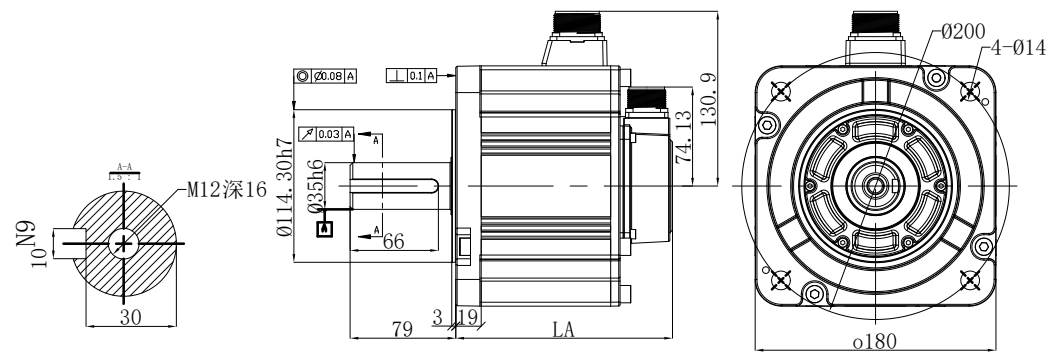


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-180CN15B□2-43P0	162	206.5	35	中惯量
MS6G-180CN15B□2-44P4	185	229.5		
MS6G-180TH15B□2-43P0	176.5	221		
MS6G-180TH15B□2-44P4	199.5	244		

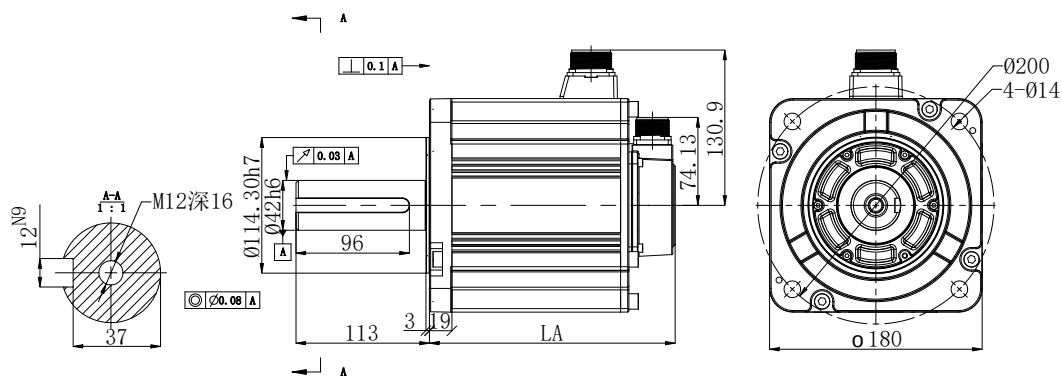


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-180CN15B□2-45P5	208	252.5	42	中惯量
MS6G-180CN15B□2-47P5	256	300.5		
MS6G-180TH15B□2-45P5	222.5	267		
MS6G-180TH15B□2-47P5	270.5	315		

■ 200机座电机的安装尺寸

单位：mm

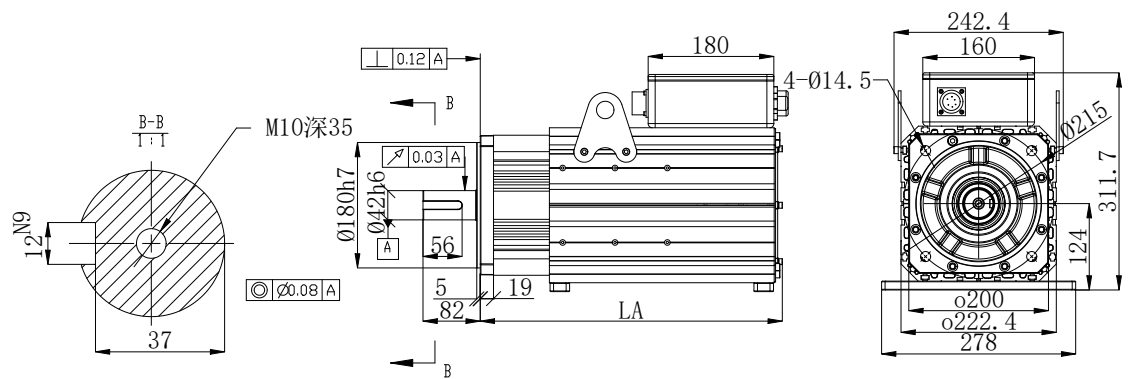


电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-200TH17B□2-413P0-F	433	512	42	中惯量
MS6G-200TH17B□2-417P0-F	468	545.5		
MS6G-200TH17B□2-421P0-F	503	580.7		
MS6G-200TH17B2-427P0-F	536.4	615.7		

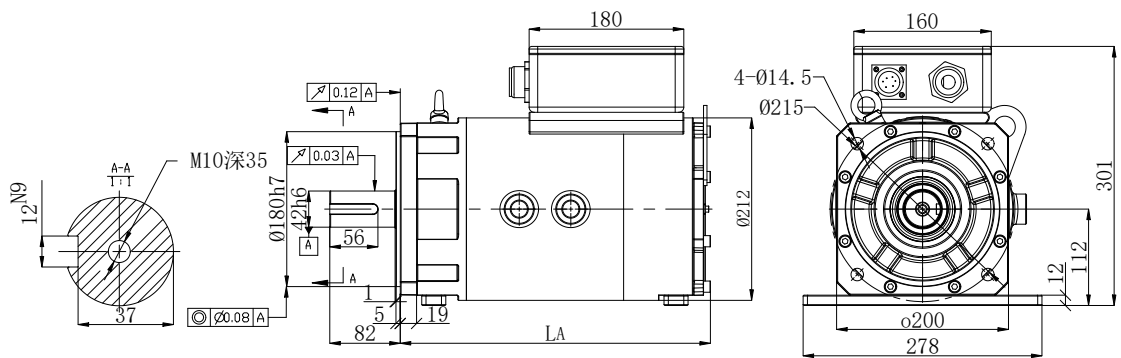

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-200TH17B2-413P0-Y	361	/	42	中惯量
MS6G-200TH17B2-417P0-Y	396	/		
MS6G-200TH17B2-421P0-Y	431	/		
MS6G-200TH17B2-427P0-Y	166	/		

■ 265机座电机的安装尺寸

单位：mm

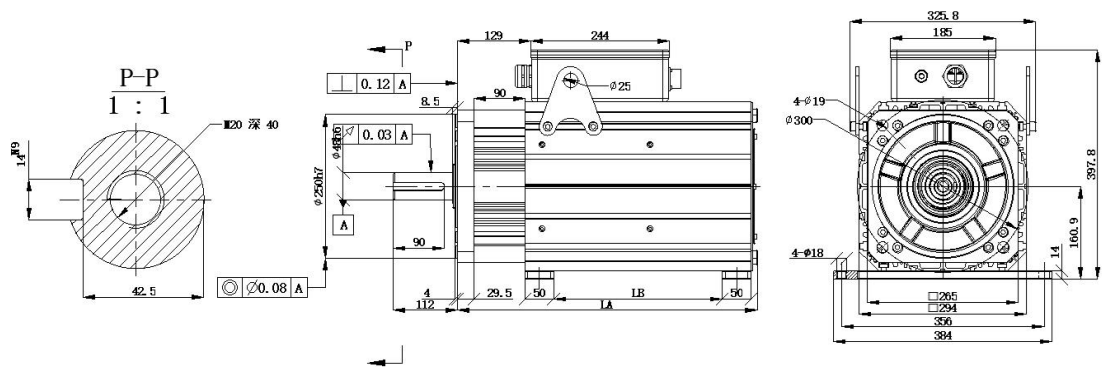

电机型号	LA±1		轴径	惯量等级
	常规	带抱闸		
MS6G-265TH17B2-430P0-F	527.5	/	48	中惯量
MS6G-265TH17B2-448P0-F	577.5	/		


3. 伺服系统的配线

伺服驱动器各接口配线建议线材，如下表所示：


驱动器型号	电源线-线径 mm ²	UVW 动力线-线径 mm ²	编码器线-线径 mm ²	地线⚡-线径 mm ²
100W	2.0	0.3	0.2（7芯）	0.3
200～750W	2.0	0.5	0.2（7芯）	0.5
1～2.6kW	2.0	1.5	0.2（7芯）	1.5
3kW	2.0	2.0	0.2（7芯）	2.0
5.5~7.5kW	6.0	6.0	0.2（7芯）	6.0
22kW	10.0	10.0	0.2（8芯）	10.0
32kW	16.0	16.0	0.2（8芯）	16.0

伺服驱动器各接口配线使用注意事项：


- 请不要将动力线和信号线从同一管道内穿过，也不要将其绑扎在一起。进行配线时，请保持动力线和信号线相隔30cm以上。

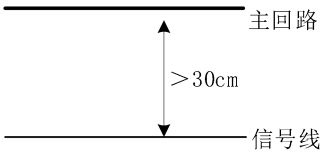

- 为避免由于干扰问题导致的控制回路异常情况，信号线缆、编码器反馈线推荐使用带屏蔽层的线缆，并将屏蔽层接至驱动器接地端子上。数字信号使用屏蔽双绞线，模拟信号应使用单独的屏蔽线。如图：

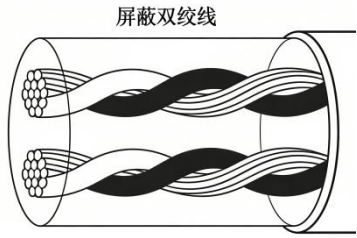

- 线缆屏蔽层尽可能360°接地，推荐使用导电金属片固定；导电金属片固定图示如下：

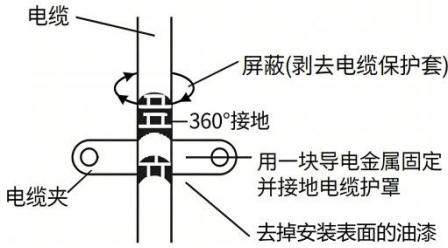


注意：信号线屏蔽层需要双端接地，屏蔽层引出线应尽可能短；安装时须确保电缆没有拉扯或挤压现象。

- 对于配线长度，指令输入线最长为3m，PG反馈线最长为20m。


- 即使断开驱动器供电，面板显示OFF，但伺服单元内部电容仍然会滞留有高电压，请暂时（10分钟内）不要触摸电源端子。
- 请勿频繁开关驱动器电源。在需要反复地连续开关电源时，务必使电源开关频率大于2分钟/次。伺服驱动器的内部有大电容，所以在打开电源时，驱动器内部电路会流过较大的充电电流（充电时间0.2秒）。因此，如果频繁地开关电源，则会造成伺服驱动器内部主电路元件性能下降，影响驱动器使用寿命。

3.1 接线端子介绍

3.1.1 伺服驱动器端子排布

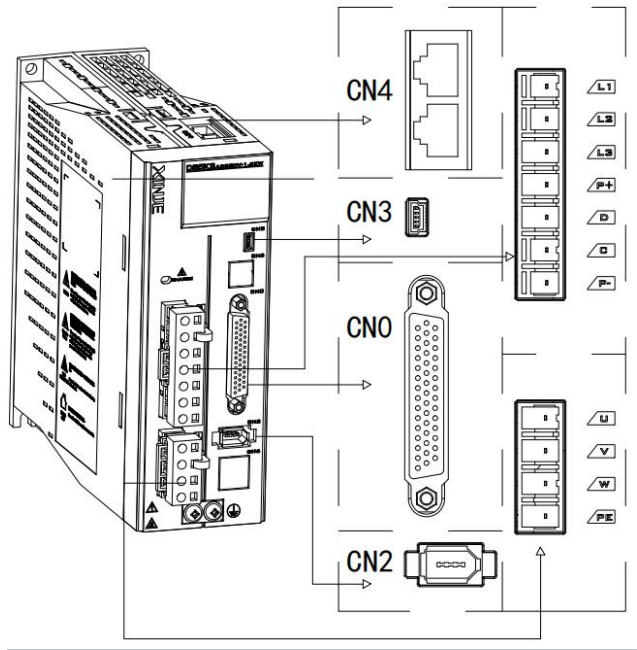

3.1.2 主电路端子及说明

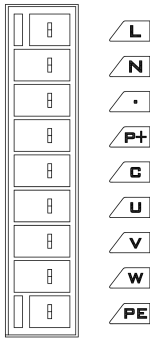


■ DS5K2-20P1-PTA、DS5K2-20P4-PTA

按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：

端子	功能	说明
L、N	主电路电源输入端子	单相交流 200~240V，50/60Hz
.	空引脚	-
P+、C	使用外置制动电阻	将制动电阻接至 P+和 C 端子； P0-25=功率值，P0-26=电阻值
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理

■ DS5K2-20P7-PTA


按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：

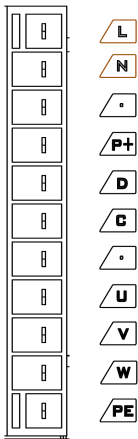

端子	功能	说明
L、N	主电路电源输入端子	单相交流 200~240V，50/60Hz
●	空引脚	-
P+、D、C	使用内置制动电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开。
	使用外置制动电阻	将制动电阻接至 P+和 C 端子、P+和 D 短接线拆掉； P0-25=功率值，P0-26=电阻值
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	电机接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理

■ DS5K2-21P0-PTA、DS5K2-21P5-PTA、DS5K2-22P3-PTA、
DS5K2-22P6-PTA


按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：

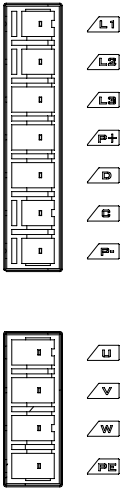

端子	功能	说明
L1、L2、L3	主电路电源输入端子	三相(L1 •L2 •L3)交流 200~240V，50/60Hz 或单相(L1 •L3)交流 200~240V，50/60Hz
P+、D、C	使用内置制动电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开
	使用外置制动电阻	将制动电阻接至 P+和 C 端子、P+和 D 短接线拆掉； 设置 P0-25=功率值，P0-26=电阻值
P+、P-	母线端子	可以测出母线的实时电压，请注意危险
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	电机接地端	与电机接地端子连接，进行接地处理

■ DS5K2-41P0-PTA、DS5K2-41P5-PTA 、DS5K2-42P3-PTA、
DS5K2-43P0-PTA


按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：

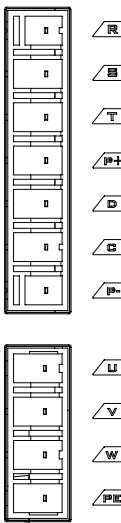

端子	功能	说明
R、S、T	主电路电源输入端子	三相交流 380~440V，50/60Hz
P+、D、C	使用内置制动电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开
	使用外置制动电阻	将制动电阻接至 P+和 C 端子、P+和 D 短接线拆掉； 设置 P0-25=功率值，P0-26=电阻值
P+、P-	母线端子	可以测出母线的实时电压，请注意危险
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	电机接地端	与电机接地端子连接，进行接地处理

■ DS5K2-45P5-PTA、DS5K2-47P5-PTA

 
按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：



端子	功能	说明
R、S、T	主电路电源输入端子	三相交流 380～440V，50/60Hz
P+、D、C	使用内置制动电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开 (该型号无内置制动电阻，不支持)
	使用外置制动电阻	将制动电阻接至 P+和 C 端子； 设置 P0-25=功率值，P0-26=电阻值
P+、P-	母线端子	可以测出母线的实时电压，请注意危险
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	电机接地端	与电机接地端子连接，进行接地处理

■ DS5K2-422P0/432P0-PTA

 按照从上到下的顺序，主电路端子功能依次如下：




端子	功能	说明
PE	驱动器接地端子	驱动器进行接地处理，请上电前确认良好接地
R、S、T	主电路电源输入端子	三相交流 380～440V，50/60Hz
PB、P+	使用外置制动电阻	使用外置制动电阻时，将制动电阻接至 P+和 PB 端子
P+、P-	母线端子	可以测出母线的实时电压，请注意危险
U、V、W	电机连接端子	与电机相连接
PE	接地端子	进行接地处理，请上电前确认良好接地

3.1.3 CN0 ~ CN4 端子说明

机型	CN0-控制端子	CN2-编码器连接端子	CN3-232 通讯端子	CN4-485 通讯端子
7.5kW 及以下				
22kW 及以上				

3. 1. 3. 1 CNO 控制端子说明


■ CNO端子说明（7.5kW及以下）

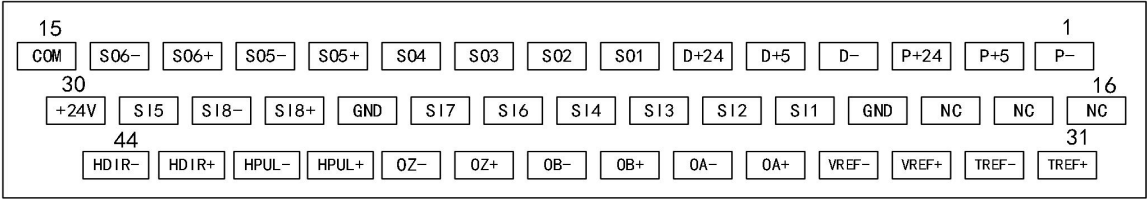


编号	名称	说明	编号	名称	说明
1	P-	脉冲-	23	SI4	输入端子
2	P+5	脉冲+5v	24	SI6	输入端子
3	P+24	脉冲+24v	25	SI7	输入端子
4	D-	方向-	26	GND	长线驱动地
5	D+5	方向+5v	27	SI8+	高速输入端子
6	D+24	方向+24v	28	SI8-	高速输入端子
7	SO1	输出端子	29	SI5	高速输入端子
8	SO2	输出端子	30	+24V	输入端公共端
9	SO3	输出端子	31	T-REF+	外部转矩模拟量差分输入+
10	SO4	输出端子	32	T-REF-	外部转矩模拟量差分输入-
11	SO5+	输出端子	33	V-REF+	外部转速模拟量差分输入+
12	SO5-	输出端子	34	V-REF-	外部转速模拟量差分输入-
13	SO6+	输出端子	35	OA+	编码器分频输出 OA+
14	SO6-	输出端子	36	OA-	编码器分频输出 OA-
15	COM	输出公共端	37	OB+	编码器分频输出 OB+
16	NC	保留	38	OB-	编码器分频输出 OB-
17	NC	保留	39	OZ+	编码器分频输出 OZ+
18	NC	保留	40	OZ-	编码器分频输出 OZ-
19	GND	模拟量输入地	41	HPUL+	长线驱动高速脉冲+
20	SI1	输入端子	42	HPUL-	长线驱动高速脉冲-
21	SI2	输入端子	43	HDIR+	长线驱动高速方向+
22	SI3	输入端子	44	HDIR-	长线驱动高速方向-

■ CN0端子说明（22kW及以上）

按照从上到下、从左到右的顺序，CN0 端子(上方) 功能依次如下：

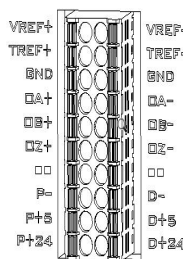
	端子	说明	端子	说明
	V-REF+	外部转速模拟量差分输入+	V-REF-	外部转速模拟量差分输入-
	T-REF+	外部转矩模拟量差分输入+	T-REF-	外部转矩模拟量差分输入-
	GND	模拟量输入地	GND	模拟量输入地
	OA+	编码器分频输出 OA+	OA-	编码器分频输出 OA-
	OB+	编码器分频输出 OB+	OB-	编码器分频输出 OB-
	OZ+	编码器分频输出 OZ+	OZ-	编码器分频输出 OZ-
	NC	保留	NC	保留
	P-	脉冲-	D-	方向-
	P+5	脉冲+5v	D+5	方向+5v
	P+24	脉冲+24v	D+24	方向+24v

按照从上到下、从左到右的顺序，CN0 端子(下方) 功能依次如下：

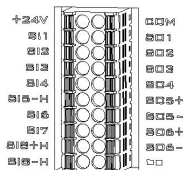
	端子	说明	端子	说明
	+24V	输入端公共端	COM	输出端公共端
	SI1	输入端子	SO1	输出端子
	SI2	输入端子	SO2	输出端子
	SI3	输入端子	SO3	输出端子
	SI3	输入端子	SO4	输出端子
	SI5	输入端子（高速）	SO5+	输出端子+
	SI6	输入端子	SO5-	输出端子-
	SI7	输入端子	SO6+	输出端子+
	SI8+H	输入端子（高速）+	SO6-	输出端子-
	SI8-H	输入端子（高速）-	NC	保留

3. 1. 3. 2 CN2 编码器连接端子说明

 CN2 驱动器本体侧-编码器插座端子排列如下所示（7.5kW 及以下）：

	序号	定义	序号	定义
	1	5V	4	/
	2	GND	5	485-A
	3	/	6	485-B

 CN2 驱动器本体侧-编码器插座端子排列如下所示（22kW 及以上）：

	序号	定义	序号	定义
	1	温度-	6	GND
	2	温度+	7	GND
	3	485-B	8	5V
	4	485-A	9	5V
	5	PE		

3. 1. 3. 3 CN3 通讯端子说明

■ RS-232通讯



针编号	名称	说明
1	TXD	RS232 发送端
2	RXD	RS232 接收端
3	GND	RS232 信号地



请使用信捷公司提供的专用电缆通讯。



RS232 的默认通讯参数：波特率 115200bps；数据位 8 位；停止位 1 位；偶校验。
RS232 通信为全双工通信，驱动器 232 通讯端口的 TXD（针编号 1）需接 USB 转串的 RX 引脚，端口的 RXD（针编号 2）需接 USB 转串的 TX 引脚。
内部硬件支持 MAX 不超过 250kHz，不支持热插拔。

Modbus 站号设置如下：

参数号	功能	出厂设置	设置范围	修改	生效
P7-10	Modbus 站号设置	1	1~255	伺服 OFF	即时

3. 1. 3. 4 CN4 通讯端子说明

 ■ RS-485通讯

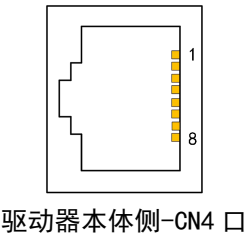

序号	定义
1	CAN_H
2	CAN_L
3	CAN_GND
4	485-A
5	485-B
6	485GND
其他	预留

RS485 口默认通讯参数：波特率 19200bps、数据位 8 位、停止位 1 位、偶校验。

Modbus 站号可自由指定，由 P7-00 设定；CAN 总线站号由 P7-30 设定。

参数号	功能	出厂设置	设置范围	修改	生效
P7-00	Modbus 站号设置	0	0~255	伺服 OFF	即时
P7-30	CAN 总线通讯站号	1	1~64	伺服 OFF	重新上电



-
- 支持标准的 Modbus RTU 协议，作为 Modbus RTU 从设备使用。
 - RS232 与 RS485 通讯口可同时使用。
 - 仅 22/32 功率段支持 CAN 通讯
-

3.2 信号端子分类及功能


3.2.1 低速脉冲指令输入

指令形态	可选	意义	P-输入信号	D-输入信号	参照章节
P0-10 xxx□	0	CW/CCW 双脉冲列模式	CW	CCW	5.3.2.4
	1	AB 相模式（外部脉冲速度模式下不支持）	A 相	B 相	
	2	脉冲+方向模式	脉冲	方向	
1、集电极开路型（24V 电压）输入信号正为 P+（3 号脚）/D+（6 号脚）； 2、差分方式（5V 电压）输入信号正为 P+（2 号脚）/D+（5 号脚）。					


■ 脉冲输入规格

脉冲规格		最高输入频率	电压规格
P- P+5V D- D+5V	5V 差分输入	500kHz	典型 5V（范围 3.3V~5V）
P-P+24V D-D+24V	24V 集电极输入	200kHz	典型 DC24V（范围 18V~28V）

P+D及CW、CCW以及AB相的接口电路，接线图如下：

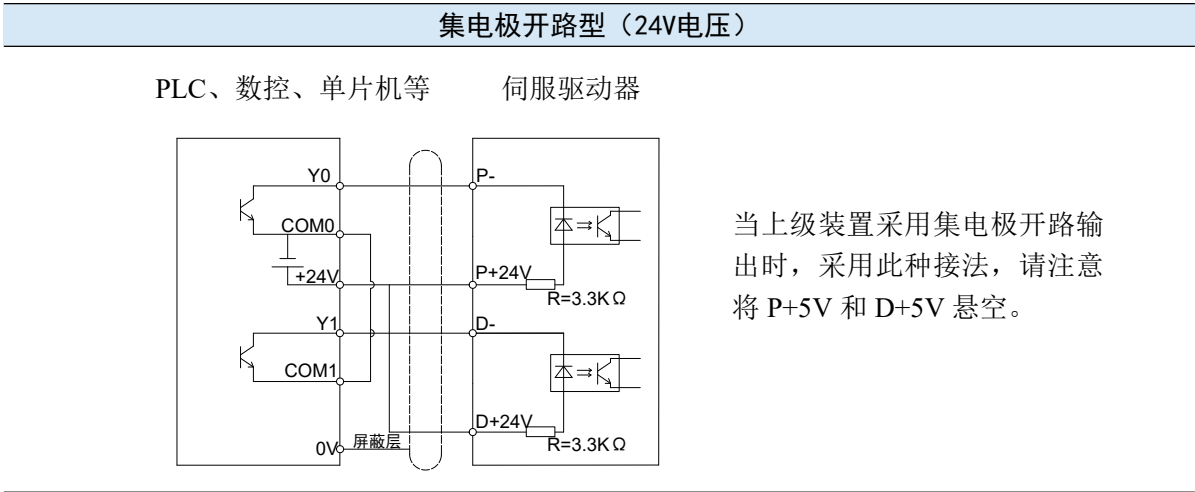

- P-/P+24V、D-/D+24V供电电压范围18V~25V。若低于18V可能存在脉冲及方向异常。
- 为抗干扰，请务必使用双绞屏蔽线。

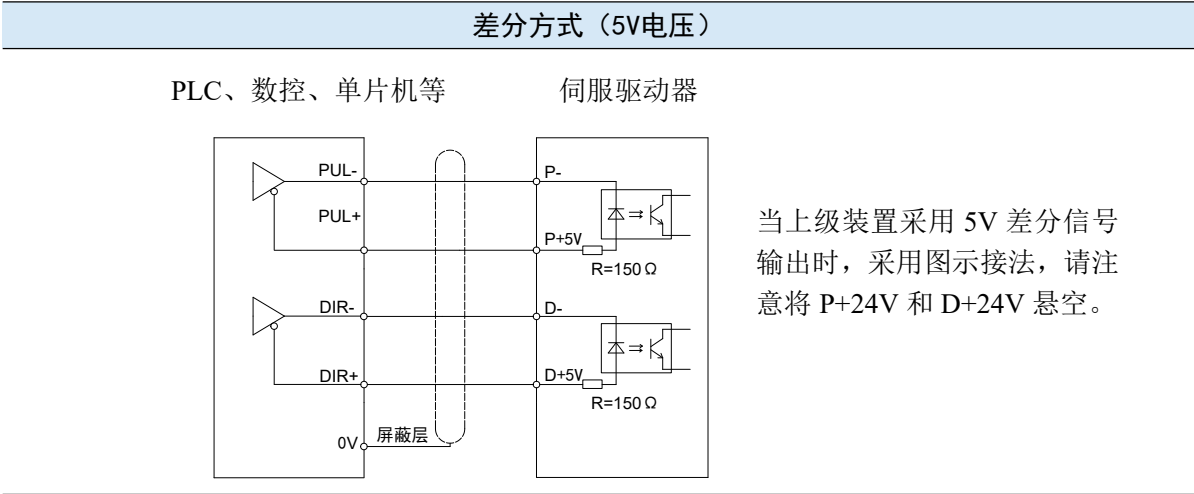


- 为了提升抗干扰，请务必使用双绞屏蔽线，且指令信号线建议3m以内。 建议屏蔽层接控制器的0V，伺服做好良好接大地。
- P-/P+24V、D-/D+24V供电电压范围18V~25V。P-/P+5V、D-/D+5V供电电压范围3.3V~5V，若低于18V/3.3V会存在脉冲及方向异常。
- 伺服脉冲输入口10mA导通。
- 若控制器是信捷 PLC，脉冲输出端口额定电流 50mA，根据此数据判断理论上 1 路脉冲最多带 5 个伺服。建议最大不超过 3 个。

3. 2. 2 高速脉冲指令输入

高速脉冲指令输入支持差分输入为 5V 的系统，上位装置侧的高速指令脉冲及符号的输出电路，只能通过差分驱动器输出给伺服驱动器。

高速脉冲指令输入端口从 CN0 端口中焊出：引脚 41（高速脉冲+）、引脚 42（高速脉冲-）、引脚 43（高速脉冲方向+）、引脚 44（高速脉冲方向-），详见 3.1.3.1 CN0 控制端子说明。

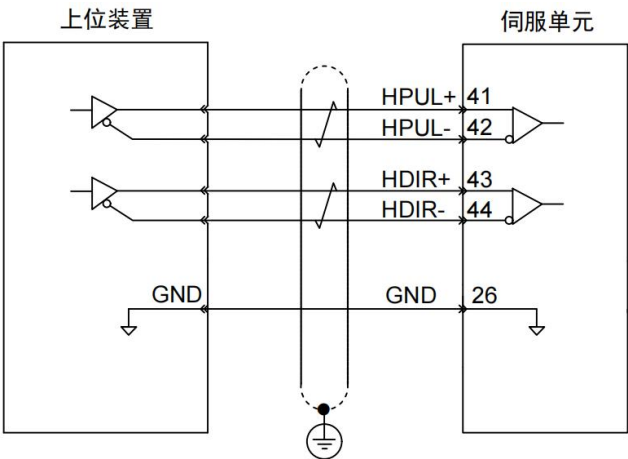

请务必将上位装置的 5V 地与驱动器的高速脉冲 GND（26 引脚长线驱动地）连接，并采用双绞屏蔽线接外部干净的大地以降低噪声干扰。


3.2.3 SI 输入信号

使用继电器或者集电极开路的晶体管电路来连接。使用继电器连接时，请选定微小电流用继电器。如果不使用微小电流用继电器，则会造成接触不良。

分类	输入端子	功能
开关量输入	SI1~SI8	多功能输入信号端子

输入端子的出厂分配

端子	SI1	SI2	SI3	SI4	SI5~SI8
功能	S-ON/使能	ALM-RST/报警复位	P-OT/禁止正转	N-OT/禁止反转	未分配

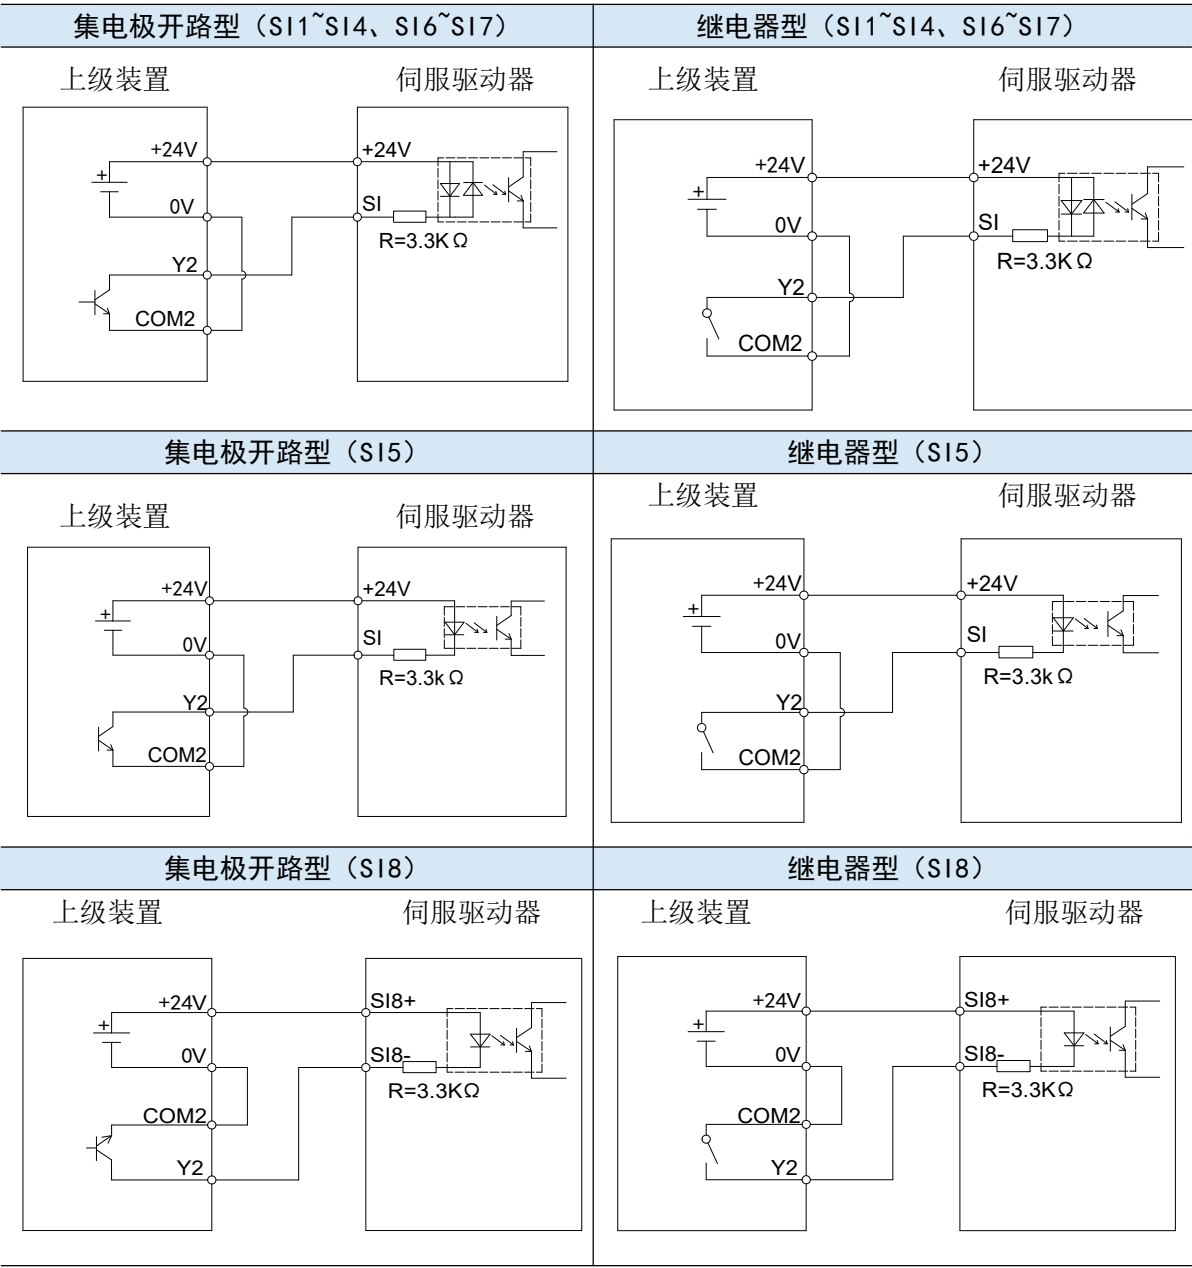




- SI1、SI2、SI3、SI4、SI6、SI7 六路低速 SI 输入，响应时间小于等于 2ms；支持 NPN 和 PNP 接法；
- SI5、SI8 是高速 SI 输入，响应速度小于等于 2 μs；
- 高速 SI5 仅支持 NPN 接法，高速 SI8 支持 NPN\PNP 接法，支持 24VDC，最小建议不低于 18V，最高不建议高于 28V。

3.2.4 SO 输出信号

分类	输出端子	功能
光耦输出	SO1~SO6	多功能输出端子

输出端子的出厂分配

端子	SO1	SO2	SO3~SO6
功能	COIN/定位完成	ALM/报警	未分配

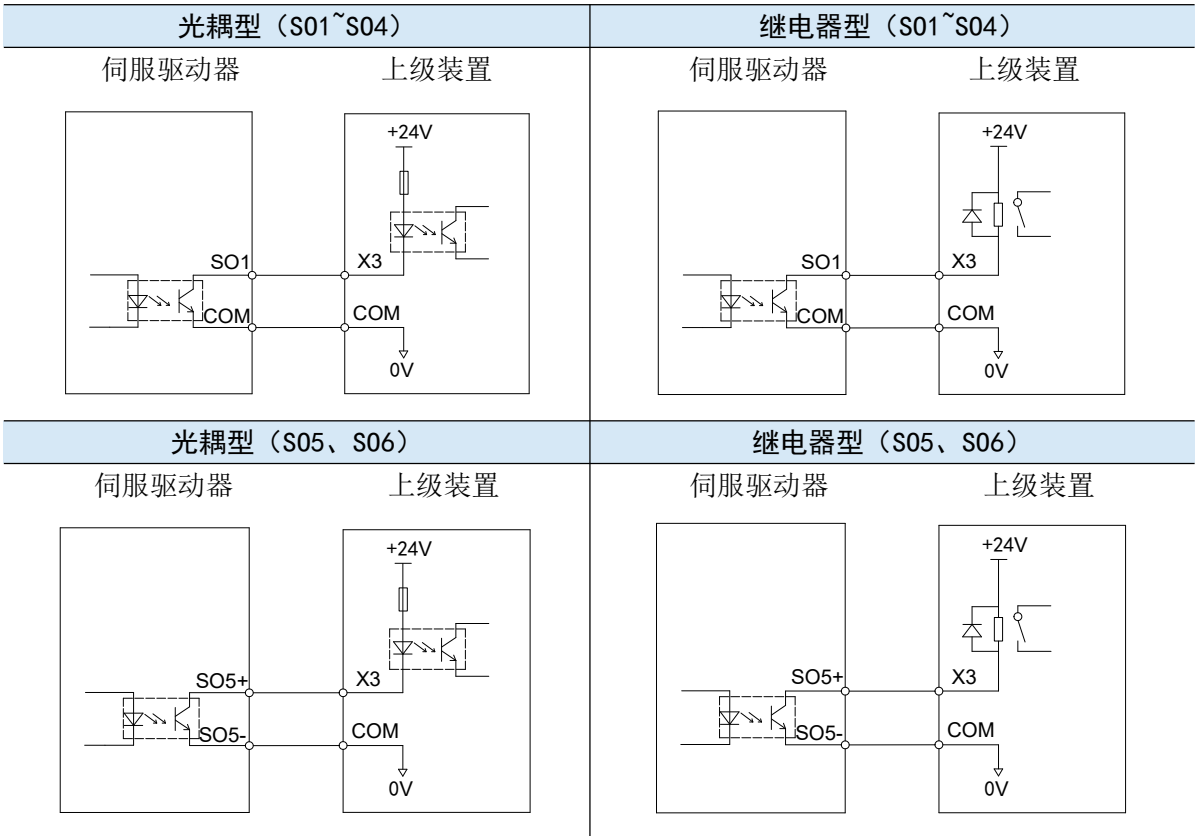




- SO5、SO6 带+、-标识；SO5-、SO6-使用共同的 COM 可连在一起；
- 最大负载电压：DC 30V（最大）
- 最大负载电流：
 - ◆ 400W 及以下：SO1 500mA（最大）、SO2~SO6 50mA（最大），由于抱闸所需电流较大，通过 SO 控制抱闸电机时，请使用 SO1 端子控制，并设置抱闸参数 P5-44=n.0001；
 - ◆ 750W 及以上：SO1~SO6 50mA（最大），由于抱闸所需电流较大，通过 SO 控制抱闸电机时，请使用中间继电器。
- SO1~SO4 仅支持 NPN 接法，SO5/SO6 支持 NPN 和 PNP 接法，低速 SO 输出。

3.2.5 模拟输入电路

转矩模拟量输入口与转速模拟量输入口分别为从 CN0 端口中焊出：引脚 31（外部转矩模拟量差分输入+）、32（外部转矩模拟量差分输入-）、33（外部转速模拟量差分输入+）、34（外部转速模拟量差分输入-），详见 [3.1.3.1 CN0 控制端子说明](#)。


- 输入信号的工作允许电压为 $\pm 10\text{V}$ ，不得超过 $\pm 10.5\text{V}$ 。
- 输入阻抗如下所示：
 - 速度指令输入：约 $72\text{k}\Omega$
 - 转矩指令输入：约 $72\text{k}\Omega$
- 模拟量输入电压值对应命令由 P3 组参数设置，详见 [5.5.3 转矩控制\(外部模拟量\)](#)和 [5.4.4 速度控制\(外部模拟量\)](#)。

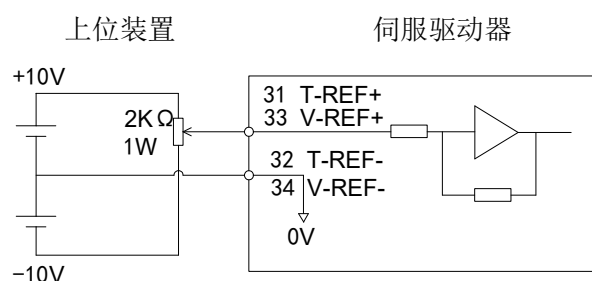

- 模拟量信号请务必采用双绞屏蔽线，并将屏蔽线接到外部干净的大地以降低噪声干扰；
- 使用模拟量电压时，模拟量信号地（32 引脚 T-REF-/34 引脚 V-REF-）需要外部和模拟量内部参考地（19 引脚 GND）短接；使用差分模拟量信号时不应短接。

3.2.6 编码器反馈输出信号


编码器分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号，为上位装置构成位置控制系统时提供闭环反馈信号。在上位装置侧，请使用差分或者光耦接收电路接收，最大输出电流为 20mA。

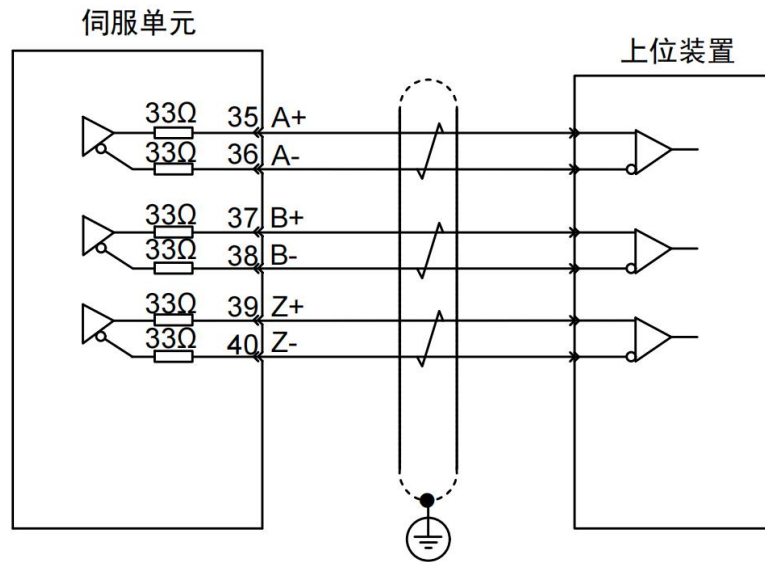

4. 操作面板的使用

4.1 基本操作

4.1.1 操作面板说明

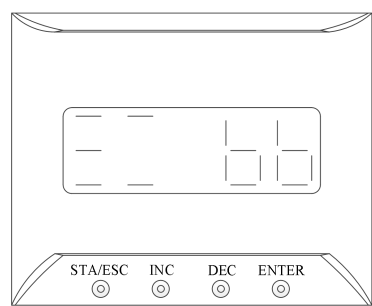	按键名称	操作说明
	STA/ESC	短按：状态的切换，状态返回。
	INC	短按：显示数据的递增； 长按：显示数据连续递增。
	DEC	短按：显示数据的递减； 长按：显示数据连续递减。
	ENTER	短按：移位； 长按：设定和查看参数。




上电后面板会进行自检操作，所有的显示数码管以及五个小数点会同时亮 1 秒。

4.1.2 按键操作

通过对面板操作器的基本状态进行切换，可进行运行状态的显示、参数的设定、辅助功能运行、报警状态等操作。按 STA/ESC 键后，各状态按下图显示的顺序依次切换。

状态：bb 表示伺服系统处于空闲状态；run 表示伺服系统处于运行状态，rst 表示伺服需要重新上电。

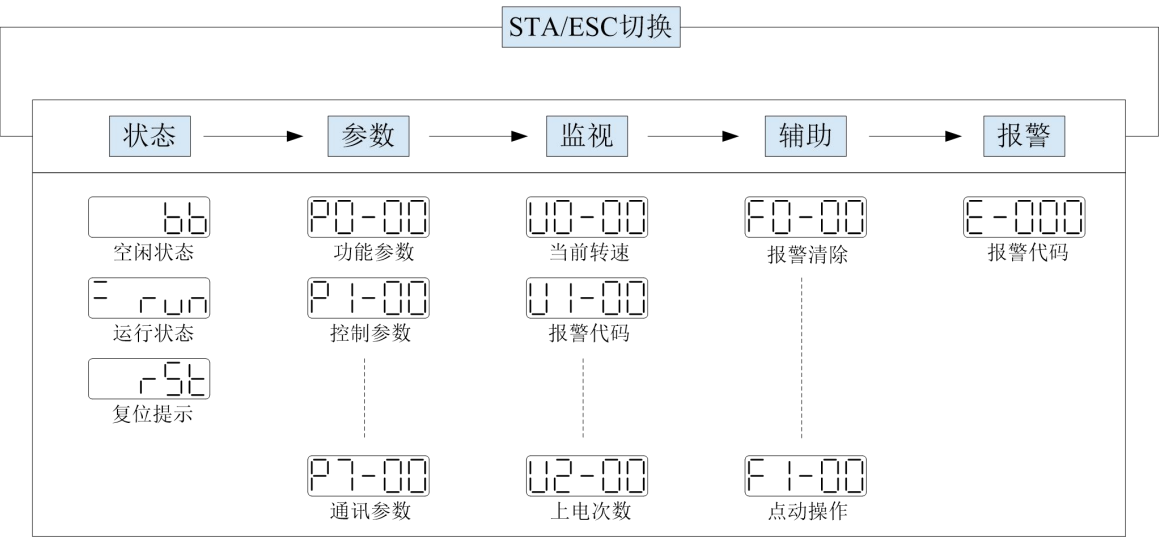


- 参数设定 Px-xx: 第一个 x 表示组号, 后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- 监视状态 Ux-xx: 第一个 x 表示组号, 后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- 辅助功能 Fx-xx: 第一个 x 表示组号, 后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- 报警状态 E-xxx: 前两个 x 表示报警大类, 最后一个 x 表示大类下的小类。

4.2 运行显示状态说明

上电时，面板显示，根据 P8-25 参数设置。

参数	信号名称	出厂 设定	适用 模式	意义	修改	生效
P8-25	面板显示设定	0	所有	0：正常显示，上电显示‘bb’或者‘run’ 1：面板上电显示 U0-00 的值，速度反馈，单位 rpm 2：面板上电显示 U0-07 的值，转矩反馈，单位%	随时	断电重新上电

■ 当为速度、转矩控制模式时

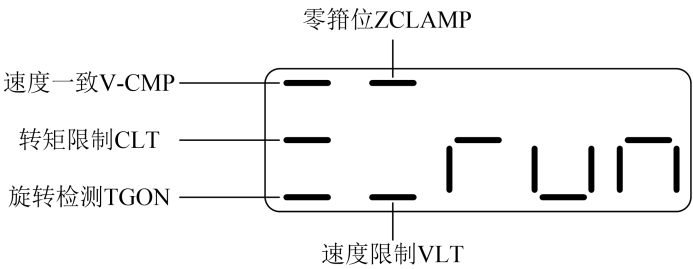


位数显示内容


位数据	显示内容
P5-39 同速检测 (/V-CMP)	当电机的实际速度与指令速度相同时，亮灯。 同速信号检测宽度：P5-04（单位：rpm）
P5-42 转矩限制 (/CLT)	当转矩超过设置值时，亮灯。 内部正转矩限制：P3-28 内部反转矩限制：P3-29
P5-40 旋转检测 (/TGON)	当电机转速高于旋转检测速度时，亮灯。 旋转检测速度：P5-03（单位：rpm）
P5-31 零箝位 (/ZCLAMP)	零箝位信号开始动作时，亮灯。
P5-43 速度限制 (/VLT)	当转矩控制时，速度超过设置值时，亮灯。 转矩控制时的正向速度限制：P3-16；反向速度限制：P3-17。

简码显示内容

简码显示内容	显示内容
	待机状态中 伺服OFF状态。（电机处于非通电状态）
	运行中 伺服使能状态。（电机处于通电状态）
	需要复位状态 伺服需要重新上电

 简码显示内容	显示内容
	禁止正转驱动状态 P-OT ON状态。请参照5.2.4节。
	禁止反转驱动状态 N-OT ON 状态。请参照 5.2.4 节。
	控制模式 2 为空




■ 当为位置控制模式时

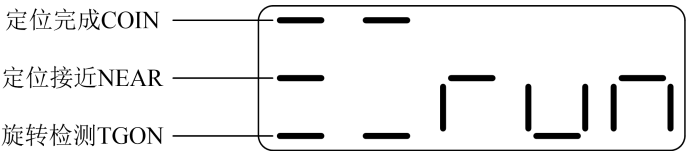

位数显示内容


位数据	显示内容
P5-38 定位结束 (/COIN)	位置控制时，当给定位置与实际位置相同时，亮灯。 定位完成宽度：P5-00（单位：指令脉冲）
P5-46 接近 (/NEAR)	位置控制时，当给定位置与实际位置相同时，亮灯。 接近信号宽度：P5-06
P5-40 旋转检测 (/TGON)	当电机转速高于旋转检测速度时，亮灯。 旋转检测速度：P5-03（单位：rpm）

   简码显示内容

简码显示内容	显示内容
	待机状态中 伺服OFF状态。（电机处于非通电状态）
	运行中 伺服使能状态。（电机处于通电状态）
	需要复位状态 伺服需要重新上电。
	禁止正转驱动状态 P-OT ON状态。请参照5.2.4节。
	禁止反转驱动状态 N-OT ON 状态。请参照 5.2.4 节。
	控制模式 2 为空

4.3 U 组监控参数

■ U0-21输入信号的状态

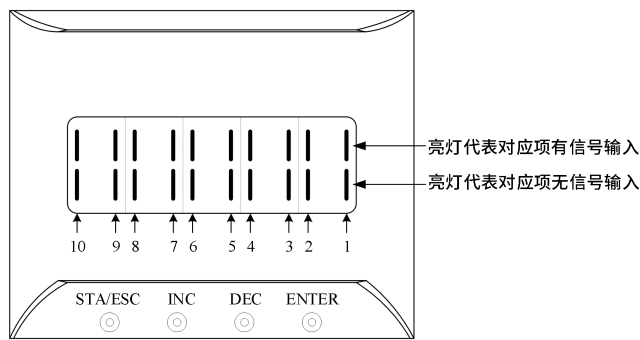


■ U0-21输入信号1分配

段码	说明	段码	说明
1	/S-ON 伺服使能信号	2	/P-CON 比例动作指令
3	/P-OT 禁止正转驱动	4	/N-OT 禁止反转驱动
5	/ALM-RST 警报清除	6	/P-CL 正转侧外部转矩限制
7	/N-CL 反转侧外部转矩限制	8	/SPD-D 内部设定速度选择
9	/SPD-A 内部设定速度选择	10	/SPD-B 内部设定速度选择



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与/S-ON，/P-CON 位置对应，0 代表该位置信号没有输入，1 代表该位置信号有输入。例：0x0001 表示/S-ON 有输入，0x0201 表示/S-ON 和/SPD-B 有输入。

■ U0-22输入信号的状态

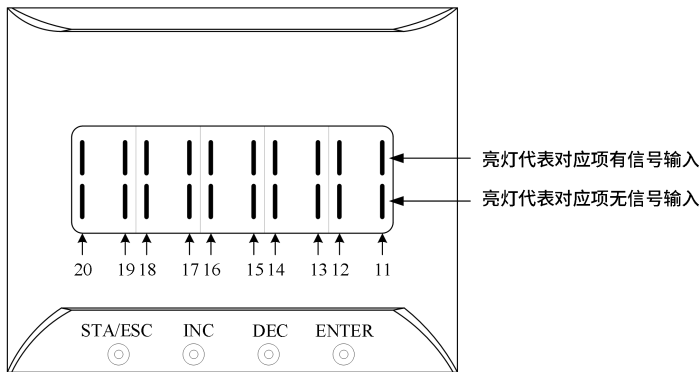


■ U0-22输入信号2分配

段码	说明	段码	说明
11	/C-SEL 控制方式选择	12	/ZCLAMP 零箝位
13	/INHIBIT 指令脉冲禁止	14	/G-SEL 增益切换
15	/CLR 脉冲清除	16	/CHGSTP 换步
17	保留	18	保留
19	保留	20	保留



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与/C-SEL、/ZCLAMP 位置对应，0 代表该位置信号没有输入，1 代表该位置信号有输入。例：0x0001 表示/ C-SEL 有输入，0x0009 表示/ C-SEL 和/G-SEL 有输入。

■ U0-23输出信号的状态

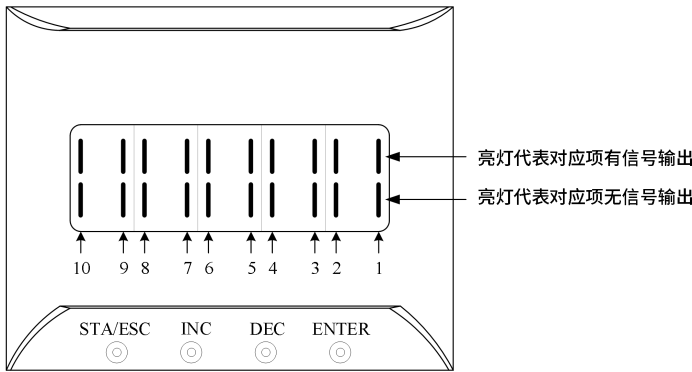


■ U0-23输出信号1分配

段码	说明	段码	说明
1	定位完成保持 (/COIN_HD)	2	定位结束 (/COIN)
3	同速检测 (/V-CMP)	4	旋转检测 (/TGON)
5	准备就绪 (/S-RDY)	6	转矩限制 (/CLT)
7	速度限制检测 (/VLT)	8	制动器联锁 (/BK)
9	警告 (/WARN)	10	输出接近 (/NEAR)



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与/COIN_HD、/COIN 位置对应，0 代表该位置信号没有输出，1 代表该位置信号有输出。例：0x0001 表示/ COIN_HD 有输出，0x0201 表示/ COIN_HD 和/ NEAR 有输出。

■ U0-24输出信号的状态

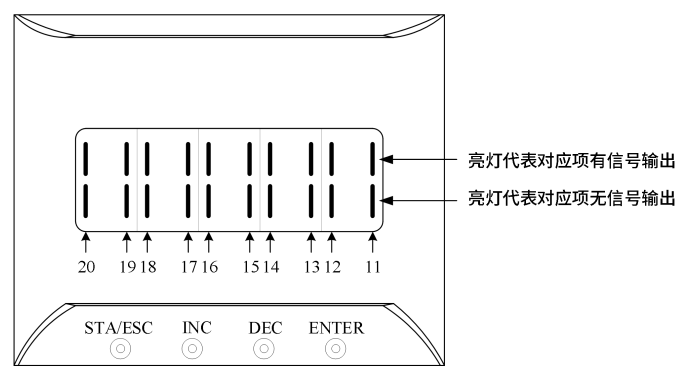


■ U0-24输出信号2分配

段码	说明	段码	说明
11	报警（/ALM）	12	速度达到（/V-RDY）
13	自定义输出 1	14	自定义输出 2
15	/Z 相	16	/MRUN
17	保留	18	保留
19	保留	20	保留



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与/ALM、位置对应，0 代表该位置信号没有输入，1 代表该位置信号有输入。例：0x0001 表示/ALM 有输出，0x0011 表示/ALM 和/Z 相有输出。

■ U4-18输入信号状态监控

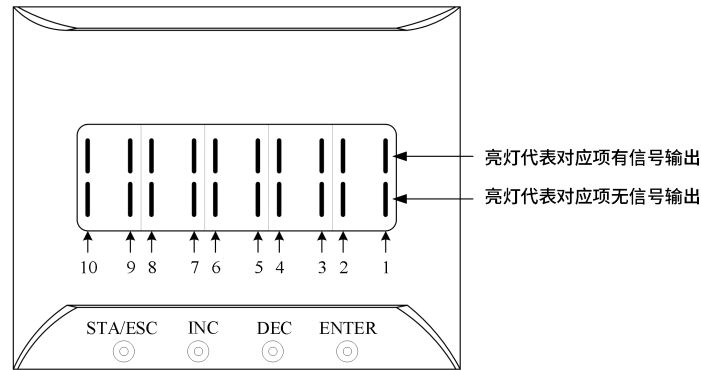


■ U4-18输入信号状态

段码	说明	段码	说明
1	SI1 输入状态	2	SI2 输入状态
3	SI3 输入状态	4	SI4 输入状态
5	SI5 输入状态	6	SI6 输入状态
7	SI7 输入状态	8	SI8 输入状态
9	保留	10	保留



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与 SI1~SI8 输入信号对应，0 代表该 SI 管脚没有信号输入，1 代表该 SI 管脚有信号输入。例：0x0001 表示仅 SI1 有输入信号，0x0002 表示仅 SI2 有输入信号，0x0003（对应二进制为 0b0000 0011）表示 SI1 和 SI2 有输入信号。

■ U4-19输出信号状态监控

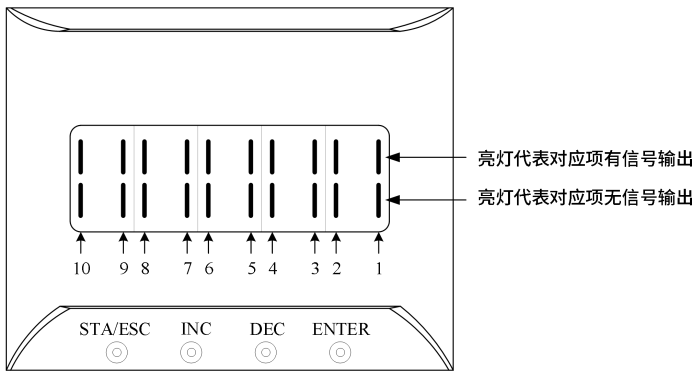

■ U4-19输出信号状态

段码	说明	段码	说明
1	SO1 输出状态	2	SO2 输出状态
3	SO3 输出状态	4	SO4 输出状态
5	SO5 输出状态	6	SO6 输出状态
7	保留	8	保留
9	保留	10	保留



通过通讯读取状态时，读取的二进制数从右向左依次与 SO1~SO6 输出信号对应，0 代表该 SO 管脚没有信号输出，1 代表该 SO 管脚有信号输出。例：0x0001 表示仅 SO1 有输出信号，0x0002 表示仅 SO2 有输出信号，0x0003（对应二进制为 0b0000 0011）表示 SO1 和 SO2 有输出信号。

■ U0-88电机代码读取状态

U0-88 显示状态	含义
	0001——读编码器电机参数成功，但 P0-33 = 0，使用读编码器中的电机参数。
	0011——读编码器电机参数成功，P0-33≠0，使用驱动器中的电机参数。
	0021——读编码器电机参数成功，但参数值是 0，设置 P0-53 后使用。

U0-88 显示状态	含义
	0031——读编码器电机参数成功，但损坏（CRC 校验出错），设置 P0-53 后使用。
	0042——读编码器电机参数失败，设置 P0-53 后使用。

4.4 F 组辅助功能参数

4.4.1 F0 组操作

功能代码	说明	功能代码	说明
F0-00	清除报警	F0-08	面板外部指令自整定
F0-01	参数恢复出厂	F0-09	面板内部指令自整定
F0-02	清除位置偏差	F0-10	面板振动抑制 1
F0-04	清除历史报警记录	F0-11	面板振动抑制 2
F0-07	面板惯量辨识	F0-12	面板振动抑制（快速 FFT）

1、清除报警（F0-00）

设置 F0-00=1，即可对报警状态进行复位。当发生报警时，请先消除报警原因，然后再清除报警。

2、参数恢复出厂（F0-01）

使能关闭条件下，设置 F0-01=1，按 ENTER 确认后，则参数恢复出厂已完成，不需要重新断电。

3、清除位置偏差（F0-02）

设置 F0-02=1，可对偏差清除。

4、清除历史报警记录（F0-04）

设置 F0-04=1，可清除历史报警记录 U1-14~U1-53。

5、面板惯量辨识（F0-07）

参考面板惯量辨识 操作步骤 [6.3.4](#)。

6、面板外部指令自整定（F0-08）

参考外部指令自整定自动调整 [6.4.5](#)。

7、面板内部指令自整定（F0-09）

参考内部指令自整定 操作步骤 [6.4.4](#)。

8、面板振动抑制（F0-10、F0-11）

参考振动抑制 操作步骤 [6.7.3](#)。

9、面板振动抑制（F0-12）

参考振动抑制 操作步骤 [6.7.6](#)。

4. 4. 2 F1 组操作


功能代码	说明	功能代码	说明
F1-00	点动	F1-04	Tref（转矩模拟量）校零
F1-01	试运行	F1-05	软件使能
F1-02	电流采样校零	F1-06	绝对值编码器位置清除
F1-03	Vref（转速模拟量）校零	-	-

1、试运行（F1-01）

进入试运行模式前请先确认电机轴未连接到机械上！

当伺服驱动器连接非原配编码器线或动力线后，应先进入试运行模式以验证编码器端子或动力端子连接正确。


试运行主要对动力线以及编码器反馈线路进行检查，确定连接是否正常。按下述操作电机可正常实现正反转，若电机轴出现抖动或者提示报警要立即断开电源，重新检查接线情况。

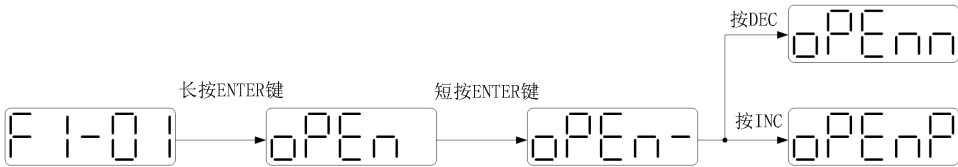

2、点动操作（F1-00）

进入点动模式前请先确认在电机空轴时的试运行动作正常，以确定伺服接线是正确的。


点动模式需要驱动器处于bb空闲状态！内部由速度模式控制，P3-09和P3-10控制加减速时间。

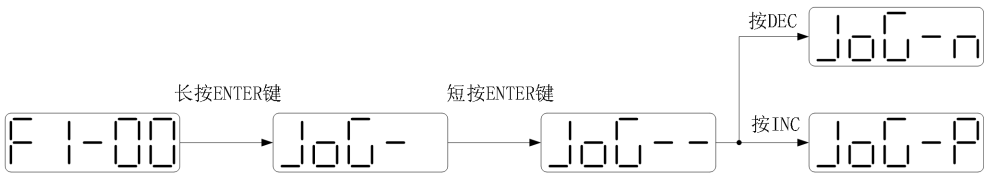

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-18	JOG 点动速度	100	1rpm	0~1000	伺服 OFF	即时

3、电流采样校零（F1-02）

 当伺服驱动器自更新完毕，或长时间后电机运转不平稳时，建议用户进行电流检测偏移量自动调整。



按下 STATUS/ESC 键退出此功能。

4、Vref（转速模拟量）校零（F1-03）

参考章节 [5.4.4.5](#)。

5、Tref（转矩模拟量）校零（F1-04）

参考章节 [5.5.4.3](#)。

6、强制使能（F1-05）

参数	信号名称	设定	意义	修改	生效
P0-03	使能模式	0	不使能	伺服 OFF	即时
		1（默认）	I/O 使能/S-0N		
		2	软件使能（F1-05 或者通讯）		
		3	总线使能（支持运动总线的型号）		
将 P0-03 设为 2。					
F1-05 = 0：取消使能，恢复到 bb 空闲状态。					
F1-05 = 1：强制使能，伺服处于 RUN 运行状态。					



- 在重新上电后通过 F1-05 设置的强制使能失效。
- 如需要一上电使能并断电后重新上电使能仍有效，需要将 P0-03 设为 1，P5-20 设为 n.0010 即可。

7、绝对值编码器位置清除（F1-06）

参照 [5.6.5 章节](#)绝对编码器值位置清除。

4.5 故障报警处理

发生故障时，自动跳出报警状态，显示报警编号，无故障时报警状态不可见。在报警状态下，通过面板操作向F0-00写入1可对故障进行复位。
如因伺服电源OFF使伺服报警则不必进行报警清除。



当发生报警时，首先应消除报警原因，然后再解除报警。

4.6 P 组参数设定

举例设置参数 P3-09 的内容由 2000 变更为 3000 时的操作步骤。


步骤	面板显示	使用的按键	具体操作
1		STA/ESC INC DEC ENTER 	无需任何操作
2		STA/ESC INC DEC ENTER 	按一下 STA/ESC 键进入参数设置功能
3		STA/ESC INC DEC ENTER 	按 INC 键，按一下就加 1，将参数加到 3，显示 P3-00
4		STA/ESC INC DEC ENTER 	短按（短时间按）一下 ENTER 键，面板的最后一个 0 会闪烁
5		STA/ESC INC DEC ENTER 	按 INC 键，加到 9
6		STA/ESC INC DEC ENTER 	长按（长时间按）ENTER 键，进入 P3-09 内部进行数值更改。
7		STA/ESC INC DEC ENTER 	按 INC，DEC，ENTER 键进行加减和移位，更改完之后，长时间按 ENTER 确认
8	操作结束		



当设置参数超过可以设定的范围时，驱动器不会接受该设定值，并且驱动器会报 E-021（参数设置超限）。参数设置超限一般发生在上位机通过通讯向驱动器写入参数的时候。


4. 6. 1 输入/输出 SI、SO 相关 P 组参数设定举例

举例设置参数 P5-47（报警输出端子设定）的端子由 SO2 变更为 SO3 控制，常开触点变更为常闭触点的操作步骤。

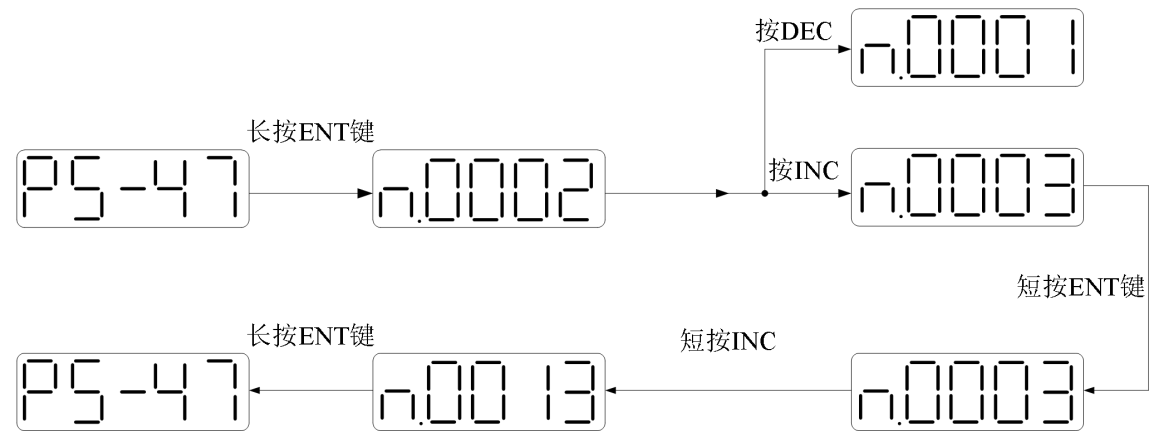


4. 6. 2 负数值 P 组参数设定举例

举例设置参数 P4-11（内部位置模式脉冲数高位）为-15，即第一段脉冲数为-150000 时的操作步骤。

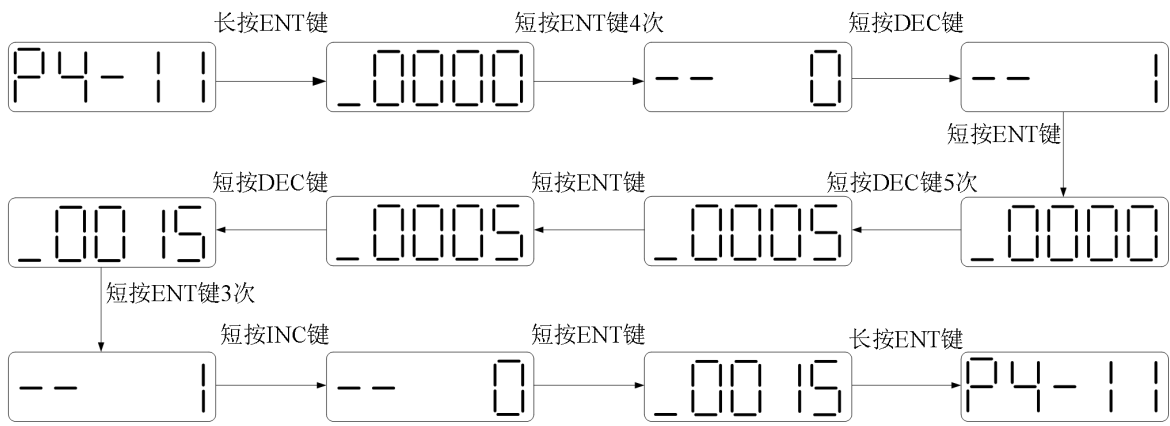

4.7 查看电机代码

一款伺服驱动器可配套多种功率等级相近的电机，不同型号电机由电机铭牌上的电机代码区分。调试伺服系统前、务必请先确认电机代码U3-70是否和电机铭牌标签匹配。

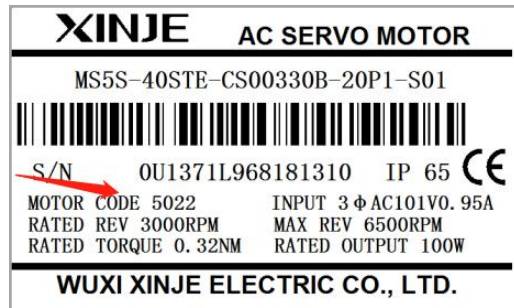

5. 伺服系统的运行

5.1 控制模式的选择与切换

5.1.1 控制模式的选择

伺服可对两种控制方式进行组合，并切换使用。通过/C-SEL 信号在模式 1 和模式 2 之间自由切换，以便能满足更复杂的控制要求。

用户参数		控制模式	参照
P0-01 子模式 1	1	转矩控制（内部设定）	5.5.1
	2	转矩控制（外部模拟量）	5.5.4
	3	速度控制（内部设定速度）	5.4.2
	4	转速控制（外部模拟量）	5.4.4
	5	位置控制（内部位置指令）	5.3.3
	6（默认）	位置控制（外部脉冲指令）	5.3.2
	7	速度控制（脉冲频率指令）	5.4.3
P0-02 子模式 2	1	转矩控制（内部设定）	5.5.1
	2	转矩控制（外部模拟量）	5.5.4
	3	速度控制（内部设定速度）	5.4.2
	4	转速控制（外部模拟量）	5.4.4
	5	位置控制（内部位置指令）	5.3.3
	6（默认）	位置控制（外部脉冲指令）	5.3.2
	7	速度控制（脉冲频率指令）	5.4.3

位置控制是将脉冲串指令输入伺服单元，移动至目标位置的控制。位置指令可以通过外部脉冲输入、内部给定位置指令总数和速度限制组合给定。以输入脉冲数来控制位置，以输入脉冲的频率来控制速度，主要用于需要定位控制的场合，比如机械手、磨床、雕刻机、数控机床等。

速度控制是指通过速度指令来控制机械的速度。通过数字、模拟电压或者通信给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。

转矩控制是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过数字、模拟电压或者通信给定转矩指令。伺服电机的电流与转矩呈线性关系，因此，对电流的控制即能实现对转矩的控制。转矩控制模式主要用于对材料的受力有严格要求的装置中，比如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

5. 1. 2 控制模式切换

控制模式切换指伺服在使能为 ON，即伺服面板显示 run 时，伺服驱动器的工作模式可以通过外部输入信号/C-SEL，在模式 1 和模式 2 之间进行切换。

● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-30	/C-SEL	n.0000	所有	控制模式切换信号	随时	即时
参数范围 n.0000-001A，通过参数 P5-30 分配到其他输入端子。 如果需从 SI2 输入信号切换控制模式，则可将 P5-30 设置为 n.0002/0012。硬件接线详情可参考章节 3.2.2 。						

参数设置状态	信号/C-SEL 端子输入状态	信号/C-SEL 端子逻辑	控制方式
P5-30=n.0000	无需外接端子输入	无效	<u>P0-01 所设定的控制模式</u>
P5-30=n.000□	SI□端子无信号输入		
P5-30=n.001□	SI□端子有信号输入		
P5-30=n.0010	无需外接输入端子	有效	<u>P0-02 所设定的控制模式</u>
P5-30=n.000□	SI□端子有信号输入		
P5-30=n.001□	SI□端子无信号输入		

5.2 基本功能的设定

5.2.1 点动运行

点动运行需要在接通电源之后、联机调试运行之前完成，其目的是为了确保伺服系统运行能够正常运转且无异常振动、异常声响等问题。点动运行可通过面板 F 组参数或者我司上位机调试软件 Xinje Servo Tuner 方式进行。

点动运行分为点动和试运行两种方式，点动运行为闭环控制，试运行为开环控制，一般调试步骤为先试运行，后点动运行。两种运行均需在伺服非使能状态下（即面板为 bb）才可生效。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-18	JOG 点动速度	100	1rpm	0~1000	伺服 bb	即时

P3-18 为闭环点动运行配置的速度，只在点动模式下生效，其余正常控制模式无效。

1、面板点动

● 关联参数

功能代码	含义	说明
F1-00	点动	闭环点动运行
F1-01	试运行	开环点动运行

面板点动运行操作步骤

面板点动运行步骤应首先 F1-01 开环运行无问题后再 F1-00 闭环运行。面板具体运行操作详见章节 4.4.2。

2、XinjeServo Tuner 点动



点击菜单栏的【试运行】，会跳出如下画面：



画面主要分为 5 个设置模块

- ① 点动速度 P3-18：确定【点动】模式下电机的运行转速；
- ② 点动模式：闭环点动运行；
- ③ 试运行模式：开环点动运行；
- ④ 开启：点动模式下的使能；
- ⑤ 正转/反转：使电机正转或者反转。

上位机点动运行操作步骤

打开伺服上位机软件 XinjeServo Tuner，设置 P3-18 点动速度值，选中【试运行】/【点动】按钮，点击【开启】后，通过界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。

5.2.2 伺服使能设定

伺服使能信号有效代表伺服电机通电工作，当伺服使能信号无效时，电机不通电无法运行。使能方式可通过外部端子信号控制或者上位机通信等方式控制。

● 关联参数

参数	含义	设定	意义		修改	生效
P0-03	使能模式	0	不使能		伺服 bb	即时
		1（默认）	I/O 使能/S-ON			
		2	软件使能（F1-05 或者上位机操作使能）			
		3	总线使能			

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-20	/S-ON	n.0001	所有	伺服使能信号	随时	即时

1、强制使能

P0-03=2 时，F1-05的强制使能才能生效，重新上电后强制使能失效。
F1-05 可通过面板设置为1或者通过ModbusRTU协议通信向十六进制地址0x2105单字写1。

2、上电使能

参数设置P0-03=1（默认），P5-20=n.0010
此种设置方式可以使伺服系统一上电就处于使能状态，无需外接端子控制，重新上电仍保持为伺服使能状态。

3、外部 SI 端子控制使能

当P0-03设置为1时，外部端子使能控制才有效。
参数设置P0-03=1（默认），P5-20=n.000□/n.001□。
□为SI端子号，例如P5-20为n.0001（默认），即为SI1端子控制使能。

前提条件	参数设置状态	信号/S-ON 端子输入状态	信号/S-ON 端子逻辑	伺服状态
P0-03=1	P5-20=n.000□	SI□端子无信号输入	无效	面板显示 bb，伺服不使能
	P5-20=n.001□	SI□端子有信号输入		
	P5-20=n.000□	SI□端子有信号输入	有效	面板显示 run，伺服使能
	P5-20=n.001□	SI□端子无信号输入		

4、总线使能





当P0-03为3时，适用于XNet总线上位机使能（适用于DS5E系列）。XNet总线为信捷专有总线，伺服需要与信捷支持XNet总线的PLC配合走总线，具体操作请查阅信捷官网《X-NET总线用户手册》。

5. 2. 3 旋转方向切换

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-05	旋转方向定义 0：正模式 1：反模式	0	-	0~1	伺服 bb	重新上电

用户可以通过参数P0-05改变伺服电机的旋转方向。规定电机的“正转”为“逆时针转动”，“反转”为“顺时针转动”。（均为面对电机轴观看）

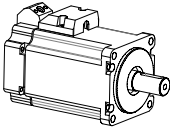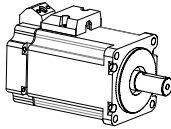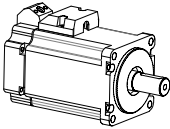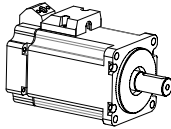模式	正转	反转	P0-05 设置
标准设定 CCW 为正转			P0-05=0
反转模式 CW 为正转			P0-05=1

5. 2. 4 停止方式设定

伺服停机按停机方式分为惯性停机、减速停机和动态制动（DB）停机，以下对伺服停机方式做出解释说明。

停机方式	自由停机	减速停机	DB 停机
停机原理	伺服驱动不使能，伺服电机不通电，自由减速到 0，减速时间受机械惯量、设备摩擦等影响。	伺服驱动器输出反向制动转矩，电机迅速减速到 0。	伺服电机工作在短接制动状态。
停机特点	优点：平滑减速，机械冲击小 缺点：减速过程较慢	优点：减速时间短 缺点：存在机械冲击	优点：减速时间短 缺点：存在机械冲击

根据伺服停机出现的场景不同，分为伺服OFF停机、报警停机、超程停机。



DS5K2 系列标配支持动态制动（DB）功能。

1、伺服 OFF 及报警的停车方式

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-30	停止超时时间	20000	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P0-27	伺服关使能停机模式	0	-	0~5	伺服 bb	即时
P0-29	报警停止方式	2	-	0~5	伺服 bb	即时

参数	数值	意义
P0-27	0	自由运行停止，停止后保持自由运行状态。
	1	自由运行停止，停止后保持 DB 状态。
	2	减速制动停止，停止后保持自由运行状态。
	3	减速制动停止，停止后保持 DB 状态。
	4	DB 停止，停止后保持自由运行状态。
	5	DB 停止，停止后保持 DB 状态。
P0-29	关使能属性报警	
	0	自由运行停止，停止后保持自由运行状态。
	1	自由运行停止，停止后保持 DB 状态。
	2/4	DB 停止，停止后保持自由运行状态。
	3/5	DB 停止，停止后保持 DB 状态。
	不关使能属性报警	
	0	自由运行停止，停止后保持自由运行状态。
	1	自由运行停止，停止后保持 DB 状态。
	2	减速制动停止，停止后保持自由运行状态。
	3	减速制动停止，停止后保持 DB 状态。
	4	DB 停止，停止后保持自由运行状态。
	5	DB 停止，停止后保持 DB 状态。

说明：

1) 伺服关使能停机模式 (P0-27)

- 当 P0-27=0 时，若发生伺服 OFF 后，电机开始自由停车，无报警；
- 当 P0-27=1 时，若发生伺服 OFF 后，电机开始自由停车，停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-27=2 时，若发生伺服 OFF 后，电机开始依靠减速停车，直到速度小于 50rpm 后转为自由停车，同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速停止过程中如果计时时间已经大于 P0-30，电机转速还没有降到 50rpm 以下，则报警 E-262；
- 当 P0-27=3 时，若发生伺服 OFF 后，电机开始依靠减速停车，直到速度小于 50rpm 后转为自由停车，同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速停止过程中如果计时时间已经大于 P0-30，电机转速还没有降到 50rpm 以下，则报警 E-262；停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-27=4 时，若发生伺服 OFF 后，电机 DB 停车，停止后保持自由运行状态；
- 当 P0-27=5 时，若发生伺服 OFF 后，电机 DB 停车，停止后保持 DB 状态。

2) 伺服报警停车方式 (P0-29)

① 关使能属性报警

- 当 P0-29=0 时，若发生伺服报警后，电机开始自由停车；


- 当 P0-29=1 时，若发生伺服报警后，电机开始自由停车，停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-29=2 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持自由运行状态；
- 当 P0-29=3 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-29=4 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持自由运行状态；
- 当 P0-29=5 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持 DB 状态。

② 不关使能属性报警

- 当 P0-29=0 时，若发生伺服报警后，电机开始自由停车；
- 当 P0-29=1 时，若发生伺服报警后，电机开始自由停车，停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-29=2 时，若发生伺服报警后，电机开始依靠减速停车，直到速度小于 50rpm 后转为自由停车，同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速过程中如果计时时间已经大于 P0-30，伺服会直接进行自由停车，此时由于伺服处于报警状态，则不论 P0-29 的值为多少，均不会报警 E-262。停止后保持自由运行状态；
- 当 P0-29=3 时，若发生伺服报警后，电机开始依靠减速停车，直到速度小于 50rpm 后转为自由停车，同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速过程中如果计时时间已经大于 P0-30，伺服会直接进行自由停车，此时由于伺服处于报警状态，则不论 P0-29 的值为多少，均不会报警 E-262。停止后保持 DB 状态；
- 当 P0-29=4 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持自由运行状态；
- 当 P0-29=5 时，若发生伺服报警后，电机 DB 停车，停止后保持 DB 状态。

3) 伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能，P0-27/P0-29 设定的值无效，均以减速方式停车。

动态制动（DB）时序图（动态制动低电平表示有效）：

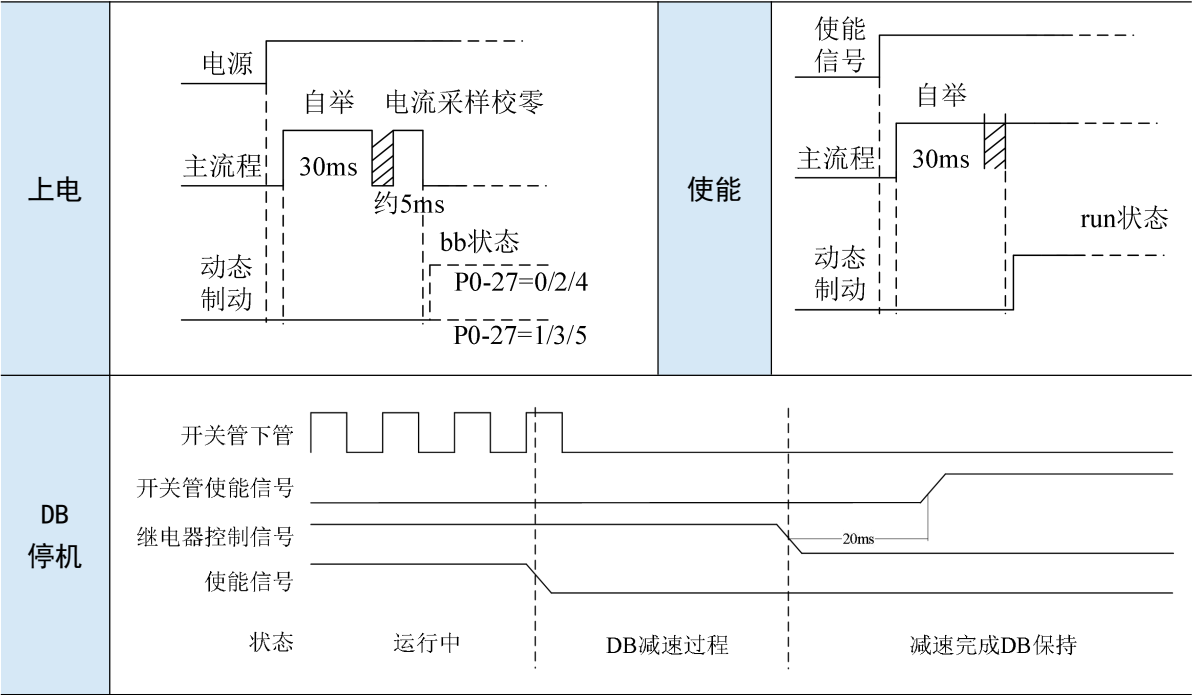


2、超程时的停车方式

伺服单元的超程防止功能是指当机械的可动部超出所设计的安全移动范围时，通过输入限位开关的信号，使伺服电机强制停止的安全功能。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-28	伺服超程停止模式	2	-	0~3	伺服 bb	即时
P0-30	停止超时时间	20000	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P5-22	禁止正转 /P-OT	n.0003	-	0~0xffff	随时	即时
P5-23	禁止反转 /N-OT	n.0004	-	0~0xffff	随时	即时

请务必按下图所示连接限位开关。

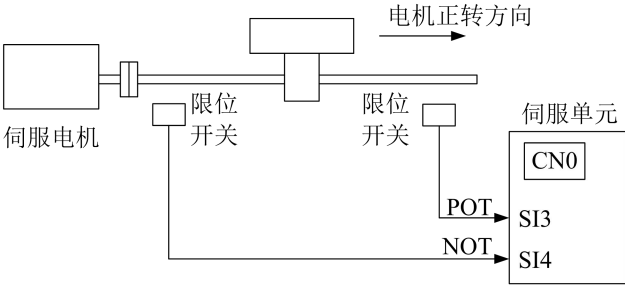

圆台及输送机等旋转型用途无需超程防止功能，此时无需对超程防止用输入信号进行接线。

参数设置状态	信号/POT、端子输入状态	超程信号（/POT、/NOT）端子逻辑
P5-22/P5-23=n.0000	无需外接端子输入	无效
P5-22/P5-23=n.000□	SI□端子无信号输入	
P5-22/P5-23=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-22/P5-23=n.0010	无需外接输入端子	有效
P5-22/P5-23=n.000□	SI□端子有信号输入	
P5-22/P5-23=n.001□	SI□端子无信号输入	

正转限位信号/POT、反转限位信号/NOT 内参数设置不能同时设置为同一个端子输入。

运行方向	遇到限位	运行状态
正转	正限位有效	POT，按 P0-28 设置伺服超程停止模式停车
	反限位有效	报警 E-261
反转	正限位有效	报警 E-261
	反限位有效	NOT，按 P0-28 设置伺服超程停止模式停车


参数	数值	意义
P0-28 n.xxx□	0	减速停止 1，停止后超程方向力矩为 0，接收指令
	1	自由停止，停止后超程方向力矩为 0，接收指令
	2	减速停止 2，停止后超程方向不接收指令
	3	报警（E-260）
P0-28 n.xx□X	0	不屏蔽超程报警 E-261
	1	屏蔽超程报警 E-261



- P0-28=0/2 时，电机接收到超程停止信号后开始减速停止，同时超程处理过程中停止超时时间也起作用。
- 位置控制时，用超程信号使电机停止运行时，可能会有位置偏差脉冲，要清除位置偏移脉冲，必须输入清除信号/CLR。如果伺服单元仍然接收到脉冲，这些脉冲将会累积直至伺服单元报警。
- 转矩控制时，伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能，无法通过超程信号端子 P5-22，P5-23 分配端子。
- 伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能，P0-28 自动设置成 2。

5.2.5 失电制动器（抱闸）

当伺服电机控制垂直负载时，用“带失电制动器伺服电机”的目的是：当把系统的电源置于“OFF”时，使可动部分不会在自重或者外力的作用下发生移动。

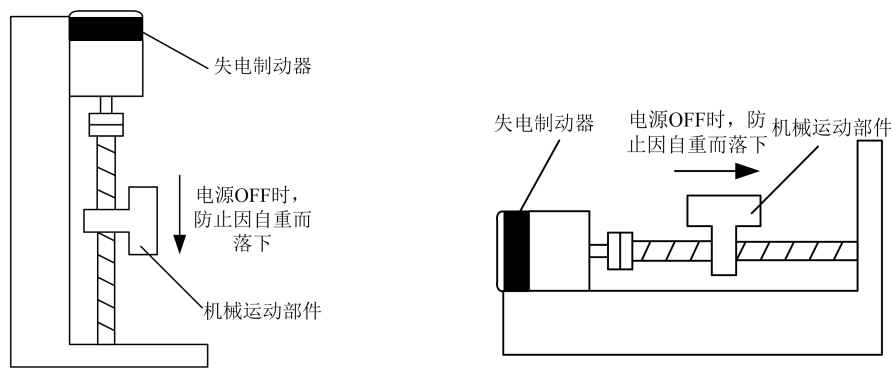


内置于伺服电机中的制动器是无励磁动作型的固定专用制动器。不能用作动态制动用途，请仅在使伺服电机保持停止状态时使用。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-44	制动器联锁 /BK	n.0000	-	0~ffff	伺服 bb	即时
P5-07	伺服 OFF 延迟时间	500	1ms	-500~9999	伺服 bb	即时
P5-08	制动器指令输出速度	30	rpm	20~10000	伺服 bb	即时
P5-09	制动器指令等待时间	500	ms	0~65535	伺服 bb	即时

1、硬件连接

伺服单元的顺序输出信号“/BK”和“制动器电源”构成了制动器的 ON/OFF 电路。典型的连接实例如下所示。

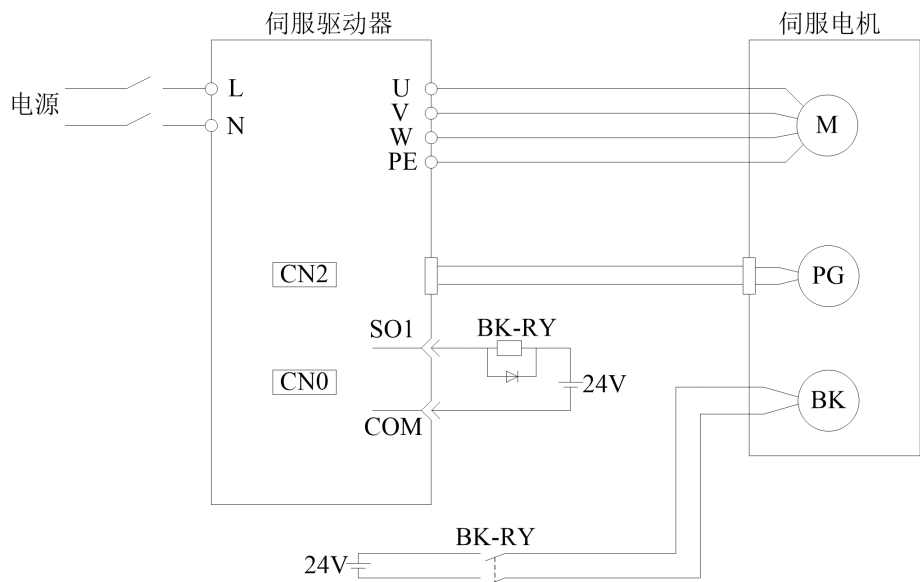

- 失电制动器的励磁电压为24V。
- 抱闸电流>400mA请通过中继转接，防止因电流过大烧毁端子。DS5K2系列400W以上伺服若需要通过SO控制抱闸电机，请使用中间继电器转接。

2、软件参数设置

对于带抱闸的伺服电机，需要将伺服驱动器的一个 SO 端子配置为抱闸输出/BK 功能，并确定 SO 端子有效逻辑，即参数 P5-44 需要设置。

参数设置状态	伺服驱动状态	信号/BK 端子输出逻辑	伺服电机状态
P5-44=n.000□	伺服 bb	无效	抱闸电源断开，电机处于位置锁定状态
	伺服 run	有效	抱闸电源接通，电机处于可旋转状态
P5-44=n.001□	伺服 run	无效	抱闸电源断开，电机处于位置锁定状态
	伺服 bb	有效	抱闸电源接通，电机处于可旋转状态




- 当使用SO端子控制抱闸时，伺服使能ON时，抱闸电源接通，电机处于可旋转状态；
- 如果新机调试出现电机不能转动的情况，请确认抱闸是否打开。

3、伺服驱动抱闸控制的时序

1) 正常状态抱闸时序

由于制动器的动作延迟时间关系，机械在重力等的作用发生微量移动，使用 P5-07 参数进行时间调整，使抱闸滞后打开或者提前关闭。
设定使用带制动器的伺服电机时，控制制动器的输出信号“/BK”以及伺服 SON 信号 ON/OFF 动

作的时间如下图。即输出/BK 信号抱闸打开之前，伺服电机已进入通电使能状态；在不输出/BK 信号抱闸抱死之后，伺服电机才断开通电状态。

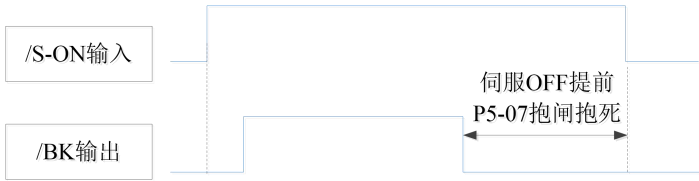

在此进行的设定，是电机停止状态下，旋转检测TGON无效的时间。


2) 异常状态抱闸时序

报警/供电中断发生时，电机迅速变为非通电状态。由于重力或惯性等原因到制动器动作为止的时间内，机械会发生移动。为避免出现这种情况，

电机旋转中的/BK 信号由 ON 转为 OFF 的条件如下（二者之中任意条件生效）：

- ① 伺服 OFF 后，电机的转速为 P5-08 的设定值以下时；
- ② 伺服 OFF 后，超过了 P5-09 的设定时间时。


时序图如下：

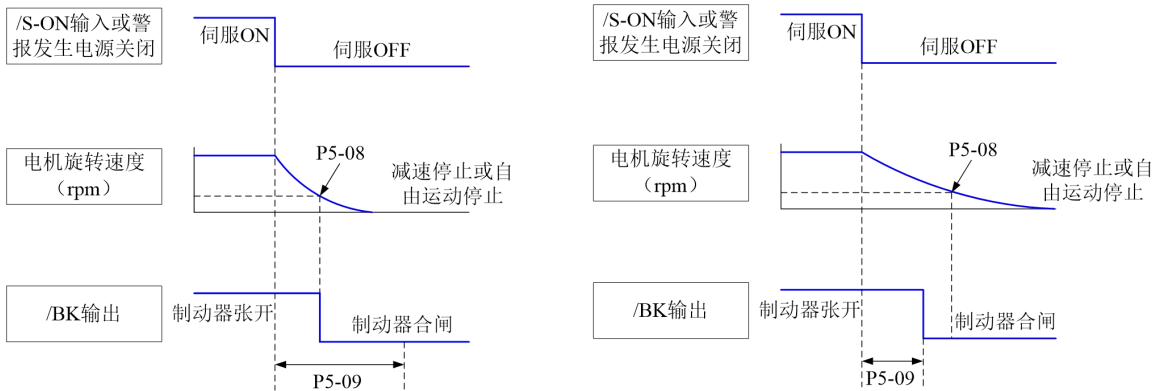

由于伺服电机的制动器被设计作为位置保持用，所以当电机停止时，必须在恰当的时间启用。一边察看机械的动作，一边调整该用户参数。

4、抱闸接法


- 1) 当驱动器功率在 400W 及以下可以直接通过 SO 端子连接，如下图所示：

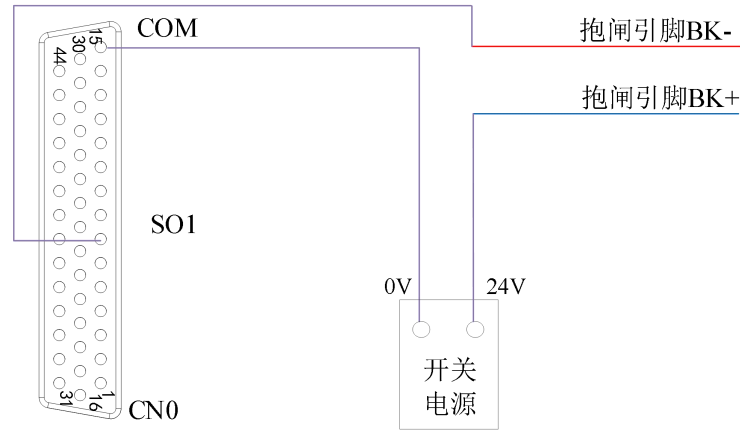

并设置参数 P5-44=0001

400W 及以下通过 SO 控制抱闸电机时，请使用 SO1 端子控制，并设置抱闸参数 P5-44=n.0001，防止因电流过大烧毁端子，或无法打开导致磨坏抱闸。

2) 当驱动器功率为 750W 及以上时需要通过中间继电器连接，接法如下：

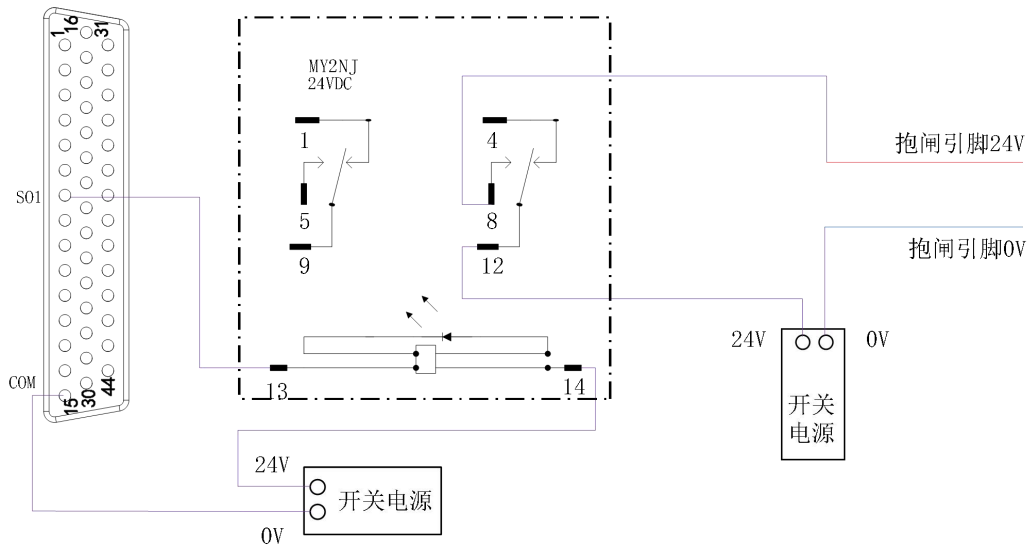

并设置参数 P5-44=0001

750W 及以上抱闸电流>400mA 请通过中继转接，防止因电流过大烧毁端子，或无法打开导致磨坏抱闸。



建议 SO 端子和中间继电器不共用同一个开关电源。

5、当出现断电后抱闸微微下落时，可通过以下解决办法解决：

- ① 适当把 P5-07 减小，可设置为-500；
- ② 将 P0-69.2 设置为 1，采用母线作为掉电信号源。

6、抱闸保护检测功能

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P9-39	抱闸保护检测使能 0: 不使能 1: 使能	0	-	0~1	随时	即时
P9-40	重力负载检测值	0	%	0~300	随时	即时
P9-41	重力负载辨识使能 0: 不辨识 1: 辨识	0	-	0~1	随时	即时
P9-42	抱闸异常打开旋转位移	200	0.01 圈	25~65535	随时	即时

① 重力负载辨识（非转矩模式下）

P9-41 设置为 1 可以开启重力负载自动辨识功能。伺服使能输入指令为零，转速低于 10rpm，前 100ms-200ms 内持续检测，辨识成功后结果存在 P9-40 重力负载检测值参数内，P9-41 变为 0。

② 抱闸异常关闭检测（非转矩模式下）


对于重力负载使用抱闸电机的场合，伺服使能且抱闸打开信号输出后的 700ms 内输入指令为零，转速低于 10rpm，从开始使能且抱闸打开信号输出后 100ms-500ms 内检测电机的转矩是否小于设定的重力负载的 70%，满足则报警报 E-166，提示抱闸可能没有打开；

抱闸异常关闭检测只会在每次使能且抱闸打开信号输出后检测一次，处于使能后的运行过程中不会再次检测。

若打开了自动重力辨识功能 P9-41 则本次抱闸异常关闭检测程序会在自动重力辨识功能结束后的 500ms 内执行检测。

如果需要伺服使能后立即输入指令，则修改 P5-70 为 1（1-使能后此端子才会导通），并分配 P5-41（S-RDY）端子，检测 P5-41 端子使能后再输入指令。

抱闸异常关闭检测时序图：

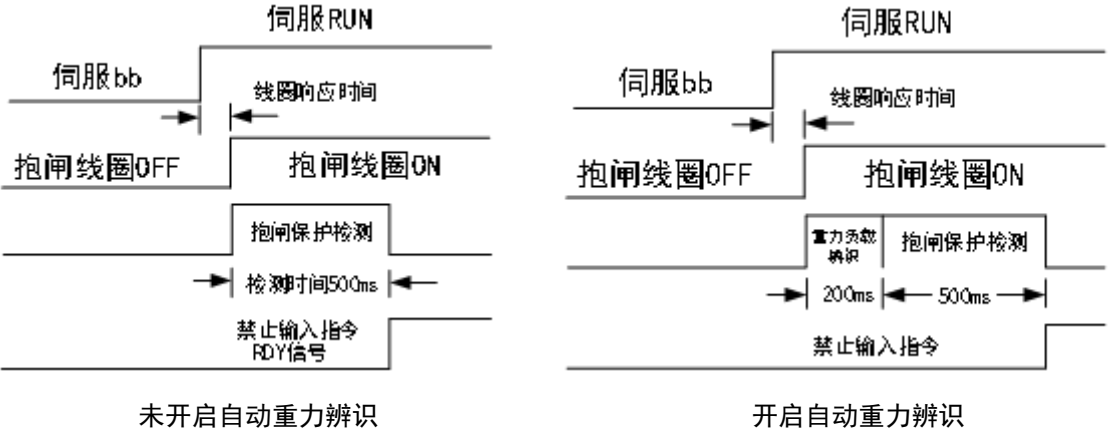

③ 抱闸异常打开检测

抱闸吸合的情况，检测抱闸是否吸合，如果抱闸吸合后电机旋转 2 圈，则报警报 E-167。

5.3 位置控制

5.3.1 位置模式通用

 
 
5.3.1.1 电子齿轮比

1、概述

所谓“电子齿轮”功能，主要有两方面的应用：


（1）确定电机旋转1圈所需要的指令脉冲数，以保证电机转速能够达到需求转速。

下述以19位编码器电机举例，上位机PLC已发送脉冲频率为200kHz：

每转脉冲数设为10000 电子齿轮比设为524288： 10000	每转脉冲数设为5000 电子齿轮比设为524288： 5000
大小圆盘半径比值：2:1 大圆盘旋转1圈，则电机拖动的小圆盘要旋转2圈，大圆盘转动1圈，就需要发送20000个脉冲。  工件的最高速度为600rpm	大小圆盘半径比值依然2:1，则要使大圆盘转动1圈，只需要发送10000个脉冲。  工件的最高速度为1200rpm

（2）在精确定位中，设定1指令脉冲对应的物理单位长度，便于计算。

 如下图若指定单位脉冲对应工件移动1um，则负载轴旋转一圈需要的指令量为6mm/1um=6000个指令脉冲，在减速比为1：1的情况下，可直接设定每转脉冲数P0-11=6000，P0-12=0，则上位机发出6000个脉冲工件移动6mm（具体计算方法参考1～6步骤）。



编码器：524288（19 位） 丝杆节距：6mm

不更改电子齿轮比情况	更改电子齿轮比情况
不更改电子齿轮比电机旋转 1 圈为 524288 个脉冲（P0-11=0，P0-12=0 时）。 电机转 1 圈工件移动 6mm，则所需脉冲数为 524288 个脉冲，将工件移动 10mm，则需要 10/6*524288=873813.333 个脉冲，实际发送脉冲时会舍去小数，则会产生误差。	通过更改电子齿轮比，电机旋转 1 圈需要 6000 个脉冲。 电机转 1 圈工件移动 6mm，则所需脉冲数为 6000 个脉冲，将工件移动 10mm，则需要 10/6*6000=10000 个脉冲，实际发送脉冲时不会产生小数，则不会产生误差。

● 关联参数

参数	含义	出厂 设定	单 位	设定范围	修改	生效
P0-11	每转脉冲数*1	0	pul	0~9999	伺服 OFF	即时
P0-12	每转脉冲数*10000	1	pul	0~9999	伺服 OFF	即时
P0-13	电子齿轮比（分子）	1	-	0~65535	伺服 OFF（模式 5） 随时（模式 6）	即时
P0-14	电子齿轮比（分母）	1	-	0~65535	伺服 OFF	即时
P0-92	第二组电子齿轮比（分子）低位 *1	1	-	1~9999	伺服 OFF（模式 5） 随时（模式 6）	即时
P0-93	第二组电子齿轮比（分子）高位 *10000	0	-	0~65535	伺服 OFF（模式 5） 随时（模式 6）	即时
P0-94	第二组电子齿轮比（分母）低位 *1	1	-	1~9999	伺服 OFF	即时
P0-95	第二组电子齿轮比（分母）高位 *10000	0	-	0~65535	伺服 OFF	即时



- P0-11~P0-14都是关于电子齿轮比的参数，P0-11、P0-12为一组，P0-13、P0-14为一组，但是每转脉冲数P0-11、P0-12的优先级高于电子齿轮比P0-13、P0-14，只有P0-11、P0-12都设定为0的时候电子齿轮比P0-13、P0-14才会生效。
- 当P0-11、P0-12、P0-13、P0-14都设为0的时候，P0-92、P0-93和P0-94、P0-95才会生效。
- bb状态下，电子齿轮比分子、分母可以任意修改；run状态下只允许修改齿轮比的分子，并且只在外部脉冲位置模式下，可以实时修改，其他控制模式不允许在使能情况下修改。




2、每转脉冲数和电子齿轮比的计算

步骤	内容	说明
1	确认机械规格	确认减速比 n: m（伺服电机旋转 m 圈时负载轴旋转 n 圈）、滚珠丝杠节距、滑轮直径等
2	确认编码器脉冲数	确认所用伺服电机的编码器分辨率
3	决定指令单位	决定指令控制器的 1 个脉冲对应实际运行的距离或角度
4	计算负载轴旋转 1 圈的指令量	以决定的指令单位为基础，计算负载轴旋转 1 圈的指令量 N
5	计算电机轴转 1 圈的脉冲数 M	电机轴旋转 1 圈的指令脉冲数 $M=N/(m/n)$
6	设定每圈脉冲数（P0-11/P0-12） 或者电子齿轮比（P0-13/P0-14） /(P0-92~95)	$P0-11=M\%10000$ $P0-12=M/10000$ $\frac{P0-13}{P0-14} = \frac{\text{编码器分辨率}}{M} = \frac{\text{编码器分辨率} \times m}{N \times n}$ 优先级 高 ↓ 低



- 步骤 6 中的每圈脉冲数生效优先级每圈脉冲数高于电子齿轮比，即 P0-11~P0-12 均为 0 时 P0-13~P0-14 才会生效，特殊情况若算得每转脉冲数为小数时就要考虑使用电子齿轮比。
- 当 P0-13 和 P0-14 超过设定范围时，请将电子齿轮比分子、分母约分，若约分后仍然超出参数设置范围，请使用第二组齿轮比 P0-92~P0-95，只有 P0-11~14=0 时第二组齿轮比生效。
- DS5K2 系列适配的伺服电机编码器分辨率有 524288（19 位）和 8388608（23 位）。
- 指令单位并不代表加工精度。在机械精度的基础上细化指令单位量，可以提高伺服的定位精度。比如在应用丝杠时，机械的精度可以达到 0.01mm，那么 0.01mm 的指令单位当量就比 0.1mm 的指令单位当量更精确。

  3、电子齿轮的设定实例

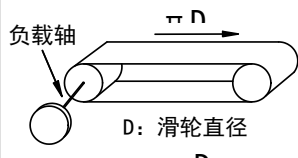步骤	名称	滚珠丝杠	圆台	皮带+滑轮
		 $1 \text{ 旋转} = \frac{P}{\text{指令单位}}$ P: 节距	 $1 \text{ 旋转} = \frac{360^\circ}{\text{指令单位}}$	 $1 \text{ 旋转} = \frac{\pi \cdot D}{\text{指令单位}}$ D: 滑轮直径
1	确认机械规格	滚珠丝杠节距 6mm 机械减速比 1:1	1 圈旋转角 360 度 减速比 1:3	滑轮直径 100mm 减速比 1:2
2	确认编码器脉冲数	编码器分辨率 524288	编码器分辨率 524288	编码器分辨率 524288
3	决定指令单位	1 指令单位: 0.001mm	1 指令单位: 0.1 度	1 指令单位: 0.02mm
4	计算负载轴旋转 1 圈的指令量	6mm/0.001mm=6000	360/0.1=3600	314mm/0.02mm=15700
5	计算电机轴转 1 圈的脉冲数 M	M =6000/(1/1)=6000	M=3600/(3/1)=1200	M=15700/(2/1)=7850
6	设定每圈脉冲数 P0-11/P0-12	P0-11=6000 P0-12=0	P0-11=1200 P0-12=0	P0-11=7850 P0-12=0
	设定电子齿轮比 (P0-13/P0-14)/(P0-92~95)	P0-13=524288 P0-14=6000 约分后 P0-13=32768 P0-14=375	P0-13=524288 P0-14=1200 约分后 P0-13=32768 P0-14=75	P0-13=524288 P0-14=7850 约分后 P0-13=262144 P0-14=3925 转换成第二齿轮比 P0-92=2144 P0-93=26 P0-94=3925 P0-95=0

5.3.1.2 定位完成信号（/COIN、/COIN_HD）

在进行位置控制时表示伺服电机定位完成的信号，在指令控制器需要进行定位完成确认时使用。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-00	定位完成宽度	11	指令单位	1~65535	随时	即时
P5-01	定位完成检测模式	0	-	0~3	随时	即时
P5-02	定位完成保持时间	0	ms	0~65535	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-37	/COIN-HD	n.0000	5 6	定位完成保持	随时	即时
P5-38	/COIN	n.0001	5 6	定位完成输出	随时	即时

硬件接线详情可参考章节 3.2.2。
如果需要从 SO2 输出信号，则 P5-37、P5-38 设置为 n.0002/0012。




一个 SO 端子只能用作一种信号功能。

1、定位完成信号输出的条件

- 1) /COIN-HD 信号输出条件
当定位完成检测模式 P5-01 设定为 3 时，定位完成保持/COIN-HD 信号才可以输出，当/COIN 信号保持 P5-02 时间后输出 COIN-HD 信号。
- 2) /COIN 信号输出条件
根据 P5-01 设置的定位完成检测模式，输出定位完成/COIN 信号。下述为定位完成输出的前提条件及其输出示意图。

P5-01 的设定	内容	示意图
0	偏差绝对值只要在 P5-00 以下，输出 COIN信号。	
1	指令结束后，偏差在P5-00之下，输出 COIN信号。	

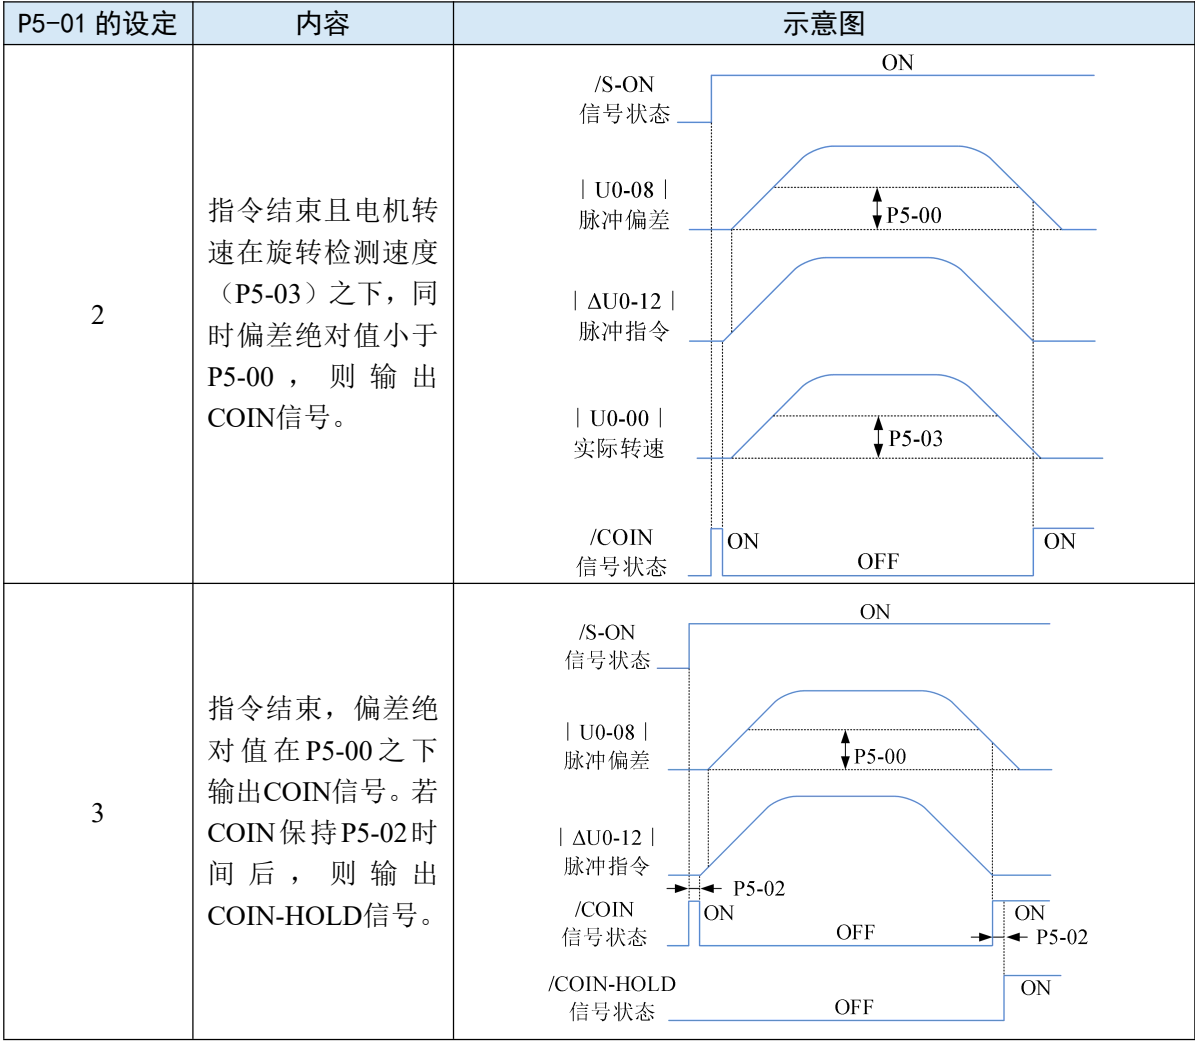

2、定位完成宽度的说明

1) 定位完成宽度 P5-00 因电子齿轮比的变化而成比例变化，出厂默认为 11 指令单位。
以下表举例：

电机转一圈所需的 指令脉冲数	定位完成宽度 P5-00
10000（默认）	11（默认）
20000	22
5000	6
3000	4
2000	3

定位完成宽度 P5-00 随着电机转一圈所需的指令脉冲数而成比例变化。

定位完成信号的输出取决于定位完成宽度，宽度越小，定位完成信号输出越迟，但信号输出不影响电机实际运行状态。

2) 定位完成宽度也可以单独设置，其更改不会影响电机转一圈所需的指令脉冲数。

5.3.1.3 定位接近信号（/NEAR）

伺服电机位于定位完成信号附近的信号，以便于设备提前准备下一步的动作。


● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-06	接近信号输出宽度	50	指令单位	0~65535	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-46	/NEAR	n.0000	5 6	定位接近	随时	即时
硬件接线详情可参考章节 3.2.2。 如果需要从 SO2 输出信号定位接近，则可将 P5-46 设置为 n.0002/0012。						

1、定位接近信号输出条件

当伺服驱动器的脉冲偏差值 U0-08 低于 P5-06 设定值时，输出定位接近信号（/NEAR）。

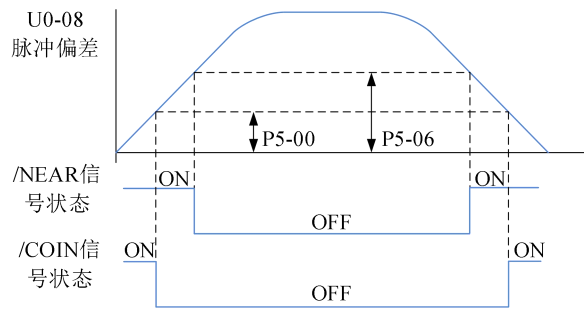

2、接近信号输出的说明

1) 接近信号输出宽度 P5-06 因电子齿轮比的变化而成比例变化，出厂默认为 50 指令单位。

以下表举例：

电机转一圈所需的指令脉冲数	接近信号输出宽度 P5-06	接近信号输出宽度 P5-06 随着电机转一圈所需的指令脉冲数而成比例变化。 定位完成信号的输出取决于定位完成宽度，宽度越小，定位完成信号输出越迟，但信号输出不影响电机实际运行状态。
10000（默认）	50（默认）	
20000	100	
5000	25	
3000	15	
2000	10	

2) 接近信号输出宽度也可以单独设置，其更改不会影响电机转一圈所需的指令脉冲数。

3) 请将此参数设定得比定位完成宽度大。

5.3.1.4 指令脉冲禁止（/INHIBIT）

位置指令禁止，含内部和外部位置指令。在位置控制时停止指令脉冲输入的功能。当/INHIBIT 信号为 ON 时，不再对脉冲指令进行计数。

● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-32	/INHIBIT	n.0000	所有	指令脉冲禁止	随时	即时
参数范围 n.0000-001A，通过参数 P5-32 分配到其他输入端子。 如果需从 SI2 输入信号指令脉冲禁止，则可将 P5-32 设置为 n.0002/0012。硬件接线详情可参考章节 3.2.2 。						

1、/INHIBIT 端子有效性说明

参数设置状态	信号/INHIBIT 端子输入状态	信号/INHIBIT 端子逻辑
P5-32=n.0000	无需外接端子输入	无效
P5-32=n.000□	SI□端子无信号输入	
P5-32=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-32=n.0010	无需外接输入端子	有效
P5-32=n.000□	SI□端子有信号输入	
P5-32=n.001□	SI□端子无信号输入	

2、/INHIBIT 端子信号对电机运行状态的影响

控制模式	电机运行状态	
	/INHIBIT 端子逻辑有效	/INHIBIT 端子逻辑无效
5-内部位置控制	暂停当前段	/INHIBIT 信号为 ON→OFF，继续从暂停点继续运行
6-外部位置脉冲控制	暂停脉冲指令接收	/INHIBIT 信号为 ON→OFF，从 OFF 后接收到的脉冲指令继续运行

5.3.1.5 偏差清除（/CLR）

位置偏差=(位置指令- 位置反馈) (编码器单位)
位置偏差清除功能是指驱动器在伺服 OFF 或者接收到/CLR 信号时，可将位置偏差清零。

● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-34	/CLR	n.0000	所有	脉冲偏差清除	随时	即时
参数范围 n.0000-001A，通过参数 P5-34 分配到其他输入端子。 如果需从 SI2 输入信号偏差清除，则可将 P5-34 设置为 n.0002/0012。硬件接线详情可参考章节 3.2.2 。						

1、/CLR 信号有效性

参数设置状态	信号/CLR 端子输入状态	信号/CLR 端子逻辑
P5-34=n.0000	无需外接端子输入	无效
P5-34=n.000□	SI□端子无信号输入	
P5-34=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-34=n.0010	无需外接输入端子	有效
P5-34=n.000□	SI□端子有信号输入	
P5-34=n.001□	SI□端子无信号输入	

2、/CLR 信号说明

发送脉冲给伺服，执行/CLR 输入信号，伺服会锁存当前的脉冲计数，然后把编码器当前的位置更新到控制中的位置反馈中，同时把位置环，速度环，和电流环的中间量全部清空。
/CLR 信号采用边沿触发。

3、关于脉冲位置偏差清除信号的其他说明

F0-02 设为 1 也可实现脉冲位置偏差的清除。

5. 3. 1. 6 位置脉冲偏差设定

脉冲偏差值指的是位置模式下，指令控制器（如 PLC）的指令脉冲与伺服单元反馈脉冲之间的差值，其单位为 1 指令单位，与电子齿轮比所确定的指令单位相关。
位置控制时，当偏差脉冲超过某一限值将发生报警，此阈值即偏差脉冲限值。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-23	脉冲偏差限值	2000	0.01 圈	0~65535	随时	即时


当偏差脉冲限值为0时，将不检测偏差脉冲的大小。



5.3.1.7 位置指令滤波器

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-24	位置指令加减速滤波时间	0	0.1ms	0~65535	即时	伺服未动
P1-25	位置指令平滑滤波时间	0	0.1ms	0~65535	即时	伺服未动

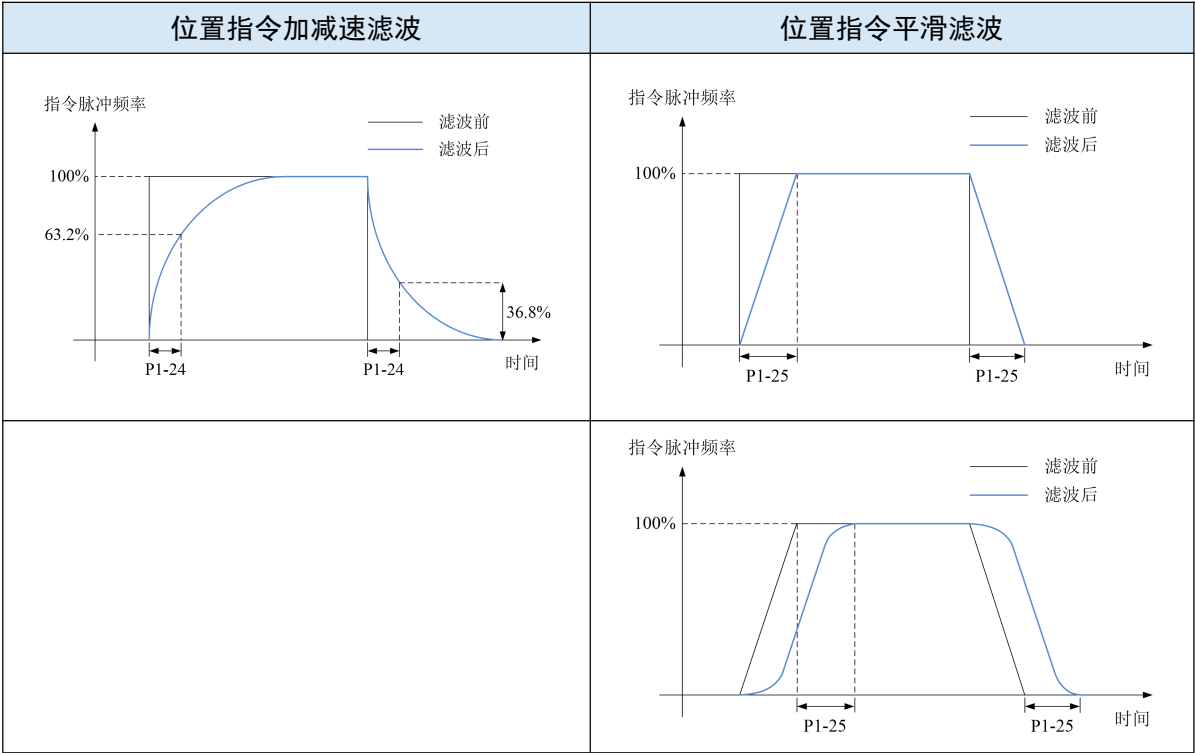

5.3.1.8 参考原点

1、寻找参考原点

该功能是为了找出工作台的物理零点，用以作为点位控制时的坐标零点，用户可以选择正转侧找参考点或者反转侧找参考原点。

● 功能设置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-00 n.xx□x	原点功能	0	-	0~1	伺服 OFF	即时



P9-21=0 时生效，该功能适用于位置模式 5 和 6；当本参数设置为 0 时，寻原点相关功能无效；设置为 n.001x 时，才可使用寻原点功能。

● 信号设置

参数	信号名称	出厂设定	意义	修改
P5-28	/SPD-A	n.0000	模式 3：内部速度选择信号	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-28 分配到输入接口。当设置为 0001 时，表示从 SI1 端子输入信号。
			模式 5：正转方向找原点	
P5-29	/SPD-B	n.0000	模式 3：内部速度选择信号	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-29 分配到输入接口。当设置为 0001 时，表示从 SI1 端子输入信号。
			模式 5：反转方向找原点	


● 相关参数设置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-00 n.xxx□	Z 相信号个数	2	个	0~f	伺服 OFF	即时
P4-00 n.□xxx	回原结束自动标定编码器零位	0	-	0~1	伺服 OFF	即时
P4-01	撞接近开关速度	600	rpm	0~65535	伺服 OFF	即时
P4-02	离开接近开关速度	100	rpm	0~65535	伺服 OFF	即时




设置 P4-00.3=1 打开回原结束自动标定编码器零位功能，则回原完成后，编码器位置 U0-94~U0-97 会被标定为 0。

● 寻找参考原点原理图

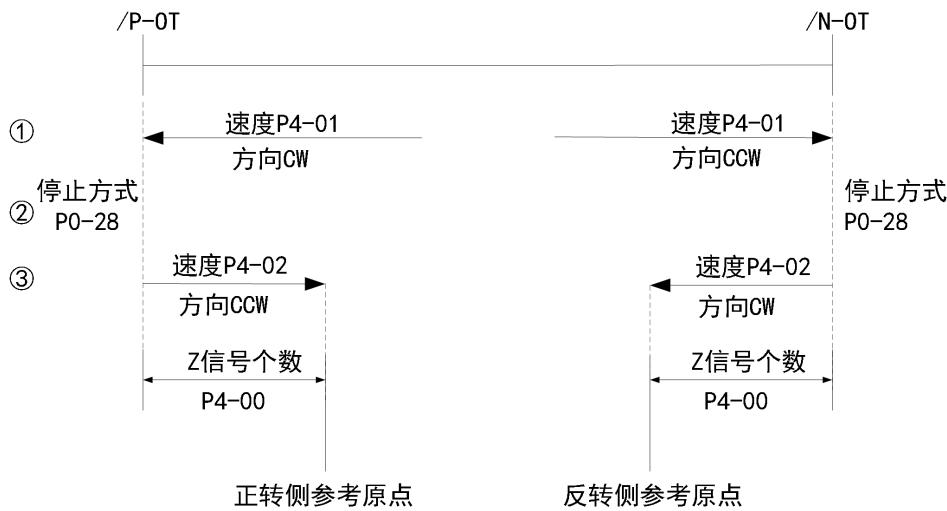

找正转侧参考原点时序如下图：

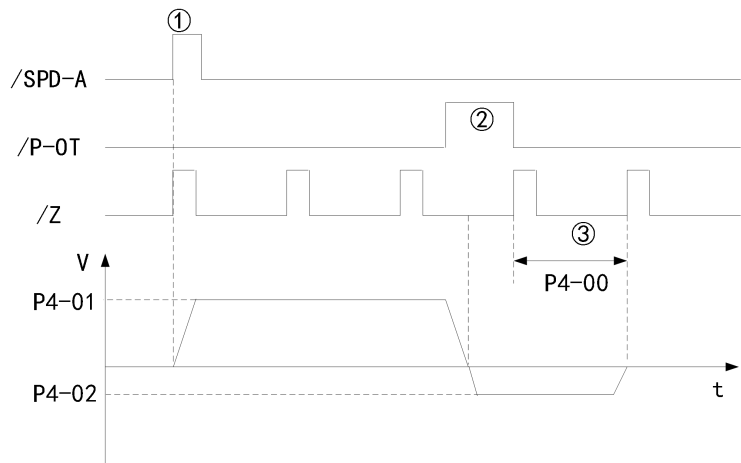

动作步骤如下：

- 1、在正转侧或反转侧装上限位开关，在/SPD-A 信号的上升沿，电机以参数 P4-01 所设定的速度正转方向旋转寻找正转侧参考原点；
- 2、当工作台撞到限位开关后，电机按照参数 P0-28 所设定的 P-OT、N-OT 时的停止方式停止；
- 3、再向离开限位开关的方向以参数 P4-02 所设定的速度旋转，电机转到第 n 个光电编码器 Z 相信号位置时，将该位置作为坐标零点，n 由参数 P4-00 确定。

5.3.1.9 新回原点功能

1、功能描述

回原点功能是指位置控制模式下，伺服使能为 ON 时，触发回原点功能后，伺服电机将寻找原点，完成定位的功能，找到的原点可作为之后位置控制时的位置基准点。

回原点运行期间，其他位置指令(包括再次触发的回原点信号)均被屏蔽，回原点完成后，伺服驱动器可响应其他位置指令。

回原点完成后，伺服驱动器输出回原点完成信号，上位机在接收到该信号可确认回原点已经完成。

2、参数设置

参数	名称	设定范围	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
P9-11.0	Z 相个数	0~F	P9-11.0=0：不找 Z 相 P9-11.0=1：找 1 个 Z 相 P9-11.0=2：找 2 个 Z 相 以此类推	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-11.1	回原点触发方式	0~2	P9-11.1=0：禁止触发回原点 P9-11.1=1：通过 SI 端子（P5-28）触发回原点	伺服 OFF	伺服 ON	0

参数	名称	设定范围	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
			P9-11.1=2: 该回原模式下, 上电第一次使能后立即启动回原点			
P9-11.2	回原点模式	0~7	P9-11.2=0: 回原点模式 0 P9-11.2=1: 回原点模式 1 P9-11.2=2: 回原点模式 2 以此类推	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-11.3	遇到超程信号时的减速方式	0、1	P9-11.3=0: 按照 P9-14 设定的加减速时间减速 P9-11.3=1: 立即减速	伺服 OFF	伺服 ON	0



P9-11.0 最多能设定 15 个 Z 相。P9-11.1=0 就相当于回原点功能无法使用, 该参数可理解为回原点功能的使能位。回原点模式 1、3、5、7 分别是回原点模式 0、2、4、6 的相反情况。

参数	名称	设定范围	单位	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
P9-12	回原点高速速度	0~3000	rpm	回原点速度高速, 寻找减速点以及执行机械偏移量	伺服 OFF	伺服 ON	200
P9-13	回原点低速速度	0~1000	rpm	回原点速度低速, 寻找原点。该低速速度应低到不会在停止时造成机械冲击	伺服 OFF	伺服 ON	20
P9-14	回原点加减速时间	0~1000	ms	这里的加减速时间指的是 0 至 1000rpm 所需的时间	伺服 OFF	伺服 ON	1000
P9-15	回原点所允许的最长时间	0~12000	10ms	整个回原点过程所用时间超过该参数设定时间就会报警, 当 P9-15=0 时, 屏蔽回原点超时报警	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-16	触停式回原点转速阈值	0~1000	rpm	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7	伺服 OFF	伺服 ON	2
P9-17	触停式回原点转矩阈值	0~300%	%	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7。百分比的基值是额定转矩	伺服 OFF	伺服 ON	100%
P9-18	触停式回原点时间阈值	10~1500	ms	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7	伺服 OFF	伺服 ON	500
P9-19	定量脉冲个数低位	-9999~9999	-	定量脉冲个数低位	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-20	定量脉冲个数高位	-9999~9999	-	定量脉冲个数高位	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-21	新老回原点功能选择	0、1	-	P9-21=0: 老回原点功能 P9-21=1: 新回原点功能	伺服 OFF	重新 上电	0

参数	名称	设定范围	单位	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
P9-22	新回原点结束滤波时间	50~10000	ms	当回原点即将结束时，需要此滤波时间，等待电机完全停止后才完全退出回原点模式。经过此滤波时间后才会输出回原点完成信号	伺服 OFF	伺服 ON	500
P4-00 n.□xxx	回原结束自动标定编码器零位	0~1	-	回原完成后，标定编码器位置 U0-94~U0-97 为 0	伺服 OFF	即时	0



实际的机械偏移量= P9-19 + P9-20×10000，P9-19 与 P9-20 需要同符号（同为正数或者同为负数）。这里的机械偏移量就是回原点后伺服的绝对位置。

参数 n. xxxx	名称	设定范围	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
P5-22	正向超程信号 POT	0~ffff	回原点模式中的正向限位信号	运行设定	立即生效	3
P5-23	反向超程信号 NOT	0~ffff	回原点模式中的反向限位信号	运行设定	立即生效	4
P5-54	回原点完成信号	0~ffff	当回原点动作和状态全部完成后就会输出回原点完成信号。即使回原点结束后执行其他模式，回原点完成信号也不会消失。当再次启动回原点时，回原点完成信号会消失	运行设定	立即生效	0
P5-64	原点开关信号	0~ffff	回原点过程需要用到原点开关信号	运行设定	立即生效	0
P5-28	SI 端子启动回原点	0~ffff	当 P9-11.1=1 时，P5-28 分配 SI 端子后，可以用端子触发回原点	运行设定	立即生效	0

3、新回原点模式选择

使用新回原点功能，先将 P9-21=1，再设置超程开关（POT/NOT）还有原点开关，如果使用机械偏移量（设置了 P9-19、P9-20），请将偏移量设置在行程范围内，以保证原点复归过程中不会撞坏机械设备！

Z 相个数（P9-11.0）和机械偏移量（P9-19、P9-20）可以同时有效，如果设置了 Z 相个数（P9-11.0）和机械偏移量（P9-19、P9-20）也都不为 0，那么伺服先找 Z 相个数（P9-11.0），再执行机械偏移量（P9-19、P9-20）；如果 Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0，那么伺服不找 Z 相而是执行机械偏移量（P9-19、P9-20）；如果 Z 相个数不为 0 但机械偏移量为 0，那么伺服就会找 Z 相（P9-11.0）而不执行机械偏移量。

总共有 8 种回原点模式，如下：

- （1）正向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关或电机 Z 信号（P9-11.2=0）
- （2）反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关或电机 Z 信号（P9-11.2=1）
- （3）正向回零，减速点、原点为电机 Z 信号（P9-11.2=2）

- (4) 反向回零，减速点、原点为电机 Z 信号 (P9-11.2=3)
- (5) 正向回零，减速点为正向超程开关，原点为正向超程开关或电机 Z 信号 (P9-11.2=4)
- (6) 反向回零，减速点为反向超程开关，原点为反向超程开关或电机 Z 信号 (P9-11.2=5)
- (7) 正向回零，减速点为机械极限位置，原点为机械极限位置或电机 Z 信号 (P9-11.2=6)
- (8) 反向回零，减速点为机械极限位置，原点为机械极限位置或电机 Z 信号 (P9-11.2=7)

下面对每一种回原点模式作详细解析：

(一) 回原点模式 0——正向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关或电机 Z 信号 (P9-11.2=0)


使用该模式，需要接 POT、NOT、原点开关。

1) 电机开始运动时原点开关（减速点）信号无效 (P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效)，全过程未触发正向超程开关 (POT) (P5-22)

伺服电机首先以 P9-12（回原点高速速度）设定值高速正向搜索减速点（原点）信号，直至遇到减速点（原点）信号的上升沿，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定逐渐减速至 -P9-13（回原点低速速度）后，伺服电机以 -P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向搜索减速点（原点）信号下降沿，遇到减速点（原点）信号下降沿则反向，并以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数 (P9-11.0) 为 0 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0：

在以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿立即停机。

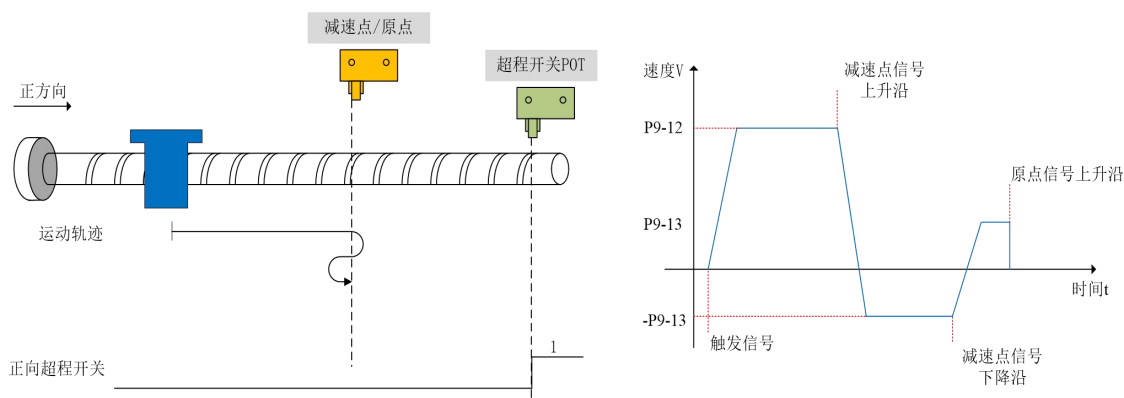


② Z 相个数 (P9-11.0) 为 0 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为 0：

在以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲 (P9-19、P9-20)，之后电机停机。

③ Z 相个数 (P9-11.0) 为 1 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0：

在以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

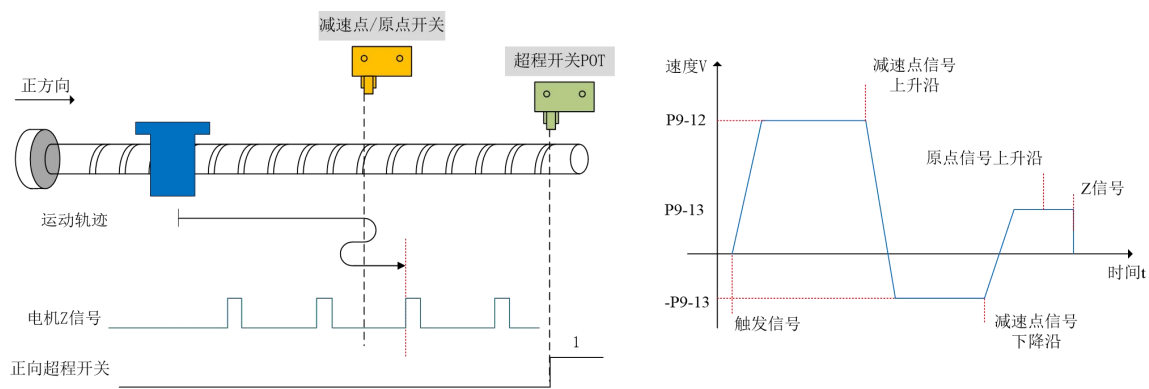

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：


在以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数（P9-19、P9-20）以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

2）电机开始运动时原点开关（减速点）信号有效（P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效），全过程未触发正向超程开关（P5-22）：

伺服电机直接以 P9-13（回原点低速速度）设定值低速反向搜索减速点（原点）信号下降沿，遇到减速点（原点）信号下降沿则反向（即正向），并以 P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿立即停机。

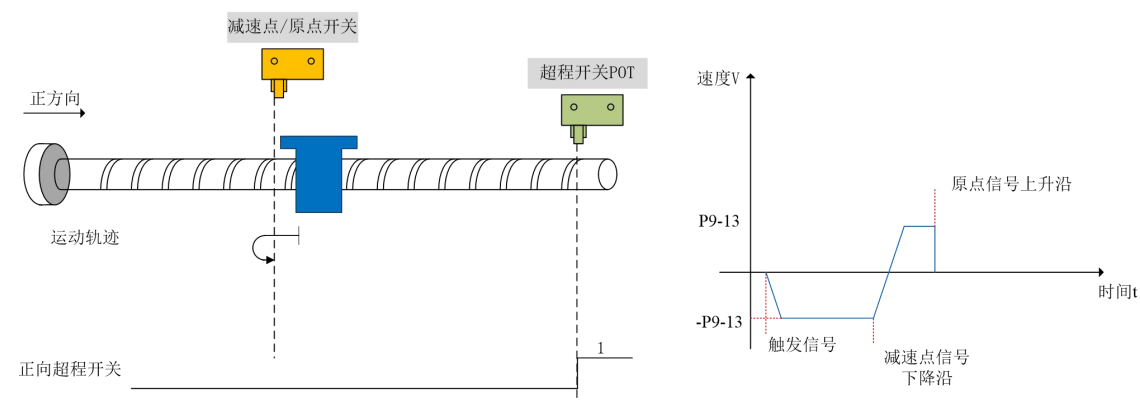


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

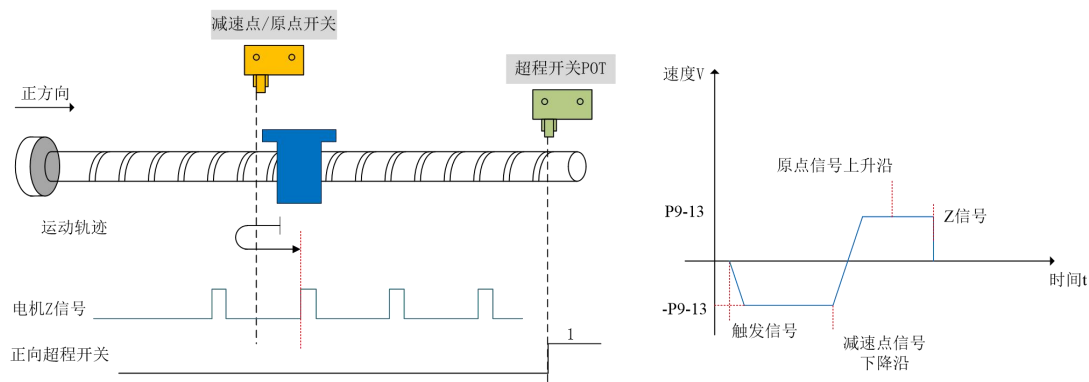

④ Z 相个数 (P9-11.0) 为 1 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为 0:


正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数 (P9-19、P9-20) 以及方向 (可以是正方向、也可以是负方向)，电机再以 P9-13 (回原点低速速度) 设定的速度走一段定量脉冲 (P9-19、P9-20)，之后电机停机。

3) 电机开始运动时原点开关 (减速点) 信号无效 (P5-64 分配的信号端子, 0-无效, 1-有效)，过程中触发正向超程开关 (P5-22) 有效

伺服电机首先以 P9-12 (回原点高速速度) 设定值高速正向搜索减速点信号，遇到正向超程开关 (POT) (P5-22) 后，驱动器根据 P9-14 (回原点加减速时间) 设置的值，立刻以 -P9-12 (回原点高速速度) 反向高速搜索减速点 (原点) 信号下降沿，遇到减速点 (原点) 信号下降沿后，按照 P9-14 (回原点加减速时间) 设定值减速反向 (即恢复正向)，伺服电机以 P9-13 (回原点低速速度) 正向低速搜索减速点 (原点) 信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数 (P9-11.0) 为 0 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0:

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。

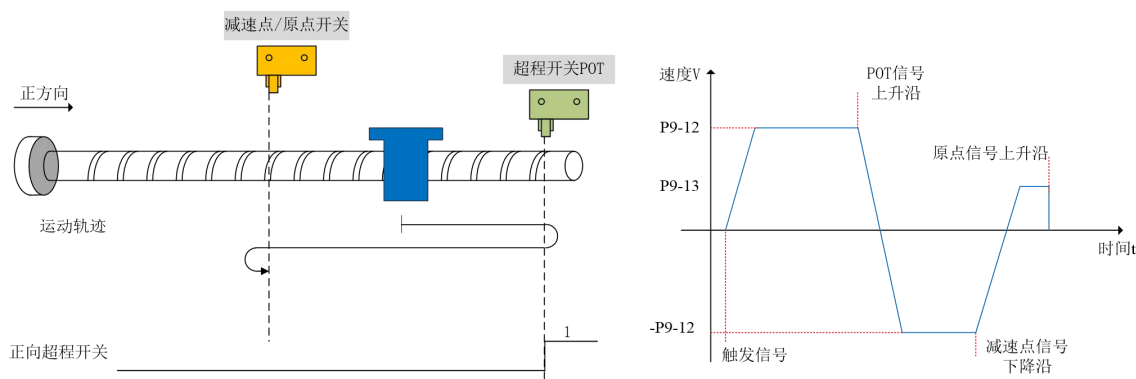


② Z 相个数 (P9-11.0) 为 0 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为 0:

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到减速点 (原点) 信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向 (可以是正方向、也可以是负方向)，电机再以 P9-13 (回原点低速速度) 设定的速度走一段定量脉冲 (P9-19、P9-20)，之后电机停机。

③ Z 相个数 P9-11.0=1 且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0:

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到减速点 (原点) 信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

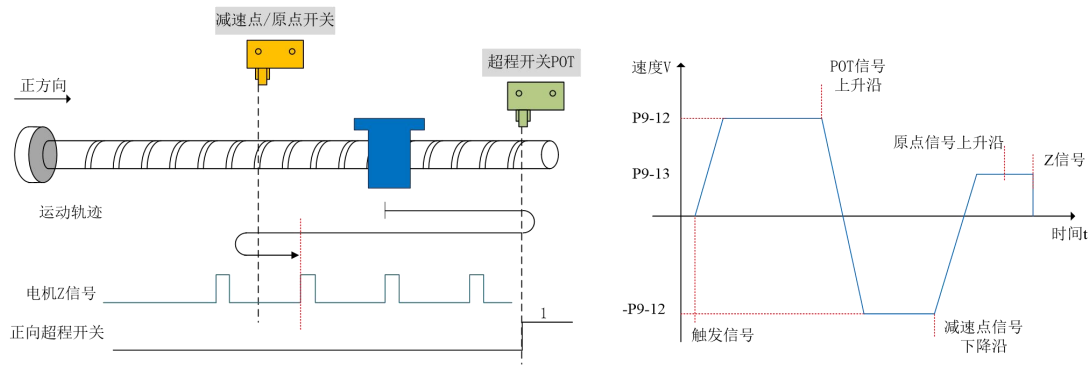

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

正向加速或正向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

（二）回原点模式 1——反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关或电机 Z 信号（P9-11.2=1）


使用该模式，需要接 POT、NOT、原点开关。

1) 电机开始运动时原点开关（减速点）信号无效，全过程未触发反向超程开关（NOT）（P5-23）

伺服电机首先以-P9-12（回原点高速速度）设定值高速反向搜索减速点信号，直至遇到减速点信号的上升沿，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定逐渐加速至 P9-13（回原点低速速度）后，伺服电机以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向搜索减速点（原点）信号下降沿，遇到减速点（原点）信号下降沿则反向（恢复反向），并以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

在以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿立即停机。

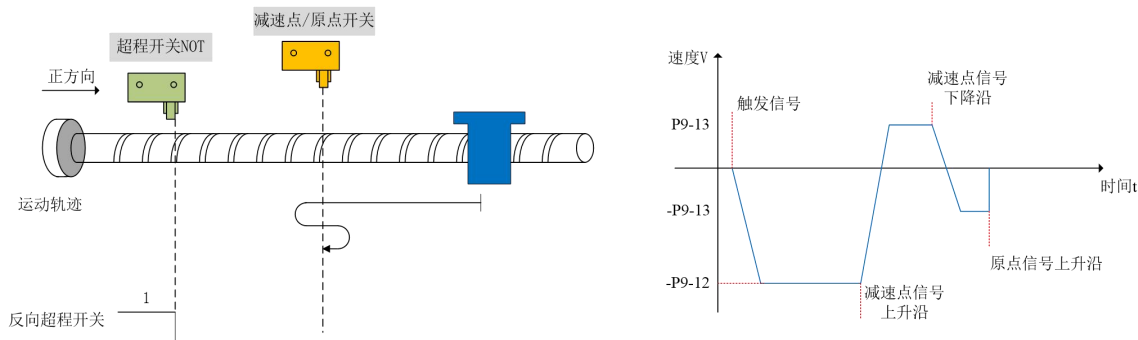


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

在以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

在以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

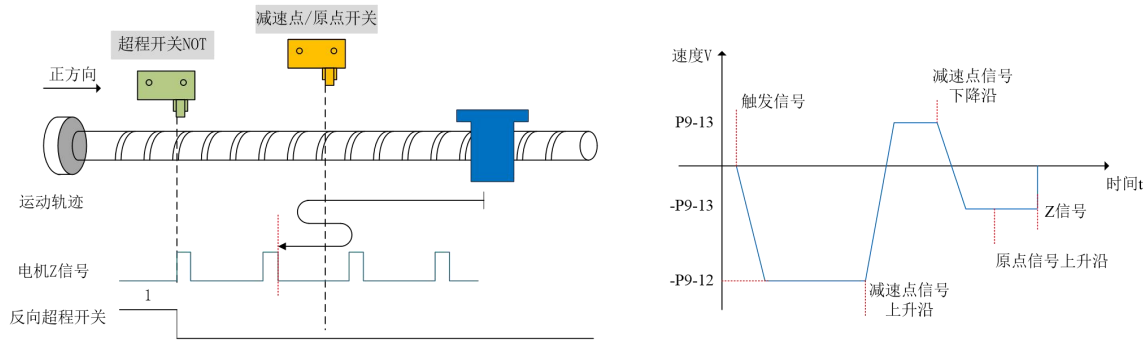

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：


在以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿的运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

2）电机开始运动时原点开关（减速点）信号有效（P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效），全过程未触发反向超程开关（NOT）（P5-23）

伺服电机直接以 P9-13（回原点低速速度）设定值低速正向搜索减速点（原点）信号下降沿，遇到减速点（原点）信号下降沿则反向（即负向），并以-P9-13（回原点低速速度）继续低速搜索减速点（原点）信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

负向加速或负向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。

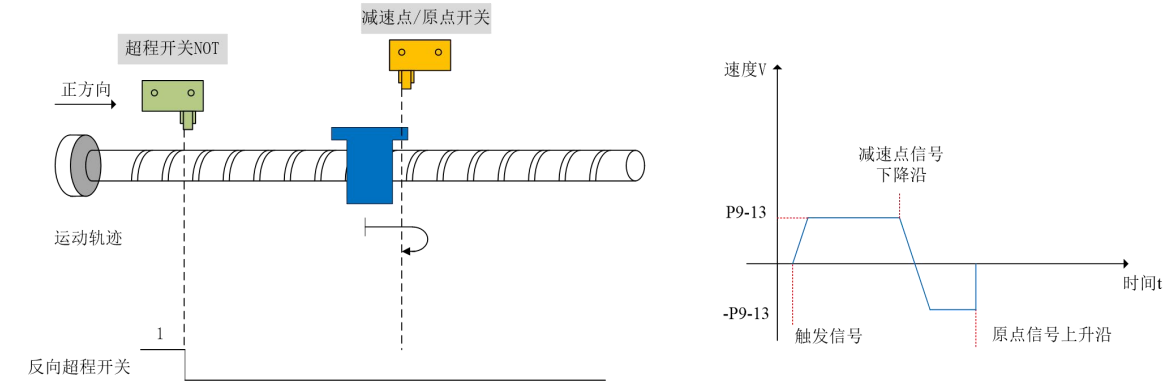


② Z 相个数 P9-11.0=0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

负向加速或负向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0:

负向加速或负向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

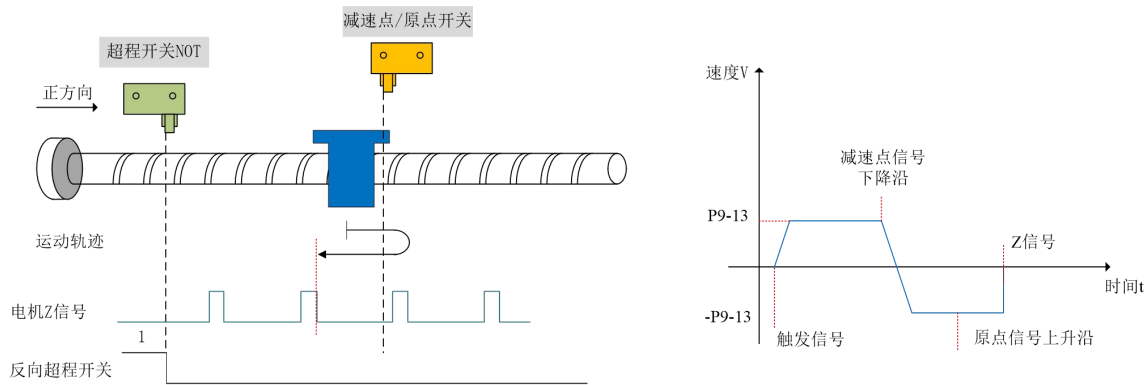

④ Z 相个数 P9-11.0=1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0:


负向加速或负向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

3) 电机开始运动时原点开关（减速点）信号无效（P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效），过程中触发反向超程开关有效（NOT）（P5-23）

伺服电机首先以-P9-12（回原点高速速度）设定值高速反向搜索减速点（原点）信号，遇到反向超程开关（NOT）后，驱动器根据 P9-14（回原点加减速时间）设置的值减速反向（即正向），立刻以 P9-12（回原点高速速度）正向高速搜索减速点（原点）信号下降沿，遇到减速点（原点）信号下降沿后，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定值减速反向（即负向），伺服电机以-P9-13（回原点低速速度）反向低速搜索减速点（原点）信号上升沿，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0:

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿立即停机。

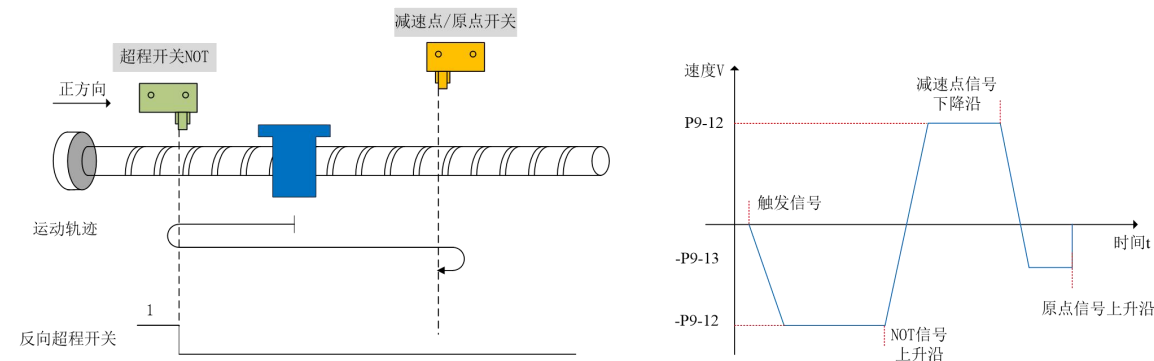


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0:

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到原点信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机。

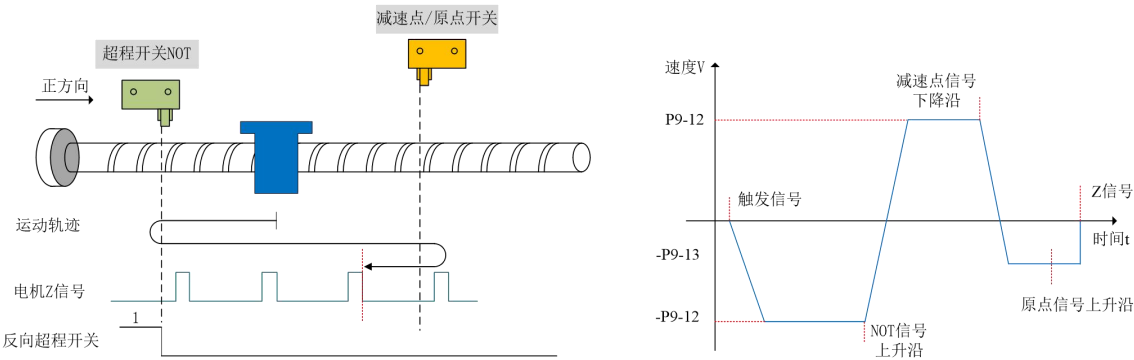

④ Z 相个数 P9-11.0=1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到减速点（原点）信号上升沿后继续运行，之后找到第一个 Z 相信号立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

（三）回原点模式 2——正向回零，减速点、原点为电机 Z 信号（P9-11. 2=2）


该模式下不找电机 Z 相个数。使用该模式，需要接 POT、NOT。

1) 电机开始运动时 Z 信号无效或者有效（P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效），全过程未触发正向超程开关（POT）

伺服电机首先以 P9-12（回原点高速速度）设定值高速正向搜索 Z 信号，遇到 Z 信号的上升沿后，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定值减速反向，加速至 -P9-13（回原点低速速度）反向低速搜索 Z 信号，接下来回原点动作分两种情况：

① 机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停。

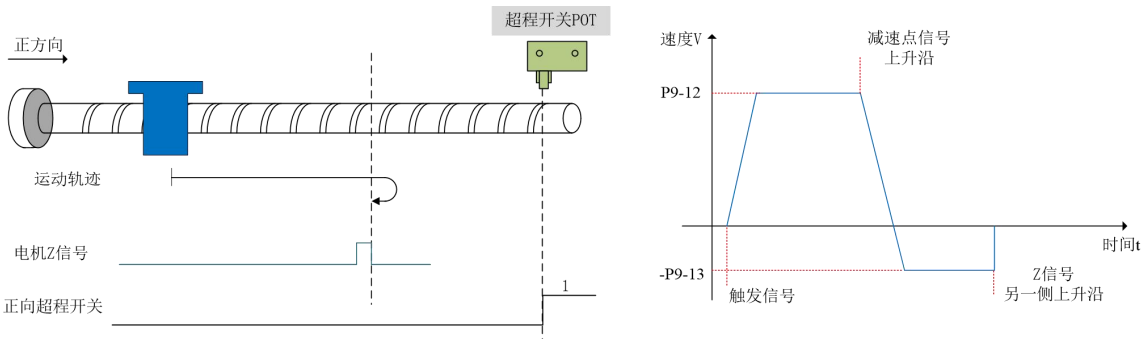

② 机械偏移量（P9-19、P9-20）不等于 0：


反向加速或反向匀速运行过程中，遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

2) 电机开始运动时 Z 信号无效或者有效 (P5-64 分配的信号端子, 0-无效, 1-有效), 过程中触发正向超程开关 (POT) (P5-22)

伺服电机首先以 P9-12 (回原点高速速度) 设定值高速正向搜索 Z 信号, 遇到正向超程开关后, 驱动器根据 P9-14 (回原点加减速时间) 设定减速反向以-P9-12 (回原点高速速度) 反向高速搜索 Z 信号, 直至遇到 Z 信号上升沿, 按照 P9-14 (回原点加减速时间) 设定值逐渐减速反向 (即恢复正向), 伺服电机以 P9-13 (回原点低速速度) 正向低速搜索 Z 信号另一侧上升沿, 接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0:

正向加速或正向匀速运行过程中, 遇到 Z 信号另一侧上升沿立即停机。

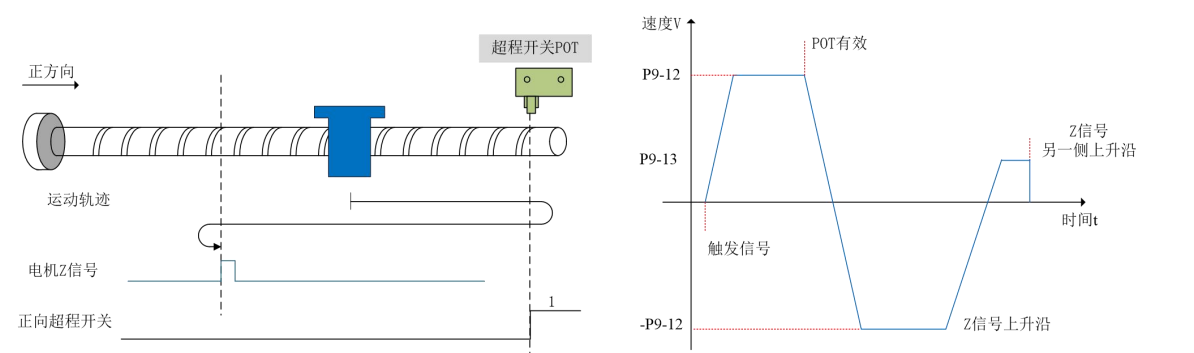

② 机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不等于 0:

正向加速或正向匀速运行过程中, 遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停机, 在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向 (可以是正方向、也可以是负方向), 电机再以 P9-13 (回原点低速速度) 设定的速度走一段定量脉冲, 之后电机停机。

(四) 回原点模式 3——反向回零, 减速点、原点为电机 Z 信号 (P9-11. 2=3)


该模式下不找电机 Z 相个数。使用该模式, 需要接 POT、NOT。

1) 电机开始运动时 Z 信号无效或者有效 (P5-64 分配的信号端子, 0-无效, 1-有效), 全过程未触发反向超程开关 (NOT)

伺服电机首先以-P9-12 (回原点高速速度) 设定值高速反向搜索 Z 信号, 遇到 Z 信号的上升沿后, 按照 P9-14 (回原点加减速时间) 设定值减速反向, 加速至 P9-13 (回原点低速速度) 正向低速搜索 Z 信号, 接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为 0:

正向加速或正向匀速运行过程中, 遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停机。

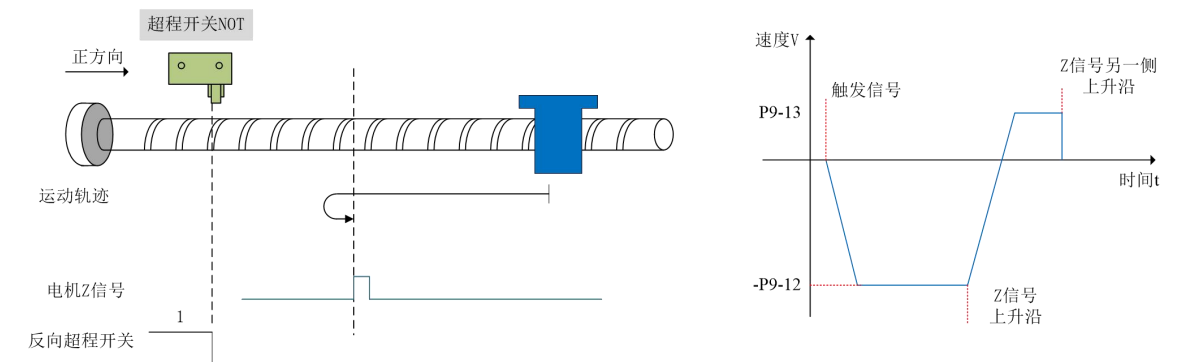

② 机械偏移量（P9-19、P9-20）不等于 0：


正向加速或正向匀速运行过程中，遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

2）电机开始运动时 Z 信号无效或者有效（P5-64 分配的信号端子，0-无效，1-有效），过程中触发反向超程开关（NOT）

伺服电机首先以-P9-12（回原点高速速度）设定值高速反向搜索 Z 信号，遇到反向超程开关后，驱动器根据 P9-14 设定减速反向后以 P9-12（回原点高速速度）正向高速搜索 Z 信号，直至遇到 Z 信号上升沿，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定值逐渐减速反向（即恢复反向），伺服电机以-P9-13（回原点低速速度）反向低速搜索 Z 信号另一侧上升沿，接下来回原点动作分两种情况：

① 机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到 Z 信号另一侧上升沿立即停机。

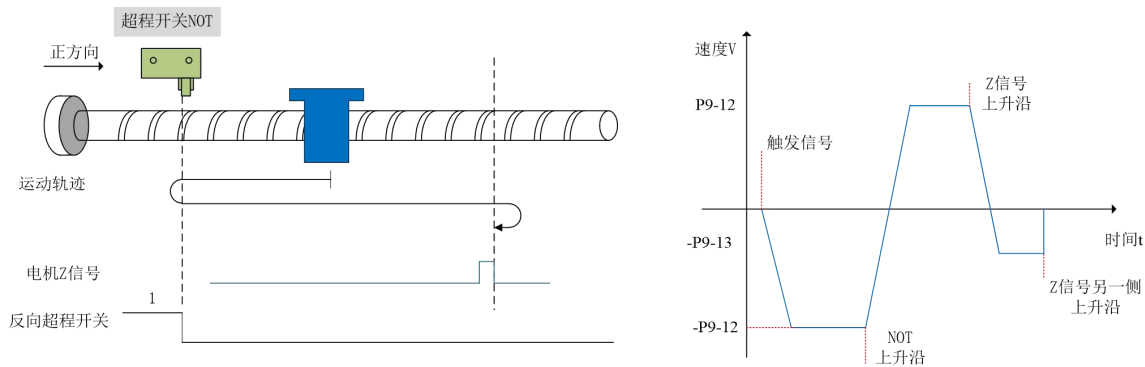

② 机械偏移量（P9-19、P9-20）不等于 0：

反向加速或反向匀速运行过程中，遇到电机 Z 信号另一侧上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向、也可以是负方向），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

（五）回原点模式 4——正向回零，减速点、原点为正向超程开关 POT（P5-22）（P9-11.2=4）


使用该模式，需要接 NOT、POT。

1）电机开始运动时正向超程开关（POT）无效

伺服电机首先以 P9-12（回原点高速速度）设定值正向高速搜索正向超程开关，遇到正向超程开关信号的上升沿后，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定逐渐减速反向，伺服电机以-P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向搜索正向超程开关信号下降沿，遇到正向超程开关信号下降沿后，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

减速反向（即恢复正向），并以 P9-13（回原点低速速度）正向低速搜索正向超程开关信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到正向超程开关信号上升沿立即停机。

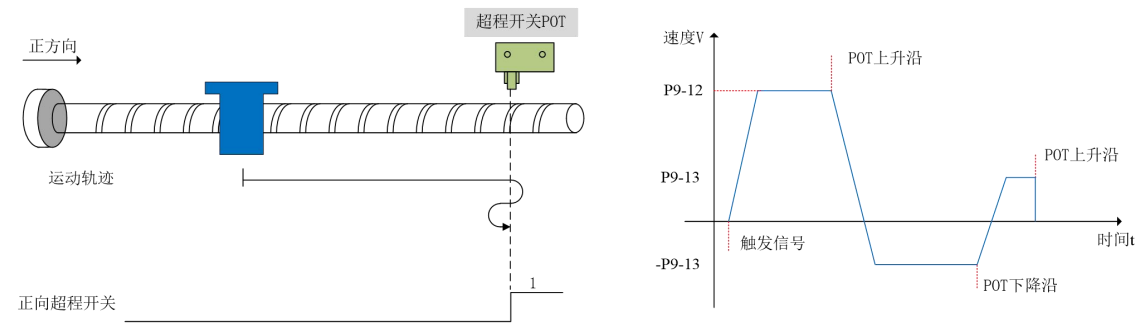


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

减速反向（即恢复正向），并以 P9-13（回原点低速速度）正向低速搜索正向超程开关信号上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到正向超程开关信号上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（只能是负方向，即必须在原点开关和 NOT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲，之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量(P9-19、P9-20)为 0：

继续以-P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

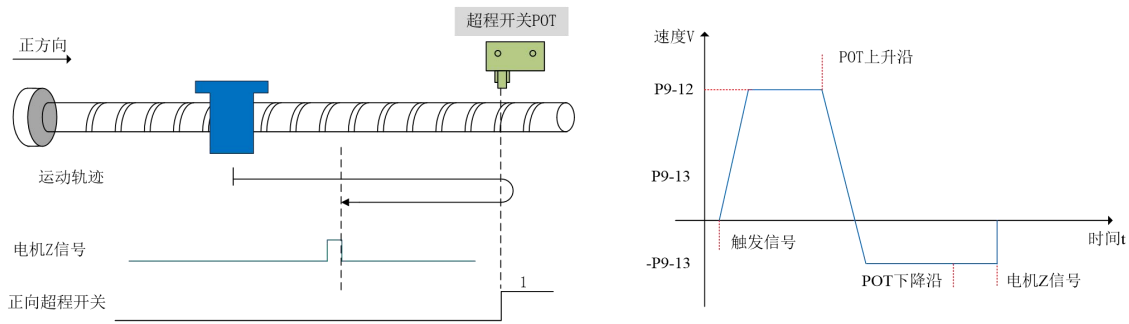

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：


继续以-P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是负方向，也可以是正方向，但必须在原点开关和 NOT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲，之后电机停机。

2) 电机开始运动时正向超程开关（POT）（P5-22）有效

伺服电机直接以-P9-13（回原点低速速度）设定值反向低速搜索正向超程开关信号（POT）下降沿，遇到 POT 下降沿后，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0:

减速反向（即恢复正向），以 P9-13（回原点低速速度）低速正向搜索 POT 上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到 POT 上升沿立即停机。

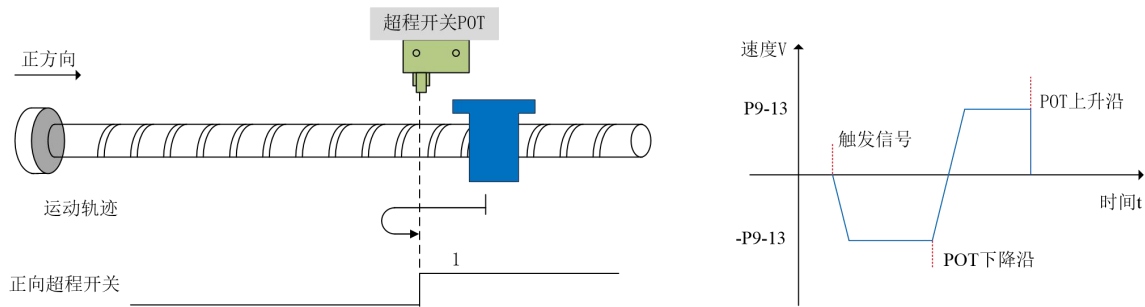


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0:

减速反向（即恢复正向），以 P9-13（回原点低速速度）低速正向搜索 POT 上升沿，正向加速或正向匀速运行过程中，遇到 POT 上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（只能是负方向，即必须在原点开关和 NOT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0:

继续以 -P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

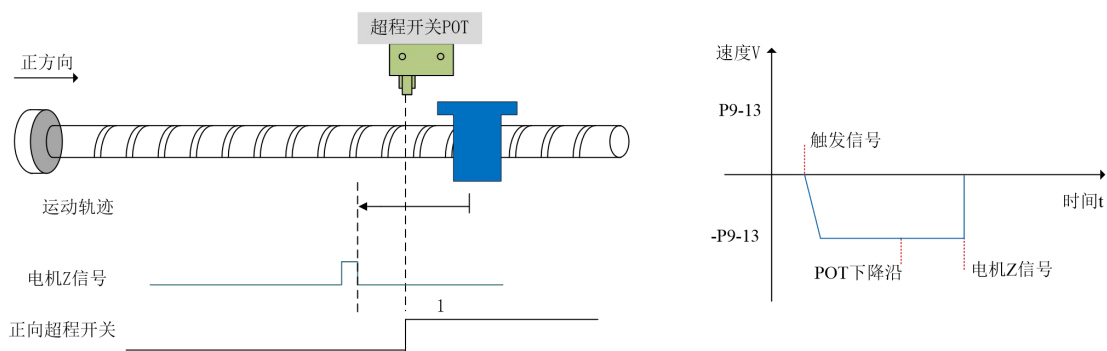

④ Z 相个数 P9-11.0=1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0:

继续以 -P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是负方向，也可以是正方向，但必须在原点开关和 NOT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

（六）回原点模式 5——反向回零，减速点、原点为反向超程开关 NOT（P5-23）（P9-11.2=5）

使用该模式，需要接 POT、NOT。


1) 电机开始运动时反向超程开关（NOT）无效

伺服电机首先以 -P9-12（回原点高速速度）设定值反向高速搜索反向超程开关（NOT），遇到 NOT 的上升沿后，按照 P9-14（回原点加减速时间）设定逐渐减速反向，伺服电机以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向搜索 NOT 下降沿，遇到 NOT 下降沿后，接下来的回原点动作分四种情

况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

减速反向（即恢复反向），并以-P9-13（回原点低速速度）反向低速搜索 NOT 上升沿，反向加速或反向匀速运行过程中，遇到 NOT 上升沿立即停机。

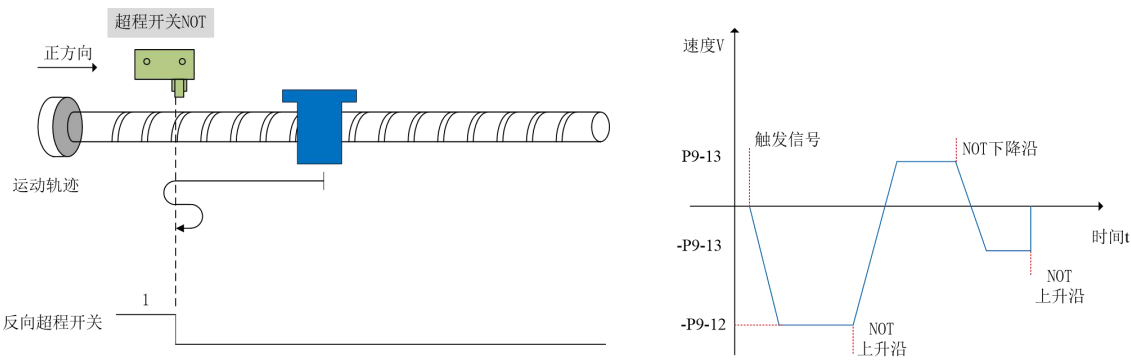


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

减速反向（即恢复反向），并以-P9-13（回原点低速速度）反向低速搜索反向超程开关信号（NOT）上升沿，反向加速或反向匀速运行过程中，遇到 NOT 上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（只能是正方向，即必须在原点开关和 POT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

继续以 P9-13 设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

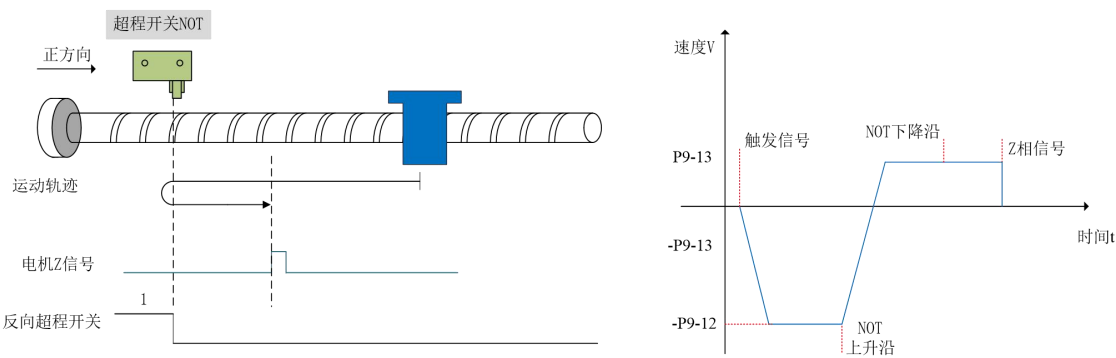

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：


继续以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向，也可以是负方向，但必须在原点开关和 POT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

2) 电机开始运动时反向超程开关（NOT）（P5-23）有效

伺服电机直接以 P9-13（回原点低速速度）设定值正向低速搜索反向超程开关信号（NOT）下降沿，遇到 NOT 下降沿后，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

减速反向（即恢复反向），以-P9-13（回原点低速速度）低速反向搜索 NOT 上升沿，反向加速或反向匀速运行过程中，遇到 NOT 上升沿立即停机。

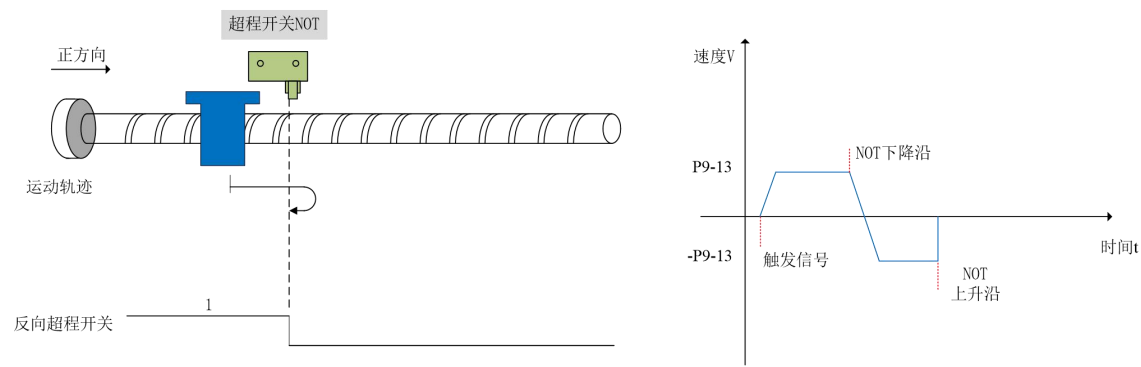


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

减速反向（即恢复反向），以-P9-13（回原点低速速度）低速反向搜索 NOT 上升沿，反向加速或反向匀速运行过程中，遇到 NOT 上升沿立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（只能是正方向，即必须在原点开关和 POT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

继续以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

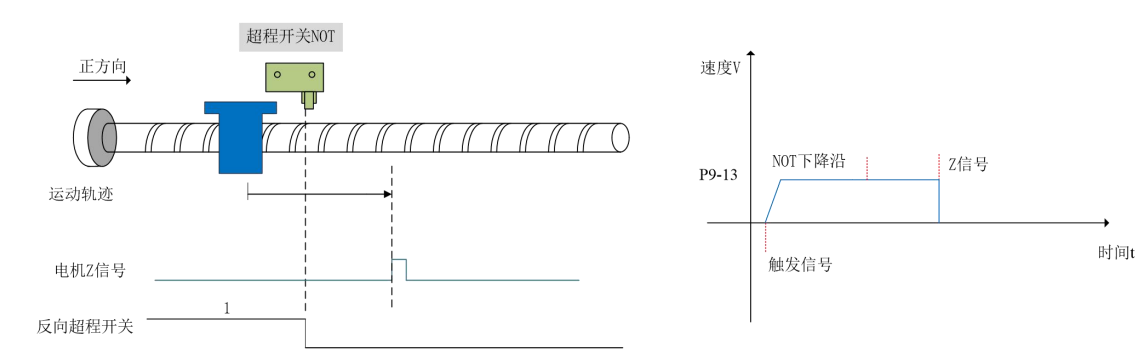

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

继续以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向（可以是正方向，也可以是负方向，但必须在原点开关和 POT 之间运动），电机再以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。


（七）回原点模式 6——正向回零，减速点、原点为正向机械极限位置（P9-11.2=6）

使用该模式，不需要接 POT、NOT、原点开关。

伺服电机首先以 P9-13（回原点低速速度）设定值正向低速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩的绝对值达到 P9-17（触停式回原点转矩阈值）转矩上限，且速度的绝对值低于 P9-16（触停式回原点转速阈值）设定值，此状态保持 P9-18（触停式回原点时间阈值）设定的时间后，判断为到达


机械极限位置，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：立即停机。

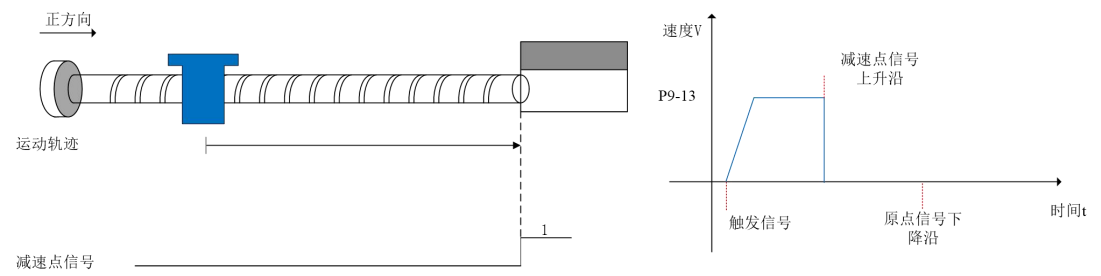


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

伺服电机立即停止，待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数，电机以-P9-13（回原点低速速度）设定的速度反向走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

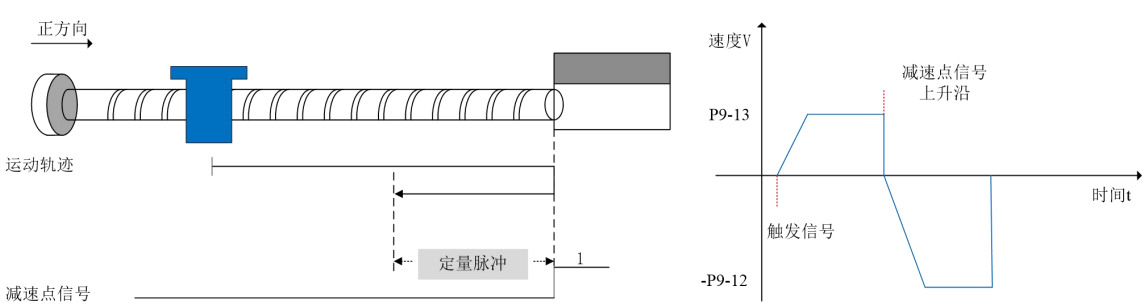

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

以-P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

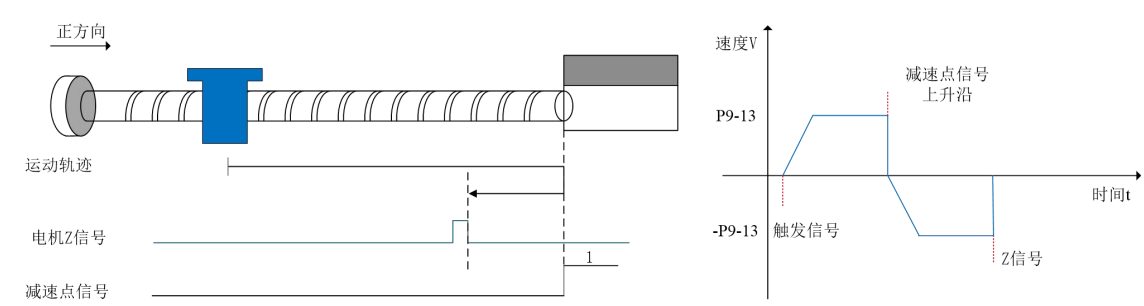

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

以-P9-13（回原点低速速度）设定的低速反向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数，电机以-P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（可以正方向运行，也可以是负方向运行，但必须在机械极限位置范围内），之后电机停机。


（八）回原点模式 7——反向回零，减速点、原点为反向机械极限位置（P9-11.2=7）

使用该模式，不需要接 POT、NOT、原点开关。

伺服电机首先以-P9-13（回原点低速速度）设定值反向低速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩的绝对值达到 P9-17（触停式回原点转矩阈值）转矩上限，且速度的绝对值低于 P9-16（触停式回原点转速阈值）设定值，此状态保持 P9-18（触停式回原点时间阈值）设定的时间后，判断为到达


机械极限位置，接下来的回原点动作分四种情况：

① Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：立即停机。

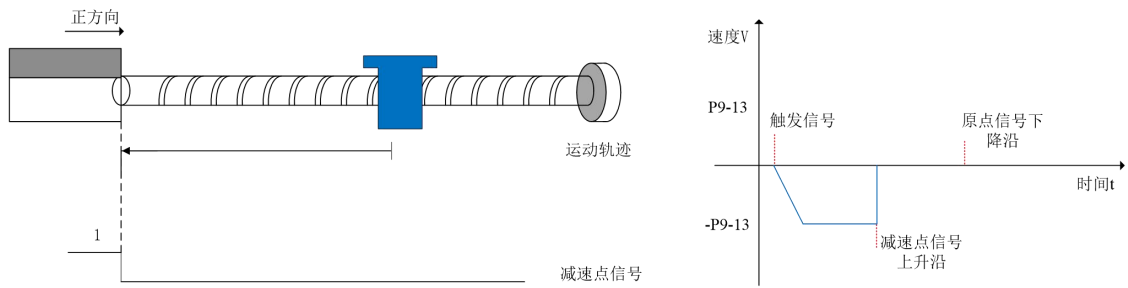


② Z 相个数（P9-11.0）为 0 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

伺服电机立即停止，待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数，电机以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度正向走一段定量脉冲（P9-19、P9-20），之后电机停机。

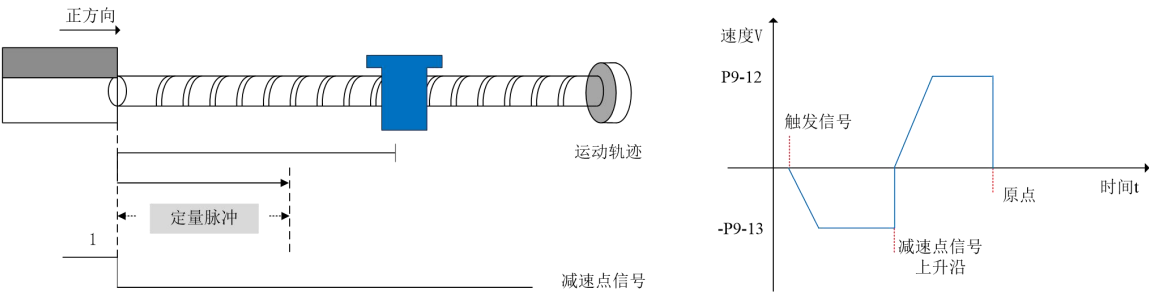

③ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）为 0：

以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机。

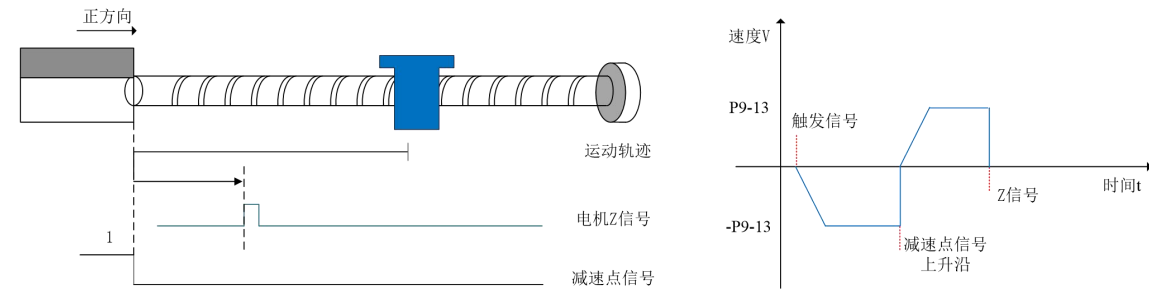

④ Z 相个数（P9-11.0）为 1 且机械偏移量（P9-19、P9-20）不为 0：

以 P9-13（回原点低速速度）设定的低速正向运行，之后在遇到第一个 Z 相信号上升沿后立即停机，待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数，电机以 P9-13（回原点低速速度）设定的速度走一段定量脉冲（P9-19、P9-20）（可以是正方向运行，也可以是负方向运行，但必须在机械极限位置范围内），之后电机停机。



以下仅针对回原点模式 6&7:

- 针对回原点模式 6 和 7，一旦触发这两种回原点模式，在回原点过程中的最大转矩为 P9-17（触停式回原点转矩阈值）设定值的 1.1 倍，如果内部正反转转矩限制 P3-28 和 P3-29 都比 P9-17（触停式回原点转矩阈值）设定值的 1.1 倍小，则转矩限制就是 P3-28 和 P3-29 的设定值。相似的，如果启用了外部正反转转矩限制 P3-30 和 P3-31，则实际转矩限制就是内部转矩限制、外部转矩限制和 P9-17 设定值的 1.1 倍三者中的最小值。
- 只有触发这两种回原点模式，转矩限制 P9-17（触停式回原点转矩阈值）设定值的 1.1 倍才生效。如果只是使能了回原点，并且（回原点模式）P9-11.2=6 或 7，但是不触发回原点，转矩限制 P9-17（触停式回原点转矩阈值）设定值的 1.1 倍不生效。

5.3.1.10 中断定长

1、功能概述


中断定长功能是指位置控制模式（模式 5 和模式 6）下，中断伺服当前运行状态，执行预先设置的定长指令。即位置控制模式下，伺服状态为 ON 时，触发中断定长功能后，伺服电机将按照触发前的电机旋转方向，执行中断定长功能设置的位置指令。

中断定长运行期间，驱动器屏蔽其他任何内、外部位置指令(包括再次触发的中断定长指令)；中断定长运行完成后，根据用户设置的参数 P9-31.0，驱动器将保持位置指令屏蔽状态，或恢复响应位置指令，但中断定长运行过程中输入的位置指令将被抛弃。

中断定长完成后，伺服驱动器同时输出中断定长完成信号与定位完成信号，上位机接收到中断定长完成信号可确认中断定长完成。



- 中断定长功能不可以和电子齿轮比分子实时修改功能同时使用；
- 原点复位功能正在进行时，中断定长触发信号无效。

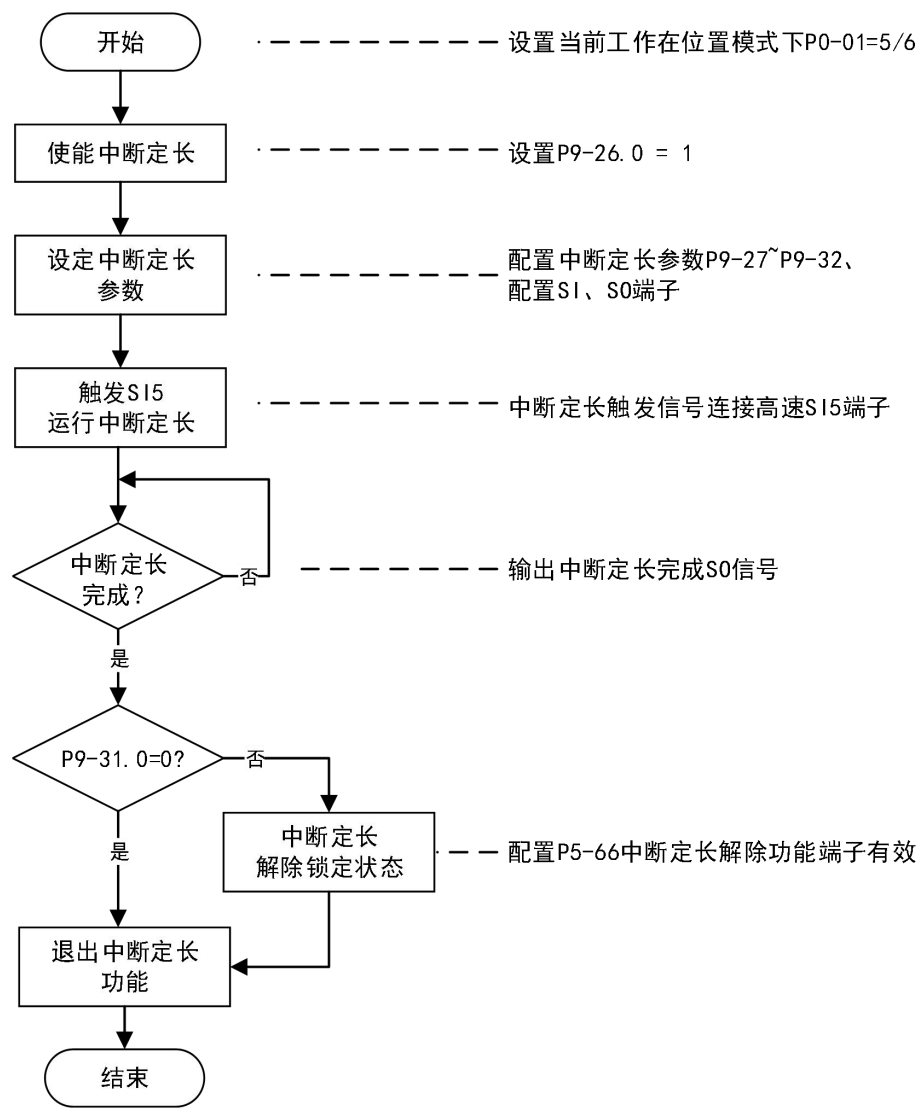

2、相关的主要参数

参数	名称	设定范围	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
P9-26.0	中断定长使用	0、1	P9-26.0=1：使用中断定长功能 P9-26.0=0：关闭中断定长功能	伺服 off	重新 上电	0
P9-27	中断定长位移 低位	0~9999	中断定长位移低位	随时	即时	0
P9-28	中断定长位移 高位	0~3276 0	中断定长位移高位	随时	即时	0
P9-29	中断定长最高 速度	1~6000	中断定长运行时的最大速度，与 电子齿轮比无关	随时	即时	300
P9-30	中断定长加减速 时间	1~1000	电机由 0rpm 匀变速到 1000rpm 的时间	√	即时	100
P9-32	中断定长延时 时间	10~300 0	中断定长在结束时，需要延时一 定时间使定长完全结束。该延时	伺服 off	即时	1000

参数	名称	设定范围	意义	设定时间	生效时间	出厂默认
			时间越长，定长完成输出信号会延迟更长时间输出。			
P9-31.0	中断定长锁定解除信号使能	0: 不使能 1: 使能	中断定长完成后，若 P9-31.0=1，则需要 P5-66 设定的 SI 端子来解除锁定状态。若 P9-31.0=0，则定长完成后直接退出中断定长功能，响应其他指令。	随时	即时	1
P9-31.1	中断定长速度选择	0: P9-29 速度 1: 定长前的速度	选择中断定长运行时的速度。当 P9-31.1=1 时，如果定长前的速度（绝对值）小于 0.1rpm，则伺服仍然以 P9-29 设定的速度运行；如果定长前的速度(绝对值)大于等于 0.1rpm，则伺服以定长前的速度运行； 当 P9-31.1=0 时，伺服按照 P9-29 设定的速度运行。	随时	即时	0


参数	名称	意义	生效机制
P5-66	中断定长锁定状态解除	只有 P9-26.0=1，P9-31.0=1，并且中断定长已经运行完成，触发该端子才有效 信号有效：解除定长锁定状态，伺服响应其他位置指令 信号无效：维持定长锁定状态，伺服不响应其他位置指令	边沿有效
P5-67	中断定长禁止	信号有效：禁止触发中断定长功能 信号无效：允许触发中断定长功能 只要使能了中断定长功能（P9-26.0=1），触发该端子就有效	电平有效
P5-32	脉冲指令禁止	信号有效：终止中断定长运行 信号无效：中断定长正常运行 该端子同样适用于中断定长功能	边沿有效
P5-55	中断定长完成信号输出	信号有效：中断定长运行结束（整段位移全部走完） 信号无效：中断定长运行未结束（运行没完成或者定长运行时被打断）	输出电平



- 定长位移=P9-27+P9-28×10000（指令单位），实际编码器单位的定长位移还需要再乘电子齿轮比。
- 上电使能后不输出中断定长完成信号，当中断定长运动结束后，无论 P9-31.0 定长锁定解除信号是否使能，都会输出中断定长完成信号。之后即使回到定长前的位置模式，中断定长完成信号依然存在。运行过程中遇到超程信号时，中断定长完成信号状态不受影响。如果在定长运行中，触发了位置指令禁止 P5-32，定长运行终止，不会输出中断定长完成信号。

3、中断定长的触发

中断定长触发端子必须是高速 SI 端子。DS5K2 接 SI5 端子，并且是边沿信号触发（P9-26=1）。
中断定长分下面四种情况：

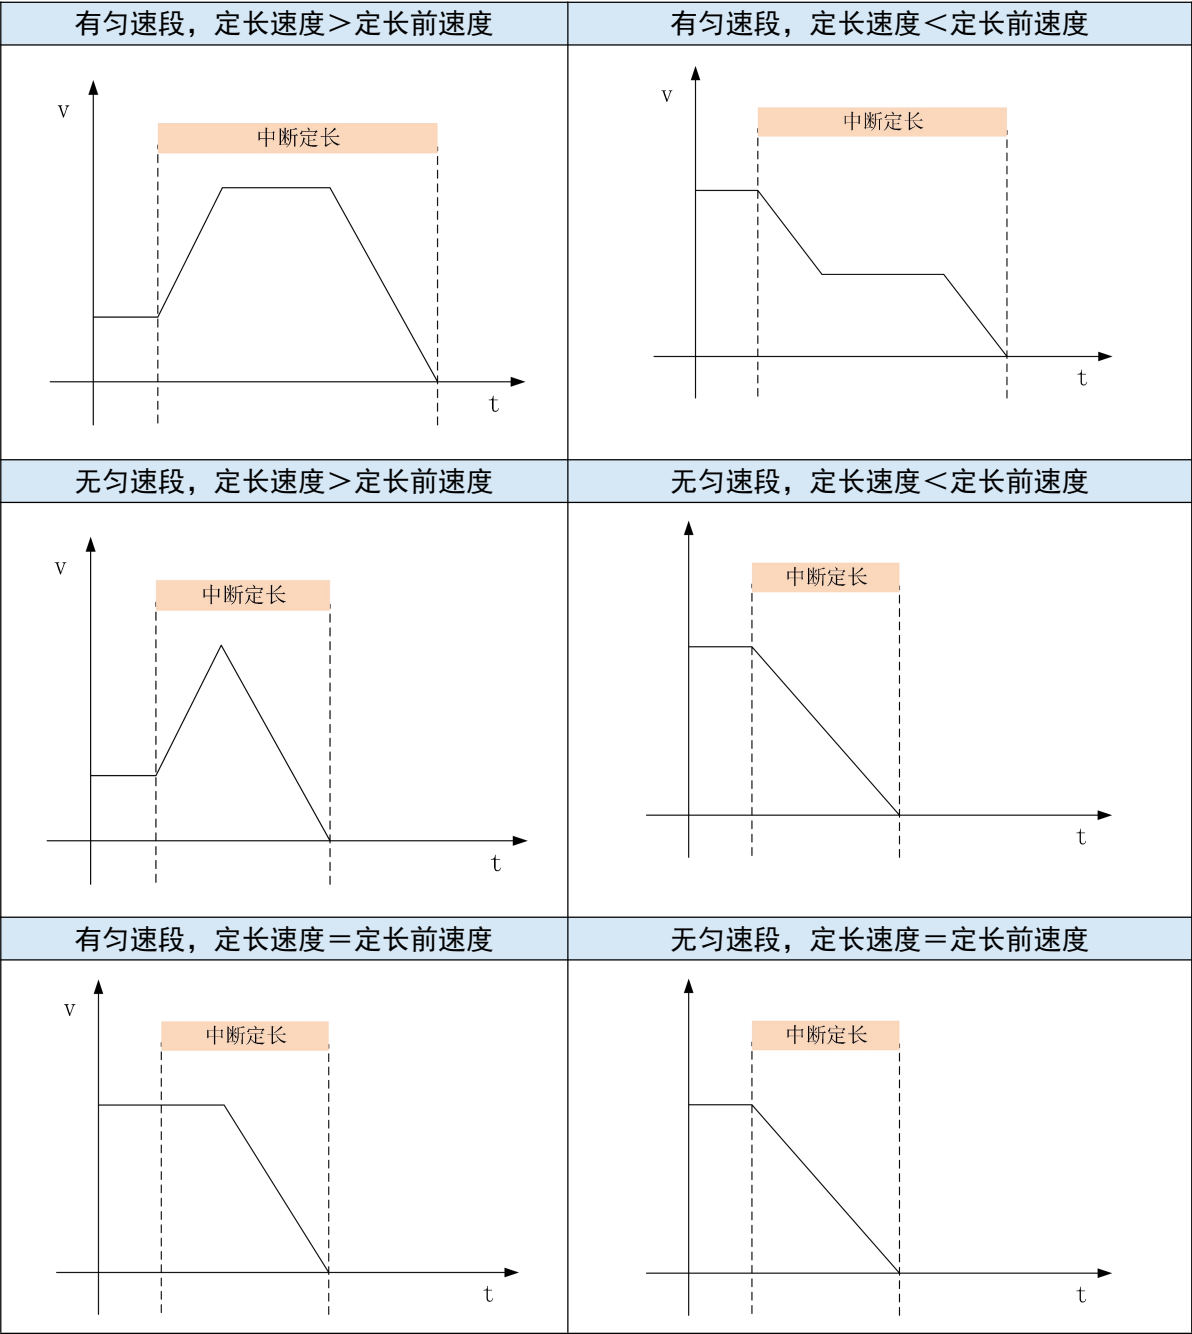

5.3.2 位置控制（外部脉冲位置指令）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 6：外部脉冲模式	5.3.2.1 外部脉冲位置模式
P0-10 脉冲指令形态	设置脉冲形态 0: CW/CCW 1: AB 2: P+D	5.3.2.4 脉冲指令形态的选择
P0-11 设定电机每转脉冲数*1 P0-12 设定电机每转脉冲数*10000 P0-13 电子齿轮比（分子） P0-14 电子齿轮比（分母） P0-92~P0-93 32 位电子齿轮比分子 P0-94~P0-95 32 位电子齿轮比分母	电机旋转一圈所需的指令脉冲数设置 P0-11/P0-12 均为零时，P0-13/P0-14 生效 P0-11~P0-14 均为零时，P0-92~P0-95 有效 32 位齿轮比分子：P0-92*1 + P0-93*10000 32 位齿轮比分母：P0-94*1 + P0-95*10000	5.3.1.1 电子齿轮比
P0-09 脉冲指令设置	各位分别可设置低速脉冲指令方向、低速脉冲输入管脚滤波时间常数	5.3.2.6 脉冲指令正方向的选择
P0-88 高速脉冲模式选择开关	0-普通脉冲模式 1-高速脉冲模式（长线驱动）	5.3.2.2 脉冲指令输入通道切换
P0-89 高速脉冲指令滤波时间	高速脉冲输入管脚滤波时间常数	5.3.2.6 脉冲指令正方向的选择

5.3.2.1 外部脉冲位置模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	6	利用外部脉冲列指令来进行位置控制	伺服 OFF	即时

5.3.2.2 脉冲指令输入通道切换

DS5K2 系列伺服驱动器有 3 组脉冲输入端子，只能分别使用其中一路，不允许同时使用：

- 低速脉冲输入端子（P-/P+24/D-/D+24），接受集电极开路 24V 输入（单路最大输入频率为 200kpps）；
- 差分脉冲输入端子（P-/P+5/D-/D+5），接受差分 5V 脉冲输入（单路最大输入频率为 500kpps）；
- 高速脉冲输入端子（HPUL+，HPUL-，HDIR+，HDIR-），只接受差分输入（单路最大输入频率为 2Mpps）。

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-88.0	0	高/低速脉冲指令（长线驱动）输入模式切换开关： 0：普通脉冲指令输入模式； 1：高速脉冲指令输入模式。	伺服 OFF	重新上电

5.3.2.3 脉冲输入规格

脉冲规格		最高输入频率	电压规格	顺向电流
低速脉冲	差分信号	500Kpps	3.3~5V	<25mA
	集电极开路	200Kpps	24V	<25mA
高速脉冲	差分信号	2Mpps	3.3~5V	<25mA

5.3.2.4 脉冲指令形态的选择

根据上位机或者其他脉冲输出装置设定伺服驱动器接收的脉冲形态：

- 双脉冲（CW+CCW）；
- A 相+B 相正交脉冲，4 倍频；
- 脉冲+方向（正逻辑或负逻辑）。

参数	含义	设定	意义	修改	生效
P0-10 n.xxx□	脉冲指令形态	0	CW、CCW	伺服 OFF	即时
		1	AB 相		
		2	脉冲+方向（默认）		
P0-10 n.xx□x	脉冲信号有效边沿	0	下降沿有效（默认）	伺服 OFF	即时
		1	上升沿有效		

5.3.2.5 指令脉冲的逻辑形式

P0-10.0	正转	反转
0: CW/CCW	CCW CW	CCW CW
1: AB	A相 B相	A相 B相
2: P+D	脉冲 方向	脉冲 方向

5.3.2.6 脉冲指令正方向的选择

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-09.0 n.xxx□	脉冲指令正方向	0	-	0/1	伺服 OFF	重新上电
P0-09 会改变伺服内部计数器的计数方向，计数方向决定了电机的旋转方向，所以当在位置模式下若电机实际旋转方向与期望方向不同可调整此参数。						

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-09.2 n.x□xx	低速脉冲指令滤波配置	3	4.167ns	0~4	伺服 OFF	重新上电
P0-09.2=0：关闭噪声滤波器； P0-09.2=1~4：开启噪声滤波器，滤除脉宽小于 $3 * 4^{(n-1)} / 100$ [us] 的脉冲。						

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-89	高速脉冲指令滤波配置	2	41.67ns	0~4	伺服 OFF	即时

5.3.3 位置控制（内部位置指令）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 5：内部位置模式	5.3.3.1 内部位置模式
P4-03 内部位置给定模式 P4-04 有效段数 P4-10~P4-254 内部第 1 至第 35 段位置参数设置	内部位置模式的控制方式给定：包括换步方式、定位方式、调整时间 各段位置的脉冲位移量、速度、加减速时间等配置	5.3.3.3 第 1 至第 35 段位置参数设定
P5-35 换步信号/GHGSTP P5-32 暂停当前段信号/INHIBIT P5-31 跳过当前段号/Z-CLAMP	常用的端子功能分配	5.3.3.4 换步信号 (/CHGSTP) 5.3.1.4 指令脉冲禁止 (/INHIBIT) 5.3.3.5 跳过当前段信号 (/ZCLAMP)
P4-00.0 离开限位开关后经过 Z 相信号的个数 P4-00.3 回原结束自动标定编码器零位 P4-01 撞接近开关的速度 P4-02 离开接近开关的速度 P5-28 位置模式下正转侧找参考原点 /SPD-A P5-29 位置模式下反转侧找参考原点 /SPD-B	内部位置回原点设置参数	5.3.1.8 参考原点
F2-09 35 段位置的任意设置	通讯设置段数	5.3.3.6 通信设定段号



5.3.3.1 内部位置模式



参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	5	利用伺服单元内部寄存器的预设值进行位置控制	伺服 OFF	即时

5.3.3.2 内部位置模式设置



参数	参数功能	设定单位	出厂设定	适用模式	修改	生效
P4-03	内部位置模式设置	-	n.0000	5	伺服 bb	即时
	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围		
	n.□xxx	无意义				
	n.x□xx	等待模式	0	0~1		
	n.xx□x	换步模式	0	0~6		
	n.xxx□	定位模式	0	0~2		

1、等待模式

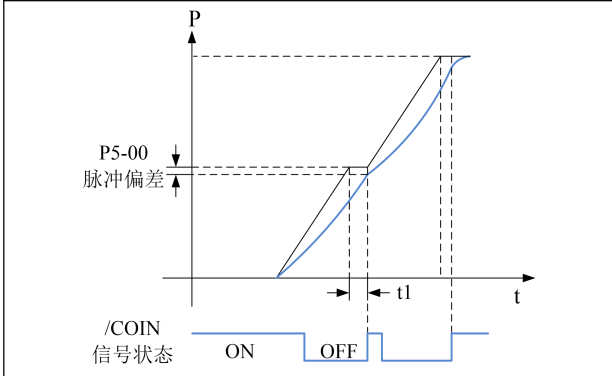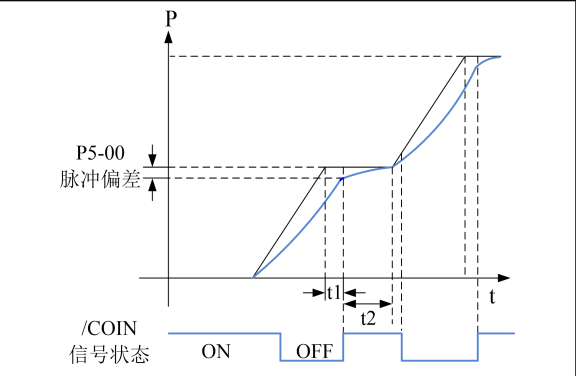n. x□xx	意义
0	等待定位完成
1	不等待定位完成
注意： 等待模式指在内部位置给定时驱动器发完一段位置指令后是否等待电机定位完成，在所有换步模式下均生效。	
等待模式=0，调整时间=0ms	
	
驱动器发完一段位置指令后，将等待电机定位完成后立即开始下一段位置指令。图中 t1 为定位时间，即脉冲发送完毕到定位完成信号输出之间的时间。	
等待模式=0，调整时间>0ms	
	
驱动器发完一段位置指令后，将等待电机定位完成，再经过“调整时间”后才开始下一段位置指令。图中 t1 为定位时间，t2 为调整时间，本例中对应参数 P4-16。	

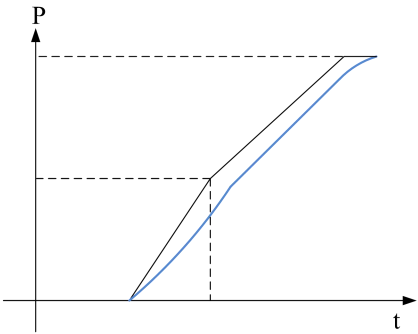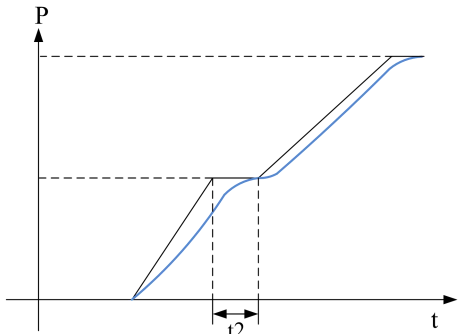等待模式=1，调整时间=0ms	等待模式=1，调整时间>0ms
 驱动器发完一段位置指令后，不等待电机定位完成，立即开始下一段位置指令。	 驱动器发完一段位置指令后，不等待电机定位完成，但在经过“调整时间”后才开始下一段位置指令。图中 t_2 为调整时间，本例中对应参数 P4-16。

2、换步模式

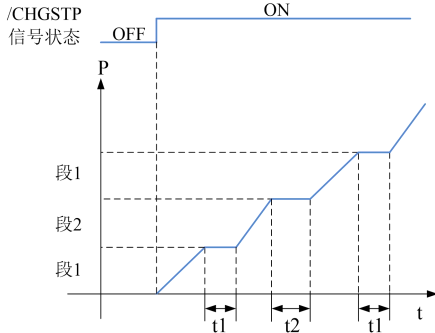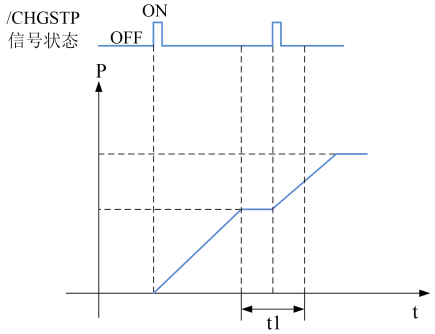n. xx□x	详细说明	
0 信号 ON 时换步，可循环；		图中 t_1=P4-16，t_2=P4-23。 1、若/CHGSTP 信号一直为 ON，伺服单元将一直循环运行设定的位置段。 2、若/CHGSTP 信号在执行某一段时置为 OFF，伺服将会继续完成该段的执行而不进行下一段的执行。 3、该模式下换步信号/CHGSTP 是高电平触发。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 5、每段运行完成，定位完成和定位接近信号均有效。 6、该模式下每一段的调整时间都有效。
1 信号上升沿换步，单步执行；		以设定两段为例，图中 t_1=P4-16。 1、注意如图中所示，在这种换步模式下，设定的调整时间实际是不起作用的，只要前一段位置指令已经发完，在有新的换步信号到来的时候立即进入下一段指令。 2、该模式下换步信号/CHGSTP 是上升沿触发。 3、每段运行完成，定位完成和定位接近信

n. xx□x	详细说明																					
		号均有效。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 5、该模式下调整时间无效。																				
2 信号上升沿启动，顺序执行全部，不循环；		设定两段位例，图中 t1=P4-16。 1、在一次循环未完成之前的/CHGSTP 信号将不计，如图中的第 2 个/CHGSTP 信号。 2、该模式下换步信号/CHGSTP 是上升沿触发。 3、每段运行完成，定位完成和定位接近信号均有效。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 5、该模式下调整时间有效。																				
3 通讯设定段号	驱动器处于 RUN 状态，设定 F2-09=0，再设定运行的段号，则电机运行该段。参考章节 5.3.3.6																					
4 /CHGSTP 双边沿触发		图中 t1=P4-16。 1、/CHGSTP 上升沿触发第一段，下降沿触发第二段。其中，若需要第一段位置完整运行，则/CHGSTP 信号保持 ON 状态直至第一段结束。 2、仅在该模式下，P4-04 有效段数无效。 3、每段运行完成，定位完成和定位接近信号均有效。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 5、该模式下调整时间无效。 6、在使用该换步模式前，需要先分配好 P5-35 端子，而不可以使用该模式的时候分配换步端子。																				
5 /PREFA (P5-57)、 /PREFB (P5-58)、 /PREFC (P5-59) 端	<table><tr><th>/PREFC</th><th>/PREFB</th><th>/PREFA</th><th>段号</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1（第一段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2（第二段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>3（第三段位置）</td></tr></table> 1、每段运行完成，定位完成和定位接近信号均有效。		/PREFC	/PREFB	/PREFA	段号	0	0	0	无	0	0	1	1（第一段位置）	0	1	0	2（第二段位置）	1	0	0	3（第三段位置）
/PREFC	/PREFB	/PREFA	段号																			
0	0	0	无																			
0	0	1	1（第一段位置）																			
0	1	0	2（第二段位置）																			
1	0	0	3（第三段位置）																			



n. xx□x	详细说明																																																																																					
子选择段号, 可选 1～3 段	2、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 3、该模式下调整时间有效。 4、/CHGSTP 换步信号仅在该模式下无效。 5、段号选择端子既可以边沿触发换步，也可以保持 ON 状态。该模式支持连续重复触发某一段。如果段号选择端子保持 ON 状态，在遇到超程信号后电机停止，此时需要将段号选择端子改为 OFF 状态，否则当超程信号撤销后电机还会执行位置段。																																																																																					
6 /PREFA (P5-57)、 /PREFB (P5-58)、 /PREFC (P5-59)、 /PREFD (P5-60) 端子选择段号, 可选 1～16 段	<table><tr><th>/PREFD</th><th>/PREFC</th><th>/PREFB</th><th>/PREFA</th><th>段号</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1（第一段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2（第二段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3（第三段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>4（第四段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>5（第五段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>6（第六段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>7（第七段位置）</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>8（第八段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9（第九段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>10（第十段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>11（第十一段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>12（第十二段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>13（第十三段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>14（第十四段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>15（第十五段位置）</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>16（第十六段位置）</td></tr></table> 1、某段运行时发生伺服使能 OFF，电机按照伺服 OFF 停机方式停机，停机完成后，定位完成无效。 2、该模式下调整时间无效。 3、每段运行完成，定位完成和定位接近信号均有效。 4、段号选择完成之后，需要 P5-35/CHGSTP 换步信号上升沿触发才能运行位置段，段运行中触发换步无效。 5、段号选择端子逻辑为电平有效。输入高电平有效，输入低电平无效。 注：P5-35 换步信号上升沿触发每一段位置（运行中上升沿无效）。	/PREFD	/PREFC	/PREFB	/PREFA	段号	0	0	0	0	1（第一段位置）	0	0	0	1	2（第二段位置）	0	0	1	0	3（第三段位置）	0	0	1	1	4（第四段位置）	0	1	0	0	5（第五段位置）	0	1	0	1	6（第六段位置）	0	1	1	0	7（第七段位置）	0	1	1	1	8（第八段位置）	1	0	0	0	9（第九段位置）	1	0	0	1	10（第十段位置）	1	0	1	0	11（第十一段位置）	1	0	1	1	12（第十二段位置）	1	1	0	0	13（第十三段位置）	1	1	0	1	14（第十四段位置）	1	1	1	0	15（第十五段位置）	1	1	1	1	16（第十六段位置）
/PREFD	/PREFC	/PREFB	/PREFA	段号																																																																																		
0	0	0	0	1（第一段位置）																																																																																		
0	0	0	1	2（第二段位置）																																																																																		
0	0	1	0	3（第三段位置）																																																																																		
0	0	1	1	4（第四段位置）																																																																																		
0	1	0	0	5（第五段位置）																																																																																		
0	1	0	1	6（第六段位置）																																																																																		
0	1	1	0	7（第七段位置）																																																																																		
0	1	1	1	8（第八段位置）																																																																																		
1	0	0	0	9（第九段位置）																																																																																		
1	0	0	1	10（第十段位置）																																																																																		
1	0	1	0	11（第十一段位置）																																																																																		
1	0	1	1	12（第十二段位置）																																																																																		
1	1	0	0	13（第十三段位置）																																																																																		
1	1	0	1	14（第十四段位置）																																																																																		
1	1	1	0	15（第十五段位置）																																																																																		
1	1	1	1	16（第十六段位置）																																																																																		

使用以下输入信号进行内部 1~3/1~16 段位置的切换。

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	设定范围	修改	生效
P5-57	内部位置第一段位置选择/PREFA	n.0000	5	参数范围 0000-001A, 通过参数 P5-57 分配到其他输入接口	随时	即时
P5-58	内部位置第二段位置选择/PREFB	n.0000	5	参数范围 0000-001A, 通过参数 P5-58 分配到其他输入接口		
P5-59	内部位置第三段位置选择/PREFC	n.0000	5	参数范围 0000-001A, 通过参数 P5-59 分配到其他输入接口		

参数	信号名称	出厂 设定	适用 模式	设定范围	修改	生效
P5-60	内部位置第三段位置选择/PREFD	n.0000	5	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-60 分配到其他输入接口		

3、定位模式

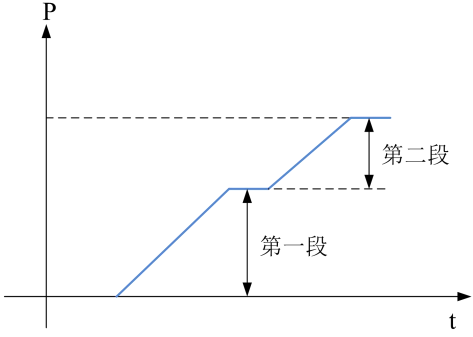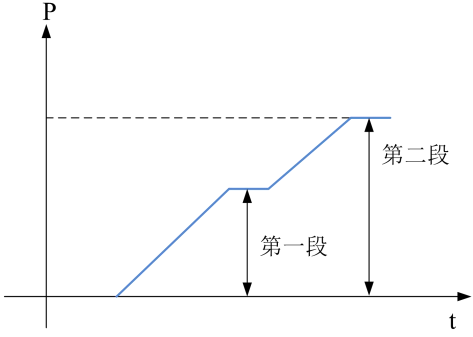n. xxx□	意义
0	相对定位
1	绝对定位（断使能不保持）
2	绝对定位（断使能保持）
0：相对定位	1/2：绝对定位 （以“参考原点”作为绝对定位的零点）
	

5.3.3.3 第 1 至第 35 段位置参数设定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-10+ (n-1) *7	脉冲数（低位）	0	1 脉冲	-9999~9999	随时	即时
P4-11+ (n-1) *7	脉冲数（高位）	0	10000 脉冲	-32767~32767	随时	即时
P4-12+ (n-1) *7	转速	0	0.1rpm	0~65535	随时	即时
P4-13+ (n-1) *7	梯形加速时间	0	ms	0~65535	随时	即时
P4-14+ (n-1) *7	梯形减速时间	0	ms	0~65535	随时	即时
P4-15+ (n-1) *7	保留参数	-				
P4-16+ (n-1) *7	调整时间	0	ms	0~65535	随时	即时
说明： ① 设定脉冲数=脉冲数（高位）×10000+脉冲数（低位）；转 1 圈的脉冲数受电子齿轮比或每圈脉冲数的参数影响； ② P4-10+ (n-1) *7 公式中的 n 为内部位置的段号，范围为 1~35；第 1~12 段参数可通过面板设置，第 13~35 段需要通过通信（RS232 或 RS485）写入参数； ③ 若其中某一段的速度被设置为零，在运行时，将会跳过该段，执行下一段； ④ 在相对定位模式下，若某一段的速度设置不为 0，但是脉冲数设置为 0，那么在执行时，该段电机不运转，但是该段所确定等待模式依然有效，即仍然要等调整时间到以后才执行下一段。 ⑤ 在绝对定位模式下，若某一段的速度设置不为 0，但是脉冲数设置为 0，那么在执行到该段时，电机将以该段所设定的速度回到参考原点。 ⑥ 在绝对定位模式下，若连续两段的的速度设置均不为零，且脉冲数设置相同，那么这两段中的						

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
后一段电机不运转，但是该段所确定的等待模式有效。						

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-04	有效段数	0	-	0~35	伺服 bb	即时

内部位置共 35 段，若因工艺需要运行 10 段与运行 5 段切换使用，可以通过有效段数设置。比如 1-10 段都设置参数，P4-04 有效段数设置为 5，即 1-5 段位置有效；若设为 10，则 1-10 段位置有效。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-08	内部位置模式起始段号	1	-	0~35	伺服 bb	即时

P4-08 设置第 1 轮以后的起始运行段号，仅换步模式 P4-03.1 设置为 0、1 有效。下面对设置情况进行解释，No.1~No.8 段位置均有设置有效值。

换步模式	设置	参数设置	具体现象
P4-03.1=0	P4-08=0 或者 P4-08>P4-04	P4-08=8 P4-04=4	
	1≤P4-08≤P4-04	P4-08=2 P4-04=4	
P4-03.1=1	P4-08=0 或者 P4-08>P4-04	P4-08=8 P4-04=4	
	1≤P4-08≤P4-04	P4-08=2 P4-04=4	

5.3.3.4 换步信号（/CHGSTP）

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-35	换步信号 /CHGSTP	n.0000	默认未分配端子输入 参考 5.4.2，换步模式表格中换步信号的应用	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-35 分配到输入接口。当设置为 0001 时，表示从 SI1 端子输入信号。

5.3.3.5 跳过当前段信号（/ZCLAMP）

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-31	跳过当前段 /Z-CLAMP	n.0000	默认未分配端子输入	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-31 分配到输入接口。当设置为 0001 时，表示从 SI1 端子输入信号。

在不同的换步模式下，执行跳过当前段功能会有不同的效果，如下：

换步模式 P4-03 n. xx□x	跳过当前段	执行动作
0	/Z-CLAMP	当前段取消，立即执行下一段
1		当前段取消，启动换步信号时执行下一段
2		当前段取消，立即执行下一段
3		当前段取消，F2-09 重新赋值

在使用跳过当前段功能时，P5-31 分配的 SI 端子需要上升沿触发。

5.3.3.6 通信设定段号

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
F2-09	通信设定段号	0	-	0~35	随时	即时
此参数设置为某一段段号，就执行这一段位置，无需换步信号。可用通讯来修改参数。 建议：修改 F2-09 赋值后会自动清零，直接赋值即可，为了保证数据的正常，防止缓存和当前段的冲突，发通讯使用上升沿，防止多次触发存入缓存。						

5.3.3.7 运动开始信号（/MRUN）

参数	信号名称	出厂设定	意义	修改
P5-50	运动开始 /MRUN	n.0000	默认未分配端子输出。 只在内部位置模式下有效，类似于外部脉冲模式中的定位完成信号；电机运行时 有输出，电机停止时无输出。	参数范围 0000-0018, 通过参数 P5-50 分配到输出接口。当设置为 0001 时，表示从 SO1 端子输出信号。

5.3.3.8 10 点动功能

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-18	点动速度	100	RPM	0~1000	伺服 bb	即时
P5-72	/JOG-P	0	-	0~ff	随时	即时
P5-73	/JOG-N	0	-	0~ff	随时	即时

在内部位置模式下，速度为 0 时，可以使用输入 SI 信号控制点动运行/JOG-P（P5-72），/JOG-N（P5-73），其中，JOG-P 端子为正向，JOG-N 端子为负向，点动速度为 P3-18。

5.4 速度控制

5.4.1 速度模式通用控制


5.4.1.1 软启动

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-09	软启动加速时间	200	ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-10	软启动减速时间	200	ms	0~65535	伺服 bb	即时

软启动加减速时间适用于模式 3/4/7；在输入阶跃速度指令或选择内部设定速度时，可进行平滑的速度控制。

P3-09：从停止状态运行到额定转速的时间；

P3-10：从额定转速运行到停止状态的时间。

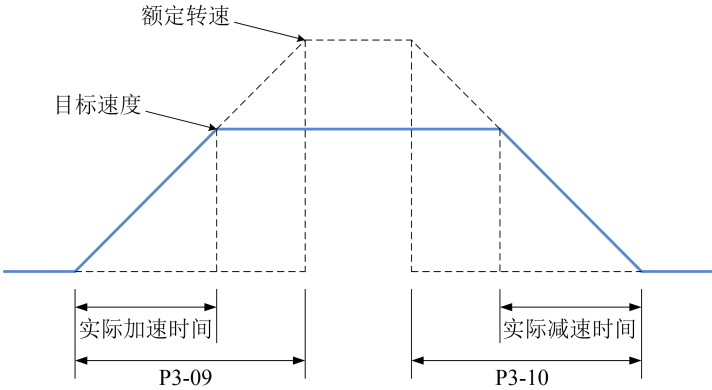

5.4.1.2 零箝位功能（/ZCLAMP）

1、功能概述

上级装置，使用“速度指令”输入，在没有配置“位置环”的系统的情况下，使用的功能。当速度指令不为0时，也要使电机停止，使伺服于锁定状态时使用。

将“零箝位”功能置于“ON”后，则在内部临时配置位置环，所以电机于该位置进行±1脉冲以内的箝位。即使在外力作用下转动，也会返回零箝位位置。

使用零箝位时当前速度必须小于零箝位速度才能起作用，使电机轴被钳住不动；当启动零箝位功能，电机相当于从速度模式变成了位置模式，此时如果转动电机轴再松开，它会恢复到原来的位置，而速度模式下转动电机轴则不会回到原位，因为没有位置反馈。

2、输入信号设定

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-31	零箝位 /ZCLAMP	n.0000（默认）	默认未分配输出端子	参数范围 0001-001A， 通过参数 P5-31 可以分配到其他输入端子。
		n.0002	使用 SI2 端子输入信号	

3、相关参数设定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-13	零箝位速度	10	rpm	0~300	伺服 bb	即时
P3-12	零箝位模式	0	-	0~4	伺服 bb	即时

P3-12 的设定	内容
0	ZCLAMP输入信号为ON时，强制速度指令为0，当实际速度降至P3-13以下后，切换到位置模式控制，且在该位置伺服锁定。
1	ZCLAMP输入信号为ON时，强制性的将速度指令置于0。
2	ZCLAMP输入信号为ON，且反馈速度在P3-13以下后，切换到位置模式控制，且在该位置伺服锁定。 注：进入零箝位模式后，即使给定速度高于P3-13电机仍不运行，需要ZCLAMP输入信号为OFF才会退出零箝位模式，电机恢复运行。
3	ZCLAMP输入信号为ON，且给定速度在P3-13以下后，切换到位置模式控制，且在该位置伺服锁定。此时当给定速度高于P3-13后，电机恢复运行。
4	自动零箝位模式:当速度指令< 0.8rpm且速度反馈<零箝位速度P3-13时，将控制模式自动切换到位置模式，位置指令给0，进入零箝位。 注：4230版本起，支持自动零箝位模式。

5.4.1.3 速度到达信号（/V-RDY）


● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-51	速度到达/V-RDY	n.0000	3、4、7	速度到达信号	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-05	到达检测速度	1000	rpm	0~10000	随时	即时

1、速度到达信号输出条件

当实际电机转速大于 P5-05 到达检测速度时，输出速度到达信号（/V-RDY）。

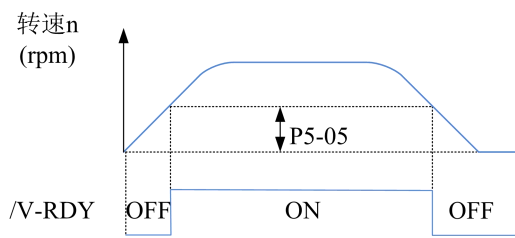


5. 4. 1. 4 速度指令滤波器

● 关联参数


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-23	速度指令滤波时间常数	0	0.1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-09	加速时间	200	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-10	减速时间	200	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-11	滑动平均滤波时间常数	0	0.1ms	0~65535	伺服 bb	即时

首先设定 P3-09 与 P3-10。规划速度指令加减速时间。

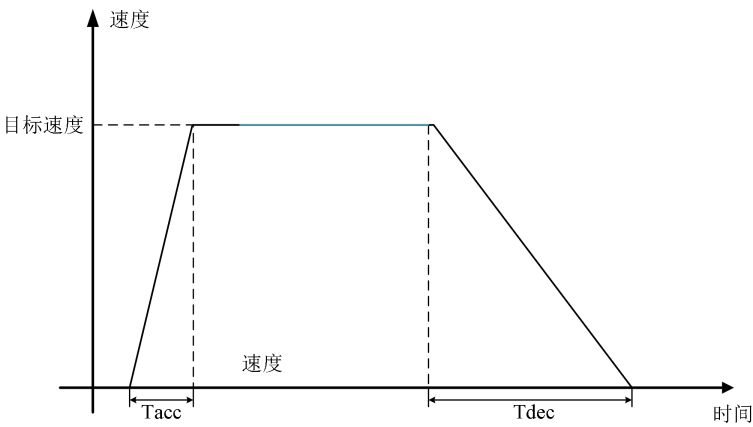

其中，加速时间 $T_{acc} = (\text{目标速度} / \text{额定速度}) * P3-09[\text{ms}]$ ，减速时间 $T_{dec} = (\text{目标速度} / \text{额定速度}) * P3-10[\text{ms}]$ 。


设定适当的滑动平均滤波时间常数 P3-11（S 型加减速时间常数）。 $T_s = P3-11 * 0.1[\text{ms}]$ 。

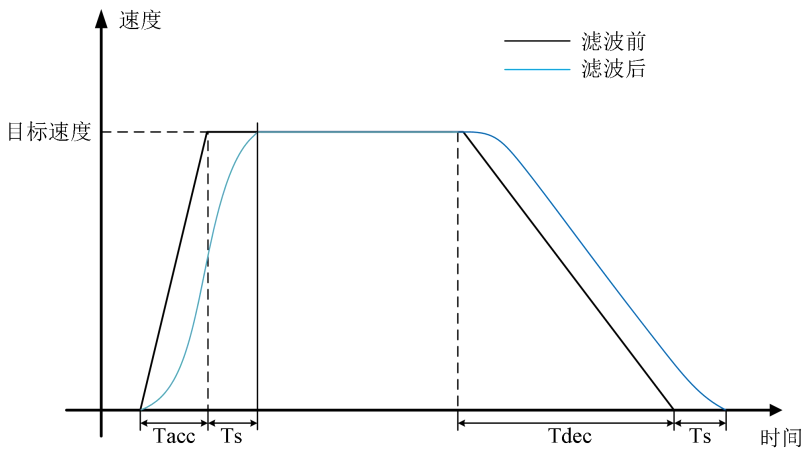



滑动平均滤波时间常数设定必须符合要求的， $T_s<0.5\cdot T_{acc}$ ， $T_s<0.5\cdot T_{dec}$ 。否则，过大的滑动平均滤波时间会导致加速时间与减速时间的变大，不符合 P3-09 与 P3-10 的设置。

当 P3-09 与 P3-10 设置为 0 时，设置滑动平均滤波时间会使速度指令变为梯形加减速速度指令。设置 P1-23（速度指令滤波时间常数）和 P1-24（一阶低通滤波时间常数），效果如下：

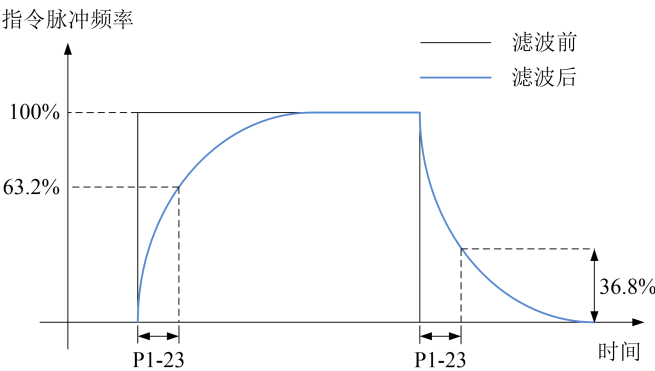


如设置加减速则一阶低通滤波会增大速度指令的滞后性。

5. 4. 2 速度控制（内部设定速度）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 3：内部速度控制模式	5.4.2.1 内部速度模式
P3-05 内部设定速度 1	内部 3 段速的速度值设置,单位 rpm	5.4.2.1 内部速度模式
P3-06 内部设定速度 2		
P3-07 内部设定速度 3		
P5-28 内部速度速度选择/SPD-A P5-29 内部速度速度选择/SPD-B	端子的组合确定走对应段速	5.4.2.1 内部速度模式
P5-27 内部速度方向选择/SPD-D	换向，默认为 n.0000. 如通过 SI2 端子给定换向，可将 P5-27 设置为 n.0002.	5.4.2.1 内部速度模式
P3-09 软启动加速时间 P3-10 软启动减速时间	设置加减速时间，单位 ms	5.4.1.1 软启动

5. 4. 2. 1 内部速度模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	3	速度控制：内部设定速度选择	伺服 bb	即时
功能概述：内部设定速度选择是通过伺服单元内部的用户参数事先设定 3 种电机转速并利用外部				

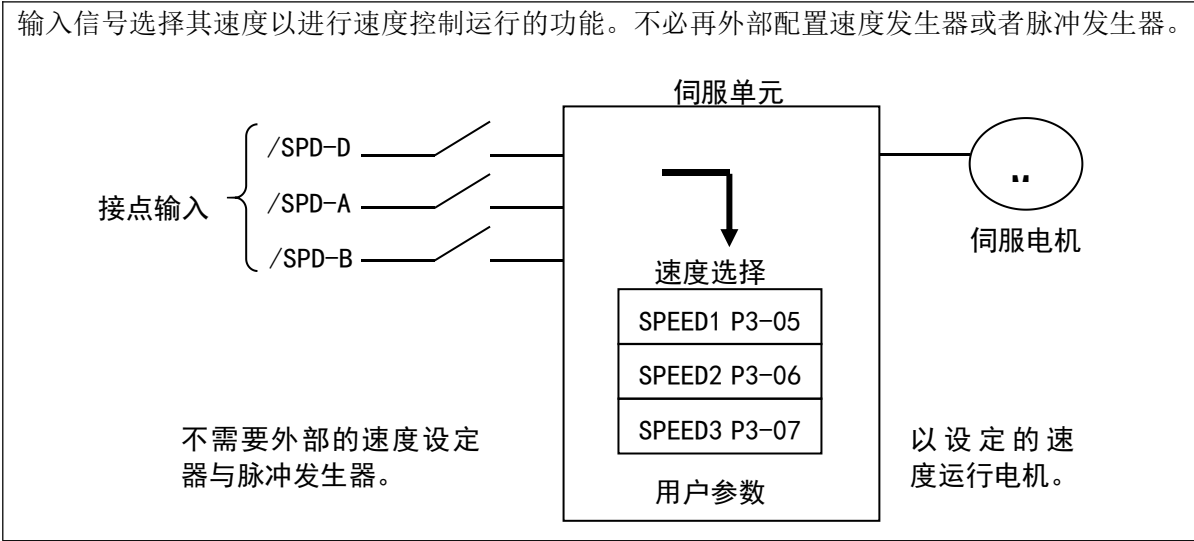

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-05	内部设定速度 1	0	rpm	-9999~+9999	随时	即时
P3-06	内部设定速度 2	0	rpm	-9999~+9999	随时	即时
P3-07	内部设定速度 3	0	rpm	-9999~+9999	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	设定范围	修改	生效
P5-27	内部方向选择/SPD-D	n.0000	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-27 分配到其他输入接口。	随时	即时
P5-28	内部速度选择/SPD-A	n.0000	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-28 分配到其他输入接口。		
P5-29	内部速度选择/SPD-B	n.0000	参数范围 0000-001A，通过参数 P5-29 分配到其他输入接口。		

1、运行转速与端子信号的关联

输入信号			运行速度
/SPD-D (P5-27)	/SPD-A (P5-28)	/SPD-B (P5-29)	
0<正转>	0	0	内部指令 0 速
	0	1	P3-05: SPEED1
	1	1	P3-06: SPEED2
	1	0	P3-07: SPEED3
1<反转>	0	0	内部指令 0 速
	0	1	P3-05: SPEED1
	1	1	P3-06: SPEED2
	1	0	P3-07: SPEED3




- /SPD-D 信号为方向控制，可根据 P5-27 更改输入 SI 端子。端子信号的有效性决定电机方向。
- /SPD-A 和/SPD-B 输入端子有效性的组合决定多段段速
- 上述表格中的 0/1 均代表信号的有效性。0 为端子输入无效，1 为端子输入有效。

2、端子有效性说明

下表以/SPD-D 为例，/SPD-A、/SPD-B 信号同理。

参数设置状态	信号/SPD-D 端子输入状态	信号/SPD-D 端子逻辑
P5-27=n.0000	无需外接端子输入	无效
P5-27=n.000□	SI□端子无信号输入	
P5-27=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-27=n.0010	无需外接输入端子	有效
P5-27=n.000□	SI□端子有信号输入	
P5-27=n.001□	SI□端子无信号输入	

3、运行示例

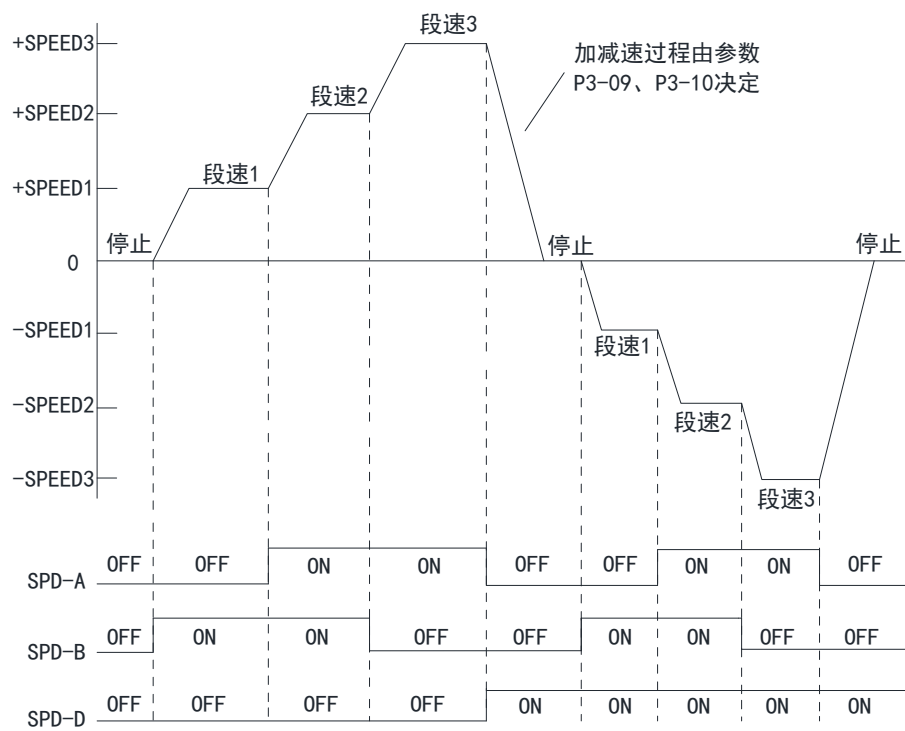

5.4.3 速度控制（外部脉冲频率指令）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 7：外部脉冲速度模式	5.4.3.1 外部脉冲速度模式
P0-10 脉冲指令形态	设置脉冲形态 0：CW/CCW 2：P+D	5.3.2.2 脉冲指令的正方向与脉冲形态
P0-15 额定速度时指令脉冲频率	确定指令脉冲频率与转速的线性关系	5.4.3.3 额定转速时指令脉冲频率
P0-16 速度指令脉冲滤波时间	在指令脉冲频率比较低的时候，适当设定本参数，可以减小速度的波动	5.4.3.4 速度指令脉冲滤波时间
P5-71 脉冲速度模式方向端子功能选择	更改脉冲方向	5.4.3.5 速度指令脉冲方向选择

5.4.3.1 外部脉冲速度模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	7	速度控制：脉冲频率速度指令	伺服 bb	即时
功能概述：速度指令由外部脉冲的频率决定，与脉冲总个数无关。 电路连接与位置指令相同，可选择 CW、CCW 模式、AB 相、或者“方向+脉冲”的脉冲形态。				

5.4.3.2 脉冲频率指令

脉冲频率指令与使用位置控制（外部脉冲列指令）时相同，请参照 [5.3.2](#) 脉冲指令。

5.4.3.3 额定转速时指令脉冲频率

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-15	额定速度对应脉冲频率	1000	100Hz	0~10000	伺服 bb	即时
注：这里的设定单位是 100Hz。 例：当 P0-15 参数设定为 300 时，对应额定转速时的指令脉冲频率为 30KHz； 当 P0-15 参数设定为 1000 时，对应额定转速时的指令脉冲频率为 100KHz。						

5.4.3.4 速度指令脉冲滤波时间

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-16	速度指令脉冲滤波时间	100	0.01ms	0~10000	伺服 bb	即时
在指令脉冲频率比较低的时候，适当设定本参数，可以减小速度的波动。						

5.4.3.5 速度指令脉冲方向选择

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-71	脉冲速度模式方向端子功能选择	0	-	0~1	伺服 bb	即时

5.4.4 速度控制（外部模拟量）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 4：外部模拟量速度模式	5.4.4.1 外部模拟量速度模式
P3-01 额定转速对应模拟量电压	设定以额定转速运行伺服电机所需的速度指令电压，单位 0.001V	5.4.4.2 额定转速对应模拟量
P3-09 软启动加速时间 P3-10 软启动减速时间	设置加减速时间，单位 ms	5.4.1.1 软启动
P3-02 模拟量电压速度滤波	单位 0.01ms	5.4.4.3 模拟量电压速度滤波
P3-03 速度指令输入死区电压	单位 0.001V	5.4.4.6 速度指令输入死区电压
P3-04 模拟量转速方向切换	切换模拟量转速指令输入方向	5.4.4.4 模拟量转速方向切换

5.4.4.1 外部模拟量速度模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	4	速度控制：外部模拟量	伺服 bb	即时

功能概述：速度指令由外部模拟量给定。从 V-REF 端子输入的模拟量电压指令作为转速控制的信号给定，来进行转速控制。



- 方向切换：正负电压或 SPD-D（P5-27）都可控制方向。
- 硬件接线部分参照章节 [3.2.4 模拟输入电路](#)。

5.4.4.2 模拟量转速模式开关量控制

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-65	模拟量转速模式开关量控制	0	-	0000~ffff	即时	即时

P5-65 默认为 0000，表示模拟量转速模式开关不生效，模式 4 模拟量速度模式可以正常使用；设为 0010 表示模式 4 不能使用。当分配 SI 端子时，按 SI 端子的有效性控制模拟量转速模式的开启或关闭。如：通过常开触点输入 SI1 端子控制模拟量转速功能开关，则设置 P5-65=n.0001，当 SI1 无信号输入时，模式 4 能正常使用，当 SI1 有信号时，模式 4 不能使用。


5. 4. 4. 3 额定转速对应模拟量

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-00	V-REF 功能分配	0	-	0~2	伺服 bb	即时
P3-01	额定转速对应模拟量电压	10000	0.001V	1500~30000	伺服 bb	即时

功能描述：设定以额定转速运行伺服电机所需的速度指令电压（V-REF）。

如：P3-01=5000，表示当模拟量输入电压为 5.00V 时，电机运行于额定转速；

P3-01=8000，表示当模拟量输入电压为 8.00V 时，电机运行于额定转速。

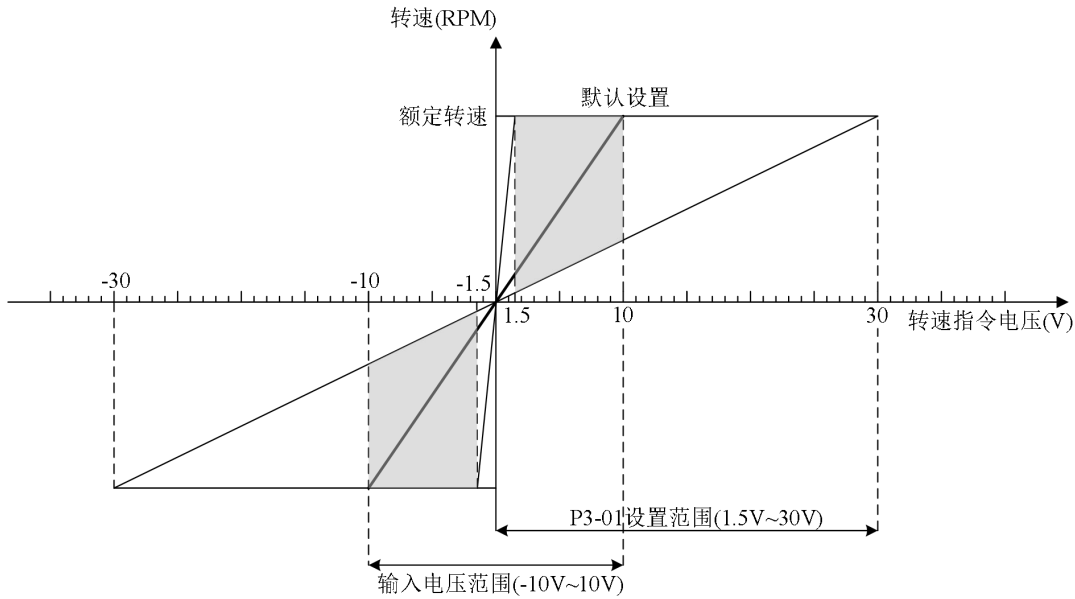

- 用于转速限制的模拟量电压指令的输入没有极性。不论是在正电压还是在负电压下均取绝对值，基于该绝对值的转速限制值适用正转和反转两个方向。
- 模拟量输入信号的最大允许电压为±10V，请勿施加±10V 以上电压。

5. 4. 4. 4 模拟量电压速度滤波

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-02	模拟量电压速度滤波	2	0.01ms	0~10000	随时	即时

5. 4. 4. 5 模拟量转速方向切换

模拟量转速控制有三种方式可以实现方向切换：

- ① 控制参数更改、② 正负电压、③ /SPD-D（P5-27）脉冲信号

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-04	模拟量转速方向切换	0	-	0~1	随时	即时

5. 4. 4. 6 速度指令偏移量自动调节（F1-03）

当使用模拟量电压速度模式时，即使指令电压为 0V，也会出现电机以微小速度旋转的情况。在上级控制装置或外部电路的指令电压出现微小量（mV 单位）的偏移时，会发生这种微动的情况。在这种情况下，可利用面板操作器对指令偏移量进行自动调整。

在**伺服使能关**的情况下即 bb 状态，拔掉驱动器 CN0 口的模拟量信号，进行以下操作：



按下 STATUS/ESC 键退出此功能。




- 模拟量当前电压是 0V，按照上图 F1-03 流程校准，则 0V 为 0rpm，低于 0V 电机反转，高于 0V 电机正转；同样若模拟量当前电压为 5V，按照上图 F1-03 流程校准，则 5V 为 0rpm，低于 5V 电机反转，高于 5V 电机正转。
- 如果偏移量自动调节后，还是有微动，则可以使用零箝位或者将参数 P3-03 适当增加，如改为 5，表示死区电压为 0.005V。

5. 4. 4. 7 速度指令输入死区电压

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-03	速度指令输入死区电压	0	0.001V	0~500	随时	即时
P3-47	V-REF 模拟量零漂校正	0	-	-1000~1000	随时	即时
P3-48	V-REF 模拟量电压偏置	0	mV	-9999~9999	随时	即时

- 说明：
- （1）当输入的速度指令电压在本参数设定的范围以内时，认为输入指令为 0。
 - （2）在偏移量自动调节后若还有微动，则适当增加死区电压即可。

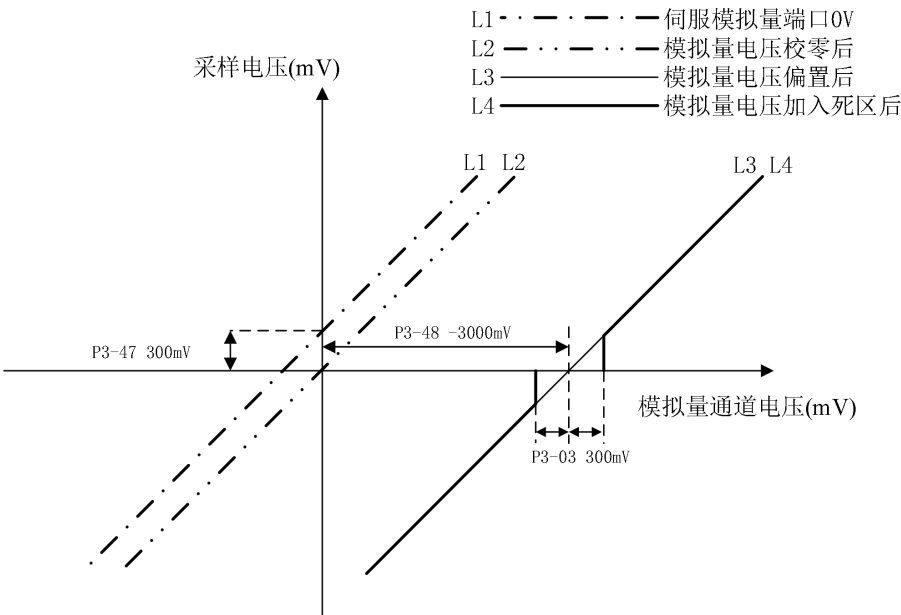

5.5 转矩控制

5.5.1 转矩模式通用

5.5.1.1 转矩控制时的内部速度限制

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-16	转矩控制时的内部正向速度限制	电机额定	rpm	5~65535	随时	即时
P3-17	转矩控制时的内部反向速度限制	电机额定	rpm	5~65535	随时	即时



即使本参数的设定速度大于 P3-14 速度限制，实际生效的速度限制也只是较低速度限制值。（最高转速为 P3-14/P3-15 与 P3-16/P3-17 中的较小值）

5.5.1.2 速度限制检测（/VLT）

转矩模式下，伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值，认为伺服电机实际转速受限，此时伺服驱动器可输出/VLT 信号，反之，不满足任一条件，速度受限信号无效。

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-43	/VLT	n.0000	1、2	速度限制检测	随时	即时

默认未分配端子，参数范围 0000-0018，通过参数 P5-43 分配到输出接口。当设置为 0002 时，表示从 SO2 端子输出信号。
/VLT 信号只在转矩模式下生效。

5.5.2 转矩控制（内部设定）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 1：内部转矩模式	5.5.2.1 内部转矩模式
P3-33 内部转矩指令给定	给定值为额定转矩的百分比值	5.5.2.2 内部转矩指令给定
P3-16 转矩控制时的内部正向速度限制 P3-17 转矩控制时的内部反向速度限制 P3-14 正向最大速度限制（MAX 速度） P3-15 反向最大速度限制（MAX 速度）	转矩模式下的速度限制	5.5.1.1 转矩控制时的内部速度限制
P5-27 速度方向切换/SPD-D	换向，默认为 n.0000； 如通过 SI2 端子给定换向，可将 P5-27 设置为 n.0002	

5.5.2.1 内部转矩模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	1	转矩控制：内部设定	伺服 bb	即时
功能概述：利用内部设定转矩作为转矩指令来进行转矩控制。				

5.5.2.2 内部转矩指令给定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-33	预设转矩 1	0	1%额定转矩	-1000~+1000	随时	即时
P3-34	预设转矩 2	0	1%额定转矩	-1000~+1000	随时	即时
P3-35	预设转矩 3	0	1%额定转矩	-1000~+1000	随时	即时
P3-51	内部转矩模式给定方式	0	-	0~1	OFF	即时
P3-51 设定为 0，直接使用预设转矩 1； P3-51 设定为 1，使用外部端子：/SPD-D(P5-27)、/SPD-A(P5-28)、/SPD-B(P5-29)控制选择预设转矩 1~3； 内部预设转矩指令的单位是 1%的额定转矩，正负给定对应电机正反转。 例如：P3-33 设定为 50，代表电机以 50%的额定转矩正转； P3-33 设定为-20，代表电机以 20%的额定转矩反转； 除了使用转矩的数值控制伺服运行方向，内部转矩模式下还可以使用 P5-27 速度方向切换 /SPD-D 控制方向。						

5.5.3 转矩控制（外部模拟量）

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为 2：外部模拟量转矩模式	5.5.3.1 模拟量转矩模式
P3-24 额定转矩对应模拟量电压	设定以额定转速运行伺服电机所需的速度指令电压，单位 0.001V	5.5.3.2 额定转矩对应模拟量
P3-25 模拟量电压转矩指令滤波	单位 0.01ms	5.5.3.3 模拟量电压速度滤波
P3-26 转矩指令输入死区电压	单位 0.001V	5.5.3.5 转矩指令输入死区电压

5.5.3.1 模拟量转矩模式

参数	设定值	功能	修改	生效
P0-01	2	转矩控制：模拟量电压指令	伺服 OFF	即时
功能概述：利用从 T-REF 端子输入的模拟量电压作为转矩控制的指令输入，进行转矩控制。				



- 方向切换：正负电压或 SPD-D（P5-27）都可控制方向。
- 硬件接线部分参照 [3.2.4](#) 章节。


5.5.3.2 额定转矩对应模拟量

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-24	额定转矩对应模拟量	10000	0.001V	1500~30000	伺服 bb	即时

功能描述：设定以额定转矩运行伺服电机所需的转矩指令电压（T-REF）。

如：P3-24=5000，表示当模拟量输入电压为 5.00V 时，电机运行于额定转矩；

P3-24=8000，表示当模拟量输入电压为 8.00V 时，电机运行于额定转矩。

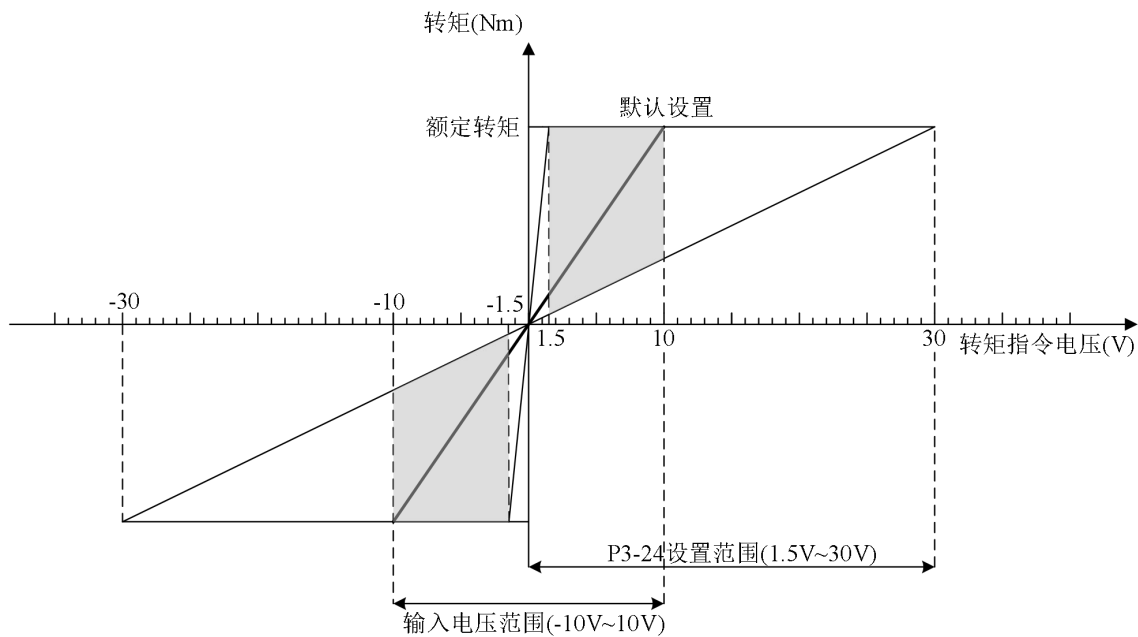

- 用于转矩限制的模拟量电压指令的输入没有极性。不论是在正电压还是在负电压下均取绝对值，基于该绝对值的转矩限制值适用正转和反转两个方向。
- 模拟量输入信号的最大允许电压为±10V，请勿施加±10V 以上电机。

5.5.3.3 模拟量电压转矩滤波

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-25	模拟量电压转矩指令滤波	0	0.01ms	0~10000	随时	即时

使转矩指令输入通过 1 次延迟滤波器以平滑转矩指令。如果设定过大将会降低响应性。

5.5.3.4 转矩指令偏移量自动调整（F1-04）

当使用模拟量电压转矩模式时，即时指令电压为 0V，也会出现电机以微小速度旋转的情况。在上

级控制装置或外部电路的指令电压出现微小量（mV 单位)的偏移时，会发生这种微动的情况。在这种情况下，可利用面板操作器对指令偏移量进行自动调整。

在伺服使能关的情况下即 bb 状态，拔掉驱动器 CN0 口的模拟量信号，进行以下操作：



按下 STATUS/ESC 键退出此功能。




- 模拟量当前电压是 0V，按照下图 F1-04 流程校准，则 0V 为 0%输出转矩，低于 0V 电机反向输出力矩，高于 0V 电机正向输出力矩；同样若模拟量当前电压为 5V，按照上图 F1-04 流程校准，则 5V 为 0%输出转矩，低于 5V 电机反向输出力矩，高于 5V 电机正向输出力矩。
- 如果偏移量自动调节后，还是有微动，则将参数 P3-26 适当增加，如改为 5，表示死区电压为 0.005V。

5.5.3.5 转矩指令输入死区电压

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-26	转矩指令输入死区电压	0	0.001V	0~500	随时	即时
P3-49	T-REF 模拟量零漂校正	0	-	-1000~1000	随时	即时
P3-50	T-REF 模拟量电压偏置	0	mV	-9999~9999	随时	即时

- 说明：
- （1）当输入的转矩指令电压小于本参数设定值时，认为输入的转矩指令为 0。
 - （2）在偏移量自动调节后若还有微动，则适当增加死区电压即可。

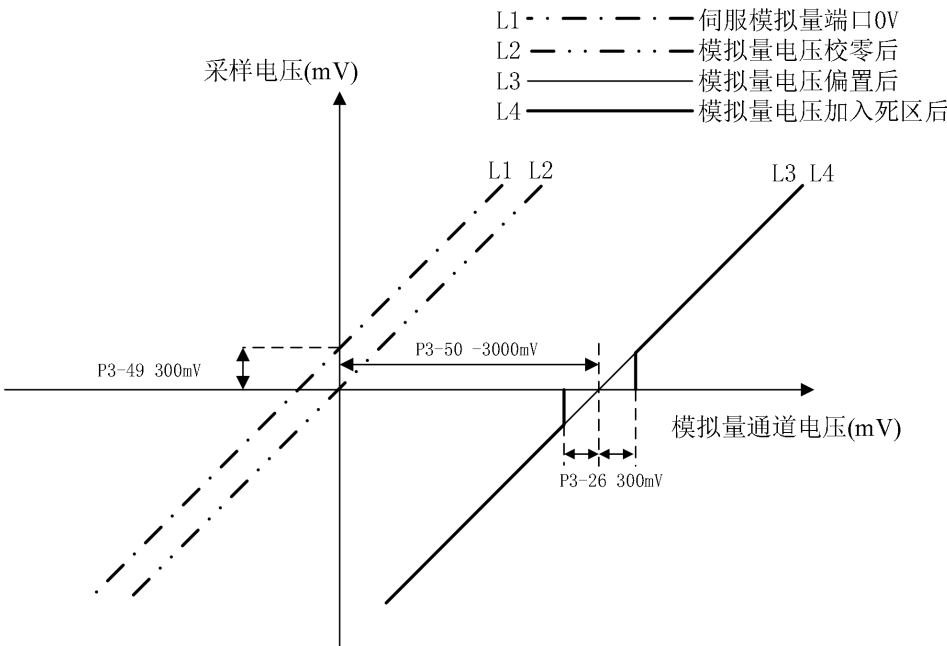

5.6 绝对值系统

5.6.1 绝对值系统的设定

为了保存绝对值编码器的位置数据，需要安装电池单元。
将电池安装在带电池单元的编码器电缆的电池单元上（内配）。
不使用带电池单元的编码器电缆时，请将 P0-79 设为 1，即将多圈绝对值编码器用作增量型编码器。

参数	信号名称	设定	意义	设定范围
P0-79	绝对值编码器设定	0	正常使用绝对值编码器，使用电池记忆位置	0~2
		1（默认）	作为增量式编码器使用，不再记忆多圈位置	
		2	作为绝对值编码器使用，但是忽略多圈溢出报警	



当更换多圈电机之后，发生 E-222 报警，会自动清除多圈圈数溢出次数，否则会出现严重的位置偏差，造成危险。

5.6.2 更换电池

更换电池时，请在保持驱动器与电机连接完好且控制电源接通状态下进行更换电池，如在驱动器与电机的控制电源为关闭状态下更换电池，会丢失保存有编码器内的数据。




- 绝对值编码器电池盒型号（本电池无法充电）
- 普通线缆所配电池盒：CP-B-BATT
 - 坦克链线专用电池盒：CPT-B-BATT


电池的更换步骤

使用带电池单元的编码器电缆时


- 1、只接通伺服单元的控制电源；
- 2、打开电池单元的盒盖；

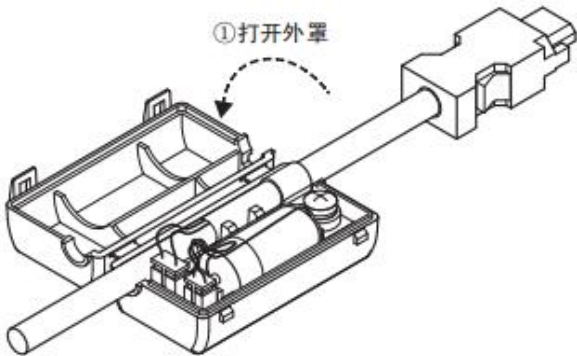

3、 取出旧电池，安装新电池：

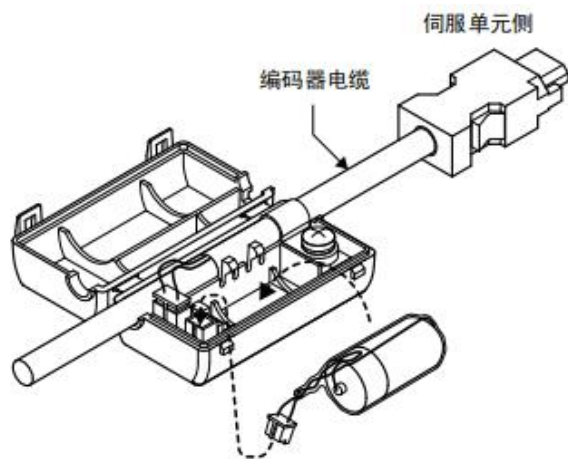

4、 合上电池单元的盒盖：

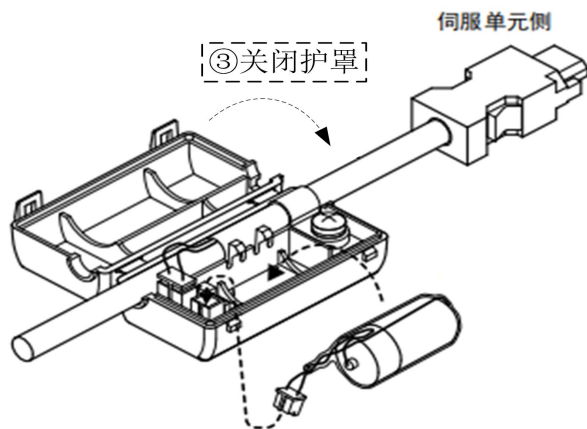

- 5、 更换电池后，为解除“编码器电池警报（E-222）”显示，请清除报警（F0-00=1）两次（3770版本及之后只需要清除一次）；
- 6、 再次接通伺服单元的电源；
- 7、 确认错误显示消失，伺服单元可正常动作。

5.6.3 旋转圈数上限设定值

旋转圈数上限值可用于转台等回旋体的位置控制。
例如，假设有一种机器，其转台仅作单向运动，如下图所示。



由于只能朝一个方向旋转，因此经过一定时间后，其旋转圈数总会超过绝对值编码器所能计数的上限值。

伺服电机系列	分辨率 (单圈数据)	旋转圈数串行数据的 输出范围	超限时的操作
CN	19	-32768~32767	高于正转方向上限值（+32767*2 ¹⁹ ）时： 旋转量串行数据=32767*2 ¹⁹ 低于反转方向下限值（-32768*2 ¹⁹ ）时： 旋转量串行数据=-32767*2 ¹⁹
TH	23		高于正转方向上限值（+32767*2 ²³ ）时： 旋转量串行数据=32767*2 ²³ 低于反转方向下限值（-32768*2 ²³ ）时： 旋转量串行数据=-32767*2 ²³

5. 6. 4 通讯读取绝对值位置

基本参数		
用户参数	名称	使用
U0-10	编码器反馈值	绝对值单圈位置，通过 ModbusRTU 单字分别读取 0x100A 和 0x100B 十六进制地址，U0-10+U0-11*10000 为当前编码器单圈位置
U0-11		
U0-91	多圈绝对值当前圈数	通过 ModbusRTU 单字读取 0x105B 十六进制地址，为当前编码器圈数
U0-57	绝对值编码器当前位置反馈低 32 位	通过 ModbusRTU 双字读取 0x1039 十六进制地址，为当前编码器位置，有正负脉冲
U0-58		
U0-59	绝对值编码器当前位置反馈高 32 位	通过 ModbusRTU 双字读取 0x103B 十六进制地址，为当前编码器位置高位，需加上低位数据
U0-60 (方向标定)		

伺服驱动器通过 RS485 接口，ModbusRtu 协议传送编码器的位置数据信息。

- 19 位绝对值编码器，1 圈脉冲数为 524288 个脉冲。
- 23 位绝对值编码器，1 圈脉冲数为 8388608。

先读取 U0-60（0x103C）值，

- ① 0 为编码器零位的正方向。当前编码器的值即：U0-57 * 1 + U0-58 * 2¹⁶ + U0-59 * 2³² + U0-60 * 2⁴⁸。
- ② -1 为编码器零位的反方向。当前编码器的值即：[U0-57 + U0-58 * 2¹⁶ + U0-59 * 2³² + （65536 + U0-60）* 2⁴⁸] - 2⁶⁴。

通讯参数说明

RS485 口默认通讯参数：波特率 19200bps；数据位 8 位；停止位 1 位；偶校验；Modbus 站号 1。



通讯参数说明参考[附录 1](#)（P7-XX）。

5. 6. 5 绝对值编码器清除多圈

用户参数	名称	描述
F1-06	绝对值编码器位置清除	
U0-94	可清零的相对编码器反馈值	
U0-95		
U0-96		
U0-97 (方向标志)		0: 编码器零位正方向 -1: 编码器零位反方向
U0-57	绝对值编码器当前位置反馈	
U0-58		
U0-59		
U0-60 (方向标志)		0: 编码器零位正方向 -1: 编码器零位反方向

 
- F1-06 清除多圈
(仅对多圈电机有效) 编码器清除圈数需要在伺服 **bb** 状态完成, 清除圈数可通过伺服面板清除和 ModbusRTU 通讯清除。F1-06 写入 1, 多圈绝对值当前圈数 U0-91 将被置零, 绝对值编码器当前位置反馈 U0-57~U0-60、U0-94~U0-97 中的多圈圈数也会被清除, 保留单圈以内的位置。

1、伺服驱动面板清除

伺服处于 **bb** 状态下进入参数 F1-06 显示:



按【INC】键加至 1 并长按【ENT】确认退出:



通过 F1-06 可以通过面板清除绝对值编码器位置的圈数。

2、ModbusRTU 通讯清除

通过 ModbusRTU 对 0x2106 十六进制地址写 1 即可清除圈数;
伺服 **bb** 状态生效, 清除后将 0x2106 写 0。

5. 6. 6 绝对值编码器零点位置标定

 
绝对值零点标定需要在 **bb** 状态下完成, 可通过伺服面板标定和 ModbusRTU 通讯标定。F1-06 写入 3, 绝对值编码器当前位置反馈 U0-94~97 中的编码器位置会被标定为 0。

1、伺服驱动面板标定

伺服处于 bb 状态下进入参数 F1-06 显示：



按【INC】键加至 3 并长按【ENT】确认退出：




通过 F1-06 可以面板标定编码器当前位置为零位，U0-94~97 显示标定后的编码器位置。

2、ModbusRTU 通讯清除

可通过 ModbusRTU 通讯向 F1-06（modbus 地址 0X2106）里面写入十进制 3 ，U0-94~97 用于显示标定后的电机绝对位置。

5. 6. 7 绝对值回原案例

使用信捷 PLC 读取多圈绝对值位置，可以用四字读取。以下案例是通过多圈绝对值编码器反馈来回原点：M1 闭合是记忆原点的位置，SM12 来记忆实时的位置，通过函数调用，来读取已走位置的编码器反馈差值。通过 DRVI 指令回到原点。

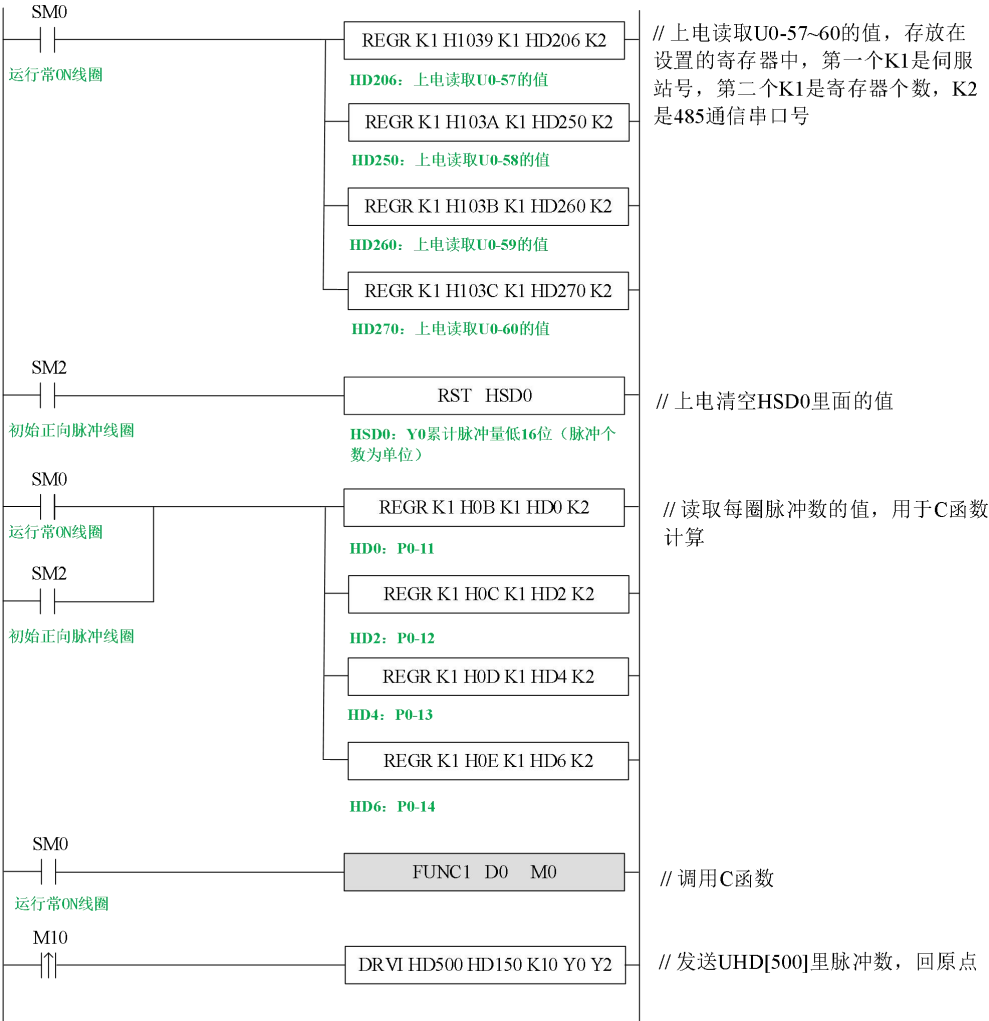

```

9 void FUNC1( WORD u, BIT b )
10 {
11     asm volatile( "sbyteq %0, %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7, %8, %9, %10, %11, %12, %13, %14, %15, %16, %17, %18, %19, %20, %21, %22, %23, %24, %25, %26, %27, %28, %29, %30, %31, %32, %33, %34, %35, %36, %37, %38, %39, %40, %41, %42, %43, %44, %45, %46, %47, %48, %49, %50, %51, %52, %53, %54, %55, %56, %57, %58, %59, %60, %61, %62, %63, %64, %65, %66, %67, %68, %69, %70, %71, %72, %73, %74, %75, %76, %77, %78, %79, %80, %81, %82, %83, %84, %85, %86, %87, %88, %89, %90, %91, %92, %93, %94, %95, %96, %97, %98, %99, %100, %101, %102, %103, %104, %105, %106, %107, %108, %109, %110, %111, %112, %113, %114, %115, %116, %117, %118, %119, %120, %121, %122, %123, %124, %125, %126, %127, %128, %129, %130, %131, %132, %133, %134, %135, %136, %137, %138, %139, %140, %141, %142, %143, %144, %145, %146, %147, %148, %149, %150, %151, %152, %153, %154, %155, %156, %157, %158, %159, %160, %161, %162, %163, %164, %165, %166, %167, %168, %169, %170, %171, %172, %173, %174, %175, %176, %177, %178, %179, %180, %181, %182, %183, %184, %185, %186, %187, %188, %189, %190, %191, %192, %193, %194, %195, %196, %197, %198, %199, %200, %201, %202, %203, %204, %205, %206, %207, %208, %209, %210, %211, %212, %213, %214, %215, %216, %217, %218, %219, %220, %221, %222, %223, %224, %225, %226, %227, %228, %229, %230, %231, %232, %233, %234, %235, %236, %237, %238, %239, %240, %241, %242, %243, %244, %245, %246, %247, %248, %249, %250, %251, %252, %253, %254, %255, %256, %257, %258, %259, %260, %261, %262, %263, %264, %265, %266, %267, %268, %269, %270, %271, %272, %273, %274, %275, %276, %277, %278, %279, %280, %281, %282, %283, %284, %285, %286, %287, %288, %289, %290, %291, %292, %293, %294, %295, %296, %297, %298, %299, %300, %301, %302, %303, %304, %305, %306, %307, %308, %309, %310, %311, %312, %313, %314, %315, %316, %317, %318, %319, %320, %321, %322, %323, %324, %325, %326, %327, %328, %329, %330, %331, %332, %333, %334, %335, %336, %337, %338, %339, %340, %341, %342, %343, %344, %345, %346, %347, %348, %349, %350, %351, %352, %353, %354, %355, %356, %357, %358, %359, %360, %361, %362, %363, %364, %365, %366, %367, %368, %369, %370, %371, %372, %373, %374, %375, %376, %377, %378, %379, %380, %381, %382, %383, %384, %385, %386, %387, %388, %389, %390, %391, %392, %393, %394, %395, %396, %397, %398, %399, %400, %401, %402, %403, %404, %405, %406, %407, %408, %409, %410, %411, %412, %413, %414, %415, %416, %417, %418, %419, %420, %421, %422, %423, %424, %425, %426, %427, %428, %429, %430, %431, %432, %433, %434, %435, %436, %437, %438, %439, %440, %441, %442, %443, %444, %445, %446, %447, %448, %449, %450, %451, %452, %453, %454, %455, %456, %457, %458, %459, %460, %461, %462, %463, %464, %465, %466, %467, %468, %469, %470, %471, %472, %473, %474, %475, %476, %477, %478, %479, %480, %481, %482, %483, %484, %485, %486, %487, %488, %489, %490, %491, %492, %493, %494, %495, %496, %497, %498, %499, %500, %501, %502, %503, %504, %505, %506, %507, %508, %509, %510, %511, %512, %513, %514, %515, %516, %517, %518, %519, %520, %521, %522, %523, %524, %525, %526, %527, %528, %529, %530, %531, %532, %533, %534, %535, %536, %537, %538, %539, %540, %541, %542, %543, %544, %545, %546, %547, %548, %549, %550, %551, %552, %553, %554, %555, %556, %557, %558, %559, %560, %561, %562, %563, %564, %565, %566, %567, %568, %569, %570, %571, %572, %573, %574, %575, %576, %577, %578, %579, %580, %581, %582, %583, %584, %585, %586, %587, %588, %589, %590, %591, %592, %593, %594, %595, %596, %597, %598, %599, %600, %601, %602, %603, %604, %605, %606, %607, %608, %609, %610, %611, %612, %613, %614, %615, %616, %617, %618, %619, %620, %621, %622, %623, %624, %625, %626, %627, %628, %629, %630, %631, %632, %633, %634, %635, %636, %637, %638, %639, %640, %641, %642, %643, %644, %645, %646, %647, %648, %649, %650, %651, %652, %653, %654, %655, %656, %657, %658, %659, %660, %661, %662, %663, %664, %665, %666, %667, %668, %669, %670, %671, %672, %673, %674, %675, %676, %677, %678, %679, %680, %681, %682, %683, %684, %685, %686, %687, %688, %689, %690, %691, %692, %693, %694, %695, %696, %697, %698, %699, %700, %701, %702, %703, %704, %705, %706, %707, %708, %709, %710, %711, %712, %713, %714, %715, %716, %717, %718, %719, %720, %721, %722, %723, %724, %725, %726, %727, %728, %729, %730, %731, %732, %733, %734, %735, %736, %737, %738, %739, %740, %741, %742, %743, %744, %745, %746, %747, %748, %749, %750, %751, %752, %753, %754, %755, %756, %757, %758, %759, %760, %761, %762, %763, %764, %765, %766, %767, %768, %769, %770, %771, %772, %773, %774, %775, %776, %777, %778, %779, %780, %781, %782, %783, %784, %785, %786, %787, %788, %789, %790, %791, %792, %793, %794, %795, %796, %797, %798, %799, %800, %801, %802, %803, %804, %805, %806, %807, %808, %809, %810, %811, %812, %813, %814, %815, %816, %817, %818, %819, %820, %821, %822, %823, %824, %825, %826, %827, %828, %829, %830, %831, %832, %833, %834
```

定义寄存器数据的字节

先根据通讯读取到的每圈脉冲数和电子齿轮比,判断电机转一圈所需的每圈脉冲数是多少,存放在FHD[100]

- ①算出编码器实时走动的反馈值，存放于UHD[700]。
- ②正方向运行， $U0-60>0$ ，由于编码器反馈分辨率和每圈脉冲数不一样，所以首先算出所走的圈数，然后乘以每圈脉冲数，得到实时走的距离所需要的脉冲数。
- ③正方向行走的，所以发脉冲时要发送负脉冲回到原点，取负值，寄存到UHD[500]。
- ①反方向运行的， $U0-60<0$ ，先取实时走的距离的编码器反馈值的绝对值。
- ②由于编码器反馈分辨率和每圈脉冲数不一样，上一步的计算②。

5.6.8 绝对值功能

1、线性负载 ($P_0 - 79 = 0$)

监控参数	参数功能	取值范围	单位
U4-27	线性负载位置指令单位	(-9999~9999) *1	指令单位
U4-28		(-9999~9999) *10000	

2、旋转负载 (P0-79=2)

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围
P9-33	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数（0~65535）	编码器脉冲	0	0~65535	○	5/6
P9-34	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数（0~65536）*2 ¹⁶	编码器脉冲	0	0~65535	○	5/6
P9-35	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数（0~65536）*2 ³²	编码器脉冲	0	0~65535	○	5/6
P9-36	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数（0~65536）*2 ⁴⁸	编码器脉冲	0	0~65535	○	5/6
P9-37	绝对位置旋转模式齿轮比分子	-	65535	0~65535	○	5/6
P9-38	绝对位置旋转模式齿轮比分母	-	1	0~65535	○	5/6

P9-33~P9-36 在 P0-79=2 时有效。

P9-37~P9-38 在 P9-33~P9-36 为 0 时有效。

旋转负载需要设置绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数或绝对位置旋转模式齿轮比。

假设电机为 19 位磁编电机，减速比为 1: 2（电机转两圈，负载转一圈），绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数为 524288*2，可以设置 P9-34 为 16，P9-33/35/36 为 0；或者将 P9-33/34/35/36 设为 0，P9-37 设为 2，P9-38 设为 1。

监控参数	参数功能	取值范围	单位
U4-20	旋转负载单圈位置编码器单位	(0000~65535) *1	编码器单位
U4-21		(0000~65535) *2 ¹⁶	
U4-22		(0000~65535) *2 ³²	
U4-23		(0000~65535) *2 ⁶⁴	
U4-24	旋转负载单圈位置指令单位	(0000~9999) *1	指令单位
U4-25		(0000~9999) *10000	
U4-26	旋转负载旋转圈数	(0000~65535) *1	-

5.7 辅助功能

5.7.1 防堵转保护

当电机运行转速低于 P0-75（单位为 1rpm），并且持续时间达到 P0-74（单位 ms）设定值时，判断当前电机输出转矩 U0-02 大于 P3-38 内部正转转矩限制、P3-39 内部反转转矩限制时报警 E-165 堵转超时。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-74	堵转报警时间	根据机型	1ms	0~65535	随时	即时
P0-75	堵转报警速度	50	rpm	5~9999	随时	即时
P3-28	内部正转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
P3-29	内部反转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
P3-38	防堵转报警内部正转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
P3-39	防堵转报警内部反转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时

说明：

- 1) 当 P0-74 或 P0-75 设置为 0 时不检测此报警；
- 2) 若伺服正常工作过程出现该报警，请确认：
 - a) 监控 U0-02 电机转矩，检查 P3-28、P3-29（P3-38/P3-39）转矩限制值设置是否合理；
 - b) 检查外部机械结构与安装；
- 3) P0-74 堵转报警时间默认值根据机型如下：

驱动功率型号	P0-74 (/ms) 默认参数
DS5□-20P1-PTA	2000
DS5□-20P2-PTA	3000
DS5□-20P4-PTA	3000
DS5□-20P7-PTA	5000
DS5□-415P0-PTA	20000
其他机型	0

P0-74 为 0 默认未开放防堵转报警，用户可根据需要自行配置。

- 3) DS5K2 系列参数 P3-38/P3-39 仅作防堵转报警比较值使用，P3-28/P3-29 为电机实际运行时的内部转矩限制。

5.7.2 转矩限制

1、内部转矩限制

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-28	内部正转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
P3-29	内部反转转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
(1) 如果此设定值比外部转矩限制值小, 那么最终限制值以本参数的设定值为准; (2) 设定单位为相对于电机额定转矩的%, 如 3 倍过载的电机, 则出厂设定 300%的额定转矩, 实际输出最大转矩同时受电机过载倍数限制。						

2、外部转矩限制（通过输入信号进行外部转矩限制）

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-30	正转侧外部转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
P3-31	反转侧外部转矩限制	根据机型	%	0~电机过载倍数	随时	即时
设定单位为相对于电机额定转矩的%, 如 3 倍过载的电机, 则出厂设定为额定转矩的 300%。						

参数	信号名称	出厂设定	意义	设定范围	修改	生效
P5-25	/P-CL	n.0000	使用正转侧外部转矩限制的必要条件	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-25 分配到其他输入接口。	随时	即时
P5-26	/N-CL	n.0000	使用反转侧外部转矩限制的必要条件	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-26 分配到其他输入接口。	随时	即时

3、作用关系

下面为内部转矩限制、外部转矩限制、/P-CL、/N-CL、以及 T-REF 功能分配之间的作用关系。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-23	T-REF 功能分配	0	-	0~3	伺服 bb	即时

T-REF 分配	P-CL/N-CL 状态	最终正转转矩取值	最终反转转矩取值
0	0	P3-28 决定	P3-29 决定
	1	内部正转转矩限制和正转侧外部转矩限制中较小的值	内部反转转矩限制和反转侧外部转矩限制中较小的值
1	不起作用	内部正转转矩限制和外部模拟量转矩中较小的值	内部反转转矩限制和外部模拟量转矩中较小的值
3	0	P3-28 决定	P3-29 决定
	1	内部正转转矩限制和外部模拟量转矩中较小的值	内部反转转矩限制和外部模拟量转矩中较小的值

4、输出转矩到达限制值输出

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-42	转矩限制 /CLT	n.0000	所有	电机输出转矩达到 P3-28/P3-29/ P3-30/P3-31/P3-38/P3-39 限制值 输出信号	随时	即时
默认未分配端子。参数范围 0000-0014，通过参数 P5-42 分配到输出接口。当设置为 0002 时，表示从 SO2 端子输出信号。						

5. 7. 3 速度限制

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-14	正向最大速度指令限幅	4000	rpm	0~10000	伺服 bb	即时
P3-15	反向最大速度指令限幅	4000	rpm	0~10000	伺服 bb	即时
注意：参数 P3-14 和 P3-15 所设定的参数在所有模式下有效。						

5. 7. 4 输入输出端子分配

5. 7. 4. 1 输入端子分配

1、输入信号的分配

参数	参数含义	设定值	含义
P5-20~P5-36	n. 0 分配输入端子号 0: 常开信号 1: 常闭信号 基础滤波时间 无意义	n.0000	不分配到端子输入
		n.000x	从 SIx 端子输入常开信号
		n.0010	将信号设置为一直有效
		n.001x	从 SIx 端子输入常闭信号



基础滤波时间参考输入端子滤波时间。

2、输入端子的出厂设置

输入端子	S11	S12	S13	S14
信号	/S-ON	/ALM-RST	/P-OT	/N-OT

3、输入端子的滤波时间


● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-18	SI 滤波时间倍数	1	倍	0~10000	随时	即时

SI 输入滤波时间由 IO 参数值和 P5-18 共同决定，举例如下：

脉冲偏差清除配置 SI1 端子，并给 30ms 滤波时间。

参数设置如下：

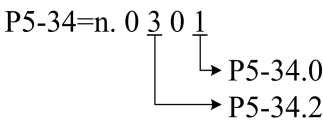

- P5-34.0=1 确定输入端子为 SI1
 - P5-34.2=3 确定基本滤波时间为 3ms
 - P5-18=10 确定滤波时间倍数为 10 倍
- 则总滤波时间为 P5-34.2 * P5-18=3ms*10=30ms

5. 7. 4. 2 输出端子分配

1、输出信号的端子分配

参数	参数含义	设定值	含义
P5-37~P5-53	n. 0 分配输出端子号 0: 常开信号 1: 常闭信号 无意义 无意义	n.0000	不分配到端子输出
		n.000x	从 SOx 端子输出常开信号
		n.0010	将信号设置为一直有效
		n.001x	从 SOx 端子输出常闭信号

2、输出端子的出厂设置

输出端子	S01	S02	S03
信号	/COIN	/ALM	/S-RDY

5.7.5 输出端子功能说明

5.7.5.1 伺服准备就绪输出（/S-RDY）

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-70	/S-RDY：输出条件选择	0	-	0~1	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-41	/S-RDY	n.0000	所有	伺服准备就绪输出	随时	即时
硬件接线详情可参考章节 3.2.2 。 参数范围 P5-41 参数设置范围为 n.0000-0014，通过参数分配到其他输入端子。 如果需要从 SO2 输出信号，则可将 P5-41 设置为 n.0002/0012。						

1、伺服准备就绪信号输出条件

P5-70 设置为 0 时：驱动器初始化完成后且伺服无报警状态/S-RDY 有效；

P5-70 设置为 1 时：使能后且伺服无报警状态/S-RDY 有效。

5.7.5.2 旋转检测输出（/TGON）

1、信号设定

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-40	/TGON	n.0000	所有	旋转检测输出	随时	即时
是表示伺服电机正以高于设定值的转速进行旋转的输出信号。 1、默认未分配端子输出信号。参数范围 0000-0018，通过参数 P5-40 分配到其他输出端子。 2、表示伺服电机的转速高于 P5-03 的设定值时，认为伺服在旋转的信号。						

2、相关参数


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-03	旋转检测速度/TGON	50	rpm	0~10000	随时	即时
设定旋转检测输出的条件范围，如果伺服电机的转速达到 P5-03 设定值以上，则判断为‘伺服电机正在旋转’，并输出旋转检测输出（/TGON）。						



旋转检测有 10rpm 的滞环。

3、滞环概念

滞环是为防止参数在某一个值的上下波动时引起系统反复动作，产生振荡而设置。一旦设定了滞环值，那么相应就会有一个固定的环宽。那么只有参数必须大于某个值才能动作，当参数小到另一值时才解除动作，环宽决定了动作的间隔时间。环宽小动作灵敏且频繁、环宽大动作迟缓。需要注意的是，旋转检测速度（P5-03）、同速检测速度（P5-04）、到达检测速度（P5-05）、都包含有 10rpm 的滞环。例如旋转检测速度 P5-03 设置为 50，旋转检测/TGON 输出为 SO3。

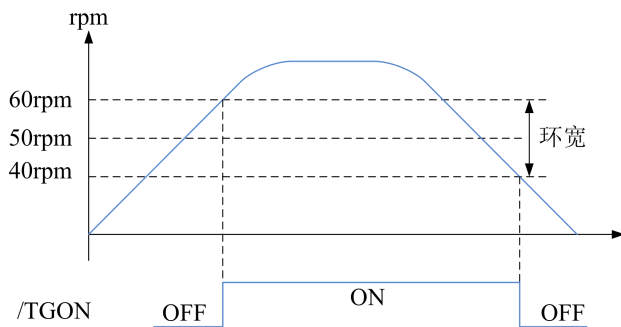

5.7.5.3 同速检测（/V-CMP）

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-39	同速检测/V-CMP	n.0000	3、4、7	同速检测信号	随时	即时
默认未分配端子。参数范围 0000-0014，通过参数 P5-39 分配到输出接口。当设置为 0002 时，表示从 SO2 端子输出信号。						

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-04	同速检测信号宽度	50	rpm	0~10000	随时	即时



默认有 10rpm 的滞环，滞环概念参考 [5.12.3](#)。

5.7.5.4 警告输出（/WARN）

设定告警输出阈值，当当前转速高于警告速度时，输出/WARN。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-19	正向警告速度	电机相关	rpm	0~65535	伺服 bb	即时
P3-20	反向警告速度	电机相关	rpm	0~65535	伺服 bb	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-45	/WARN	n.0000	所有	警告输出	随时	即时
1、默认未分配端子输出信号。参数范围 0000-0014，通过参数 P5-45 分配到其他输出端子。 2、发生警告时，伺服单元只输出警告而不会被强制置 OFF。						

5.7.5.5 伺服报警输出（/ALM）

1、伺服报警输出/ALM

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-47	报警输出 /ALM	n.0002 (默认)	当伺服报警时，SO2 与 COM 之间导通，输出报警信号	参数范围 0000-0014，通过参数 P5-47 分配到输出接口。当设置为 0001 时、表示从 SO1 端子输出信号
		n.0012	当伺服报警时，SO2 与 COM 之间关断	




- 当发生报警时，伺服单元被强制置 OFF，电机将随外力（包括重力）移动。如果需要电机保持位置，请选用带失电制动器（也称抱闸）的电机，并使用/BK 信号。请参照 5.2.5 节。
- 功能参数所分配的输出端子不能有重复。

5.7.5.6 编码器 Z 相输出（/Z）

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-48	Z 相输出/Z	n.0000	-	0000~0018	随时	即时
P5-19	Z 相输出保持时间	2	ms	1~65535	随时	即时

- 1、/Z 信号可通过参数 P5-48 分配到其他输出端子。
- 2、Z 相信号采用单脉冲方式输出，脉冲宽度默认在 2ms 左右，可通过参数 P5-19 设置，与电机旋转速度无关。

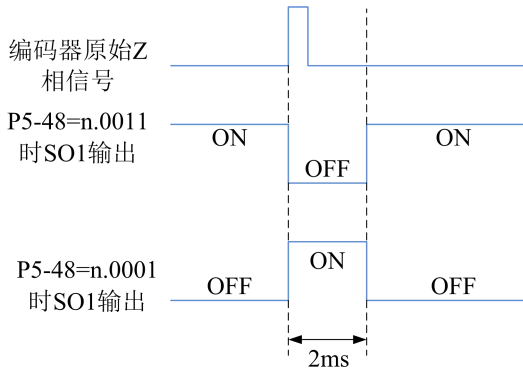

5.7.5.7 自定义输出信号

用户根据需要可自定义 2 路输出，定义形式为 A>B 时 SOx 有输出、或者 A<B 时 SOx 有输出。A 为系统给出的九个触发条件，根据所选的触发条件 B 为用户自由设定的比较值。

自定义输出 1

P5-10	自定义输出 1 触发条件						
	默认触发条件	触发条件设定	单位	适用模式	修改	生效	
	0	见表：可选触发条件	与所选触发条件有关	所有模式	随时	即时	
P5-11	设定与自定义输出 1 触发条件相比较的值						
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	与所选触发条件有关	0	-9999~9999	所有模式	随时	即时	
P5-12	选择 P5-10≥P5-11 时输出或 P5-10<P5-11 时 SOx 有输出						
	设定值	功能		出厂值	适用模式	修改	生效
	0	P5-10≥P5-11 时 SOx 输出		0	所有模式	随时	即时
	1	P5-10<P5-11 时 SOx 输出					
	2	P5-10 绝对值≥P5-11 时 SOx 输出					
	3	P5-10 绝对值≤P5-11 时 SOx 输出					
P5-13	设定自定义输出 1 滞环						
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	与所选触发条件有关	0	0~65535	所有模式	随时	即时	
P5-52	自定义输出 1 输出端口设定						
	信号名称	出厂设定	意义	修改			
	自定义输出 1	n.0000	默认未分配端子输出信号	参数范围 0000-0014，通过参数 P5-52 分配到其他输出端子			

自定义输出 2

P5-14	自定义输出 2 触发条件						
	默认触发条件	触发条件设定	单位	适用模式	修改	生效	
	0	见表：可选触发条件	与所选触发条件有关	所有模式	随时	即时	
P5-15	设定与自定义输出 2 触发条件相比较的值						
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	与所选触发条件有关	0	-9999~9999	所有模式	随时	即时	
P5-16	选择 P5-14≥P5-15 时输出或 P5-14<P5-15 时 SOx 有输出						
	设定值	功能		出厂值	适用模式	修改	生效
	0	P5-14≥P5-15 时 SOx 输出		0	所有模式	随时	即时
	1	P5-14<P5-15 时 SOx 输出					
	2	P5-14 绝对值≥P5-15 时 SOx 输出					
	3	P5-14 绝对值≤P5-15 时 SOx 输出					
P5-17	设定自定义输出 2 滞环						
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	与所选触发条件有关	0	-32768~32767	所有模式	随时	即时	

P5-53	自定义输出 2 输出端口设定			
	信号名称	出厂设定	意义	修改
	自定义输出 2	n.0000	默认未分配端子输出信号	参数范围 0000-0014，通过参数 P5-53 分配到其他输出端子



滞环概念参考 [5.7.5.2](#)。

可选触发条件

触发条件代号	意义	单位
0	无	-
203	电流指令	额定电流%
205	电流反馈	额定电流%
301	速度指令	rpm
302	速度反馈	rpm
308	速度偏差	rpm
4402	位置指令	1 编码器单位
4404	位置反馈	1 编码器单位
1405	位置偏差	1 编码器单位
502	母线电压	V
503	驱动器内部温度	°C
506	平均输出功率	W
508	平均热功率	W

5.7.5.8 其他 S0 端子功能链接

端子名称	说明	快速链接
/COIN-HD	定位完成保持	5.3.1.2
/COIN	定位结束	5.3.1.2
/CLT	转矩限制检测	5.8.2
/VLT	速度限制检测	5.5.1.3
/MRUN	内部位置模式运动开始	5.3.2.7
/V-RDY	速度到达信号	5.4.1.3

5.7.6 输入端子功能

5.7.6.1 比例动作指令 (/P-CON)

参数	信号名称	类型	出厂设定	状态	意义	修改	生效
P5-21	比例动作 /P-CON	输入	n.0000	有效	以 P 控制方式运行	随时	即时
				无效	以 PI 控制方式运行		

1、/P-CON 信号时从 PI（比例积分）或者 P（比例）控制中选中一种作为速度控制方式的信号。
 2、如果设为 P 控制，则可以减轻因速度指令输入漂移而引起的电机旋转和轻微振动。但同时，停止时的伺服刚性会下降。
 3、/P-CON 信号可通过参数 P5-21 分配到输入端子。

5.7.6.2 报警复位 (/ALM-RST)

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-24	/ALM-RST	n.0002	所有	从 SI2 端子输入常开信号	随时	即时

1、参数范围 0000-0014，通过参数 P5-24 分配到其他输入端子。
 2、发生报警时，查明报警原因并将其排除，然后通过将本信号置为有效来清除报警。
 3、/ALM-RST 信号可通过本参数分配到其他端子输入，因为报警信号关系到伺服的安全运行，所以不能将 /ALM-RST 信号设置为一直有效（n.0010）。

5.7.6.3 其他 SI 端子功能链接

端子名称	说明	快速链接
/S-ON	伺服使能	5.2.2
/P-OT	禁止正转驱动	5.2.4
/N-OT	禁止反转驱动	5.2.4
/P-CL	正转侧外部转矩限制	5.8.2
/N-CL	反转侧外部转矩限制	5.8.2
/SPD-D	内部速度方向	5.4.2
/SPD-A	内部设定速度	5.4.2
	位置模式参考原点触发	5.3.1.8
/SPD-B	内部设定速度	5.4.2
	位置模式参考原点触发	5.3.1.8
/C-SEL	控制方式选择	5.1.2
/ZCLAMP	零箝位	5.4.1.2
/INHIBIT	指令脉冲禁止	5.3.3.4
/PREFA	内部位置选择信号	5.3.2.1
/PREFB	内部位置选择信号	5.3.2.1
/PREFC	内部位置选择信号	5.3.2.1
/PREFD	内部位置选择信号	5.3.2.1

5.8 编码器 ABZ 相分频输出


伺服驱动通过分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号。为上位机装置的控制提供位置信号，或者为从动伺服提供脉冲信号，从而实现主从轴的随动控制。

1、编码器分频输出规格

端子名称	端子引脚号 [CNO 口]	端子功能
OA+	35	A 相分频信号输出
OA-	36	
OB+	37	B 相分频信号输出
OB-	38	
OZ+	39	Z 相分频信号输出
OZ-	40	

2、接线示意图

编码器分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号，配合差分板 JS-IDC-ABZ 的使用，为上位装置构成位置控制系统时提供闭环反馈信号。

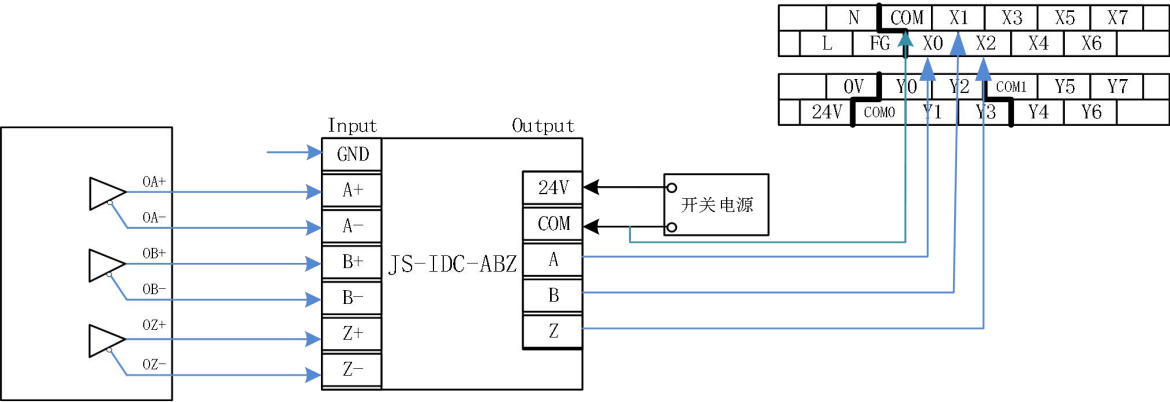


3、编码器每圈反馈脉冲个数设定



P0-17	分频输出使能开关（4230 及以上版本支持）					
	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效
	0	关闭分频输出功能	1	所有	伺服 bb	即时
	1	打开分频输出功能				
P0-18	设定编码器每圈反馈脉冲数（低位）					
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改时机	生效时机
	1	2500	0~9999	所有	伺服 bb	即时
P0-19	设定编码器每圈反馈脉冲数（高位）					
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改时机	生效时机

	10000	0	0~9999	所有	伺服 bb	即时
P0-20	编码器反馈脉冲输出分频（分子）					
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改时机	生效时机
	-	1	0~65535	所有	伺服 bb	即时
P0-21	编码器反馈脉冲输出分频（分母）					
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改时机	生效时机
	-	1	0~65535	所有	伺服 bb	即时

说明：

- 1) 每圈输出脉冲数： $P0-19 \times 10000 + P0-18$ 。P0-18~P0—21 都是关于编码器反馈的参数，P0-18、P0-19 为一组，P0-20、P0-21 为一组，但是每圈反馈脉冲数 P0-18、P0-19 的优先级高于反馈脉冲输出分频 P0-20、P0-21，只有 P0-18、P0-19 都设定为 0 的时候分频 P0-20、P0-21 才会生效。
- 例如，需要磁编绝对值电机（CN）每圈反馈 10000 个脉冲，可设定 $P0-18=0000$ 、 $P0-19=0001$ ，也可设定编码器反馈分频比，即 $P0-20/P0-21=$ 需要电机每圈反馈/编码器分辨率 $=10000/524288=625/32768$ ，则设置 $P0-18 = P0-19 = 0$ ， $P0-20 = 625$ ， $P0-21 = 32768$ 。
- 2) 编码器反馈会从 CN0 口输出，如果采用单相计数则电机旋转一圈计数值和设定值相等，如果采用 AB 相计数则电机旋转一圈计数值为设定值的 4 倍。建议脉冲接收端采用 AB 相计数。
- 3) 假设每圈反馈脉冲数为 10 时，编码器分频脉冲输出 A 相（PAO）信号和编码器分频脉冲输出 B 相（PBO）信号输出如下：

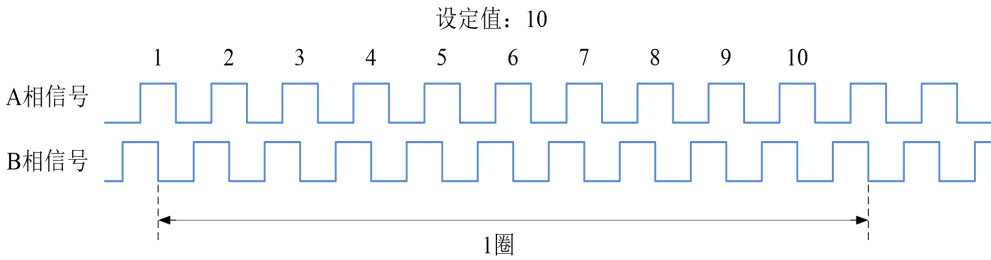

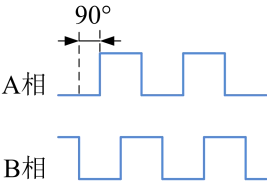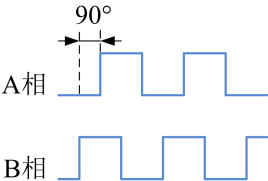P0-87.0	编码器反馈输出方向选择					
	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效
	0	A 相超前 B 相正转	0	所有	伺服 OFF	即时
	1	B 相超前 A 相正转				
	正转 A 相超前 B 相			正转 A 相滞后 B 相		
						
P0-87.1	差分反馈输出 Z 相模式					
	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效
	0	不输出 Z 相脉冲	0	所有	伺服 OFF	即时
1	输出 Z 相脉冲					
P5-19	Z 相脉宽					
	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改时机	生效时机
	ms	2	1~65535	所有	随时	即时

5.9 弱磁控制（4230 及以上版本支持）

5.9.1 弱磁功能概述

伺服驱动永磁同步电机，在满足逆变器最大电压、电流限制的条件下，通过减弱电机磁场使电机运行于额定转速之上的控制方式即为弱磁控制。弱磁控制可以拓宽永磁同步电机的调速范围。



使用弱磁功能时，电机转速禁止超过电机最高转速，以免造成电机故障或人身财产损失。

5.9.2 弱磁相关参数设置

伺服弱磁控制开关 PE-01.3，0（默认）：表示关闭弱磁功能，1：表示开启弱磁功能。
伺服开启弱磁功能时，需要匹配正确的电机参数，如反电势系数、Ld、Lq 等，具体使用条件和参数设置可联系原厂技术支持。

参数	参数名称	单位	范围	生效时机	默认
PE-01.3	弱磁控制开关	—	0-1	随时	0
PE-80	弱磁控制增益 Kv	Hz	10-1000	随时	30
PE-81	弱磁控制积分时间常数 Ti	%	10-1000	随时	16
PE-82	弱磁控制积分限幅	%	0-200	随时	60
PE-83	电压指令限幅阈值	%	50-150	随时	115
PE-84	IdRef 限幅	%	50-150	随时	95
PE-85	主循环电压平滑滤波时间	0.1ms	0-1000	随时	20

6. CANOPEN 总线通讯（仅 22/32 功率段支持）

CANopen 是一个基于 CAN(控制局域网)串行总线系统和 CAL(CAN 应用层)的高层协议。CANopen 假定相连设备的硬件带有一个符合 ISO11898 标准的 CAN 收发器和一个 CAN 控制器。

CANopen 通讯协议 CiA DS -301 包括周期和事件驱动型通讯，不仅能够将总线负载减少到最低限度，而且还能确保极短的反应时间。它可以在较低的波特率下实现较高的通讯性能，从而减少了电磁兼容性问题，并降低了电缆成本。

CANopen 设备协议定义了直接访问伺服参数机制以及时间关键进程数据通讯。

6.6 对象字典区域分配

CANopen 通讯主要通过几种操作模式（operation mode）来实现伺服电机各种参数的控制，以及实现一些其他的辅助功能。更多信息可参见自动化国际用户和制造商协会的 CAN 文献（www.can-cia.de）。

CAL 提供了所有的网络管理服务和报文传送协议，但并没有定义对象的内容或者正在通讯的对象的类型（它只定义了 how，没有定义 what），而这正是 CANopen 的切入点。

CANopen 是在 CAL 基础上开发的，使用了 CAL 通讯和服务协议子集，提供了分布式控制系统的一种实现方案。CANopen 在保证网络节点互用性的同时允许节点的功能随意扩展：或简单或复杂。CANopen 的全部对象，通过 4 位的 16 进制表示的 16bit Index 配置地址，每个组的对象字典内进行配置。

CiA402 规定的 CoE（CANopen over EtherCAT）的对象字典和 DS5K2 系列伺服的对象字典构成如下所示：

CiA402规定的对象字典		DS5K2系列的对象字典	
Index	内容	Index	内容
0000h~0FFFh	数据类型区域	0000h~0FFFh	数据类型区域
1000h~1FFFh	COE通信区域	1000h~1FFFh	数据类型区域
2000h~5FFFh	厂商自定义区域	2000h~2FFFh	伺服参数区域（P组）
		3000h~3FFFh	伺服参数区域（U组）
		4000h~4FFFh	伺服参数区域（F组）
		5000h~5FFFh	保留
6000h~9FFFh	Profile区域	6000h~6FFFh	驱动器Profile区域
		7000h~9FFFh	CiA402运动控制设备子协议区
A000h~FFFFh	保留	A000h~FFFFh	保留

6.6.1 CANopen 总线通信区对象字典一览表 (DS301)

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO 映射
1000	-	VAR	Device type	UINT32	RO	NO
1001	-	VAR	Error register	UINT8	RO	NO
1003	-	ARRAY	Pre-defined Error Field	-	-	-
	01	VAR	Standard Error Field	UINT32	RO	NO
	02	VAR	Standard Error Field	UINT32	RO	NO
	03	VAR	Standard Error Field	UINT32	RO	NO
	04	VAR	Standard Error Field	UINT32	RO	NO
1005	-	VAR	COB-ID SYNC	UINT32	RW	NO
1006	-	VAR	Communication Cycle Period	UINT32	RW	NO
1007	-	VAR	Sync Windows Length	UINT32	RW	NO
1008	-	VAR	Manufacturer Device Name	STRING	-	-
1009	-	VAR	Manufacturer Hardware Version	STRING	-	-
100A	-	VAR	Manufacturer Software Version	STRING	-	-
100B	-	VAR	Device ID	UINT8	RW	NO
100C	-	VAR	Guard Time	UINT16	RW	NO
100D	-	VAR	Life Time Factor	UINT8	RW	NO
1010	-	ARRAY	Store Parameter Field	-	-	-
	01	VAR	Save All Parameters	UINT32	RW	NO
	02	VAR	Save Communication Parameters	UINT32	RW	NO
	03	VAR	Save APPLication Parameters	UINT32	RW	NO
1011	-	ARRAY	Restore Default Parameters	-	-	-
	01	VAR	Restore all Default Parameters	UINT32	RW	NO
	02	VAR	Restore Communication Default Parameters	UINT32	RW	NO
	03	VAR	Restore APPLication Default Parameters	UINT32	RW	NO
1014	-	VAR	COB-ID EMCY	UINT32	RW	NO
1017	-	VAR	Producer Heartbeat Time	UINT16	RW	NO
1018	-	-	Identity Object	-	-	-
	01	VAR	Vendor ID	UINT32	RO	NO
	02	VAR	Product Code	UINT32	RO	NO
	03	VAR	Revision Number	UINT32	RO	NO
	04	VAR	Serial Number	UINT32	RO	NO
1400	-	RECORD	1. receive PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO 映射
1401	-	RECORD	2. receive PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1402	-	RECORD	3. receive PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1403	-	RECORD	4. receive PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1600	-	RECORD	1. receive PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1601	-	RECORD	2. receive PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1602	-	RECORD	3. receive PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1603	-	RECORD	4. receive PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO 映射
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1800	-	RECORD	1. transmit PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1801	-	RECORD	2. transmit PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1802	-	RECORD	3. transmit PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1803	-	RECORD	4. transmit PDO parameter	-	-	-
	01	VAR	COB-ID used by PDO	UINT32	RW	NO
	02	VAR	transmission type	UINT8	RW	NO
1A00	-	RECORD	1. transmit PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1A01	-	RECORD	2. transmit PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1A02	-	RECORD	3. transmit PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
1A03	-	RECORD	4. transmit PDO maPPing	-	-	-
	01	VAR	1. maPPed object	UINT32	RW	NO

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO 映射
	02	VAR	2. maPPed object	UINT32	RW	NO
	03	VAR	3. maPPed object	UINT32	RW	NO
	04	VAR	4. maPPed object	UINT32	RW	NO
	05	VAR	5. maPPed object	UINT32	RW	NO
	06	VAR	6. maPPed object	UINT32	RW	NO
	07	VAR	7. maPPed object	UINT32	RW	NO
	08	VAR	8. maPPed object	UINT32	RW	NO
注意：表中标有“-”的项目表示对象字典不存在相关属性。						

6.6.2 自定义区对象字典一览表

自定义区的对象字典与伺服驱动器的上位机参数一一对应，并且此区的对象字典只有 U 组参数具有 PDO 映射属性，即可被 PDO 读，其他对象字典都只能进行基于 SDO 的操作。对应规则如下所示：

对象字典索引	对应驱动器参数	
2000	P0 组参数	P0-00
2001		P0-01
.....		
205F		P0-95
2100	P1 组参数	P1-00
2101		P1-01
.....		
2142		P1-66
2200	P2 组参数	P2-00
2201		P2-01
.....		
2255		P2-85
2300	P3 组参数	P3-00
2301		P3-01
.....		
232D		P3-45
2500	P5 组参数	P5-00
2501		P5-01
.....		
2547		P5-71
2605	P6 组参数	P6-05
2607		P6-07
2608		P6-08
260C		P6-12
2700	P7 组参数	P7-00
2701		P7-01

对象字典索引	对应驱动器参数	
.....	P8 组参数	
271F		P7-31
2800		P8-00
2801		P8-01
.....		
2817	U0 组参数	P8-23
3000		U0-00
3001		U0-01
.....		
3061		U0-97
3100	U1 组参数	U1-00
3101		U1-01
.....		
311A		U1-26
3200	U2 组参数	U2-00
3201		U2-01
.....		
3218		U2-24
3300	U3 组参数	U3-00
3301		U3-01
3302		U3-02
3346		U3-70
4000	F0 组参数	F0-00
4001		F0-01
4002		F0-02
4100	F1 组参数	F1-00
4101		F1-01
4105		F1-05
4106		F1-06

6. 6. 3 运动控制设备子协议区对象字典一览表(CiA402)

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PD0	Op-mode
6040h	00h	VAR	Controlword	U16	RW	YES	All
			控制字。详见 4.6.2.2				
6041h	00h	VAR	Statusword	U16	RO	YES	All
			状态字。详见 4.6.2.3				
605Ah	00h	VAR	Quickstop Option Code	I16	RW	NO	All
			用来选择当伺服驱动系统响应急停命令时的动作。默认值为2，详见 5.6.2.5				
605Bh	00h	VAR	Shutdown option code	I16	RW	NO	All

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
			设定 PDS 命令「Shutdown」、「Disable voltage」接收时的电机减速停止方法。默认值为0，详见 5.6.2.5				
605Ch	00h	VAR	Disable operation option code	I16	RW	NO	All
			设定接收 PDS 命令「Disable operation」时的电机减速停止方法。默认值为1，详见 5.6.2.5				
605Dh	00h	VAR	Halt option code	I16	RW	NO	All
			设定接收命令「Halt」时的电机减速停止方法。默认值为1，详见 5.6.2.5				
605Eh	00h	VAR	Fault reaction option code	I16	RW	NO	All
			设定报警发生时的电机停止方法。默认值为2，详见 5.6.2.5				
6060h	00h	VAR	Modes of Operation	I8	RW	YES	All
			用来设置伺服驱动器的控制模式。详见 5.6.2.4				
6061h	00h	VAR	Modes of Operation Display	I8	RO	YES	All
			用来显示伺服驱动器当前的控制模式。详见 5.6.2.4				
6062h	00h	VAR	Position Demand Value	I32	RW	YES	PP, HM
			位置轨迹生成器的输出值。				
6063h	00h	VAR	Position Actual Internal Value	I32	RO	YES	All
			伺服电机反馈的内部实际位置信息，它是位置环的反馈。				
6064h	00h	VAR	Position Actual Value	I32	RO	YES	All
			伺服电机反馈的实际位置信息。				
606Bh	00h	VAR	Velocity Demand Value	I32	RO	YES	PV
			速度轨迹生成器的输出值，它是速度环的输入。				
606Ch	00h	VAR	Velocity Actual Value	I32	RO	YES	All
			伺服电机反馈的实际速度信息，它是速度环的反馈。				
6071h	00h	VAR	Target Torque	I16	RW	YES	TQ
			伺服驱动器处于TQ模式下时的用户目标转矩输入，单位是额定转矩的0.1%仅仅在TQ模式下有效。				
6072h	00h	VAR	Max Torque	U16	RW	YES	All
			伺服驱动系统能够产生的最大转矩，单位是额定转矩的0.1%，默认值是3000，即额定转矩的300%。				
6073h	00h	VAR	Max Current	U16	RW	YES	All
			伺服电机能够承受的最大电流，单位是额定电流的0.1%，默认值是3000，即额定电流的300%。				
6074h	00h	VAR	Torque Demand Value	I16	RW	YES	All
			转矩指令，转矩环的输入，单位是额定转矩的0.1%。				
6075h	00h	VAR	Motor Rated Current	U32	RO	YES	All
			伺服电机额定电流，系统根据伺服电机参数自动设定，一般无需用户设定，单位是额定电流的0.1%。				
6076h	00h	VAR	Motor Rated Torque	U32	RO	YES	All
			伺服电机额定转矩，系统根据伺服电机参数自动设定，一般无需用户				


索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
			设定，单位是额定转矩的0.1%。				
6077h	00h	VAR	Torque Actual Value	I16	RO	YES	All
			伺服电机的实际转矩，即转矩环的反馈，单位是额定转矩的0.1%。				
6078h	00h	VAR	Current Actual Value	I16	RO	YES	All
			伺服电机的实际交轴电流，单位是额定电流的0.1%。				
6079h	00h	VAR	DC Link Circuit Voltage	U32	RO	YES	All
			伺服驱动器的直流母线电压，单位是0.001V。				
607Ah	00h	VAR	Target Position	I32	RW	YES	PP
			伺服驱动器处于PP模式下时的用户目标位置，单位是指令单位，仅仅在PP模式下有效。				
607Eh	00h	VAR	Polarity	U8	RW	YES	All
			用户指令极性，它有8位，如下表所示：				
			Bit7	Bit6	Bit5	Bit0-4	
			position polarity	velocity polarity	torque polarity	reserved	
			当BitX（X = 5，6，7）为0时，表示用户指令为正向指令； 当BitX（X = 5，6，7）为1时，表示用户指令为负向指令。				
607Fh	00h	VAR	Max Profile Velocity	U32	RW	YES	PP,PV,HM
			伺服电机在运行过程中的最大速度，单位是指令单位/s，在TQ以外的控制模式中有效。默认值为1000000（0xF4240）。				
6080h	00h	VAR	Max Motor Speed	U32	RW	YES	ALL
			伺服电机在运行过程中的最大速度，单位是r/min。默认值为6000（0x1770）。				
6081h	00h	VAR	Profile Velocity	U32	RW	YES	PP
			在进行位置轨迹规划时，电机加速过程完成时所达到的速度，单位是指令单位/s，仅仅在PP模式下有效。				
6083h	00h	VAR	Profile Acceleration	U32	RW	YES	PP,PV
			在进行位置轨迹规划或者速度轨迹规划时，电机加速过程中的加速度，单位是指令单位/s²，仅仅在PP模式和PV模式下有效。默认值为5000000。				
6084h	00h	VAR	Profile Deceleration	U32	RW	YES	PP,PV
			在进行位置轨迹规划或者速度轨迹规划时，电机减速过程中的减速度，单位是指令单位/s²，仅仅在PP模式和PV模式下有效。默认值为5000000。				
6085h	00h	VAR	Quick Stop Declaration	U32	RW	YES	PP,PV,HM
			当伺服驱动系统响应急停命令时可采取的急停减速度，单位是指令单位/s²，在TQ以外的控制模式中有效。默认值为10000000。				
6087h	00h	VAR	Torque Slope	U32	RW	YES	TQ
			伺服驱动系统的转矩指令变化时所采用的转矩变化率，单位是额定转矩的0.1%/s，仅仅在TQ模式中有效。				
6098h	00h	VAR	Homing Method	I8	RW	YES	HM
			用来设置伺服驱动系统的回零方式，仅仅在HM模式下有效。				
6099h	00h	RECORD	Homing Speeds	-	-	-	HM

索引	子索引	对象类型	名称	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
	01h	VAR	它有两个子索引，两者仅在HM模式下有效。				
			Speed during Search Switch	U32	RW	YES	HM
	02h	VAR	伺服电机在寻找Switch信号时的速度，单位是指令单位/s。默认值为10000。				
			Speed during Search Zero	U32	RW	YES	HM
609Ah	00h	VAR	Homing Acceleration	U32	RW	YES	HM
			伺服电机在进行回零运动时所采用的加速度和减速度，单位是指令单位/s ² ，仅仅在HM模式下有效。默认值为20000。				
60C5h	00h	VAR	Max Acceleration	U32	RW	YES	PP,PV,HM
			伺服电机在加速过程中所能允许的最大加速度，单位是指令单位/s ² ，在PP，PV和HM模式下有效。默认值为4294967295。				
60C6h	00h	VAR	Max Deceleration	U32	RW	YES	PP,PV,HM
			伺服电机在减速过程中所能允许的最大减速度，单位是指令单位/s ² ，在PP，PV和HM模式下有效。默认值为4294967295。				
60F4h	00h	VAR	Following Error Actual Value	I32	RO	YES	PP,HM
			伺服驱动系统在进行位置控制时的位置偏差，即0x60F4 = 0x6062 - 0x6064，在PP和HM模式下有效。				
60FCh	00h	VAR	Position Demand Internal Value	I32	RO	YES	PP,HM
			对象字典0x6062经过对象字典0x607E（Polarity）进行运动极性处理之后的结果，它是位置环的输入。				
60FDh	00h	VAR	Digital Inputs	U32	RO	YES	All
			通过上位机参数P5-22（POT）、P5-23（NOT）、P5-27（SPD-D）分配的功能信号来分别表示POT、NOT、SPD-D的输入状态，它有32位，如下表所示：				
			Bit31~Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
			reserved	SPD-D	POT	NOT	
60FFh	00h	VAR	Target Velocity	I32	RW	YES	PV
			伺服驱动器处于PV模式下时的用户目标速度，单位是指令单位/s，仅在PV模式下有效。				

6.7 CiA402 运动控制说明

6.7.1 PDS (Power Drive Systems) 规格

CiA402 运动控制协议的核心是 PDS (Power drive system) 状态机, 此状态机定义并控制着伺服驱动系统的状态以及不同状态之间的转化, PDS 状态机的转化依靠 0x6040 (Controlword) 驱动, 这 8 种状态之间详细的转化关系如下图所示:

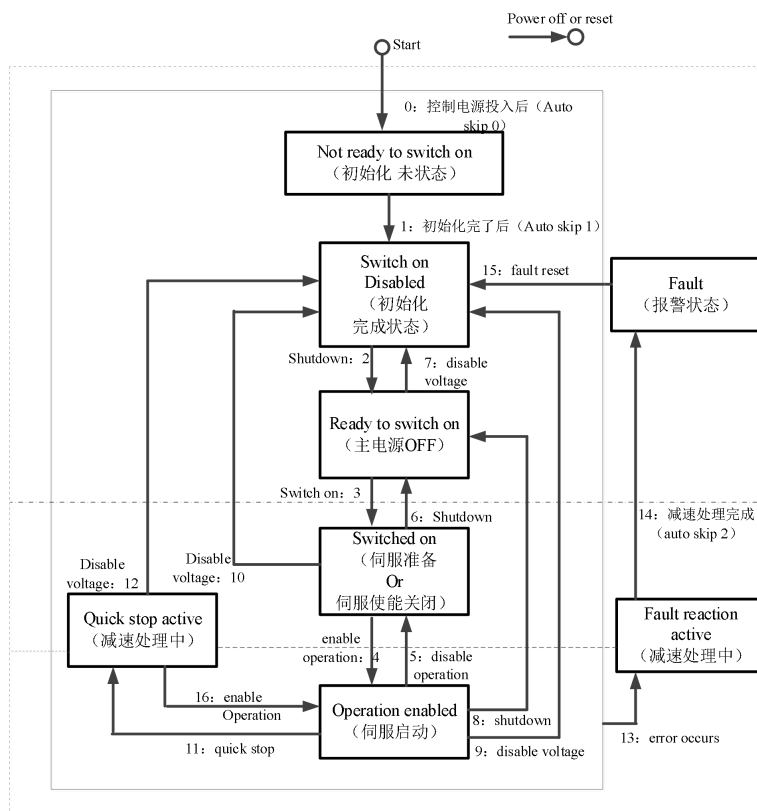

迁移到Operation enabled（伺服使能开启）后，请提升到100ms以上时间，输入动作指令。

下表表示PDS状态迁移事件（迁移条件）和迁移时的动作。

PDS的迁移，在取得握手的同时进行状态迁移（通过6041h：Statusword确认状态已转换后再发送下一迁移指令）。

PDS转化		事件	动作
0	Auto skip 0	电源投入后，或者应用层复位后自动迁移。	电源投入后，或者应用层复位后自动迁移。
1	Auto skip 1	初始化完成后自动转换。	通信被确立。
2	Shutdown	接收Shutdown指令的情况。	无特别。
3	Switch on	电源在ON的状态下，接收Switch on命令的情况。	无特别。
4	Enable operation	接收Enable operation指令的情况。	驱动功能有效。另外，此前的set point数据全部清除。
5	Disable operation	接收Disable operation指令的情况。	驱动功能无效。
6	Shutdown	电源为ON的状态下，接收Shutdown指令的情况。	无特别。

PDS转化		事件	动作
		检出电源是OFF的状态的情况。	
7	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。 接收Quick stop指令的情况。	无特别。
8	Shutdown	电源是ON的状态下，接收Shutdown指令的情况。	驱动功能无效
9	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。	驱动功能无效
10	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。 接收Quick stop指令的情况。	无特别。
11	Quick stop	接收Quick stop指令的情况。	执行Quick stop功能。
12	Disable voltage	Quick stop选择代码是1, 2, 3的设定值时，且Quick stop动作完成的情况。 Quick stop选择代码是5, 6, 7的设定值时，且Quick stop动作完成后，接收Disable voltage指令的情况。 检出电源是OFF的状态的情况。	驱动功能变为无效。
13	Error occurs	异常检出的情况。	执行Fault reaction功能。
14	Auto skip 2	异常检出减速处理完成后，自动迁移。	驱动功能无效
15	Fault reset	异常发生因素解除后，接收Fault reset指令的情况。	Fault因素不存在情况，执行Fault状态的复位。
16	Enable operation	Quick stop选择代码是5, 6, 7的设定值时，接收Enable operation指令的情况。	驱动功能有效化。

6.7.2 Controlword (6040h)

PDS状态迁移等、控制从站（伺服驱动器）的命令是通过6040h（控制字）设定。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode		
6040h	00h	Controlword	0~65535	U16	RW	RxPDO	All		
		设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。							
		bit信息							
		15	14	13	12	11	10	9	8
		r						h	
		7	6	5	4	3	2	1	0
		fr	oms			eo	qs	ev	so
		r = reserved（未对应）			fr = fault reset				
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）			eo = enable operation				
		h = halt			qs = quick stop				
			ev = enable voltage						
			so = switch on						

Command	bits of the controlword					PDS转换
	bit7	bit3	bit2	bit1	bit0	
	fault reset	Enable operation	quick stop	Enable voltage	Switch on	
Shutdown	0	-	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	0	0	1	1	1	3
Switch on + Enable operation	0	1	1	1	1	3+4
Enable operation	0	1	1	1	1	4, 16
Disable voltage	0	-	-	0	-	7, 9, 10, 12
Quick stop	0	-	0	1	-	7, 10, 11
Disable operation	0	0	1	1	1	5
Fault reset	0->1	-	-	-	-	13



- Quick stop指令的bit逻辑在0下有效。
- 请注意执行其他的 bit 逻辑和相反的动作。

bit8（halt）：

- ◆ 1时，通过605Dh（Halt 选择代码）执行电机减速暂停。
- ◆ 暂停后，返回0再开始动作。
- ◆ 但是，HM控制模式下通过1中断动作，就算返回0也无法再次打开。

Bit6-4（operation mode specific）：

以下表示控制模式（Op-mode）固有的oms bit的变动。（详情请参照各控制模式的关联对象的章节）

Op-mode	Bit6	Bit5	Bit4
PP	absolute /relative	change set immediately	new set-point
PV	-	-	-
TQ	-	-	-
HM	-	-	start homing

6. 7. 3 Statusword（6041h）

从站（伺服驱动器）的状态确认，通过6041h（控制字）进行。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode		
6041h	00h	Statusword	0~65535	U16	RO	TxPDO	All		
		表示伺服驱动器的状态。							
		bit信息							
		15	14	13	12	11	10	9	8
		r		oms		ila	tr	rm	r
		7	6	5	4	3	2	1	0
		r	sod	qs	ve	f	oe	so	rtso
		r = reserved（未对应）				sod = switch on disabled			
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）				qs = quick stop			
		ila = internal limit active				ve = voltage enabled			
tr= target reached				f = fault					
rm = remote				oe = operation enabled					
				so = switched on					
				rtso = ready to switch on					

bit6,5,3-0（switch on disabled/quick stop/fault/operation enabled/switched on/ready to switch on）：根据此Bit可以确认PDS的状态。以下表示状态和对应的bit。

StatusWord	PDS State
xxxx xxxx x0xx 0000 b	Not ready to switch on 初始化未完成状态
xxxx xxxx x1xx 0000 b	Switch on disabled 初始化完成状态
xxxx xxxx x01x 0001 b	Ready to switch on 初始化完成状态
xxxx xxxx x01x 0011 b	Switched on 伺服使能关闭/伺服准备
xxxx xxxx x01x 0111 b	Operation enabled 伺服使能开启
xxxx xxxx x00x 0111 b	Quick stop active 立即停止
xxxx xxxx x0xx 1111 b	Fault reaction active 异常（报警）判断
xxxx xxxx x0xx 1000 b	Fault 异常（报警）状态

DS5K2系列伺服的PDS状态机可通过U0-99监测，具体含义可参照下表：

U0-99	Description
0x01	Not ready to switch on 初始化未完成状态
0x02	Switch on disabled 初始化完成状态
0x04	Ready to switch on 初始化完成状态
0x08	Switched on 伺服使能关闭/伺服准备
0x10	Operation enabled 伺服使能开启
0x20	Quick stop active 立即停止
0x40	Fault reaction active 异常（报警）判断
0x80	Fault 异常（报警）状态

bit4（voltage enabled）：1的情况下，表示电源电压印加到PDS。

bit5（quick stop）：0的情况下，表示PDS接收quick stop要求。quick stop的bit逻辑是在0下有效。请注意执行其他的bit逻辑和相反的动作。

bit11（internal limit active）：受到内部限制。

bit13,12（operation mode specific）：以下，表示控制模式固有的oms bit的变化。（详情请参照各控制模式的关联对象的章节）

Op-mode	Bit13	Bit12
PP	-	set-point acknowledge
PV	-	-
TQ	-	-
HM	homing error	homing attained

6.7.4 控制模式设定

1、Modes of operation (6060h)

控制模式的设定通过6060h（Modes of operation）进行。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
6060h	00h	Mode of operation	-128~127	I8	RW	RxPDO	All
		设定伺服驱动器的控制模式。 非对应的控制模式设定禁止。					
		bit	Mode of operation			缩写	对应
		-128~-1	Reserved			-	-
		0	No mode changed/No mode assigned （没控制模式改变/没控制模式分配）			-	-
		1	Profile position mode(Profile位置控制模式)			PP	YES
		3	Profile velocity mode(Profile速度控制模式)			PV	YES
		4	Torque profile mode（Profile转矩控制模式）			TQ	YES
		6	Homing mode（原点复位位置模式）			HM	YES
		7~127	Reserved			-	-

因为6060h（Modes of operation）是default=（No mode change/no mode assigned），电源投入后请一定设定使用的控制模式值。

初期状态6060h=0（No mode assigned）转换到可支持的控制模式（PP，PV，TQ，HM）后，再次设定6060h=0的情况作为“ No mode changed”，控制模式的切换无法执行。（保持前次的控制模式）。

2、Modes of operation display（6061h）

伺服驱动器内部的控制模式的确认根据6061h（Modes of operation display）执行。6060h（Modes of operation）设定后，请确认通过检测设定此对象动作是否可行。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
6061h	00h	Mode of operationdisplay	-128~127	I8	RO	TxPDO	All
		表示现在的控制模式。					
		bit	Mode of operation			缩写	对应
		-128~ -1	Reserved			-	-
		0	No mode changed/No mode assigned （没控制模式改变/没控制模式分配）			-	-
		1	Profile position mode（Profile位置控制模式）			PP	YES
		3	Profile velocity mode（Profile速度控制模式）			PV	YES
		4	Torque profile mode（Profile转矩控制模式）			TQ	YES
		6	Homing mode（原点复位位置模式）			HM	YES
		7~127	Reserved			-	-

6.7.8 选择代码(减速停止时间设定)

PDS 是 Operation enabled 状态（伺服使能开启状态）下，设定主电源中断或者警报发生的情况等的电机减速停止方法。

将通过 CoE（CiA402）定义的减速功能（选择代码）的减速功能（动态制动器停止、自由运转停止、即时停止）组合使用。

● PDS 选择代码一览

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
605Ah	00h	Quick stop option code	0-7	I16	RW	NO	All
605Bh	00h	Shutdown option code	0-1	I16	RW	NO	All
605Ch	00h	Disable operation option code	0-1	I16	RW	NO	All
605Dh	00h	Halt option code	1-3	I16	RW	NO	All
605Eh	00h	Fault reaction option code	0-2	I16	RW	NO	All

● 其他相关联的对象一览

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
6084h	00h	Profile deceleration	0 - 4294967295	U32	RW	RxPDO	All
6085h	00h	Quick stop deceleration	0 - 4294967295	U32	RW	RxPDO	All
6087h	00h	Torque slope	0 - 4294967295	U32	RW	RxPDO	All
609Ah	00h	Homing acceleration	0 - 4294967295	U32	RW	RxPDO	All
60C6h	00h	Max deceleration	0 - 4294967295	U32	RW	RxPDO	All


1、Quick stop option code (605Ah)

设定 PDS 命令「Quick Stop」接收时的电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
605Ah	00h	Quick stop option code	0-7	I16	RW	NO	All
		设定 Quick stop 时的时序。根据控制模式定义有所不同。 下述值以外设定禁止。					
		数值	定义				
		0	立即停止，PDS状态迁移到Switch on disabled				
		1	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile Deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				
			控制模式为HM：通过0x609A（Homing Acceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				
		2	控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				
			控制模式为PP，PV，HM：通过0x6085（Quick Stop Declaration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PD0	Op-mode
		控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled					
		3	控制模式为PP，PV，HM：通过0x60C6（Max Deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				
			控制模式为TQ：通过转矩0电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled				
		5	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile Deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
			控制模式为HM：通过0x609A（Homing Acceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
			控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
		6	控制模式为PP，PV，HM：通过0x6085（Quick Stop Declaration）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
			控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
		7	控制模式为PP，PV，HM：通过0x60C6（Max Deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				
			控制模式为TQ：通过转矩0电机停止后，PDS状态迁移到Quick stop active				

根据 Quick stop 命令减速停止动作的事例：
如果 6040h:bit2(Controlword:quick stop)从 1 变到 0 开始减速停止。
减速中的 PDS 状态变为 Quick stop active。
停止后的 PDS 状态是 Switch on disabled，或者变为 Quick stop active。

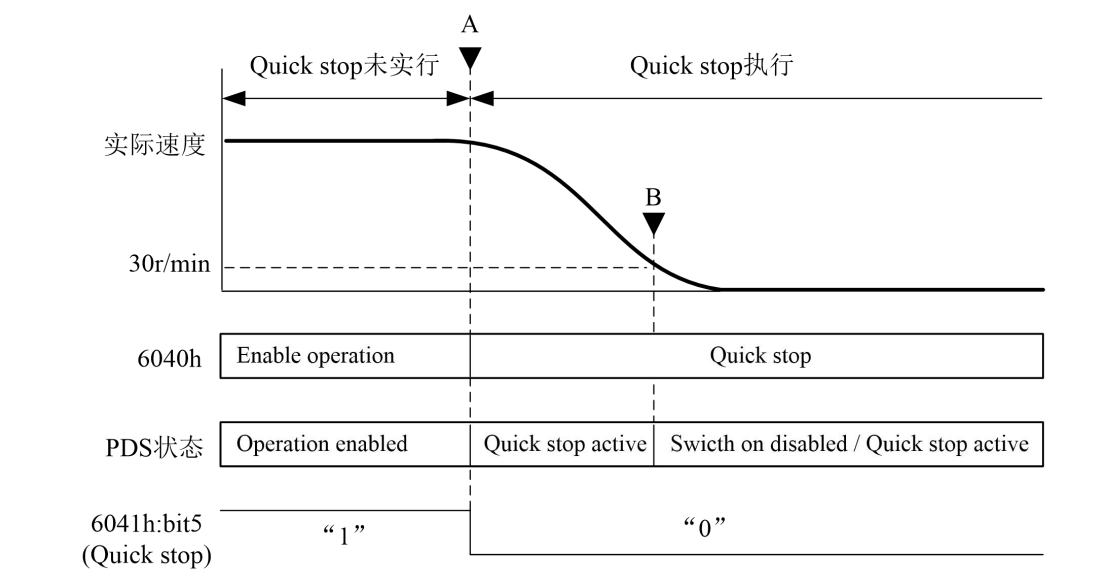


2、Shutdown option code (605Bh)

设定 PDS 命令「Shutdown」、「Disable voltage」接收时的电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode	
605Bh	00h	Shutdown option code	0-1	I16	RW	NO	All	
		设定「Shutdown」、「Disable voltage」时的时序。根据控制模式定义有所不同。 下述值以外设定禁止。						
		(1) PDS 命令「Shutdown」接收时						
		数值	定义					
		0	立即停止，PDS状态迁移到Ready to switch on。					
		1	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Ready to switch on。					
			控制模式为HM：通过0x609Ah(Homing acceleration)电机停止后，PDS状态迁移到 Ready to switch on。					
			控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Ready to switch on。					
		(2) PDS 命令「Disable voltage」接收时						
		数值	定义					
		0	立即停止，PDS状态迁移到Switch on disabled。					
		1	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled。					
			控制模式为HM：通过0x609Ah(Homing acceleration)电机停止后，PDS状态迁移到 Switch on disabled。					
			控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on disabled。					

根据 Shutdown 命令减速停止动作的事例：
如果接收 PDS 命令「Shutdown」开始减速停止。
减速中的 PDS 状态保持 Operation enabled。
停止后的 PDS 状态为 Ready to switch on。

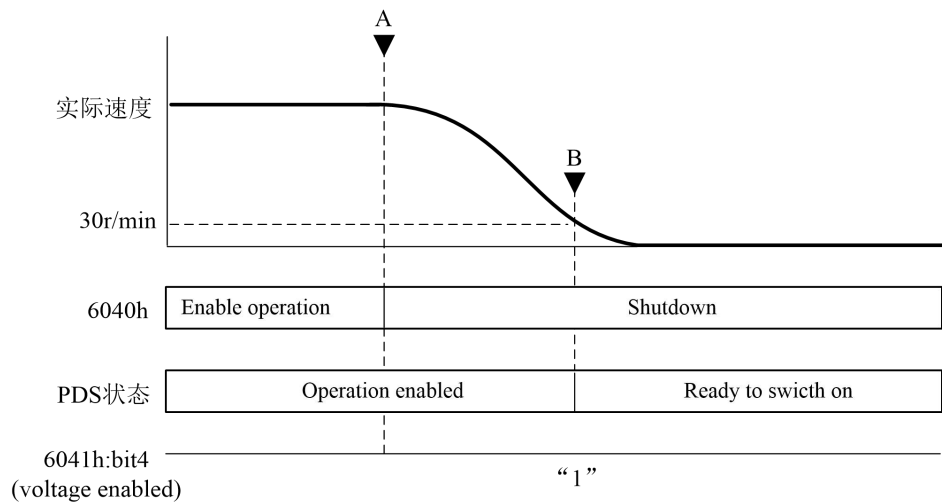




6041h:bit4（Statusword:voltage enabled）仍为 1 不变化。

3、Disable operation option code(605Ch)

设定接收 PDS 命令「Disable operation」时的电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
605Ch	00h	Disable operation option code	0-1	I16	RW	NO	All
		设定「Disable operation」时的时序。根据控制模式定义有所不同。 下述值以外设定禁止。					
		数值	定义				
		0	立即停止，PDS状态迁移到Switch on。				
		1	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on。 控制模式为HM：通过0x609Ah(Homing acceleration)电机停止后，PDS状态迁移到 Switch on。 控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到Switch on。				

根据 Disable operation 命令减速停止动作的事例。
如果接收 PDS 命令「Disable operation」开始减速停止。
减速中的 PDS 状态保持 Operation enabled。
停止后的 PDS 状态位 Switched on。

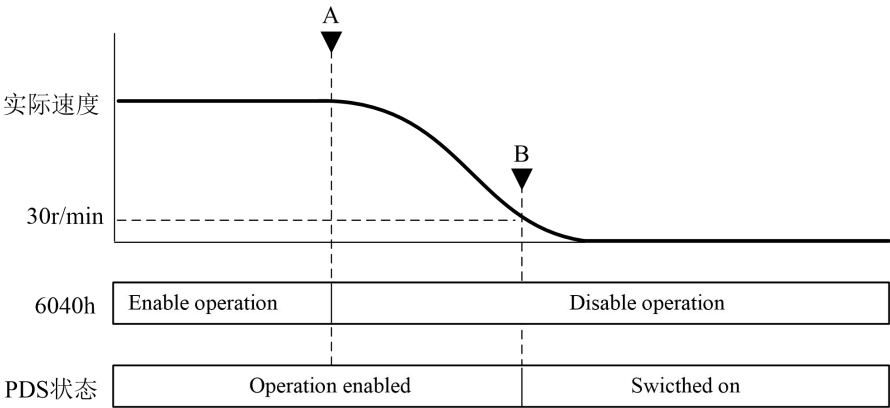


4、Halt option code(605Dh)

6040h(Controlword)的 bit8(Halt)为 1 时设定电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
605Dh	00h	Halt option code	1-3	I16	RW	NO	All

		设定 Halt 动作时的时序。根据控制模式定义有所不同。 下述值以外设定禁止。	
		数值	定义
	1	控制模式为PP, PV: 通过0x6084 (Profile Deceleration) 电机停止后, PDS状态迁移到 Operation enabled	
		控制模式为HM: 通过0x609A (Homing Acceleration) 电机停止后, PDS状态迁移到 Operation enabled	
		控制模式为TQ: 通过0x6087 (Torque Slope) 电机停止后, PDS状态迁移到 Operation enabled	
	2	控制模式为PP, PV, HM: 通过0x6085 (Quick Stop Declaration) 电机停止后, PDS状态迁移到 Operation enabled	
		控制模式为CST, TQ: 通过0x6087 (Torque Slope) 电机停止后, PDS状态迁移到 Operation enabled	
	3	控制模式为PP, PV, HM: 通过0x60C6 (Max Deceleration) 电机停止后, PDS状态迁移到Operation enabled	
		控制模式为TQ: 通过转矩0电机停止后, PDS状态迁移到Operation enabled	

根据 Halt 功能减速停止动作的事例
如果 6040h:bit8(Controlword:halt)从 0 变化到 1 开始减速停止。
减速中的 PDS 状态保持 Operation enabled。
停止后的 PDS 状态保持 Operation enabled。

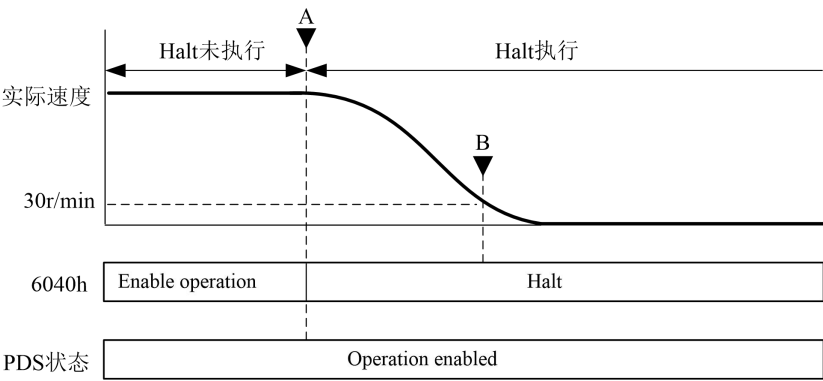

5、Fault reaction option code (605Eh)


设定报警发生时的电机停止方法。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
605Eh	00h	Fault reaction option code	0-2	I16	RW	NO	All

设定报警发生时的时序。根据控制模式定义有所不同。
下数值以外设定禁止。

数值	定义
0	立即停止，PDS状态迁移到 Fault 。
1	控制模式为PP，PV：通过0x6084（Profile deceleration）电机停止后，PDS状态迁移到 Fault 。
	控制模式为HM：通过0x609Ah(Homing acceleration)电机停止后，PDS状态迁移到 Fault。
	控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到 Fault 。
2	控制模式为PP，PV，HM：通过 6085h(Quick stop deceleration)电机停止后，迁移到 Fault。
	控制模式为TQ：通过0x6087（Torque Slope）电机停止后，PDS状态迁移到 Fault

根据报警发生减速停止的动作事例
如果发生报警开始减速停止。
减速中的 PDS 状态为 Fault reaction active。
停止后的 PDS 状态为 Fault。

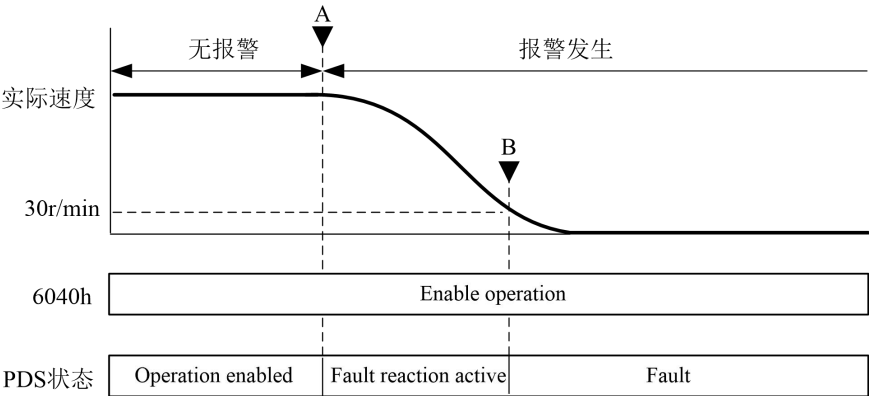

6.8 CIA402 运动控制模式

6.8.1 PP 模式

PP（Profile 位置控制模式），是指定目标位置、目标速度、加减速速度等，在伺服驱动器内部生成位置指令后动作的位置控制模式。

1、关联参数

PP 控制模式关联对象（指令·设定类）

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	设置为 1	-
RXPDO[0x607A]	位置给定	指令单位
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6081]	内部速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s ²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s ²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s ²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s ²



- 6081h（Profile velocity）被607Fh（Max profile velocity）限制。
- 动作中变更607Fh（Max profile velocity）的设定值，不反映到动作中。

PP 控制模式关联对象（指令·监测类）

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6061]	模式查询	
TXPDO[0x6063]	内部实际位置	指令单位
TXPDO[0x6064]	位置反馈（电机实际位置）	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%
TXPDO[0x60F4]	实际跟随误差值	指令单位

2、控制字（6040h）〈PP 控制模式的功能〉

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode			
6040h	00h	Controlword	0~65535	U16	RW	RxPDO	All			
		设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。								
		bit信息								
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		r						h		
		7	6	5	4	3	2	1	0	
		fr	oms				eo	qs	ev	so
			Abs/rel	Change set immediately	New set point					
		r = reserved（未对应）		fr = fault reset						
		oms = operation mode specific（控制模式依存bit）		eo = enable operation						
h = halt		qs = quick stop								
		ev = enable voltage								
		so = switch on								

Bit4-6（operation mode specific）：

Bit	名称	值	描述
4	new set-point	0→1	定位动作的启动，设定值更新用触发。 获取新的位置决定任务（607Ah（Target position）、6081h（Profile velocity）等）。
5	change set immediately	0	完成目前正在运行的定位动作。
		1	中断现在的定位动作，立刻开始下移定位动作
6	absolute/ relative	0	607Ah（Target position）作为绝对位置处理。
		1	607Ah（Target position）作为相对位置处理。

电机动作中请不要变更加减速速度（*）。

如果变更加减速速度，电机停止后请变更bit4（new set-point）从0→1。

（*1）6083h（Profile acceleration）

6084h（Profile deceleration）

60C5h（Max acceleration）

60C6h（Max deceleration）

3、状态字（6041h）〈PP 控制模式的功能〉

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
6041h	00h	Statusword	0~65535	U16	RO	TxPDO	All
		表示伺服驱动器的状态。					
		bit信息					
		15	14	13	12	11	10 9 8
		r			oms		ila
					set- point acknowledge		Target Reached
		7	6	5	4	3	2 1 0
		w	sod	qs	ve	f	oe so rsto


索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
		r = reserved（未对应）					w = warning
							sod = switch on disabled
		oms = operation mode specific					qs = quick stop
		（控制模式依存bit）					ve = voltage enabled
		ila = internal limit active					f = fault
							oe = operation enabled
		rm = remote					so = switched on
							rtso = ready to switch on

bit12,10（operation mode specific）：

Bit	名称	值	描述
10	target reached	0	halt=0（通常时）：定位未完成 halt=1（根据halt停止时）：轴减速中
		1	halt=0（通常时）：定位完成 halt=1（根据halt停止时）：轴停止（轴速度为0）
12	set-point acknowledge	0	new-setpoint为0，并且，执行完当前的目标位置的动作下（执行中）缓冲区是空的状态
		1	新的定位任务用数据放入缓冲区，缓冲区不是空的状态

4、PP 控制模式的动作说明

对象字典 0x607A，0x6081，0x6083 和 0x6084 的工作原理示意图如下所示：

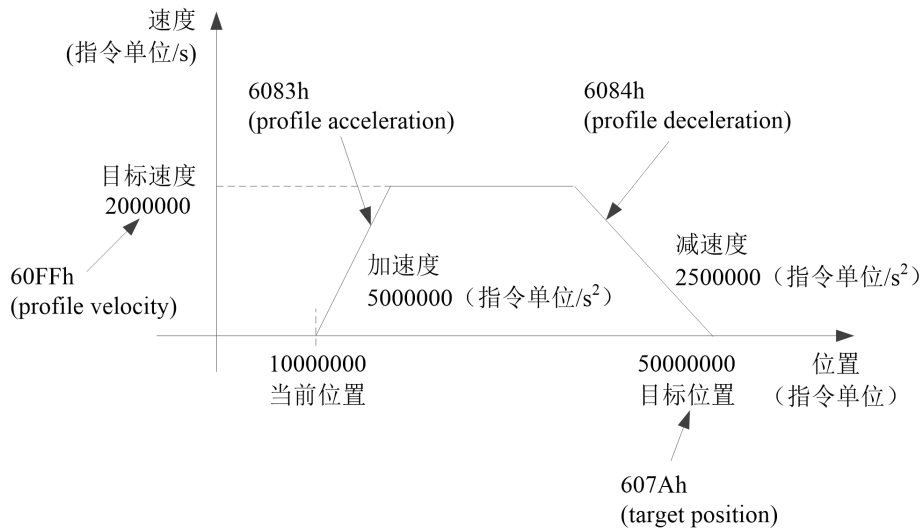


可通过 6040h（Controlword）的 bit6（absolute/relative）来确定是走相对模式还是绝对模式。

动作 1：基本的 set-point

- ① 主站，设定607Ah（Target position）的值后，将6040h（Controlword）的bit4（new set-point）由0变更为1。此时，也请设定6081h（Profile velocity）。
6081h（Profile velocity）为0时，电机不动作。
- ② 从站，确认6040h（Controlword）的bit4（new set-point）的上升沿（0→1），607Ah（Target position）

- 作为目标位置开始定位动作。此时，6041h（状态字）的bit12（set-point acknowledge）由0到1。
- ③ 主站，确认6041h(Statuword)的bit12(set-point acknowledge)已经由0变为1，6040h(Controlword)的bit4（new set-point）返回0。
- ④ 从站，确认6040h(Controlword)的bit4(new set-point)已经为0，6041h(状态字)的bit12(set-point acknowledge)变为0。
- ⑤ 到达目标位置时，6041h（Controlword）的bit10（target reached）由0变更为1。

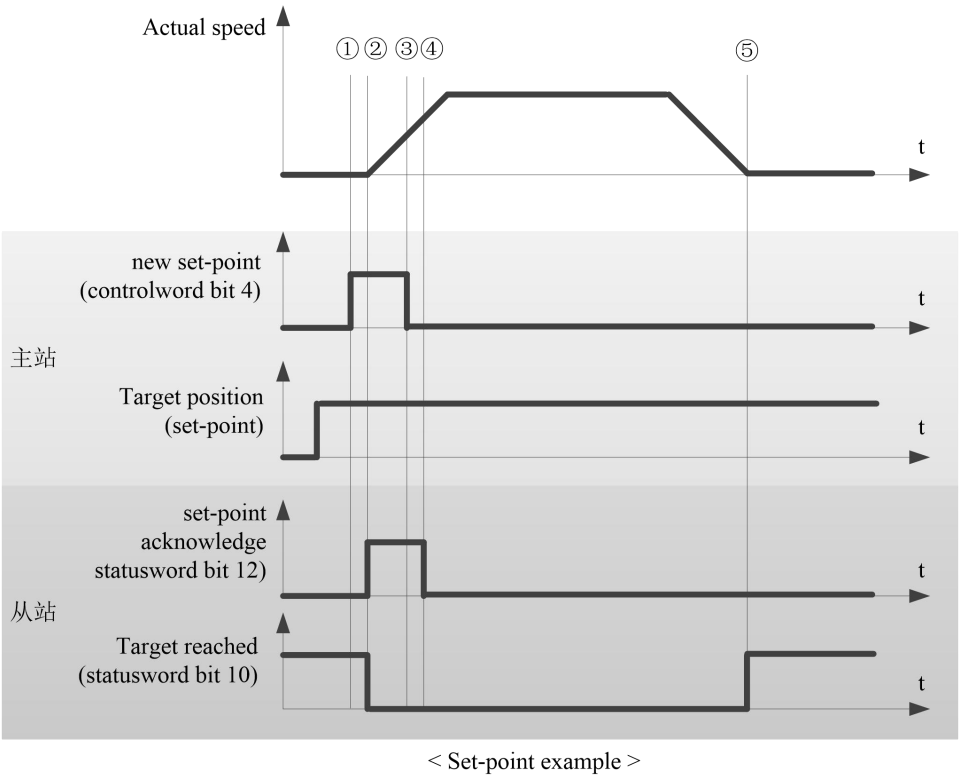

动作 2：无缓冲时的动作数据变更:single set-point


6040h（Controlword）的 bit5（change set immediately）是 1 时，如果已将动作中定位动作数据的变更，中断现在的定位动作，立即开始下一定位动作。

- ① 主站，确认6041h（Statusword）的bit12（set-point acknowledge）是0，变更607Ah（Target position）的值后，将6040h（Controlword）的bit4（new set-point）由0变更为1。



此时，请不要变更加减速度。

- ② 从站，确认6040h（Controlword）的bit4（new set-point）的上升沿（0→1），607Ah（Target position）和6081h（Profile velocity）作为新的目标位置和新的内部执行速度立即更新。此时，6041h（Statusword）的bit12（set-point acknowledge）由0变更为1。
- ③ 主站，确认6041h(Statuword)的bit12(set-point acknowledge)已经由0变为1，6040h(Controlword)的bit4（new set-point）返回0。
- ④ 从站，确认6040h（Controlword）的bit4（new set-point）已经为0，6041h（Statusword）的bit12（set-point acknowledge）为0。

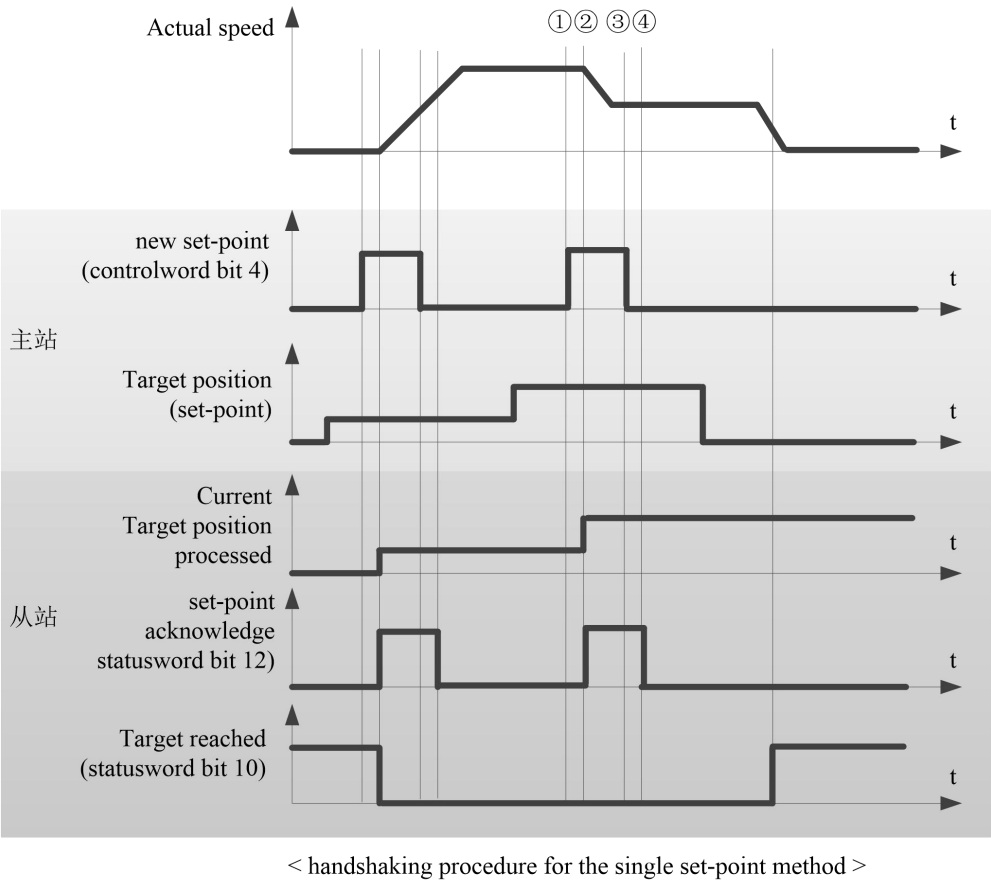

6.8.2 PV 模式

PV（Profile 速度控制模式），是指定目标速度、加减速等，在伺服驱动器内部生成位置指令动作的速度控制模式。

1、关联参数

PV 控制模式关联对象（指令·设定类）

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	设置为 3	-
RXPDO[0x60FF]	速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s²

PV 控制模式关联对象（指令・监测类）

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6061]	模式查询	-
TXPDO[0x6063]	内部实际位置	指令单位
TXPDO[0x6064]	位置反馈（电机实际位置）	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%

2、控制字（6040h）<PV 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode			
6040h	00h	Controlword	0~65535	U16	RW	RxPDO	All			
		设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。								
		bit信息								
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		r						h		
		7	6	5	4	3	2	1	0	
		fr	oms				eo	qs	ev	so
			r	r	r					
		r = reserved（未对应）				fr = fault reset				
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）				eo = enable operation				
h = halt				qs = quick stop						
				ev = enable voltage						
				so = switch on						

PV模式，不使用oms bit。

3、控制字（6041h）<PV 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode			
6041h	00h	Statusword	0~65535	U16	RO	TxPDO	All			
		表示伺服驱动器的状态。								
		bit信息								
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		r		oms		ila	oms		rm	r
				r	r		Targetreached			
		7	6	5	4	3	2	1	0	
		w	sod	qs	ve	f	oe	so	rsto	
		r = reserved（未对应）				w = warning				
						sod = switch on disabled				
oms = operation mode specific （控制模式依存bit）				qs = quick stop						
				ve = voltage enabled						

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
		ila = internal limit active			f = fault		
					oe = operation enabled		
		rm = remote			so = switched on		
					rtso = ready to switch on		

bit10 (target reached (Velocity reached)) :

60FFh (Target velocity) 和 60B1h (Velocity offset) 的合计值与 606Ch (Velocity actual value) 的差是在 606Dh (Velocity window) 设定的范围内, 如果经过 606Eh (Velocity window time) 设定的时间, 6041h (Statusword) 的 bit10 变为 1。


Bit	名称	值	描述
10	Target reached	0	halt=0（通常时）：速度控制未完成 halt=1（根据halt停止时）：轴减速中
		1	halt=0（通常时）：速度控制完成 halt=1（根据halt停止时）：轴停止（轴速度为0）

4、PV 控制模式的动作说明

PV控制模式是基于以下参数生成速度指令的:

Target Velocity (60FFh) Profile acceleration (6083h) Profile deceleration (6084h)

关闭电机使能，设置对象字6060h为3，设定好目标速度60FFh，加减速度6083h和6084h，以及转速6080h与转矩限制6072h；目标速度为60FFh，通过6080h（Max motor speed）来限制最高转速，6072h（Max torque）来限制转矩。打开电机使能，电机应开始按照设定值动作。

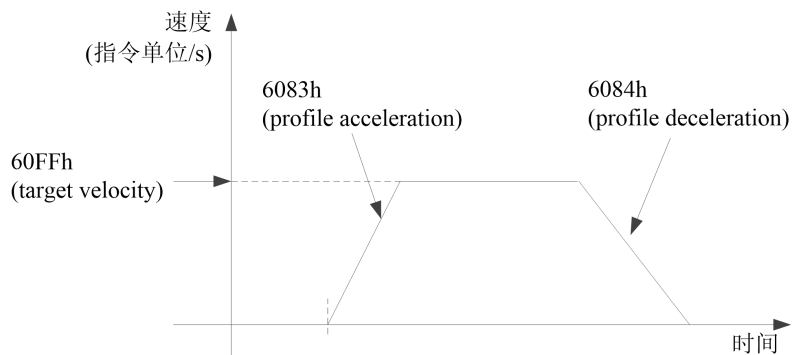

6.8.3 TQ 模式

TQ（Profile转矩控制模式），是指定目标转矩、加减速等，在伺服驱动器内部生成位置指令后动作的转矩控制模式。

1、关联参数

● TQ 控制模式关联对象（指令·设定类）

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	设置为 4	-
RXPDO[0x6071]	目标转矩给定	0.1%
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6087]	设定转矩斜率	0.1%/s

● 转矩类

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	读写性	PD0	OP-mode
6087h	00h	Torque slope	0.1 %/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO	TQ cst
		设定为了给予倾向转矩指令的参数值。 如果设定为0，内部处理以1操作。						

● TQ 控制模式关联对象（指令·监测类）

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6061]	模式查询	-
TXPDO[0x6064]	位置反馈（电机实际位置）	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%

2、控制字（6040h）<TQ 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PD0	Op-mode		
6040h	00h	Controlword	0~65535	U16	RW	RxPDO	All		
		设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。							
		bit信息							
		15	14	13	12	11	10	9	8
		r							h
		7	6	5	4	3	2	1	0
		fr	oms				eo	qs	ev
	r	r	r						

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
		r = reserved（未对应） oms = operation mode specific （控制模式依存bit） h = halt					fr = fault reset eo = enable operation qs = quick stop ev = enable voltage so = switch on

TQ 模式，不使用 oms bit。

3、状态字（6041h）<TQ 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode		
6041h	00h	Statusword	0~65535	U16	RO	TxPDO	All		
		表示伺服驱动器的状态。							
		bit信息							
		15	14	13	12	11	10	9	8
		r		oms		ila	oms	rm	r
				r	r		Targetreached		
		7	6	5	4	3	2	1	0
		w	sod	qs	ve	f	oe	so	rsto
		r = reserved（未对应）			w = warning				
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）			sod = switch on disabled				
ila = internal limit active			qs = quick stop						
rm = remote			ve = voltage enabled						
			f = fault						
			oe = operation enabled						
			so = switched on						
			rtso = ready to switch on						

bit13,12,10（operation mode specific）：

Bit	名称	值	描述
10	target reached	0	halt=0（通常时）： 6074h（Torque demand）未达到目标转矩 halt=1（根据halt停止时）： 轴减速中
		1	halt=0（通常时）： 6074h（Torque demand）达到目标转矩 halt=1（根据halt停止时）： 轴停止（轴速度为0）
12	reserved	-	未使用
13	reserved	-	未使用

4、TQ 控制模式的动作说明

TQ 控制模式基于以下参数生成转矩指令：

Target torque（6071h）


Torque slope（6087h）

目标转矩是 6071h（Target torque），转矩斜率是 6087h（Torque slope），通过 6080h（Max motor speed）限制限制最高转速，6072h（Max torque）、231Ch（P3-28）、231Dh（P3-29）中的最小值限制最

高转矩。

操作步骤：

- 1、 关闭电机使能，设定对象字 6060 为 4，设定目标转矩 6071h（Target torque）、最高转速 6080h（Max motor speed）以及最高转矩 6072h（Max torque）；
- 2、 打开电机使能，电机应按照设定的转矩斜率增加输出转矩直至设定值且转速不超过设定的最高转速。

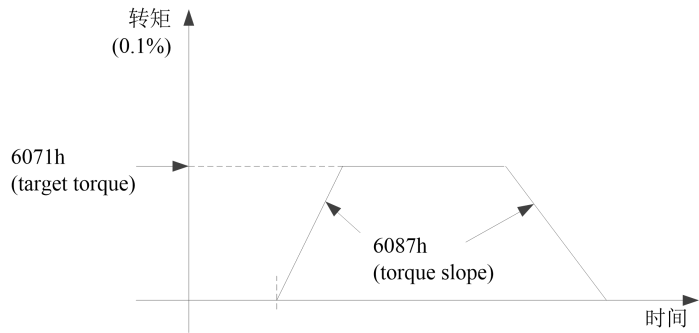

6.8.4 HM 模式

HM 模式（即回原点模式）是指定各种动作速度，在伺服驱动器内部生成位置指令，执行回零动作的位置控制模式。在此模式下，必须要外部信号（POT、NOT、SPD-D）配合使用。

1、 关联参数

- HM 控制模式关联对象（指令・设定类）

寄存器	说明
RXPDO[0x6040]	控制字，修改控制字开启回原点
RXPDO[0x6060]	电机未使能状态下设为 6
RXPDO[0x607F]	最大内部速度
RXPDO[0x60C5]	最大加速度
RXPDO[0x60C6]	最大减速度
RXPDO[0x6098]	回原点方式
RXPDO[0x6099]	回原点速度
RXPDO[0x609A]	回原点加速度

- HM 控制模式关联对象（指令・监测类）

寄存器	说明
TXPDO[0x6041]	状态字
TXPDO[0x6061]	模式查询
TXPDO[0x6063]	内部实际位置
TXPDO[0x6064]	位置反馈（电机实际位置）
TXPDO[0x606C]	速度反馈

寄存器	说明
TXPDO[0x6077]	实际转矩

2、控制字（6040h）<HM 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode			
6040h	00h	Controlword	0~65535	U16	RW	RxPDO	All			
		设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。								
		bit信息								
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		r							h	
		7	6	5	4	3	2	1	0	
		fr	oms				eo	qs	ev	so
			r	r	sh					
		r = reserved（未对应）				fr = fault reset				
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）				eo = enable operation				
		h = halt				qs = quick stop				
		sh = start homing				ev = enable voltage				
						so = switch on				

bit6-4（operation mode specific）：

Bit	名称	值	描述
4	start homing	0→1	开始回零动作
5	reserved	-	无效信息
6	reserved	-	无效信息

3、状态字（6041h）<HM 控制模式的功能>

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode			
6041h	00h	Statusword	0~65535	U16	RO	TxPDO	All			
		表示伺服驱动器的状态。								
		bit信息								
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		r		oms		ila	oms		rm	r
				r	r		Targetreached			
		7	6	5	4	3	2	1	0	
		w	sod	qs	ve	f	oe	so	rsto	
		r = reserved（未对应）				w = warning				
						sod = switch on disabled				
		oms = operation mode specific （控制模式依存bit）				qs = quick stop				
		ila = internal limit active				ve = voltage enabled				
						f = fault				
						oe = operation enabled				

索引	子索引	名称	范围	数据类型	读写性	PDO	Op-mode
		rm = remote so = switched on rtso = ready to switch on					

bit10, 12-13（operation mode specific）：

Bit	名称	值	描述
10	target reached	0	正在进行回零动作
		1	已经完成回零动作
12	homing attained	0	回零动作未完成
		1	回零动作正常执行完成
13	homing error	0	回零动作未发生异常
		1	回零动作发生异常

回零动作有以下状态：

Bit13	Bit12	Bit10	定义
0	0	0	回零动作正在进行中
0	0	1	回零动作还未开始，或者回零动作中断
0	1	0	回零动作已经完成，但是没有到达目标位置
0	1	1	回零动作已经完成，而且成功到达目标位置
1	0	0	检出回零动作异常，还在动作
1	0	1	检出回零动作异常，已经停止



总线 CANopen 回零完成后(增量模式下, P0-79=1 的情况下)，对象字典 0x6063 的值就是 0，可能会有微小偏差。

4、回原点方式（6098h）


目前 DS5K2 系列伺服支持的回原点模式有 1-14，17~30，33，34，35，37。

■ 方式 1（6098h=1）：

使用这种回原点方法 1 时，如果反向限位开关处于非触发状态，则初始移动方向为左。原点位置在负限位开关变为无效的位置右侧的第一个 Z 相脉冲。

机械原点：电机 Z 相信号

减速点：反向超程开关

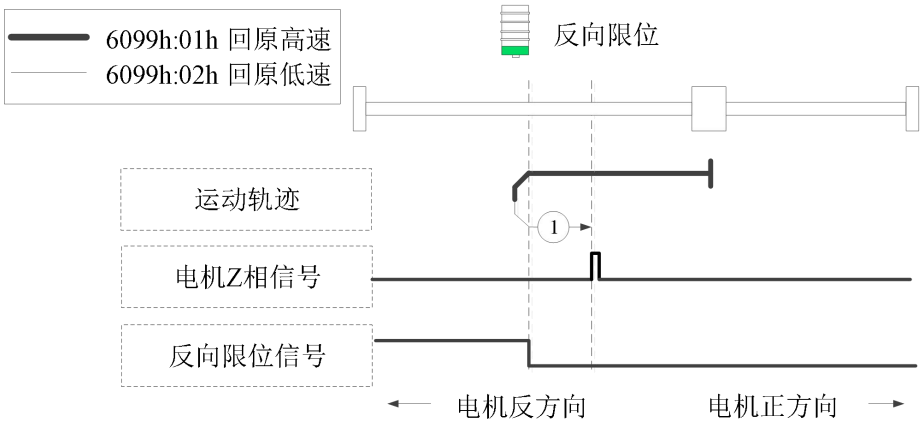

使用负限位开关与电机 Z 相信号回原


● 6098h=1 动作说明：

反向限位处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位（NOT）上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原低速正向运行，遇到反向限位下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 2（6098h=2）：

使用方法 2 时，如果正向限位开关未触发，初始移动方向向右。原点位置在正向限位开关变为无效的位置左侧的第一个 Z 相脉冲处。

机械原点：电机 Z 相信号
减速点：正向超程开关

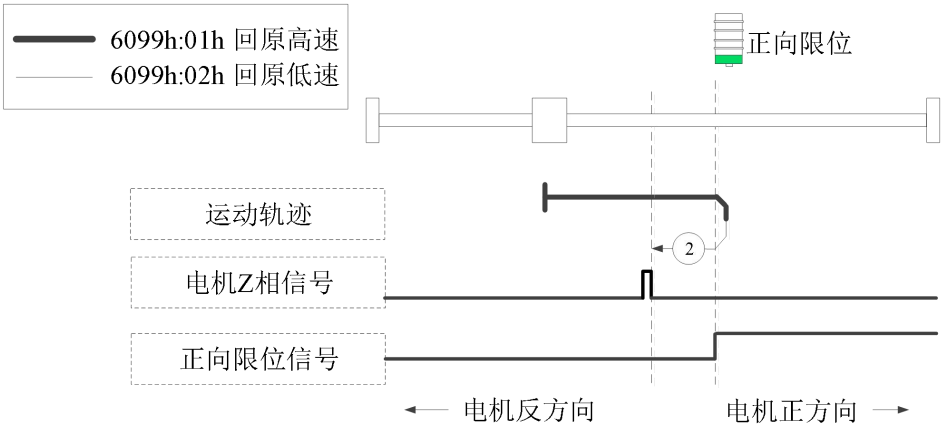

使用正限位开关与电机 Z 相信号回原


● 6098h=2 动作说明：

正向限位处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位（POT）上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原低速反向运行，遇到正向限位下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 3（6098h=3）、方式 4（6098h=4）：

使用方法 3 或 4，移动的初始方向取决于原点开关的状态。原点位置在原点开关的反向侧或者在正转方向的最初检出的 Z 相位置上。

机械原点：电机 Z 相信号
减速点：原点开关

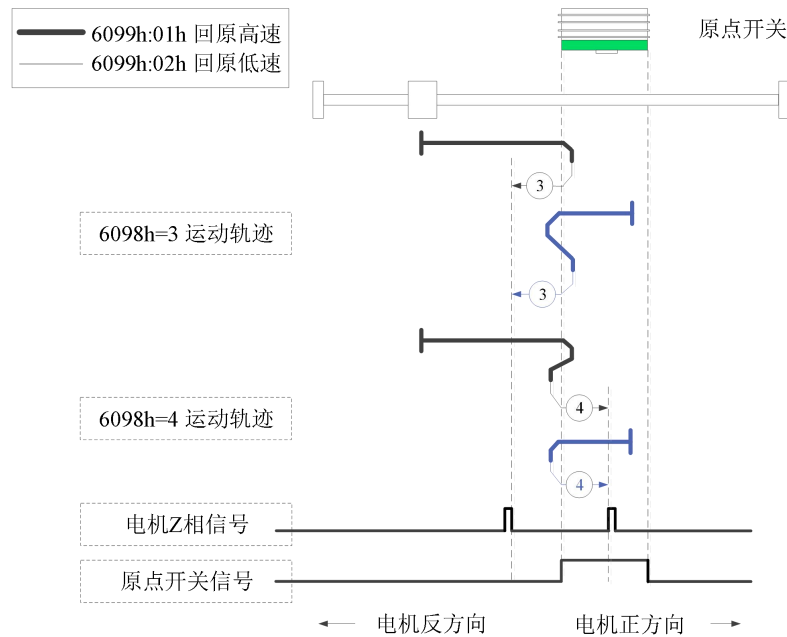

使用原点开关与电机 Z 相信号回原

● 6098h=3 动作说明：

- ① 原点开关处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=4 动作说明：

- ① 原点开关处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 5（6098h=5）、6（6098h=6）：

使用方法 5 或 6，移动的初始方向取决于原点开关的状态。原点位置在原点开关的反向侧或者在正转方向的最初检出的 Z 相位置上。

机械原点：电机 Z 相信号
减速点：原点开关

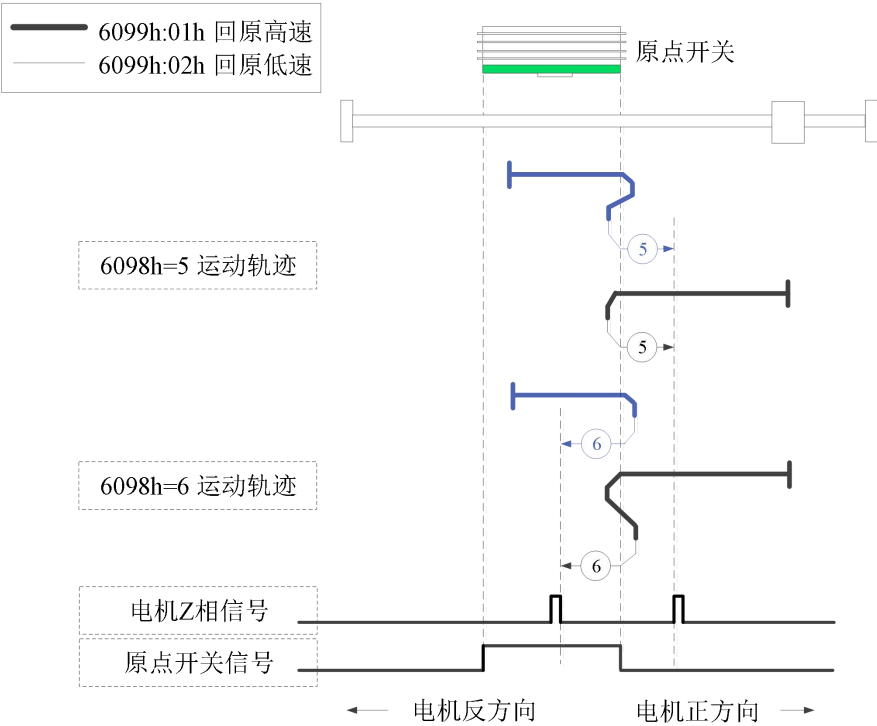

使用原点开关与电机 Z 相信号回原

● 6098h=5 动作说明：

- ① 原点开关处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=6 动作说明：

- ① 原点开关处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 7~14（6098h=7~14）：

7-14 均使用了原点开关和 Z 相信号；
模式 7，8 的初始动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活，则为负方向；
模式 9，10 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活，则为正方向；
模式 11，12 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活，则为正方向；
模式 13，14 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活，则为负方向；
最终回到原点的位置是原点开关的上升沿或下降沿附近的 Z 相相信号。

机械原点：电机 Z 相信号
减速点：原点开关

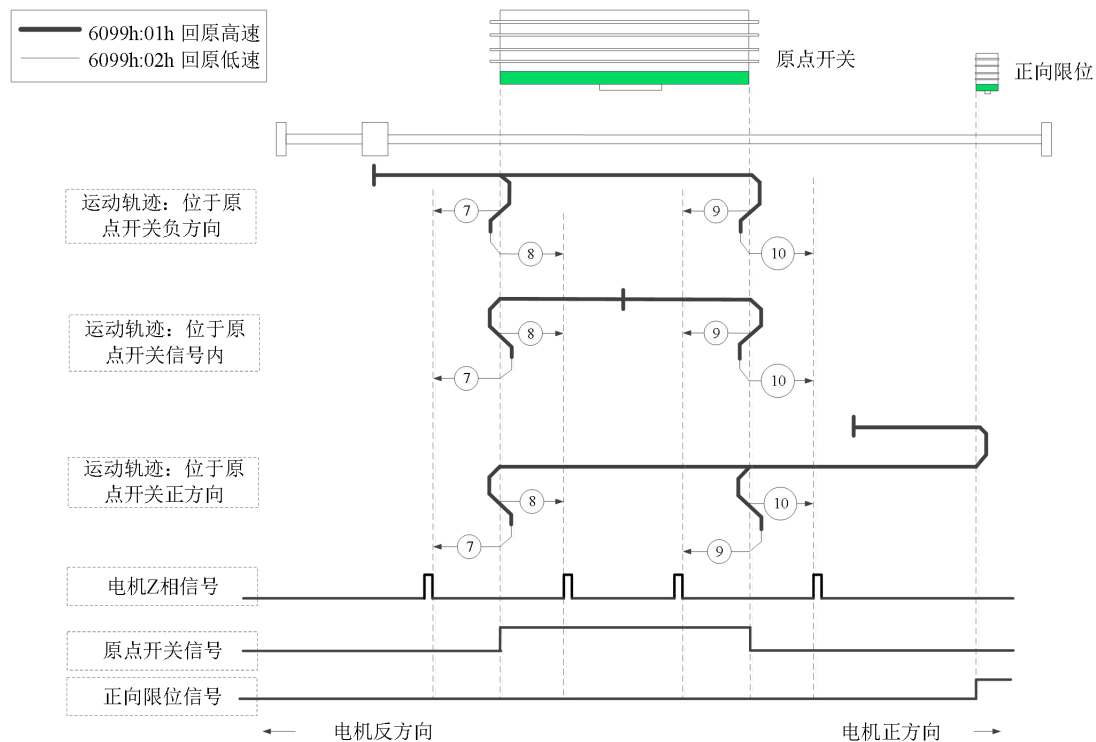

使用原点开关、正向限位信号与电机 Z 相信号回原

● 6098h=7 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向到高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=8 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿

后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=9 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=10 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。


② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

④ 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

⑤ 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

⑥ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

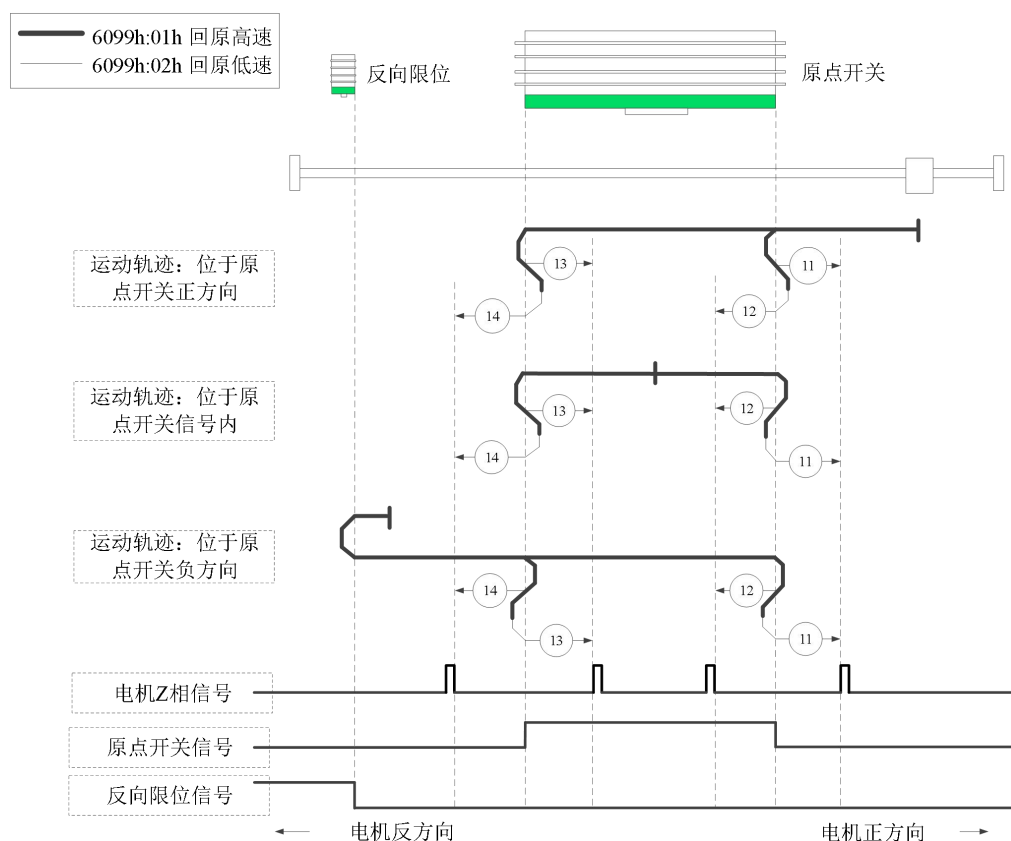

使用原点开关、反向限位信号与电机 Z 相信号回原

● 6098h=11 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=12 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=13 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=14 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后，找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式（6098h=17）：

此方式类似于方式 1。
不同的是，原点检出位置不是电机 Z 相信号，而是反向限位开关变化的位置。（请参照下图）
反向限位（NOT）未分配时，Homing error = 1。

机械原点：反向限位开关
减速点：反向限位开关

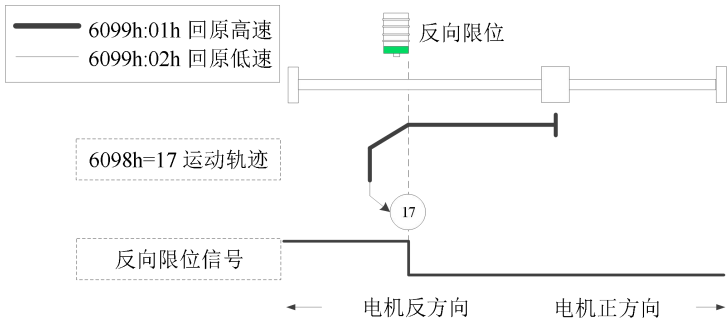

使用反向限位信号回原


● 6098h=17 动作说明：

反向限位处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位（NOT）上升沿后，换向，减速，以 6099h:02h 的回原低速正向运行，遇到反向限位下降沿停机。

■ 方式（6098h=18）：

此方式类似于方式 2。
不同的是，原点检出位置不是电机 Z 相信号，而是正向限位开关变化的位置。（请参照下图）
正向限位（POT）未分配时，Homing error = 1。

机械原点：正向限位开关
减速点：正向限位开关

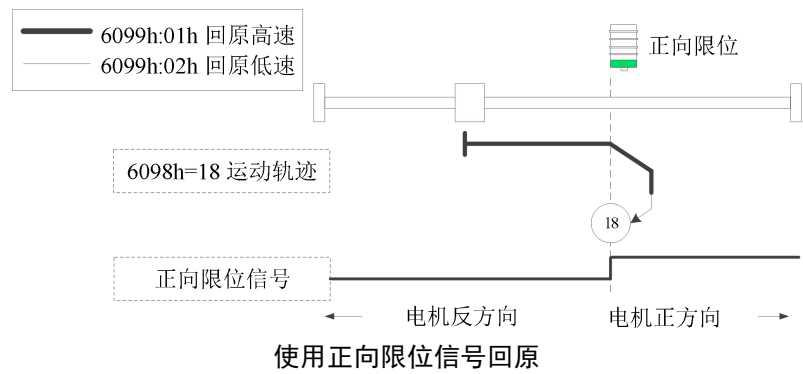


● 6098h=18 动作说明：

正向限位处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位（POT）上升沿后，换向，减速，以 6099h:02h 的回原低速反向运行，遇到正向限位下降沿停机。

■ 方式（6098h=19、6098h=20）：

此方式类似于回原方式 3，4。
不同的是，原点检出位置不是电机 Z 相信号，而是原点开关变化的位置。（请参照下图）
HOME 未分配时，Homing error = 1。

机械原点：原点开关
减速点：原点开关

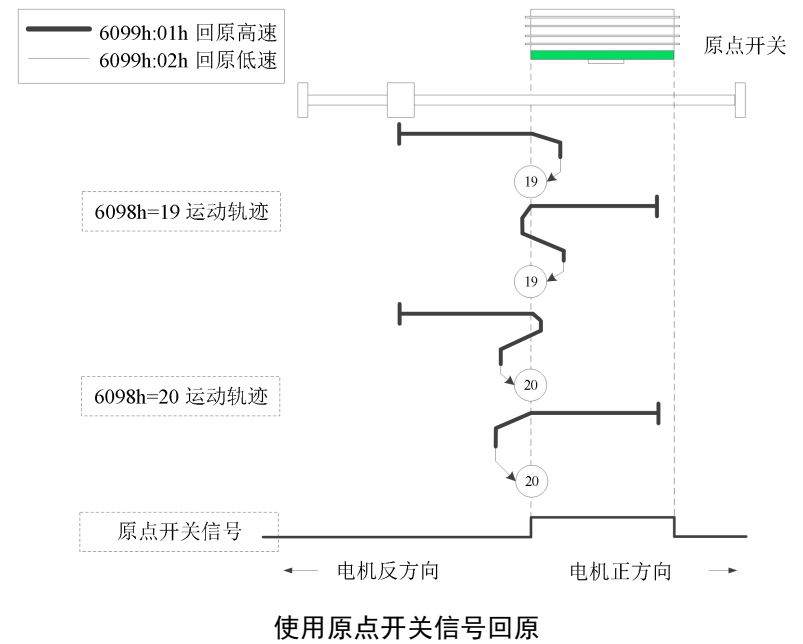

● 6098h=19 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时, 以高速 (6099h:01h) 开始正向回零, 遇到原点开关上升沿后, 换向, 减速, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到原点开关信号下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时, 以高速 (6099h:01h) 开始反向回零, 遇到原点开关下降沿后, 换向, 寻找原点开关上升沿, 再次换向, 减速, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到原点开关下降沿后停机。


● 6098h=20 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时, 以高速 (6099h:01h) 开始正向回零, 遇到原点开关上升沿后, 换向, 寻找原点开关下降沿, 再次换向, 减速, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时, 以高速 (6099h:01h) 开始反向回零, 遇到原点开关下降沿后, 换向, 减速, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关上升沿后停机。

■ 方式 (6098h=21、6098h=22) :

此方式类似于回原方式 5, 6。
不同的是, 原点检出位置不是电机 Z 相信号, 而是原点开关变化的位置。(请参照下图)
原点信号未分配时, Homing error = 1。

机械原点: 原点开关
减速点: 原点开关

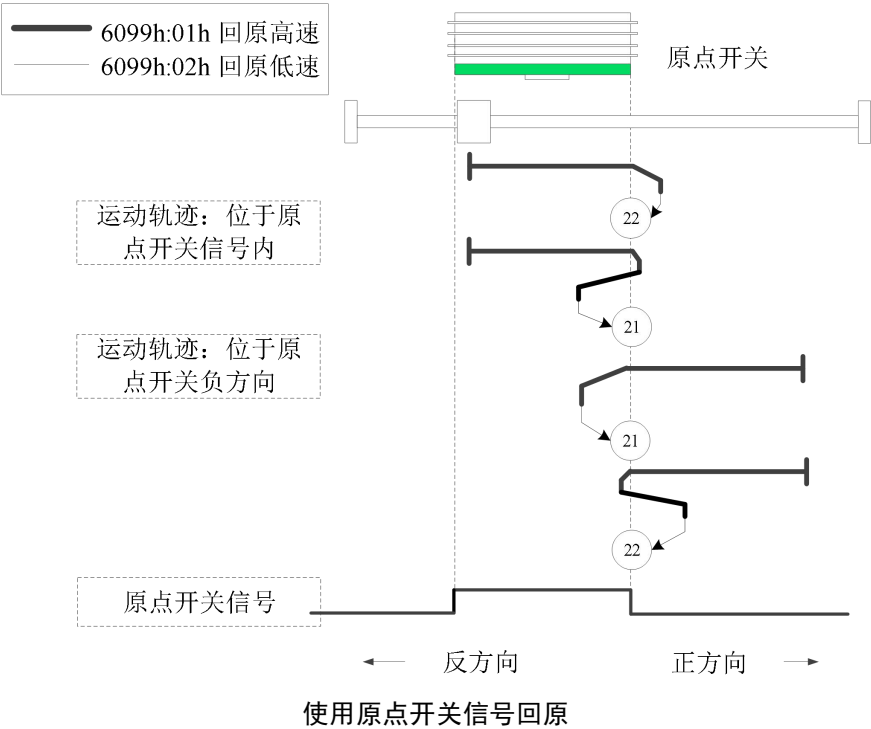

● 6098h=21 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时, 以高速 (6099h:01h) 开始反向回零, 遇到原点开关上升沿后, 换向, 减速, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关下降沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，再次反向，减速，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=22 动作说明：


① 原点开关处于无效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，再次换向，减速，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，减速，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

■ 方式（6098h=23, 24, 25, 26）：

此方式类似于回原方式 7, 8, 9, 10。
不同的是，原点检出位置不是电机 Z 相信号，而是原点开关变化的位置。（请参照下图）
原点信号、正向限位信号未分配时，Homing error = 1。

机械原点：原点开关
减速点：原点开关

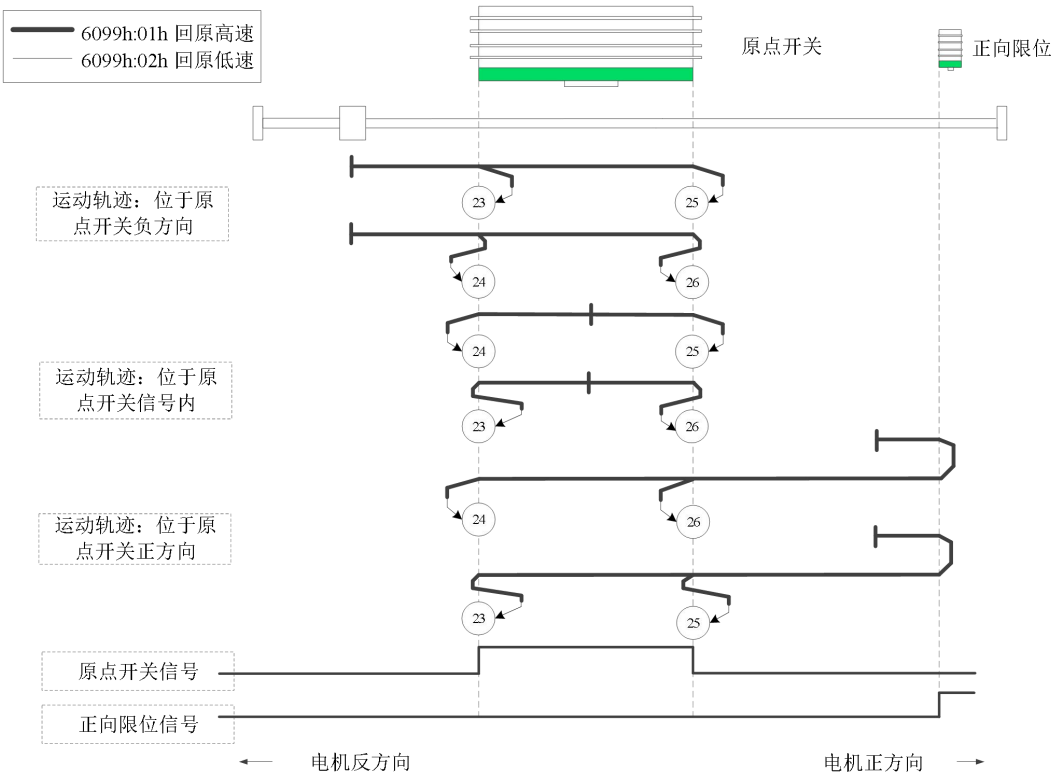

使用原点开关信号、正向限位信号回原

● 6098h=23 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降

沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=24 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=25 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=26 动作说明：

① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到正向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

■ 方式（6098h=27, 28, 29, 30）：


此方式类似于回原方式 11, 12, 13, 14。

不同的是，原点检出位置不是电机 Z 相信号，而是原点开关变化的位置。（请参照下图）

原点开关、负限位未分配时，Homing error = 1。

机械原点：原点开关

减速点：原点开关

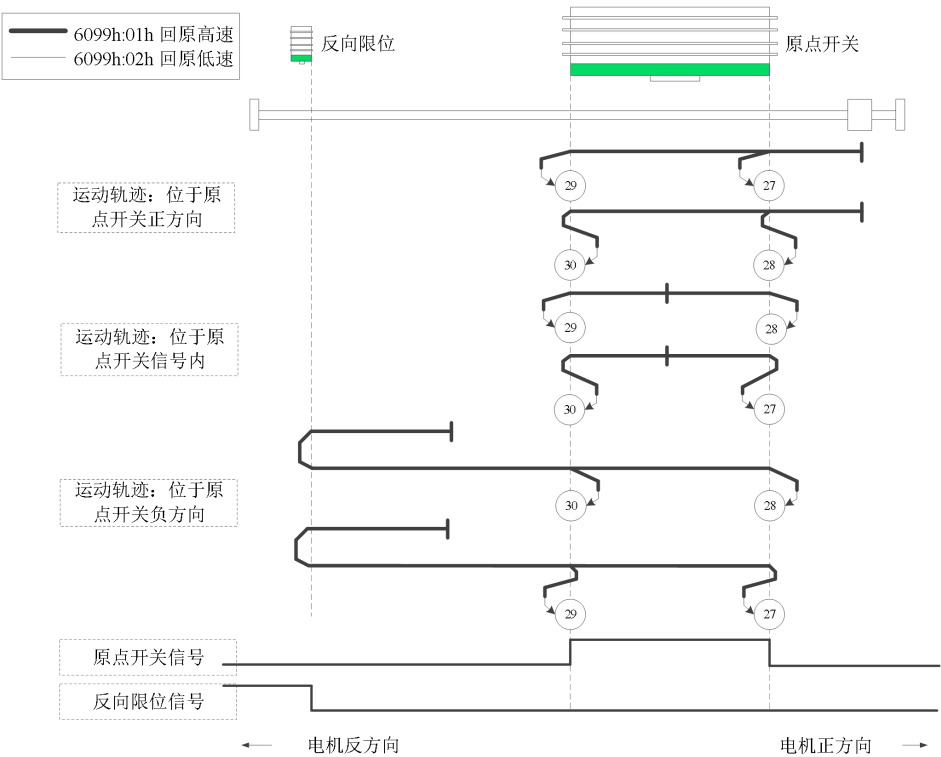

使用原点开关信号、反向限位信号回原

● 6098h=27 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，换向，寻找原点开关上升沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度正向运行，遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=28 动作说明：

- ① 位于原点开关负方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到反向限位后，自动换向高速运行，遇到原点开关上升沿后，继续向前，直至遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始正向回零，遇到原点开关下降沿后，减速，换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向：开始回原时，以高速（6099h:01h）开始反向回零，遇到原点开关上升沿后，换向，寻找原点开关下降沿，减速，再次换向，以 6099h:02h 的回原速度反向运行，遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=29 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到反向限位后, 自动换向高速运行, 遇到原点开关上升沿后, 换向, 寻找原点开关下降沿, 减速, 再次换向, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到原点开关下降沿后, 减速, 换向, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到原点开关上升沿后, 继续向前, 直至遇到原点开关下降沿, 减速, 换向, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到原点开关上升沿后停机。


● 6098h=30 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到反向限位后, 自动换向高速运行, 遇到原点开关上升沿后, 减速, 换向, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到原点开关下降沿后, 换向, 寻找原点开关上升沿, 减速, 再次换向, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到原点开关下降沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时, 以高速(6099h:01h)开始反向回零, 遇到原点开关上升沿后, 继续向前, 直至遇到原点开关下降沿, 换向, 寻找原点开关上升沿, 减速, 再次换向, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到原点开关下降沿后停机。

■ 方式 (6098h=33、34) :

使用方法 33 或 34, 回原点方向分别为负值或正值。原始位置位于选定方向的附近的 Z 相处。

机械原点: 电机 Z 相信号
减速点: 无

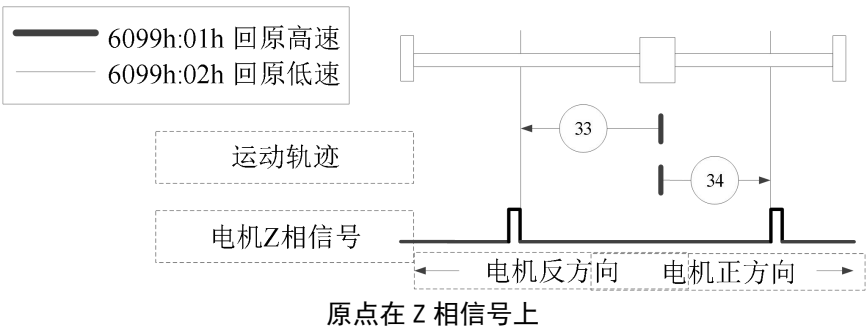

● 6098h=33 动作说明:

开始回原时, 以 6099h:02h 的回原速度反向运行, 遇到第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=34 动作说明:

开始回原时, 以 6099h:02h 的回原速度正向运行, 遇到第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 35 (6098h=35)、37 (6098h=37) :

在回原 35，37 的模式下，触发原点回零动作后，当前位置即为原点。

机械原点：触发位置

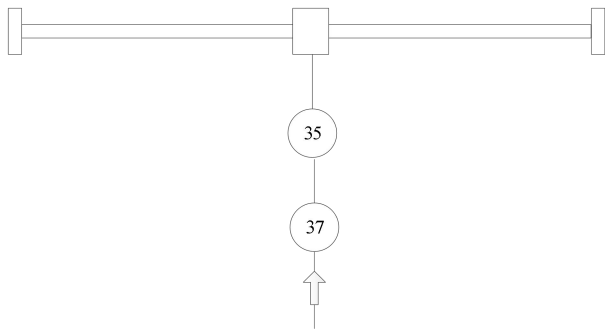

所有回原方式均需通过回原动作指令触发后生效。


7. 伺服增益的调整

7.1 伺服增益调整概述

7.1.1 概述和流程

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要

求，必须对伺服增益进行合理调整。
伺服增益出厂值为自整定模式，但不同的机器对伺服响应性要求会有区别；下图为增益调整的基本流程，请根据当前机器的状态和运行条件进行调整。

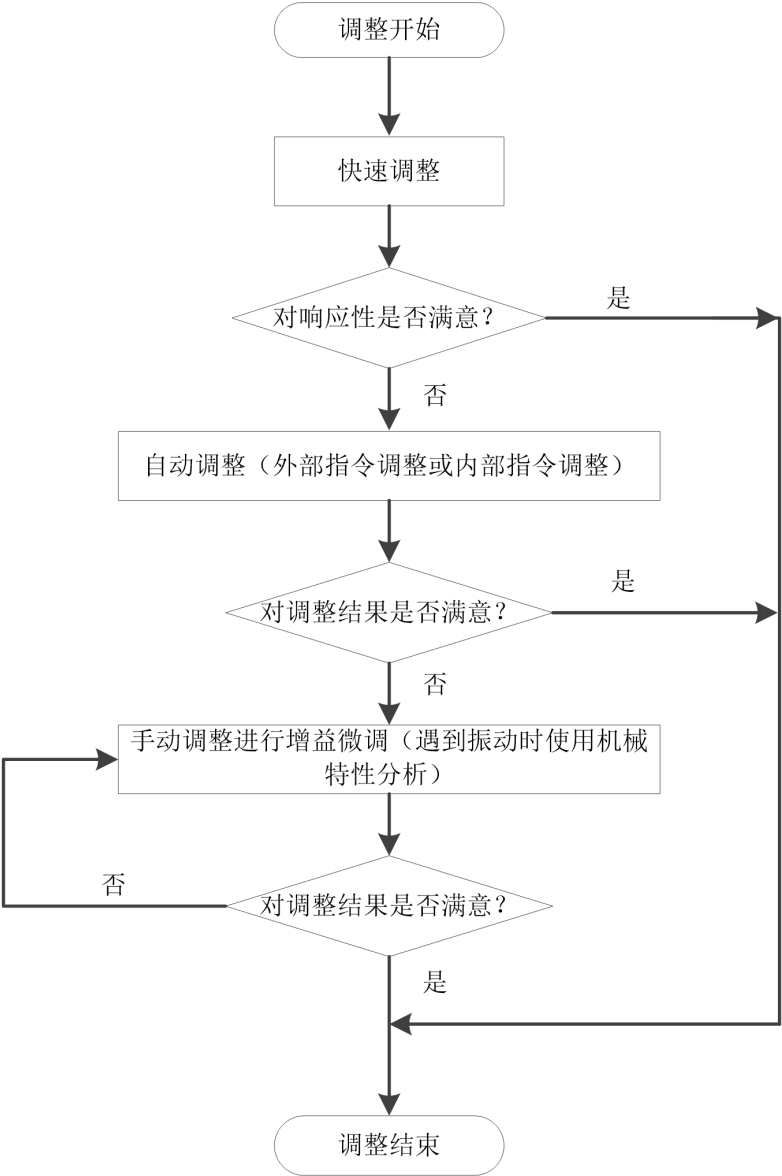

7.1.2 几种调整的区别

调整方式分为自适应和自整定两种方式，其控制算法和参数各自独立。其中自整定方式下分为：快速调整、自动调整和手动调整三种功能，三种调整本质相同但实现方式不同，具体查看各功能对应章节。

调整方式	分类	控制参数	刚性	响应性	主要相关的控制参数
自适应	自动适应	P2-01.0=1	中	150ms 级	P2-05 自适应速度环增益 P2-10 自适应速度环积分 P2-11 自适应位置环增益 P2-07 自适应惯量比 P2-08 自适应速度观测器增益 P2-12 自适应稳定最大惯量比
自整定	快速调整	P2-01.0=0	高	10~50ms 级	P0-07 第一惯量比 P1-00 速度环增益
	自动调整		高	10ms 级	P1-01 速度环积分 P1-02 位置环增益
	手动调整		高	由参数决定	P2-35 转矩指令滤波时间常数 1 P2-49 模型环增益

7.2 转动惯量推定

7.2.1 概述

转动惯量推定是驱动器内部自动运行（通过正转与反转），在运行中推定负载转动惯量的功能。转动惯量比（负载转动惯量与电机转子惯量的比）是执行增益调整的基准参数，必须尽量设定为正确的数值。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-07	第一惯量比	200	%	0~50000	随时	即时

7.2.2 注意事项

无法推定惯量的场合

- 机械系统只能单方向运行。

惯量推定容易失败的场合

- 负载转动惯量过大；
- 运行范围较窄，行程在 0.5 圈以内；
- 转动惯量在运行过程中变化较大；
- 机械刚性低，推定惯量时产生振动。

惯量推定注意点

- 由于在设定的移动范围内两个方向上都可旋转，请确认移动范围或方向；并确保负载在安全行程内运行。
- 若默认参数下推定惯量时运行抖动，表示当前负载惯量过大。在较大负载下也可以将初始惯量设置为当前的 2 倍左右再次执行。
- 驱动器惯量比识别上限为 500 倍（参数上限值 50000），若推定出来的惯量比正好是 50000，表示惯量比已达上限，无法使用，请更换更大转子惯量的电机。

其他注意项

- 目前不支持惯量切换功能，第二惯量比无效。

7.2.3 操作工具

可推定负载转动惯量的工具有驱动器面板和 XinJeServo 上位机软件。

操作工具	限制项
驱动器面板	各版本固件均支持 F0-07
XinJeServo 上位机软件	各版本上位机软件均支持



驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

7.2.4 操作步骤

一、驱动器面板推定惯量步骤

1、参数配置


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-15	惯量配置行程	100	0.01 圈	1~300	随时	即时
P2-17	惯量辨识和内部指令 自整定最高速度	/	rpm	0~65535	随时	即时
P2-18	惯量辨识起始惯量比	500	%	1~20000	随时	即时

P2-17 推荐参数为 500rpm 及以上，指令速度过低会导致惯量比辨识不准。默认是 1/3 的额定转速，这个参数会根据电机参数里的额定速度自己计算。


2、惯量辨识执行

惯量辨识前请使用 F1-00 点动功能确认伺服旋转方向，惯量辨识开始时由 INC 或 DEC 决定伺服运行初始方向！

 伺服处于 bb 状态下进入参数 F0-07 显示：



短按 ENTER 键，开伺服使能，面板显示：

 

短按 INC 键正向运行或 DEC 键反向运行（只需选择其中一个），显示：



此时开始动作，在 P0-05=0 条件下（初始正方向），如果是短按 INC，则先正转再反转；若短按 DEC 则是先反转再正转。若惯量辨识成功，在正反运行几次后提示负载惯量比并自动写入 P0-07，若惯量辨识错误，会显示出错代码；短按 STA/ESC 键退出面板惯量辨识操作。

● 面板惯量辨识错误报警

错误代码	含义	可能原因及解决方案
Err-1	电机转矩饱和	①初始惯量过小；在自适应模式下,切换至大惯量模式 P2-03.3=1；在自整定模式下，惯量辨识起始惯量比 P2-18，调为当前的 2 倍。 ②最高速度过大（P2-17），但建议不要低于 500rpm，指令速度过低会导致惯量比辨识不准； ③转矩限制过小（P3-28/29）。
Err-2	推算惯量数值误差过大	①最高限速过小（P2-17），但建议不要低于 500rpm，指令速度过低会导致惯量比辨识不准； ②推定惯量行程过小。建议 P2-15 惯量配置行程最小不低于 50（0.5 圈），行程过小会导致推出的惯量比辨识不准； ③机构摩擦过大； ④发生超程
Err-3	驱动器内部行程计算错误	①推定惯量行程过小。建议 P2-15 惯量配置行程最小不低于 50（0.5 圈），行程过小会导致推出的惯量比辨识不准。
Err-4	使用了位置积分功能	①转矩惯量辨识过程中应为 PI 控制，被改为 P 控制，请检查 P5-21 比例动作指令是否被开启，该功能开启后会主动切换 P/PI 控制，导致执行推惯量时报警 Err-4； ②电机所带负载与电机惯量偏差过大，导致驱动器无法正常推定惯量。建议更换惯量匹配的电机，或直接尝试手动加大 P0-07（无法进行惯量辨识）； ③空轴推定惯量。惯量辨识应带载进行。 ④动力线相序接错。请检查动力线相序及接线。
Err-5	惯量辨识过程中发生无法抑制的振动	发生无法处理的振动
Err-6	驱动器当前未处于 bb 状态	①使能已经打开。P5-20 可以先设置为 0； ②驱动器报警时会出现。按 ESC 键退出整定界面，查看是否存在报警。
Err-7	惯量辨识过程中驱动器发生报警	驱动器有报警，按 ESC 键退出整定界面，查看报警代码，先解决报警再进行惯量推定。

二、XinJeServo 推定惯量步骤

1、XinJeServo 主菜单画面点击【增益调整】；




2、 选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程；



3、 整定配置界面设置：



4、 点击【确认】，开始推定惯量。

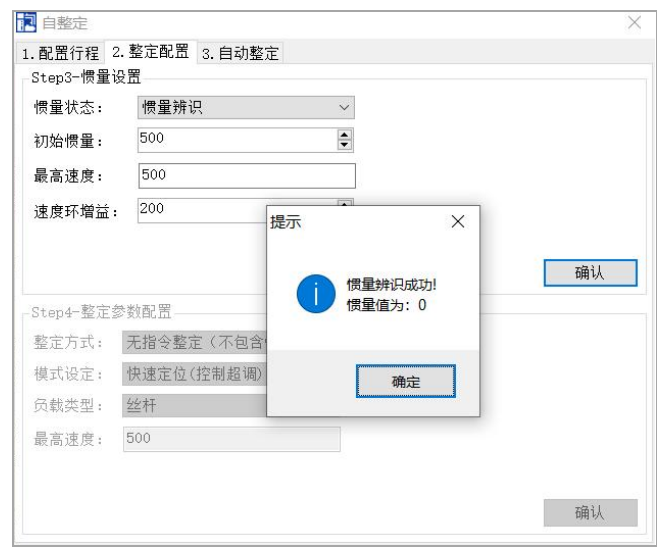

- 此时若直接关闭自整定界面，则驱动器仅配置惯量比参数；
- XinJeServo 推定惯量的详细使用步骤参考 XinJeServo 的帮助文档。

7.3 快速调整

7.3.1 概述

快速调整需要先设置负载转动惯量。若惯量不匹配会导致振荡报警。快速调整的增益参数属于自整定模式。

7.3.2 快速调整步骤

- 1、通过驱动器面板或 XinJeServo 上位机软件推定负载惯量，参考 [7.2 转动惯量推定](#)；
- 2、设置需要的刚性等级 P0-04。



P2-01.0 是 P2-01 参数最右面的一位，如下所示：

P2-01=n. 0 0 1 0
 ↓
 P2-01.0

7.3.3 刚性等级对应增益参数

刚性等级应根据实际负载情况设定，P0-04 数值越大，伺服增益越大。在增加刚性等级的过程中若产生振动，则不宜继续增加，若使用振动抑制消除振动后，可以尝试继续增加。以下为推荐的负载对应的刚性等级，仅作参考。

支持三种刚性等级类型，通过 P6-00.0 选择：

1) P6-00.0 = 0：标准模式【默认】：

刚性等级 P0-04，关联 4 个参数，P1-00、P1-01、P1-02、P2-35；

2) P6-00.0 = 1：定位模式，又可以叫柔和模式：

在兼顾响应性的同时，通过增益切换，实现定位结束时超调小，刚性等级 P0-04，关联 7 个参数，P1-00、P1-01、P1-02、P2-35、P1-05、P1-06、P1-07，绑定强制开启增益切换，P1-14 = 0x00A1；

3) P6-00.0 = 2：快速定位模式：

启用模型环和扰动观测器 Dob，刚性等级 P0-04，关联 5 个参数，P1-00、P1-01、P1-02、P2-35、P2-49，强制绑定开启扰动观测器 Dob 的 P2-00.0，P2-41，以及模型环的 P2-47.0、P2-49。

● 标准模式的刚性等级表（P6-00.0=0）

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分时间常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波时间常数 1 P2-35
0	15	50000	24	1326
1	20	39789	32	995
2	25	31831	40	796

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分时间常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波时间常数 1 P2-35
3	30	26526	48	663
4	35	22736	56	568
5	45	17684	72	442
6	60	13263	96	332
7	75	10610	120	265
8	90	8842	144	221
9	110	7234	176	181
10	140	5684	224	142
11	180	4421	288	111
12	250	3183	400	80
13	300	2653	480	66
14	350	2274	560	57
15	400	1989	640	50
16	500	1592	800	40
17	600	1326	960	33
18	750	1061	1200	27
19	900	884	1440	22
20	1150	692	1840	17
21	1400	568	2240	14
22	1700	468	2720	12
23	2100	379	3360	9
24	2500	318	4000	8
25	2800	284	4480	7
26	3100	257	4960	6
27	3400	234	5440	6
28	3700	215	5920	5
29	4000	199	6400	5
30	4500	177	7200	5
31	5000	159	8000	5
32	5500	145	8800	3
33	6000	133	9600	3
34	6500	123	10400	3
35	7000	114	11200	0
36	7500	106	12000	0
37	8000	100	12800	0
38	8500	94	13600	0
39	9000	88	14400	0
40	9500	84	15200	0
41	10000	80	16000	0

● 定位模式的刚性等级表（P6-00.0=1）

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分 时间常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤 波时间常数 1 P2-35	第二速度 环增益 P1-05	第二速度环 积分时间常 数 P1-06	第二位置 环增益 P1-07
0	15	50000	24	1326	15	51200	40
1	20	39789	32	995	20	51200	48
2	25	31831	40	796	25	51200	56
3	30	26526	48	663	30	51200	72
4	35	22736	56	568	35	51200	96
5	45	17684	72	442	45	51200	120
6	60	13263	96	332	60	51200	144
7	75	10610	120	265	75	51200	176
8	90	8842	144	221	90	51200	224
9	110	7234	176	181	110	51200	288
10	140	5684	224	142	140	51200	400
11	180	4421	288	111	180	51200	480
12	250	3183	400	80	250	51200	560
13	300	2653	480	66	300	51200	640
14	350	2274	560	57	350	51200	800
15	400	1989	640	50	400	51200	960
16	500	1592	800	40	500	51200	1200
17	600	1326	960	33	600	51200	1440
18	750	1061	1200	27	750	51200	1840
19	900	884	1440	22	900	51200	2240
20	1150	692	1840	17	1150	51200	2720
21	1400	568	2240	14	1400	51200	3360
22	1700	468	2720	12	1700	51200	4000
23	2100	379	3360	9	2100	51200	4480
24	2500	318	4000	8	2500	51200	4960
25	2800	284	4480	7	2800	51200	5440
26	3100	257	4960	6	3100	51200	5920
27	3400	234	5440	6	3400	51200	6400
28	3700	215	5920	5	3700	51200	7200
29	4000	199	6400	5	4000	51200	8000
30	4500	177	7200	5	4500	51200	8000
31	5000	160	8000	5	5000	51200	8000
32	5500	145	8800	3	5500	51200	8000
33	6000	133	9600	3	6000	51200	8000
34	6500	123	10400	3	6500	51200	8000
35	7000	114	11200	0	7000	51200	8000
36	7500	106	12000	0	7500	51200	8000
37	8000	100	12800	0	8000	51200	8000
38	8500	94	13600	0	8500	51200	8000
39	9000	88	14400	0	9000	51200	8000
40	9500	84	15200	0	9500	51200	8000

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分 时间常数 P1-01	位置环 增益 P1-02	转矩指令滤波 时间常数 1 P2-35	第二速度 环增益 P1-05	第二速度环 积分时间常 数 P1-06	第二位置 环增益 P1-07
41	10000	80	16000	0	10000	51200	8000

● 快速定位模式刚性等级表（P6-00. 0=2）

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分时间 常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波 时间常数 P2-35	模型环增益 P2-49
0	71	50000	24	20	24
1	80	39789	32	20	32
2	89	31831	40	20	40
3	100	26526	48	20	48
4	112	22736	56	20	56
5	125	17684	72	20	72
6	140	13263	96	20	96
7	157	10610	120	20	120
8	176	8842	144	20	144
9	198	7234	176	20	176
10	221	5684	224	20	224
11	248	4421	288	20	288
12	278	3183	400	20	400
13	311	2653	480	20	480
14	349	2274	560	20	560
15	390	1989	640	20	640
16	437	1592	800	20	800
17	490	1326	960	20	960
18	549	1061	1200	20	1200
19	615	884	1440	20	1440
20	689	692	1840	20	1840
21	771	568	2240	20	2240
22	864	468	2720	20	2720
23	968	379	3360	20	3360
24	1084	318	4000	8	4000
25	1214	284	4480	7	4480
26	1360	257	4960	6	4960
27	1523	234	5440	6	5440
28	1705	215	5920	5	5920
29	1910	199	6400	5	6400
30	2139	177	7200	5	7200
31	2396	160	8000	5	8000
32	2684	145	8800	3	-
33	3006	133	9600	3	-
34	3367	211	10400	3	-
35	3771	189	11200	0	-
36	4223	168	12000	0	-

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分时间 常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波 时间常数 P2-35	模型环增益 P2-49
37	4730	150	12800	0	-
38	5298	134	13600	0	-
39	5934	107	14400	0	-
40	6646	95	15200	0	-
41	6646	95	16000	0	-

7.3.4 注意事项

- 快速调整模式下刚性等级对应的增益参数都可以独立微调。
- 为确保稳定性,模型环增益在低刚性等级下都给的较小,有高响应要求时可单独增加此参数值。
- 快速调整出现振动时,可以修改转矩指令滤波 P2-35,若无效果则使用机械特性分析,设置相关陷波参数(参考 [7.7 振动抑制](#))。
- 快速调整模式默认会配置一个刚性等级,若增益不满足机械需求,请逐渐递增或递减进行设置。

7.4 自动调整

7.4.1 概述

自动调整分为内部指令自整定和外部指令自整定。
自动调整（内部指令自整定）是指，不从上位装置发出指令，伺服单元进行自动运行（正转及反转的往复运动），在运行中根据机械特性进行调整的功能。
自动调整（外部指令自整定）是针对来自上位装置的运行指令自动进行最佳调整的功能。

- 自动调整项如下：
- 负载转动惯量
 - 增益参数（速度环、位置环、模型环增益）
 - 滤波器（陷波滤波器、转矩指令滤波器）

7.4.2 注意事项

- 无法整定的场合
- 机械系统只能单方向运行。

- 整定容易失败的场合
- 负载转动惯量过大；
 - 转动惯量在运行过程中变化较大；
 - 机械刚性低，运行过程产生振动，检测定位完成失败；
 - 运行行程较小，在 0.5 圈以内。

- 整定前的准备工作
- 使用位置模式；
 - 驱动器处于 bb 状态；
 - 驱动器无报警；
 - 伺服每圈脉冲数与定位完成宽度的配合需合理。

7.4.3 操作工具

内部指令自整定和外部指令自整定均可以通过驱动器面板和 XinJeServo 上位机软件执行。

整定模式	操作工具	限制项
内部指令自整定	XinJeServo 上位机软件	各版本上位机软件均支持
外部指令自整定	驱动器面板	驱动器固件需 3700 及以上版本



驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

7. 4. 4 内部指令自整定操作步骤

一、驱动器面板自整定步骤

- 1、 进行惯量辨识，参照转动惯量推定中的驱动器面板推定惯量步骤 [7.2.4 操作步骤](#);
- 2、 进入参数 F0-09 显示 iat-;

iat -

- 3、 短按 ENTER 键，面板显示 iat--，此时伺服处于使能状态;

iat --

- 4、 短按 INC 或 DEC，面板显示 tune 并闪烁，进入整定状态;

tune

- 5、 驱动器内部自动发送脉冲指令运行，若整定成功，显示 done 并闪烁;

done

- 6、 短按 STA/ESC 键退出内部指令自整定。



在整定过程中，任何时候短按 STA/ESC 都将退出整定操作，并使用退出时刻的增益参数；若整定失败，务必初始化驱动器后再进行整定。

自整定过程面板错误报警

错误代码	含义	可能原因
Err-1	搜索最优增益失败	惯量比过大；机构刚性过弱
Err-2	自整定过程中发生超程/报警	请确定行程无超程和报警再自整定
Err-6	执行操作时驱动器未处于“bb”状态	确认驱动器当前状态
Err-7	整定过程中驱动器发生报警	驱动器出现报警

二、XinJeServo 自整定步骤

- 1、 XinJeServo 主菜单画面点击【增益调整】;


2、 选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程；



3、 整定配置界面设置；



4、 点击【确认】，开始推定惯量；

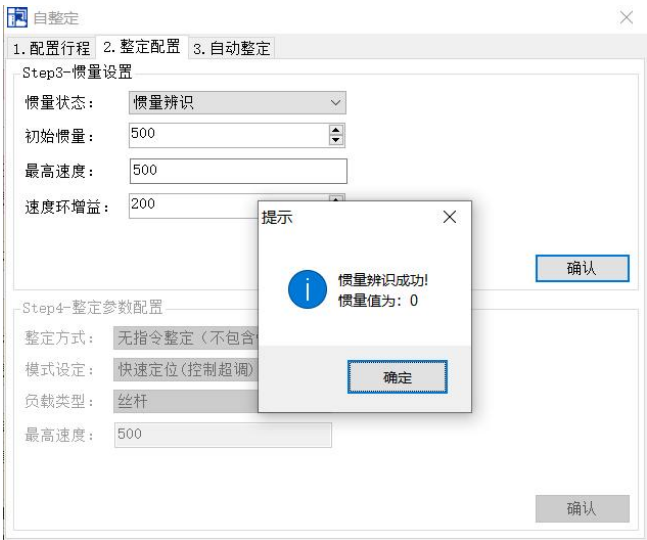

5、 整定参数配置；

自整定

1. 配置行程2. 整定配置3. 自动整定

Step3-惯量设置

惯量状态：

惯量辨识

初始惯量：

500

最高速度：

500

速度环增益：

200

确认

Step4-整定参数配置

整定方式：

无指令整定（不包含惯量辨

模式设定：

快速定位（控制超调）

负载类型：

丝杆

最高速度：

500

确认

整定方式	说明
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器
快速定位 （控制超调）	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器

刚性等级	说明
同步带	进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整。
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型。
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整。

6、开始整定；

自整定

1. 配置行程2. 整定配置3. 自动整定

☒ 默认参数整定

开始整定退出整定

状态寄存器	当前状态	更新参数	数值
整定阶段		P0-07	
		P1-00	
		P1-01	
		P1-02	
		P1-10	
		P1-11	
		P1-12	
		P1-33	
		P2-00.0	
		P2-00.1	
		P2-00.2	
		P2-00.3	
		P2-01.0	
		P2-01.1	
		P2-01.2	
		P2-01.3	
		P2-02.0	

7、等待整定完成。



7. 4. 5 外部指令自整定操作步骤

一、驱动器面板自整定步骤

- 1、 进行惯量辨识，参照转动惯量推定中的驱动器面板推定惯量步骤 [7.2.4 操作步骤](#)；
- 2、 进入参数 F0-08 显示 Eat-（External Refrence Auto-tuning）；

Eat-

- 3、 短按 ENTER 键，若使能未打开，面板显示 Son 并闪烁，等待开启使能，若使能已经打开跳过此步；

Son

- 4、 开伺服使能，面板显示 tune 并闪烁，进入整定状态；

tune

- 5、 上位装置开始发送脉冲指令运行，若整定成功，显示 done 并闪烁；

done

- 6、 短按 STA/ESC 键退出外部指令自整定。



在整定过程中，任何时候短按 STA/ESC 都将退出整定操作，并使用退出时刻的增益参数。

自整定过程面板错误报警

错误代码	含义	可能原因
Err-1	搜索最优增益失败	惯量比过大；机构刚性过弱
Err-2	①自整定过程中发生超程/报警 ②外部指令整定/振动抑制模式：整定过程中伺服关使能	请确定行程无超程和报警再自整定 请确定整定过程未关闭使能
Err-3	当前非位置控制模式	请在位置模式下自整定
Err-4	未关闭自适应功能	请修改 P2-01.0 为 0 后再进行自整定
Err-7	整定过程中驱动器发生报警	驱动器发生报警
Err-8	定位完成信号不稳定	指令间隔时间过短

二、XinJeServo 自整定步骤

1、 XinJeServo 主菜单画面点击【增益调整】；




2、 选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程；



3、 整定配置界面设置：



4、 点击【确认】，开始推定惯量；

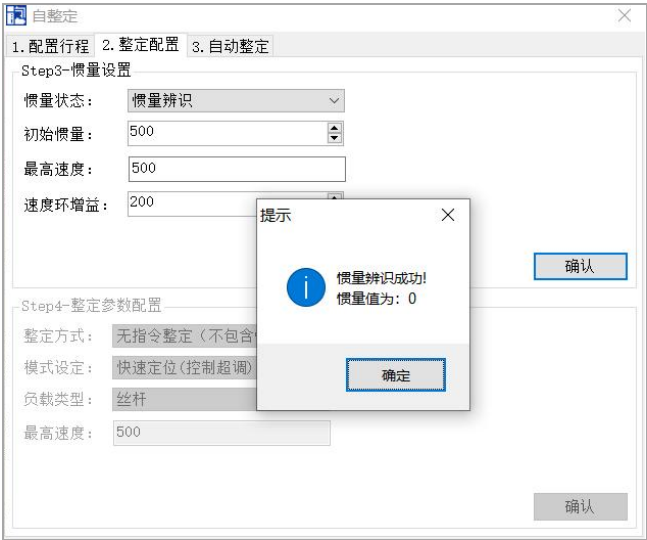

5、 整定参数配置；



整定方式	说明
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器
快速定位 (控制超调)	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器

刚性等级	说明
同步带	进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整。
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型。
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整。

6、 开始整定：



7、 打开伺服使能后，再点击确定；



8、整定完成，点击确定。



7.4.6 相关参数

执行自动调整时可能会修改以下参数，在自动调整的过程中请勿手动变更。

参数	名称	参数属性	整定结束后数值对增益影响
P0-07	第一惯量比	增益性能参数	有
P1-00	第一速度环增益		
P1-01	第一速度环积分时间常数		
P1-02	第一位置环增益		
P2-00.0	扰动观测器开关		
P2-01.0	自适应模式开关		
P2-35	转矩指令滤波时间常数 1		
P2-41	扰动观测器增益		
P2-47.0	模型环开关		
P2-49	模型环增益		
P2-55	模型速度前馈增益		
P2-60.0	主动振动抑制开关		
P2-61	主动振动抑制频率		
P2-62	主动振动抑制增益		
P2-63	主动振动抑制阻尼		
P2-64	主动振动抑制滤波时间 1		
P2-65	主动振动抑制滤波时间 2		
P2-66	第二组主动振动抑制阻尼		
P2-67	第二组主动振动抑制频率		
P2-69.0	第一陷波开关		
P2-69.1	第二陷波开关		


参数	名称	参数属性	整定结束后数值对增益影响
P2-71	第一陷波频率		
P2-72	第一陷波衰减		
P2-73	第一陷波带宽		
P2-74	第二陷波频率		
P2-75	第二陷波衰减		
P2-76	第二陷波带宽		
P2-17	惯量辨识和内部指令自整定最高速度	整定配置 参数	无
P2-86	整定点动模式		
P2-87	整定运动最小限位		
P2-88	整定运动最大限位		
P2-89	整定运动最高速度		
P2-90	整定加减速时间		




P2-60~P2-63 是自整定过程自动修改，不允许用户手动修改，若手动修改有导致系统失控的风险。

7.5 手动调整

7.5.1 概述

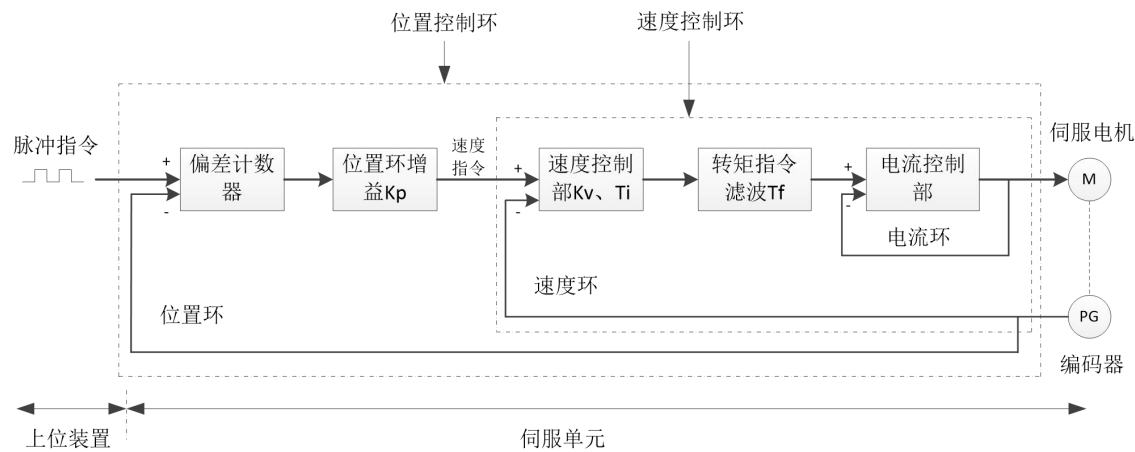

位置控制时（关闭模型环）控制框图

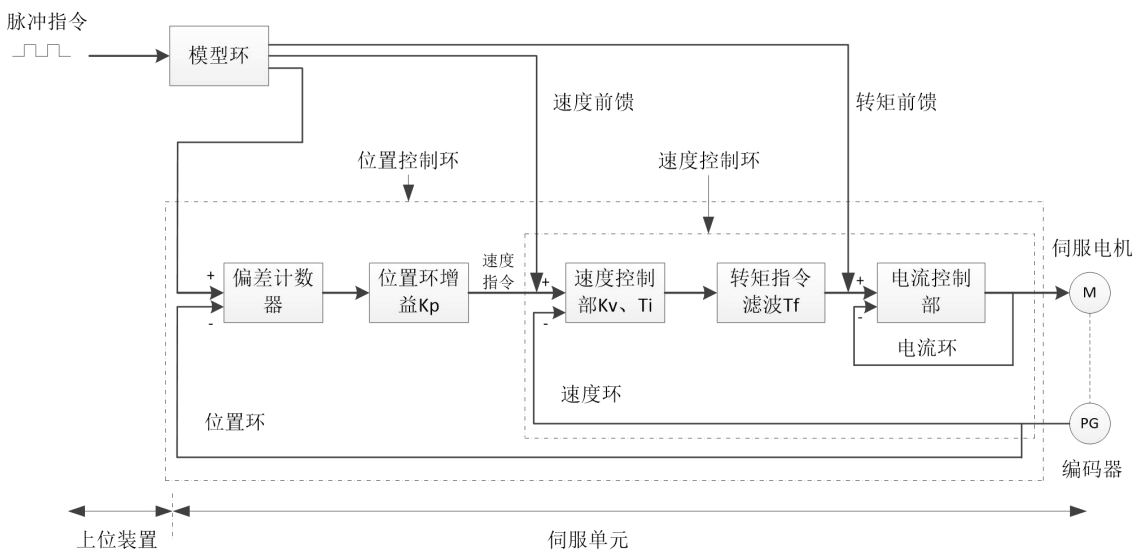


位置控制时（开启模型环）控制框图

伺服单元由三个反馈环（由内到外依次为：电流环、速度环、位置环）构成，越是内侧的环，越需要提高其响应性。如果不遵守该原则，则会导致响应性变差或产生振动。其中电流环参数是固定值可以保证充分的响应性，用户无需调整。

请在下述场合使用手动调整：

- 通过快速调整增益达不到预期效果时
- 通过自动调整增益达不到预期效果时

7.5.2 调整步骤示例

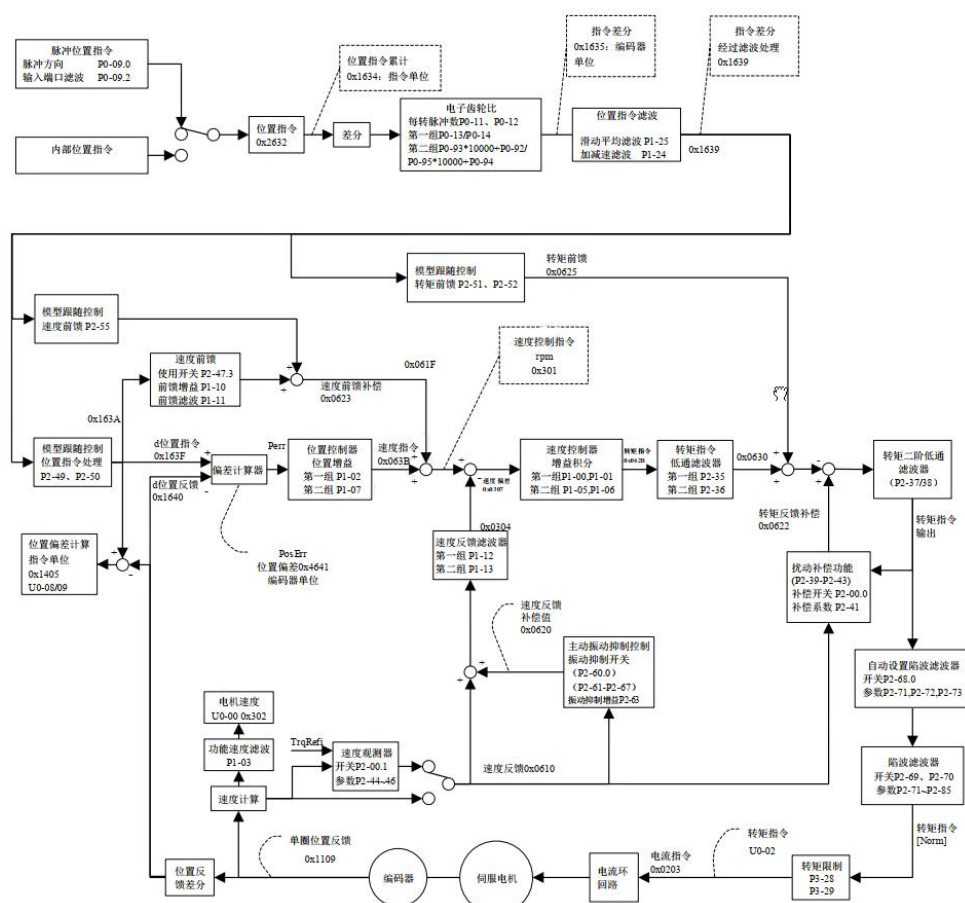

伺服增益基本控制框图

位置模式下若自整定选择柔和模式（P2-02.0=1）时，模型环功能关闭；速度模式下位置环增益无效。

提高响应时

- 1、减小转矩指令滤波时间常数 (P2-35)
- 2、提高速度环增益 (P1-00)
- 3、减小速度环积分时间参数 (P1-01)
- 4、提高位置环增益 (P1-02)
- 5、提高模型环增益 (P2-49)

降低响应，防止振动和超调时

- 1、降低速度环增益（P1-00）
- 2、增大速度环积分时间常数（P1-01）
- 3、降低位置环增益（P1-02）
- 4、增大转矩指令滤波时间常数（P2-35）
- 5、降低模型环增益（P2-49）

7.5.3 调整的增益参数

需要调整的增益参数一般为：

P1-00 速度环增益

P1-01 速度环积分时间常数

P1-02 位置环增益

P2-35 转矩指令滤波时间常数

P2-49 模型环增益

● 速度环增益

由于速度环的响应性较低时会成为外侧位置环的延迟要素，因此会发生超调或者速度指令发生振动。为此，在机械系统不发生振动的范围内，设定值越大，伺服系统越稳定，响应性越好。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-00	速度环增益	<=20P7: 300 >=21P0: 200	0.1Hz	10~20000	随时	即时

● 速度环积分时间常数

为使对微小的输入也能响应，速度环中含有积分要素。由于该积分要素对于伺服系统来说为延迟要素，因此当时间常数设定过大时，会发生超调，或延长定位时间，使响应性变差。

速度环增益和速度环积分时间常数大致满足以下关系： $P1-00 \times P1-01 = 636620$

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-01	速度环积分时间常数	<=20P7: 2122 >=21P0: 3183	0.01ms	15~51200	随时	即时

● 位置环增益

当模型环无效时（P2-47.0=0），伺服单元位置环的响应性由位置环增益决定。位置环增益的设定越高，则响应性越高，定位时间越短。一般来说，不能将位置环增益提高到超出机械系统固有振动数的范围。因此，要将位置环增益设定为较大值，需提高机器刚性并增大机器的固有振动数。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-02	位置环增益	<=20P7: 300 >=21P0: 200	0.1/s	10~20000	随时	即时

● 转矩指令滤波时间常数

可能因伺服驱动而导致机器振动时，如果对以下转矩指令滤波时间参数进行调整，则有可能消除振动。数值越小，越能进行响应性良好的控制，但受机器条件的制约。出现振动时一般降低该参数，建议调整范围 10~150。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-35	转矩指令滤波时间常数 1	<=20P7: 66 >=21P0: 111	0.01ms	0~65535	随时	即时
P2-36	转矩指令滤波时间常数 2	100	0.01ms	0~65535	随时	即时

● 模型环增益

当模型环有效时（P2-47.0=1），由模型环增益确定伺服系统的响应性。如果提高模型环增益，则响应性变高，定位时间变短。此时伺服系统的响应性取决于本参数，而非 P1-02（位置环增益）。模型环增益仅位置模式有效。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-49	模型环增益	<=20P7: 500 >=21P0: 350	0.1Hz	10~20000	随时	伺服未动

7.6 自适应调整

7.6.1 概述

自适应功能是指无论机器种类及负载波动如何，都可以通过自动调整获得稳定响应的功能。伺服 ON 即自动开始调整。

7.6.2 注意事项

- 伺服单元安装到机器上后，在最初的伺服 ON 时可能会发出瞬间声响，这是设定自动陷波滤波器时的声音，不是故障。下次伺服 ON 时不再发出声音。
- 在超过电机容许负载转动惯量使用时，电机可能产生振动，此时请修改自适应相关参数来匹配当前负载惯量。
- 在自适应的操作中，为确保安全，请在随时可以紧急停止或关闭使能的状态下执行自适应功能。

7.6.3 操作步骤

出厂设定自整定有效，无需修改其他参数。自适应是否有效，由下面参数控制。

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-01	n.□□□0	自适应关闭	n.□□□0	伺服 bb	重新上电
	n.□□□1	自适应打开			

7.6.4 惯量模式及相关参数

自适应默认参数定义为小惯量模式，若负载惯量远超过电机容许负载转动惯量（如 60 电机 60 倍惯量），可以开启自适应大惯量模式。

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-03	n.0□□□	自适应小惯量模式	n.0□□□	伺服 bb	重新上电
	n.1□□□	自适应大惯量模式			

参数	含义	出厂设定	修改	生效
P2-05	自适应速度环增益	400 ^{注1}	伺服 bb	重新上电
P2-10	自适应速度环积分	500	伺服 bb	重新上电
P2-11	自适应位置环增益	100	伺服 bb	重新上电
P2-07	自适应惯量比	0	伺服 bb	重新上电
P2-08	自适应速度观测器增益	60	伺服 bb	重新上电
P2-12	自适应稳定最大惯量比	30	伺服 bb	重新上电
P2-16	自适应控制电机转子惯量系数	100	伺服 bb	重新上电
P2-19	自适应控制带宽	50 ^{注2}	随时更改	即时生效
P6-05	自适应大惯量模式速度环增益	200	伺服 bb	重新上电
P6-07	自适应大惯量模式惯量比	50	伺服 bb	重新上电
P6-08	自适应大惯量模式速度观测器增益	40	伺服 bb	重新上电

参数	含义	出厂设定	修改	生效
P6-12	自适应大惯量模式稳定最大惯量比	50	伺服 bb	重新上电



- 注 1: DS5 系列伺服 750w 及以下驱动器默认值为 400; 其他功率段默认值为 200。
- 注 2: DS5 系列伺服 400w 及以下驱动器默认值为 70; 其他功率段默认值为 50。

7. 6. 5 推荐惯量比参数

自适应默认参数下仅能保证负载在一定转动惯量下稳定运行，若负载惯量很大，仍需要调节部分参数；推荐参数如下（修改的参数均是在默认参数下修改）

电机机座	惯量	参数
40~90 机座	20 倍惯量以内	自适应小惯量模式（默认参数）
	20~30 倍惯量	修改 P2-08=50，P2-12=40
	30~40 倍惯量	修改 P2-08=50，P2-12=40，P2-07=10
	40~50 倍惯量	修改 P2-08=50，P2-12=40，P2-07=30
	50~80 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40，P2-12=50，P2-07=50
110/130 机座	10 倍惯量以内	自适应小惯量模式（默认参数）
	10~15 倍惯量	修改 P2-08=50，P2-12=40
	15~20 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40，P2-12=50，P2-07=50
180 及以上 机座	5 倍惯量以内	自适应小惯量模式（默认参数）
	5~10 倍惯量	修改 P2-08=50，P2-12=40
	10~20 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40，P2-12=50，P2-07=50



惯量较大时的参数仍然能够带更小惯量的负载，如使用 50 倍惯量的参数用在 20 倍负载惯量的机构上，只是响应性会变差。

7. 6. 6 自适应相关参数效果

参数 小惯量/大惯量	名称	默认值	参考调 节范围	效果
P2-05/P6-05	自适应模式下速度环增益	400/200	200~400	减小可以提升带惯量能力，但会降低响应性，对响应性影响较大
P2-07/P6-07	自适应模式下负载惯量比	0/50	0~200	增大可大幅度提高带惯量能力，而且不会影响响应性，过大会容易产生振荡
P2-08/P6-08	速度观测器增益	60/40	30~60	减小 P2-08 同时增大 P2-12，可以大幅提升带惯量能力，但会降低响应性，对响应性影响很大
P2-12/P6-12	自适应模式稳定最大惯量比	30/50	30~60	
P2-10	自适应模式速度环积分时间系数	500	200~更大	根据需要调整，一般增大

参数 小惯量/大惯量	名称	默认值	参考调 节范围	效果
P2-11	自适应模式位置环增益系数	100	50~200	根据需要调整，增大增快响应，减小降低响应
P2-16	自适应模式电机转子惯量系数	100	100~200	增大提升伺服刚性，增强抗扰动能力，可解决运行抖动
P2-19	自适应控制带宽	50~70	40~80	增大会小幅度提升带惯量能力，对响应性影响较小，作为辅助参数

7. 6. 7 自适应有效时变为无效的参数

自适应功能有效时（P2-01.0=1），变为无效的参数如下表所示：

项目	参数	参数名称
增益类	P1-00	第一速度环增益
	P1-05	第二速度环增益
	P1-01	第一速度环积分时间常数
	P1-06	第二速度环积分时间常数
	P1-02	第一位置环增益
	P1-07	第二位置环增益
	P2-49	模型环增益
	P0-07	第一惯量比
	P0-08	第二惯量比
	P5-36	/I-SEL 惯量比切换

7.7 振动抑制

7.7.1 概述

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生持续振动，一般在400Hz~1000Hz，导致增益无法继续提高，通过自动检出或手动设定振动频率来消除振动，振动消除后，若需要提高响应性，可以进一步提高增益。



- 执行振动抑制操作后，伺服响应性会较之前发生变化。
- 执行振动抑制操作前，请正确设定转动惯量比、增益参数，否则无法正常控制。

7.7.2 操作工具

调整方式	操作工具	控制模式	操作步骤参照	限制项
自适应模式	XinJeServo 机械特性分析	位置模式下	7.7.4 振动抑制（上位机软件）	各版本上位机软件均支持
自整定模式	面板振动抑制操作		7.7.3 振动抑制（面板）	驱动器固件需3700及以上版本
	XinJeServo 机械特性分析		7.7.4 振动抑制（上位机软件）	各版本上位机软件均支持
自整定/自适应模式	面板振动抑制操作		7.7.6 振动抑制（easyFFT）	驱动器固件需3730及以上版本



驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

7.7.3 振动抑制（面板）

面板振动抑制有两种工作模式，分别为模式1（vib-1）和模式2（vib-2）。

两种振动抑制区别

振动抑制模式	显示	改变的参数
模式1	vib-1	只会更改振动抑制相关参数
模式2	Vib-2	会更改振动抑制相关参数、速度环增益

以下对操作步骤进行说明：

1、 在自整定模式下进入参数 F0-10，面板显示 vib-1 或进入 F0-11，面板显示 vib-2；

vib-1 或 vib-2

2、 短按 ENTER 键，面板显示 Son 并闪烁，此时需要手动开启使能；

Son

3、 开伺服使能后，面板显示 tune 并闪烁，进入整定状态；



4、 上位装置开始发送脉冲指令运行，直到显示 done 并闪烁完成振动抑制；



5、 短按 STA/ESC 键退出；

6、 振动抑制参数会自动写入第二和第一陷波器（只有一个振动点时会优先开第二陷波器）。相关参数详见 [7.7.7 陷波滤波器](#)。

振动抑制过程面板错误报警

错误代码	含义	可能原因
Err-1	搜索最优增益失败	惯量比过大；机构刚性过弱
Err-2	①自整定过程中发生超程/报警 ②外部指令整定/振动抑制模式：整定过程中伺服关使能	请确定行程无超程和报警再自整定 请确定整定过程未关闭使能
Err-3	当前非位置控制模式	请在位置模式下自整定
Err-4	未关闭自适应功能	请修改 P2-01.0 为 0 后再进行自整定
Err-7	整定过程中驱动器发生报警	驱动器发生报警
Err-8	定位完成信号不稳定	指令间隔时间过短

7.7.4 振动抑制（上位机软件）


1、 打开 XinJeServo 上位机软件，选择机械特性；

2、 点击【测定】；



3、 配置测试条件，然后点击【执行】；

4、 选择【幅值与相位】；

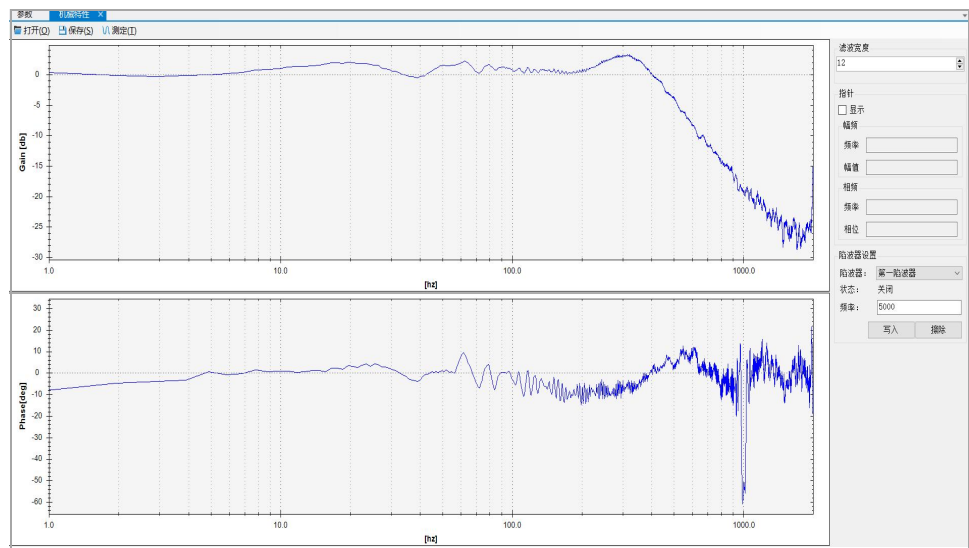

- 5、 设置滤波宽度（以清晰查看共振频率），找到共振频率；
- 6、 需要手动设置陷波参数，详情请参照 [7.7.7 陷波滤波器](#)。

以上图为例，通过机械特性分析，共振频率为 328Hz，可以使用第三陷波器，参数设置如下：
P2-69=n.1000 P2-77=328



不论自适应还是自整定模式，如果使用机械特性分析就属于手动设置陷波，若存在多个共振点，请依次配置第三至第五陷波器）。


7.7.5 振动抑制（手动设置）

在已知机械系统共振频率的情况下，可以通过手动设定振动频率来消除振动，请配置第三至第五陷波器。相关参数详见 [7.7.7 陷波滤波器](#)。

7.7.6 振动抑制（easyFFT）


该功能可在伺服操作面板上通过 F0-12 参数进行机械特性分析，找出机械共振频率从而实现振动抑制。

完整操作流程如下图所示：

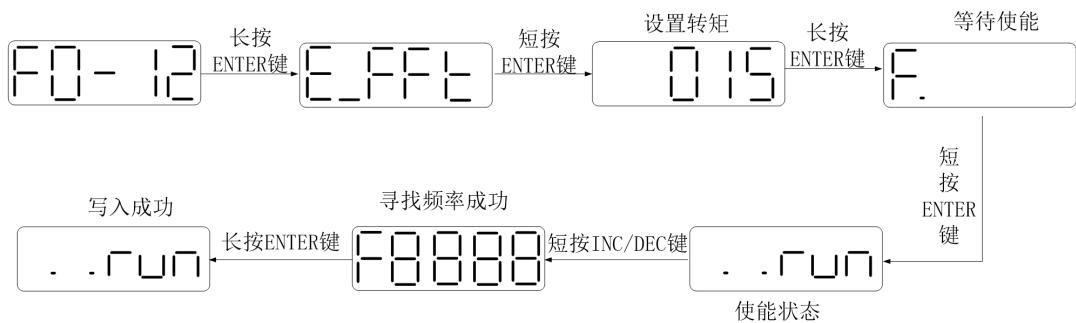

以下对操作步骤进行说明：

 - 1、 F0-12，长按【ENTER】，进入 EasyFFT 功能，显示“E_FFt”；




- 2、 点按【ENTER】，进入转矩设置界面，显示当前设置的转矩值，即 P6-89 的值，点按【INC】、【DEC】加、减转矩指令，增加转矩指令大小时，推荐一点点增加，以免引起设备剧烈振动；




- 3、 设置好转矩指令之后，长按【ENTER】，进入“准备使能”阶段，界面显示“F.”；



 
- 4、 点按【ENTER】，使能，显示“..run”；



 - 5、 点按【INC】、【DEC】，进行正反转，寻找共振频率，运行期间，界面闪动“E_FFt”，如果找到共振频率，界面会显示“Fxxxx”，“xxxx”为共振频率，如果寻找功能频率失败，界面显“F----”；



 - 6、 无论显示“Fxxxx”还是“F----”，都可以继续点按【INC】、【DEC】，再次寻找共振频率，如果寻找到了共振频率，可以长按【ENTER】，将界面显示的共振频率设置到驱动器中的陷波滤波器中。




以上每一步，都可以短按 STA/ESC 键退回上一步操作每一步，都可以点按【STA】退出。

7.7.7 陷波滤波器


陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。

陷波器原理图如下图：

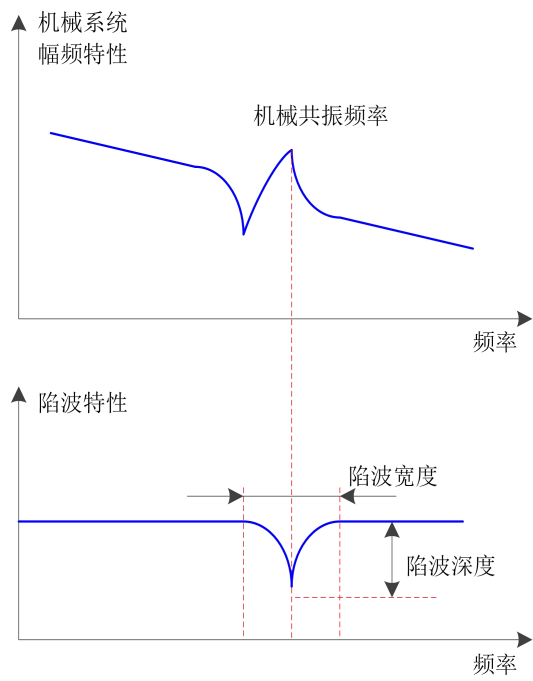

陷波器原理图

伺服驱动器有 5 组陷波滤波器，每组陷波器有 3 个参数，分别是陷波频率、陷波衰减、陷波带宽。第一和第二陷波器是自动设置，第三、第四、第五为手动设置。
转矩指令滤波和陷波器在系统中为串联关系，如下图所示，其中陷波器的开关由 P2-69 和 P2-70 控制。

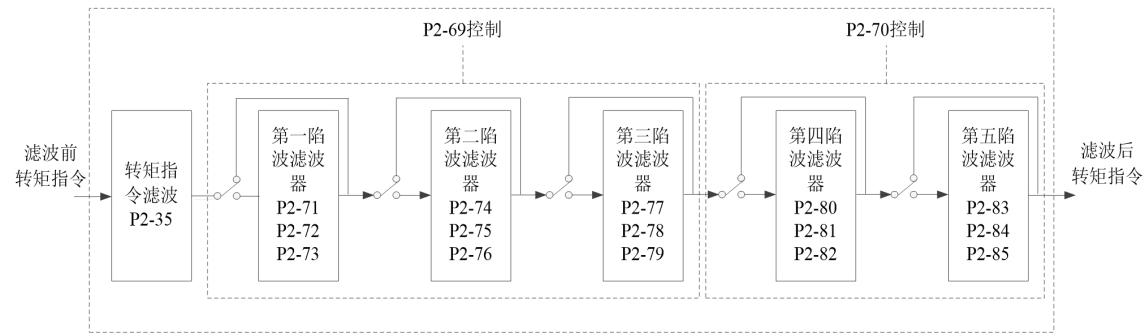

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-69	n.□□□0	第一陷波器关闭	n.□□□0	随时	即时
	n.□□□1	第一陷波器打开			
	n.□□0□	第二陷波器关闭	n.□□0□	随时	即时
	n.□□1□	第二陷波器打开			
	n.0□□□	第三陷波器关闭	n.0□□□	随时	即时
	n.1□□□	第三陷波器打开			
P2-70	n.□□□0	第四陷波器关闭	n.□□□0	随时	即时
	n.□□□1	第四陷波器打开			
	n.□□0□	第五陷波器关闭	n.□□0□	随时	即时
	n.□□1□	第五陷波器打开			

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-71	第一陷波频率	5000	Hz	50~5000	随时	即时

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-72	第一陷波衰减	70	0.1dB	50~1000	随时	即时
P2-73	第一陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-74	第二陷波频率	5000	Hz	50~5000	随时	即时
P2-75	第二陷波衰减	70	0.1dB	50~1000	随时	即时
P2-76	第二陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-77	第三陷波频率	5000	Hz	50~5000	随时	即时
P2-78	第三陷波衰减	70	0.1dB	50~1000	随时	即时
P2-79	第三陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-80	第四陷波频率	5000	Hz	50~5000	随时	即时
P2-81	第四陷波衰减	70	0.1dB	50~1000	随时	即时
P2-82	第四陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-83	第五陷波频率	5000	Hz	50~5000	随时	即时
P2-84	第五陷波衰减	70	0.1dB	50~1000	随时	即时
P2-85	第五陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时



- 自适应模式下如果检测到振动会自动配置第二陷波器。
- 自整定模式（自动调整）下如果检测到振动会自动配置第二和第一陷波器（只有一个振动点时会优先开第二陷波器）。
- 不论自适应还是自整定模式，如果使用机械特性分析就属于手动设置陷波，请配置第三至第五陷波器。

7.8 增益调整应用功能

7.8.1 模型环控制

自整定模式下，除速度环、位置环增益外，还有模型环增益，该参数对伺服响应性影响很大。当模型环不开启时，由位置环增益决定伺服响应性，当模型环开启时，由模型环增益决定伺服响应性。模型环在驱动器控制回路中相当于前馈功能，其具体作用参考 6.5 手动调整。

当自整定模式选择柔和时，模型环功能会自动关闭；当自整定模式选择快速定位或快速定位（控制超调）时，模型环功能会自动开启。

自整定模式

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-02	n.□□□1	柔和	n.□□□3	随时	即时
	n.□□□2	快速定位			
	n.□□□3	快速定位（控制超调）			

自整定模式的选择：

- ① 柔和（P2-02.0=1）：
该方式不开启模型环增益，运行柔和，适合机械刚性不足且响应性要求不高的场合。
- ② 快速定位（P2-02.0=2）：
该方式整定参数响应性最快，但对超调无特别抑制。
- ③ 快速定位（控制超调）（P2-02.0=3）：
该方式整定参数响应较快，会对超调有抑制效果。

负载类型	说明
同步带	进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整。
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型。
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整。

自整定模式	说明
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外，还自动调整陷波滤波器
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器
快速定位（控制超调）	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外，还自动调整模型环增益、陷波滤波器



参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-02	n.□□□1	柔和	n.□□□3	随时	即时
	n.□□□2	快速定位			
	n.□□□3	快速定位（控制超调）			

模型环功能开关




参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-47	n.□□□0	模型环关闭	n.□□□0	随时	即时
	n.□□□1	模型环开启			

以 DS5 系列伺服自整定模式，使用 750w 伺服 5 倍负载惯量为例：

● 模型环功能关闭（柔和模式）

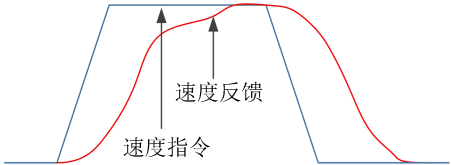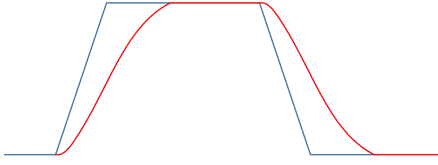低刚性、低响应	高刚性、中响应
	
负载惯量比 P0-07：500%	
速度环增益 P1-00：200	速度环增益 P1-00：800
速度环积分 P1-01：3300	速度环积分 P1-01：825
位置环增益 P1-02：200	位置环增益 P1-02：700
现象：运行抖动，响应慢	现象：运行平稳、响应较快

● 模型环功能开启（快速定位或快速定位（控制超调））

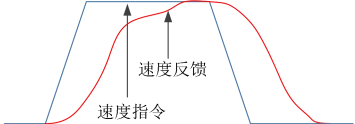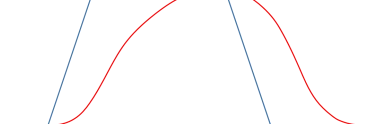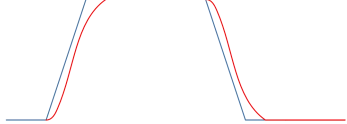低刚性、低响应	高刚性、低响应	高刚性、高响应
		
负载惯量比 P0-07：500%		
速度环增益 P1-00：200	速度环增益 P1-00：800	速度环增益 P1-00：800
速度环积分 P1-01：3300	速度环积分 P1-01：825	速度环积分 P1-01：825
位置环增益 P1-02：200	位置环增益 P1-02：700	位置环增益 P1-02：700
模型环增益 P2-49：300	模型环增益 P2-49：300	模型环增益 P2-49：4000
现象：运行抖动，响应慢	现象：运行平稳、响应慢	现象：运行平稳、响应快



上述曲线图仅表示参数效果示意，并不表示真实运行的曲线。

7.8.2 转矩扰动观测

扰动观测器通过检测并估算系统所受到的外部扰动转矩，在转矩指令上加以补偿，可降低外部扰动对伺服的影响，提升抗扰动能力。

在自整定模式中选择柔和模式，则会自动关闭扰动观测器，同时扰动观测器增益不会改变；若选择快速定位或快速定位（控制超调），则会自动打开扰动观测器开关，并修改扰动观测器增益为 85。该功能相关参数无需用户手动设置。

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-00	n.□□□0	扰动观测器关闭	n.□□□0	伺服 bb	即时
	n.□□□1	扰动观测器开启			

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-41	扰动观测器增益	85	%	0~100	随时	即时

7.8.3 增益调整参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-00	第一速度环增益	200	0.1Hz	10~20000	伺服 bb	即时
P1-01	第一速度环积分时间常数	2653	0.01ms	15~51200	伺服 bb	即时
P1-02	第一位置环增益	480	0.1/s	10~20000	伺服 bb	即时
P1-05	第二速度环增益	200	0.1Hz	10~20000	伺服 bb	即时
P1-06	第二速度环积分常数	3300	0.01ms	15~51200	伺服 bb	即时
P1-07	第二位置环增益	200	0.1/s	10~20000	伺服 bb	即时


7.8.4 增益切换

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P1-14	n.□□□X	n.□□□X：增益切换功能开关 0：SI 端子切换增益有效（增益切换条件参数不生效） 1：按照增益切换条件进行增益切换 2：预留	0	随时	即时
	n.□□X□	n.□□X□：增益切换条件选择 0：第 1 增益固定 1：使用外部 SI 端子切换 2：转矩指令大 3：速度指令大 4：速度指令变化大 5：[保留]-固定为第 1 增益 6：位置偏差大 7：有位置指令 8：定位完成 9：实际速度大			


参数	含义	出厂设定	修改	生效
	A: 有位置指令+实际速度			
P1-15	增益切换等待时间	5	伺服 bb	即时
P1-16	增益切换等级阈值	50	伺服 bb	即时
P1-17	增益切换等级阈值的滞环	30	伺服 bb	即时
P1-18	位置环增益切换时间	2	伺服 bb	即时

说明:

- 1) 增益切换等待时间，仅在第 2 增益切换回第 1 增益的过程中生效
- 2) “增益切换等级阈值滞环”的定义如下图所示:



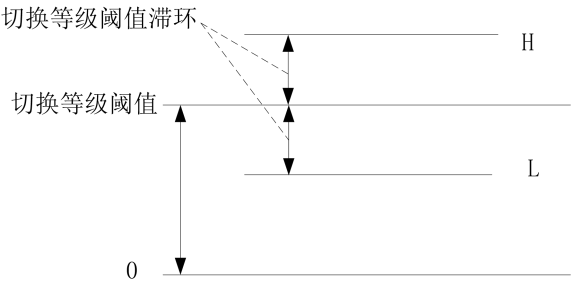




- 3) “位置增益切换时间”说明:

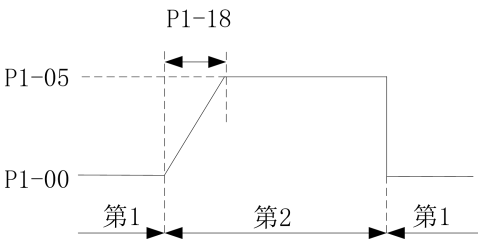

- 4) 增益切换条件说明

增益切换条件设定				相关参数		
P1-14.1	条件	示意图	备注	P1-15 等待时间	P1-16 等级阈值	P1-17 阈值滞环
0	第一增益固定	-	-	无效	无效	无效
1	端子切换		使用 G-SEL 信号进行增益切换: G-SEL 信号无效, 第 1 组增益 G-SEL 信号有效, 第 2 组增益	有效	无效	无效
2	转矩指令		在上一次第 1 增益时, 转矩指令的绝对值超过 (等级+滞环) [%] 时, 切换到第 2 增益; 在上一次第 2 增益时, 转矩指令的绝	有效	有效 (%)	有效 (%)

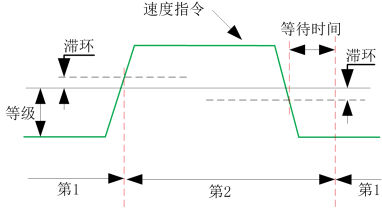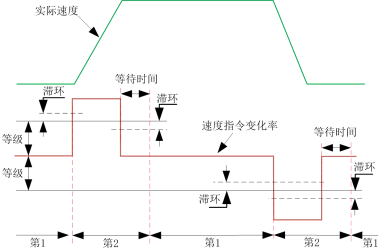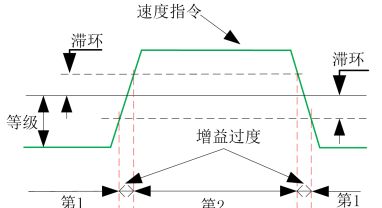增益切换条件设定				相关参数		
P1-14.1	条件	示意图	备注	P1-15 等待时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
			对值不到（等级-滞环）[%]的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时，返回第一增益。			
3	速度指令		在上一次第 1 增益时，速度指令的绝对值超过（等级+滞环）[rpm]时，切换到第 2 增益； 在上一次第 2 增益时，速度指令的绝对值不到（等级-滞环）[rpm]的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时，返回第一增益。	有效	有效	有效
4	速度指令变化率		在上一次第 1 增益时，速度指令变化率的绝对值超过（等级+滞环）[10rpm/s]时，切换到第 2 增益； 在上一次第 2 增益时，速度指令变化率的绝对值不到（等级-滞环）[10rpm/s]的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时，返回第一增益。	有效	有效 (10rpm/s)	有效 (10rpm/s)
5	速度指令高低速阈值【暂不支持】		在上一次第 1 增益时，速度指令的绝对值超过（等级-滞环）[rpm]时，切换到第 2 增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级+滞环）[rpm]，增益完全变为第 2 增益； 在上一次第 2 增益	无效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

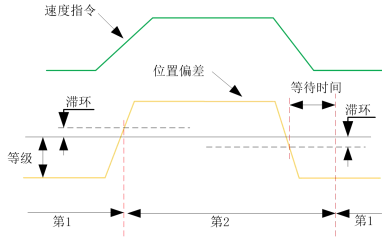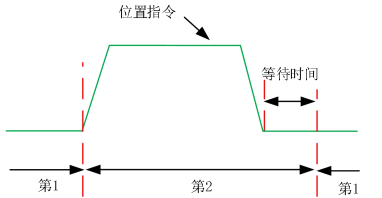增益切换条件设定				相关参数		
P1-14.1	条件	示意图	备注	P1-15 等待时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
			时，速度指令的绝对值低于（等级+滞环）[rpm]开始返回第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到（等级-滞环）[rpm]时，增益完全返回第 1 增益。			
6	位置偏差		仅在位置模式有效（其他模式固定为第 1 增益） 在上一次第 1 增益时，位置偏差的绝对值超过（等级+滞环）[编码器单位]时，切换到第 2 增益； 在上一次第 2 增益时，位置偏差的绝对值不到（等级-滞环）[编码器单位]时的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时，返回第一增益。	有效	有效 (编码器单位)	有效 (编码器单位)
7	位置指令		仅在位置模式有效（其他模式固定为第 1 增益） 在上次第 1 增益时，如果位置指令不为 0，切换到第 2 增益； 在上次第 2 增益时，如果位置指令为 0 的状态在等待时间 P1-15 都保持这种状态时返回第 1 增益	有效	无效	无效

增益切换条件设定				相关参数		
P1-14.1	条件	示意图	备注	P1-15 等待时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
8	定位完成		仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1 增益) 在上次第 1 增益时, 如果定位未完成, 切换到第二增益; 在上次第 2 增益时, 如果定位完成的状态在等待时间 P1-15 都保持这种状态时返回第 1 增益 【备注】 需要根据 P5-01 设置定位完成检测的模式	有效	无效	无效
9	实际速度		仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1 增益): 在上次第 1 增益时, 实际速度的绝对值超过 (等级+滞环) [rpm], 切换到第 2 增益; 在上一次第 2 增益时, 实际速度的绝对值不到 (等级-滞环) [rpm] 的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时, 返回第一增益。	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
A	位置指令+实际速度		仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1 增益): 在上次第 1 增益时, 如果位置指令不为 0, 切换到第 2 增益; 在上次第 2 增益时, 位置指令为 0 的状态在等待时间 P1-15 内, 保持第 2	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

增益切换条件设定				相关参数		
P1-14.1	条件	示意图	备注	P1-15 等待时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
			增益： 当位置指令为 0， 且等待时间 P1-15 到，若实际速度的 绝对值不到（等级） [rpm]时，速度积分 时间常数固定在第 2 速度环积分时间 常数（P1-06），其 他返回到第 1 增 益；若实际速度的 绝对值不到（等级- 滞环）[rpm]时，速 度积分也返回到第 1 速度环积分时间 常数（P1-02）			

7.8.5 速度环 P-PI 模式切换

7.8.5.1 速度控制模式切换

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P1-26	n.□□□1	0: 不使用模式切换 1: 以内部转矩指令为切换条件 2: 以速度指令为切换条件 3: 以加速度为切换条件 4: 以位置偏差为切换条件	<=22P6: 1 Others: 0	伺服 bb	即时
	n.□□0□	0: 清除 0asr 的积分 1: 保持速度环积分不变不再累加	0		
P1-27		模式切换-转矩指令阈值	200	伺服 bb	即时
P1-28		模式切换-速度指令阈值	0	伺服 bb	即时
P1-29		模式切换-加速度阈值	0	伺服 bb	即时
P1-30		模式切换-位置偏差阈值	0	伺服 bb	即时

22P6 及以下功率段，默认是开启了 Asr P/PI 模式切换，即 P1-26.0 = 1，且是根据 P1-27 转矩指令超过 200%来进行 Asr P/PI 模式切换。

7.8.5.2 IP 控制选择

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-03	n.□□□□	0: PI 控制 1: IP 控制	0	伺服 bb	重新上电
P1-31		I-P 控制切换阈值	100	伺服 bb	即时



P1-31=0，速度环等同于 PI 控制；P1-31=100，速度环等同于 IP 控制。

7.8.6 间隙补偿

间隙补偿功能是提前将一定的补偿脉冲，补偿到位置反馈上，使得响应加快，但是这个依赖于加大电流实现的。当电流饱和的情况下，可能无法补偿。

例如：位置给定 10000 个脉冲，实际会走 10010 个脉冲。加减速时间一致的情况下，10010 走的位置更多，需要的加速度越快，故需要的电流更大。

相关参数如下：

参数	名称	单位	出厂设定	范围	备注
P1-19.0	间隙补偿功能方向	-	0	0/1	0: 正向指令补偿 1: 反向指令补偿
P1-19.1	间隙补偿功能开关	-	0	0/1	0: 关闭 1: 开启
P1-20	间隙补偿数量	0.1 指令单位	0	0~65535	位置指令单位
P1-21	间隙补偿滤波时间	0.01ms	0	0~65535	对给与的间隙补偿值进行滤波出力，不至于一次性给完

以下情况可以使用间隙补偿：

- 机械间隙存在时：机械传动系统（如齿轮齿条，丝杠等）运动滞后或定位不准确时，需使用间隙补偿来消除误差。
- 高精度场合：数控机床、机器人等，间隙补偿能有效减小稳态误差，提升定位精度
- 系统刚性不足：系统刚性不足，运动部件易产生弹性变形，间隙补偿可减少由此引起的误差。
- 长期使用：机械部件磨损导致间隙增大。
- 双向运行时：频繁换向，间隙导致滞后。
-

7.8.7 摩擦补偿

摩擦补偿包括了重力力矩补偿、正向库伦摩擦补偿力矩、反向库伦摩擦补偿力矩、粘滞摩擦补偿力矩，机制是直接是将设置好的补偿力矩，转化计算好之后，补偿到转矩指令上。

相关参数如下：

参数	名称	单位	出厂 设定	范围	备注
P3-40.0	摩擦补偿开关	-	0	0~1	0: 关闭摩擦补偿 1: 开启摩擦补偿
P3-40.1	摩擦补偿速度源选择	-	0	0~2	0: Asr.RefSumSpl, 301 1: VrefComp, 63B 2: VobsVelocity, 610
P3-41	重力补偿力矩值	0.1%	0	-1000~1000	-
P3-42	正向库伦摩擦力矩补偿值	0.1%	0	0~1000	-
P3-43	反向库伦摩擦力矩补偿值	0.1%	0	0~1000	-
P3-44	粘滞摩擦力矩补偿值	0.1%	0	0~1000	-
P3-45	摩擦补偿速度阈值	0.1rpm	20	0~1000	-

7.8.8 末端抖动抑制

末端抖动抑制，是采用一种被动抑制模式，被动抑制模式作为一种前馈控制算法，是开环控制的，不需要改变系统结构，仅使用补偿或校正算法对负载末端抖动加以抑制。此处的末端抖动抑制，是对输入的位置指令进行处理，消除指令信号中引起抖动的信号分量，从而实现机械末端的震动抑制和噪声抑制，有效解决悬臂梁机构（例如多轴机械手）末梢震动，缩短整定时间，提高产品精度。

相关参数如下：

参数	名称	单位	出厂 设定	范围	备注
P2-03.1	末端抖动抑制开关	-	0	0~1	0: 关闭 1: 开启
P1-34	系统振动频率	0.1Hz	50	50~1000	就是末端抖动的频率，使用仪器或者其他方式测试出来即可
P1-35	系统阻尼系数	%	1	0~100	系统阻尼系数，一般为 0



- 作用频率范围：能处理的最小共振抖动频率为 5Hz，范围是 5Hz~100Hz。
- 作用通道：作用于位置环，是对输入的位置指令做处理。

7.8.9 主动振动抑制

主动振动抑制，是在不改变 PI 控制器结构基础上提出的一种基于观测器的振动抑制方案。首先通过采集速度误差并对其做在线 FFT 分析得到振动频率，根据振动频率再通过构建的观测器提取出速度振动信号，速度振动信号则作为速度反馈补偿叠加到反馈中，从而抵消振动成分，达到振动抑制效果。

相关参数如下：

参数	名称	单位	出厂 设定	范围	备注
P2-60.0	主动振动抑制开关	-	0	0~1	0: 关闭 1: 开启
P2-61	主动振动抑制频率 1	0.1Hz	1000	10~20000	-

P2-62	主动振动抑制增益	%	100	1~1000	-
P2-63	主动振动抑制阻尼 1	%	100	0~300	-
P2-64	主动振动抑制滤波时间 1	0.01ms	0	-5000~5000	-
P2-65	主动振动抑制滤波时间 2	0.01ms	0	-5000~5000	-
P2-66	主动振动抑制阻尼 2	%	0	0~1000	-
P2-67	主动振动抑制频率 2	0.1Hz	20000	10~50000	-

使用主动振动抑制功能时，需要注意以下几点：

- ①执行主动振动抑制功能之前，请正确设定转动惯量比（P0-07）。否则可能无法进行正常控制，导致振动发生。
- ②增大主动振动抑制阻尼 1（P2-63），可以提高抑振效果，但阻尼过大反而可能会增大振动。请一边确认抑振效果，一边在 0%~200%的范围内以 10%为单位逐渐增大阻尼的设定值。阻尼达到 200%后仍然无法获得抑振效果时，请中止设定，通过单参数调谐等来降低控制增益。
- ③通过主动振动抑制使控制增益提高时，可能会因机械机构而发生其它比被控振动更高频率的振动。此时，可通过调整主动振动抑制阻尼 2（P2-66）控制多个振动。



- 作用频率范围：推荐作用的频率范围是 100Hz~1000Hz。
- 作用通道：作用于速度环，是处理速度中的振动，作为速度反馈补偿的一部分，进行振动抑制。

7.9 增益调整相关

7.9.1 出现负载晃动时

以下原因会导致负载晃动：

1、负载惯量过大情况下指令不够平滑

对策：

- ① 使用位置指令平滑滤波 P1-25；
- ② 优化上位装置的指令，降低指令加速度；
- ③ 更换更大惯量的电机。

2、伺服增益太小，导致刚性不足

对策：① 提高增益参数，增加刚性，以增强抗扰动能力。

3、机构刚性不足，设备晃动

对策：

- ① 降低增益参数；
- ② 优化上位装置的指令，降低指令加速度。

7.9.2 出现振动时

以下原因会导致机器振动：

1、因伺服增益不合适引起的振动

对策：降低增益。

2、机械共振点

对策：通过机械特性分析或手动设置陷波参数。

7.9.3 出现噪音时

自适应模式下：

1、因伺服增益不合适引起

对策：降低自适应控制带宽（P2-19）。

自整定模式下：

1、因伺服增益不合适引起

对策：快速调整模式下：降低刚性等级。

自动调整模式下：降低模型环增益 P2-49

1、因机械共振产生的噪音

对策：参考 [7.9.2](#) 出现振动时。

8. 报警分析

8.1 报警参数一览表

历史记录：“√”代表可记录历史报警；“○”不记录；
可清除列：“√”代表可清除报警；“○”代表不可清除。

报警代码		确定 代码	说明	属性			报警发生时间 伺服状态
大类	小类			历史 记录	可清 除	清除报 警是否 需要上 电生效	
EEEE	1	EEEE1	面板与 CPU 通讯错误	○	○	否	伺服 run
	2	EEEE2			○	否	伺服 run
	3	EEEE3			○	否	伺服 run
	4	EEEE4			○	否	伺服 run
01	0	E-010	固件版本不匹配	○	○	是	伺服 run
	3	E-013	FPGA 加载错误	○	○	是	伺服 run
	5	E-015	程序运行错误	○	○	是	伺服 run
	6	E-016	硬错误	○	○	否	伺服 run
	7	E-017	处理器运行超时	○	○	是	伺服 run
	9	E-019	系统密码错误	○	○	是	伺服 run
02	0	E-020	参数加载错误	○	○	是	伺服 run
	1	E-021	参数范围超限	√	√	否	伺服 run
	2	E-022	参数冲突	○	√	否	伺服 run
	3	E-023	采样通道设置错误	○	○	是	伺服 run
	4	E-024	参数丢失	√	√	否	伺服 run
	5	E-025	擦除 FLASH 错误	√	√	否	伺服 run
	6	E-026	初始化 FLASH 错误	√	√	否	伺服 run
	8	E-028	EEPROM 写入错误	√	√	否	伺服 run
	9	E-029	EEPROM 写入频繁报警	√	√	否	伺服 run
03	0	E-030	母线电压过压	√	√	否	伺服 off
04	0	E-040	母线电压欠压 ① 电网电压低	√	√	否	伺服 run
			母线电压欠压 ② 驱动器掉电导致母线电压欠压	○	√	否	伺服 off
	1	E-041	驱动器掉电	○	√	否	伺服 run
	3	E-043	母线电压充电失败	√	√	是	伺服 off
	4	E-044	三相电压输入缺相	√	√	否	伺服 off

报警代码		确定代码	说明	属性			报警发生时间 伺服状态
大类	小类			历史记录	可清除	清除报警是否需要上电生效	
06	0	E-060	模块温度过高	√	√	否	伺服 run
	1	E-061	电机过热	√	√	否	伺服 run
	3	E-063	热敏电阻断线报警	√	√	否	伺服 run
08	0	E-080	超速报警	√	√	否	伺服 off
	2	E-082	编码器零位偏差保护 1	√	√	否	伺服 off
	3	E-083	速度指令超限	√	√	否	伺服 off
09	2	E-092	模拟量 Tref 校零超限	√	√	否	伺服 run
	3	E-093	模拟量 Vref 校零超限	√	√	否	伺服 run
10	0	E-100	位置偏差过大	√	√	否	伺服 run
11	0	E-110	自检时发现外部 UVW 短路	√	√	否	伺服 off
	4	E-114	放电过流保护（仅 22~32kW）	√	√	否	伺服 off
	5	E-115	U 相短路保护（仅 22~32kW）	√	√	否	伺服 off
	6	E-116	V 相短路保护（仅 22~32kW）	√	√	否	伺服 off
	7	E-117	W 相短路保护（仅 22~32kW）	√	√	否	伺服 off
13	0	E-150	动力线断线	√	√	否	伺服 off
16	1	E-161	驱动器热功率过载	√	√	否	伺服 run
	5	E-165	防堵转报警	√	√	否	伺服 run
20	0	E-200	制动电阻过载	√	√	否	伺服 run
22	0	E-220	绝对值伺服编码器通讯错误	√	√	否	伺服 off
	1	E-221	编码器通讯 CRC 错误次数过多	√	√	否	伺服 off
	2	E-222	绝对值伺服编码器电池低电压报警	√	√	否	伺服 off
	3	E-223	绝对值伺服编码器本身数据访问报警	√	√	否	伺服 off
	7	E-227	上电编码器多圈信号数据错误	√	√	否	伺服 off
	8	E-228	绝对值伺服编码器值溢出	√	√	否	伺服 off
	9	E-229	编码器电角度偏差保护	√	√	否	伺服 off
23	6	E-236	电机编码器反馈位置与外部位移传感器位置反馈偏差过大	√	√	否	伺服 off
	7	E-237	全闭环电机编码器与外部光栅尺计数方向反向	√	√	否	伺服 off
	8	E-238	全闭环外部光栅尺速度超限	√	√	否	伺服 off
24	0	E-240	读取编码器位置数据的时序错误	√	√	否	伺服 off
	1	E-241	编码器回应数据乱码	√	√	否	伺服 off
25	0	E-250	回原点错误报警	√	√	否	伺服 off
26	0	E-260	超程报警	√	√	否	伺服 run
	1	E-261	超程信号连接错误	√	√	否	伺服 run
	2	E-262	控制停止超时	√	√	否	伺服 off
	4	E-264	振动过大	√	√	否	伺服 run
	5	E-265	电机振动过大	√	√	否	伺服 run
28	0	E-280	访问电机参数失败	√	√	否	伺服 off
	1	E-281	在向编码器 EEPROM 写入数据时发生	√	○	否	伺服 off

报警代码		确定 代码	说明	属性			报警发 生时间 伺服状态
大类	小类			历史 记录	可清 除	清除报 警是否 需要上 电生效	
			错误				
31	0	E-310	电机功率不匹配	√	○	是	伺服 off
	1	E-311	电机代码丢失	√	○	是	伺服 off
	1	E-312	读取电机参数参数损坏	√	○	是	伺服 off
	3	E-313	编码器软件版本不匹配	√	○	是	伺服 off
	4	E-314	编码器软件版本不支持	√	○	是	伺服 off
	5	E-315	读取不到效电机参数	√	○	是	伺服 off
	6	E-316	读取电机代码与设置代码不一致	√	○	是	伺服 off

8.2 报警类型分析

DS5 报警代码格式为 E-XX□，“XX”指明报警属于哪一大类，“□”指明大类下面具体哪一项报警。

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
EEEE	1	EEEE1	面板与 CPU 通讯错误	①供电电压波动较大，电压偏低导致面板刷新失败； ②面板程序损坏	①稳定供电，保证供电电压的稳定； ②断电重新上电，如不能解除报警请与代理商或厂家联系
	2	EEEE2			
	3	EEEE3			
	4	EEEE4			
01	0	E-010	固件版本不匹配	下载的固件版本错误	与代理商或厂家联系
	3	E-013	FPGA 加载错误	①程序损坏； ②器件损坏	与代理商或厂家联系
	4	E-014	FPGA 访问错误	①程序损坏； ②硬件损坏； ③外部干扰强度过大	与代理商或厂家联系
	5	E-015	程序运行错误	程序损坏	与代理商或厂家联系
	6	E-016	硬错误	①程序损坏； ②硬件损坏； ③外部干扰强度过大	①检查输入电压，是否存在输入缺相、供电电压过低的情况； ②与代理商或厂家联系
	7	E-017	处理器运行超时	程序损坏	与代理商或厂家联系
	9	E-019	系统密码错误	程序损坏	与代理商或厂家联系
02	0	E-020	参数加载错误	参数自检不通过	重新上电即可使参数恢复默认，若反复出现问题请与代理商或厂家联系
	1	E-021	参数范围超限	设置值不在规定范围	检查参数并重新设置
	2	E-022	参数冲突	TREF 或 VREF 功能设置冲突	P0-01=4 模式下，P3-00 设为 1 会报警
	3	E-023	采样通道设置错误	自定义输出触发通道或数据监控通道设置错误	检查设置参数是否正确
	4	E-024	参数丢失	电网电压过低	①如果是单相 220V 供电，请接 R、T； ②断电后立即上电会报警 E-024； ③重新设置参数
	5	E-025	擦除 FLASH 错误	掉电时参数保存异常	与代理商或厂家联系
	6	E-026	初始化 FLASH 错误	FLASH 芯片供电不稳	与代理商或厂家联系
	8	E-028	EEPROM 写入错误	电压不稳或芯片异常	与代理商或厂家联系
	9	E-029	EEPROM 写入频繁报警	参数写入过于频繁	①降低参数擦写频率； ②与代理商或厂家联系
03	0	E-030	母线电压 U0-05 高于实际预设阈值 220V 供电机器 (U0-05≥402V)	电网电压过高	检查电网波动情况，220V 驱动器正常电压范围 200V~240V，380V 驱动器正常电压范围 380V~440V，若电压波动大，建议使用正确电压源和稳压器

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
			380V 供电机器 (U0-05 $\geq$ 780V)	负载转动惯量过大 (制动能力不足)	①连接外置制动电阻, 电阻规格见1.4.1章节; (220V供电: 母线电压U0-05=392放电开始, U0-05=377放电结束; 380V供电: U0-05=750放电开始, U0-05=720放电结束;) ②增加加减速时间; ③减小负载惯量; ④降低启停频率; ⑤更换更大功率驱动器与电机
				制动电阻损坏或阻值过大	检查制动电阻, 更换阻值合适的外置电阻; 外置电阻选择请参阅1.4.1 章节
				加减速时间过短	延长加减速时间
03	0	E-030	母线电压 U0-05 高于实际预设阈值 220V 供电机器 (U0-05 $\geq$ 402V) 380V 供电机器 (U0-05 $\geq$ 780V)	驱动器内部采样电路硬件故障	万用表 AC 档测量伺服 LN (R/S/T) 进线值, 正常 220V $\pm$ 10% (380V $\pm$ 10%)。若 $>220V+10\%$ (380V $\pm$ 10%), 则检查供电电压; 若供电电压正常, 则伺服 bb 状态, 监控 U0-05, 万用表测量的电压*1.414 $<$ U0-05 (误差 10V 之内), 则伺服驱动器有故障, 需要寄回检修
04	0	E-040	母线电压 U0-05 低于实际预设阈值。 220V 供电机器 (U0-05 $\leq$ 150V) 380V 供电机器 (U0-05 $\leq$ 300V)	正常上电时报警电网电压过低	①检查电网波动情况, 220V 驱动器正常电压范围 200V~240V, 380V 驱动器正常电压范围 380V~440V。若电压波动大, 建议使用稳压器; ②更换更大容量的变压器
				发生瞬间断电	待电压稳定后重新上电
				驱动器内部采样电路硬件故障	万用表 AC 档测量伺服 LN (R/S/T) 进线值, 正常 220V $\pm$ 10% (380V $\pm$ 10%)。若 $<220V+10\%$ (380V $\pm$ 10%), 则检查供电电压; 若供电电压正常, 则伺服 bb 状态, 监控 U0-05, 万用表测量的电压*1.414 $>$ U0-05 (误差 10V 之内), 则伺服驱动器有故障, 需要寄回检修
	1	E-041	驱动器掉电	驱动器电源断开	检查电源
	3	E-043	母线电压充电失败	正常上电时报警电网电压过低 硬件损坏	正常上电时报警电网电压过低 驱动器上电时请注意有无继电器

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
					吸合声
	4	E-044	三相电压输入缺相	三相输入电源缺相	检查电源
06	0	E-060	模块温度过高 (模块温度 U0-06 $\geq$ 90℃报警) U0-06 $\geq$ 70℃警告)	长时间在大负载下运行	重新考虑电机容量, 在运行过程中监控 U0-02 转矩, 是否长时间处于 100 以上的值, 如是可选大容量电机或减小负载
				环境温度过高	①增强通风措施, 降低环境温度; ②检查伺服使能时风扇是否转动; 模块温度 U0-06 $\geq$ 45℃, 风扇打开
				风扇损坏	更换风扇
	1	E-061	电机过热	电机温度高于 140℃报警	①检查电机风扇是否异常; ②联系厂家技术支持
	3	E-063	热敏电阻断线报警	①11kW 及以上功率的电机热敏电阻断线; ②11kW 以下电机误打开检测断线报警	①检查外部热敏电阻连接情况; ②屏蔽热敏电阻断线报警: P0-69.1=1
08	0	E-080	超速 (实际转速 $\geq$ P3-21/P3-22) 正向最大超速为 P3-21, 反向最大速度为 P3-22	电机代码不匹配	查看驱动器 U3-70 与电机标签的电机代码(MOTOR CODE 后面的数字) 是否一致, 若不一致联系厂家技术支持
				UVW 接线错误	检查电机 UVW 接线, 需按相序接好
				电机转速过快	①最大速度限制值 P3-21/P3-22 被调小; ②确认是否有外力使电机旋转速度过快, 脉冲输入频率是否过高, 电子齿轮比过大
				编码器故障	①检查编码器线或换根编码器线; ②将伺服驱动器调到 bb 状态, 驱动器调到 U0-10, 用手缓慢旋转电机轴, 看 U0-10 的值变化是否正常, 一个方向递增, 一个方向递减 (0~9999 循环显示)
	2	E-082	编码器零位偏差保护 1	①UVW 相序错相; ②电机编码器零位偏	①检查动力线相序三相是否按照 UVW 的相序连接; ②检查编码器零位, 请联系厂家技术支持
	3	E-083	速度指令超限	位置模式下的速度指令超过 1.3*P3-21/P3-22 的设定值	①检查 P3-21/P3-22 设定值 ②位置指令异常
09	2	E-092	模拟量 Tref 校零	模拟量校零操作错误	请在不加模拟量电压时校零

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
			超限		
	3	E-093	模拟量 Vref 校零超限	模拟量校零操作错误	请在不加模拟量电压时校零
10	0	E-100	位置偏差过大	位置控制时，给定位置与实际位置之差超过限值	①观察电机是否堵转； ②降低位置给定速度； ③增大偏差脉冲限值 P0-23
11	0	E-110	自检时发现外部 UVW 短路	未匹配电机代码	查看驱动器 U3-70 电机标签的电机代码(MOTOR CODE 后面的数字)是否一致，若不一致联系厂家技术支持
				U、V、W 接线错误	检查电机 UVW 接线，需按相序接好
				驱动器 UVW 输出短路或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡，如果相间阻值不平衡，更换电机； ②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路，若有短路，更换电机； ③驱动器侧 UVW 输出测量，通过万用表（二极管档位），黑表笔 P+，红表笔测 UVW；红表笔 P-，黑表笔测 UVW；6 组压降值任一项为 0，则更换驱动器
				负载部分有堵转	建议电机空轴运行，以排除负载问题
				高速启停瞬间报警	增大加减速时间
				编码器问题	①检查编码器线或换根编码器线； ②将伺服驱动器调到 bb 状态，驱动器调到 U0-10，用手缓慢旋转电机轴，看 U0-10 的值变化是否正常，一个方向递增，一个方向递减（0~9999 循环显示）
	1	E-111	短路过流报警	U、V、W 接线错误	检查电机 UVW 接线，需按相序接好（棕 U、黑 V、蓝 W）
				驱动器 UVW 输出短路或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡，如果相间阻值不平衡，更换电机； ②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路，若有短路，更换电机； ③驱动器侧 UVW 输出测量，通过万用表（二极管档位），黑表笔 P+，红表笔测 UVW；红表笔 P-，黑表笔测 UVW；6 组压降值任一项为 0，则更换驱动器

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
	4	E-114	放电过流保护(仅 22~32kW)	1.制动电阻阻值选择不合理 2.制动电阻短路 3.制动管损坏	①检测制动电阻是否短路; ②检查制动电阻阻值是否合适; ③检测制动管压降是否正常(红表笔放 P-, 黑表笔测 PB)。
	5	E-115	U/V/W 相短路保护(仅 22~32kW)	未匹配电机代码	查看驱动器 U3-00 与电机标签的电机代码(MOTOR CODE 后面的数字)是否一致, 若不一致修改为一致后重新上电。
	6	E-116		U、V、W 接线错误	检查电机 UVW 接线, 需按相序接好。
	7	E-117		驱动器 UVW 输出短路或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡, 如果相间阻值不平衡, 更换电机; ②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路, 若有短路, 更换电机; ③驱动器侧 UVW 输出测量, 通过万用表(二极管档位), 黑表笔 P+, 红表笔测 UVW; 红表笔 P-, 黑表笔测 UVW; 6 组压降值任一项为 0, 则更换驱动器。
15	0	E-150	动力线断线	驱动器/线缆/电机有 U/V/W 三相中任意一相动力线断线情况	断开驱动器电源, 检查动力线连接情况, 建议用万用表测试导通情况; 排除错误后重新上电
16	1	E-161	驱动器热功率过载	电机代码不匹配	查看驱动器 U3-70 与电机标签的电机代码(MOTOR CODE 后面的数字)是否一致, 若不一致联系厂家技术支持
				负载过重, 实际运行转矩超过额定转矩, 且长时间连续运行	监控 U0-02 查看实际运行转矩, 若电机正常运转, 不卡死也不抖动, U0-02 长期大于 100 则考虑为电机选型不当。加大驱动器、电机容量。延长加减速时间、降低负载。监控 U0-00, 是否超速运行
				机械受到碰撞、机械突然变重, 机械扭曲	排除机械扭曲因素。减轻负载
				电机抱闸未打开时, 电机动作	①测量抱闸制动器端子的电压, 确定打开制动器; ②确定抱闸控制方式, 建议使用伺服 BK 抱闸信号来控制, 若非伺服控制, 必须注意抱闸打开与电机动作的时序问题
				编码器线、动力线配线错误或有断线或有接插头松动缩针	①检查 U、V、W 动力线接线, 查看是否有相序接错的情况; ②用万用表测编码器线是否全部

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
					导通，有没有断线的； ③检查接插头处是否有松动，机器振动情况，接插件是否有缩针、虚焊、损坏
				在多台机械配线中，误将电机线连接到其它轴，导致错误配线	检测伺服接线，将电机线、编码器线正确连接到所对应的轴上
				增益调整不良导致电机运行振动、来回摆动，异响。	重新调整增益参数
				驱动器或电机硬件故障；	①现场有伺服交叉测试判断或电机空轴，F1-01 试运行、F1-00 点动不能匀速旋转； ②更换新的驱动器或电机，故障机寄回厂家检修
16	5	E-165	防堵转报警 判断当前电机输出转矩大于正转/反转转矩限制 P3-38/39，且时间达到 P0-74（单位 ms），转速低于 P0-75（单位为 1rpm）时报警。	①机械受到碰撞、机械突然变重，机械扭曲； ②电机抱闸未打开时，电机动作； ③参数设置不合理	①排除机械扭曲因素。减轻负载； ②测量抱闸制动器端子的电压，确定打开制动器； 确定抱闸控制方式，建议使用伺服 BK 抱闸信号来控制，若非伺服控制，必须注意抱闸打开与电机动作的时序问题； ③监控 U0-02 实际输出转矩范围，检查 P3-38/39 转矩限制值设置是否合理。
20	0	E-200	制动电阻过载	电网电压波动大，进行电压过高	改善进线电压
				制动电阻选型偏小	更换更大功率的制动放电电阻（阻值参考 1.4.1）
				加减速时间过短	延长加减速时间
				硬件损坏	万用表 AC 档测量伺服 LN（R/S/T）进线值，正常 $220V \pm 10\%$ （ $380V \pm 10\%$ ）。若 $> 220V + 10\%$ （ $380V \pm 10\%$ ），则检查供电电压；若供电电压正常，则伺服 bb 状态，监控 U0-05，万用表测量的电压 $*1.414 < U0-05$ （误差 10V 之内），则伺服驱动器有故障，需要寄回检修
22	0	E-220	绝对值伺服编码器通讯错误	电机匹配错误	查看电机是否匹配正确
				编码器线未连接或接线错误或线缆松动	查看 U0-54 的值是否迅速增加，若是判断为编码器回路断线。断开驱动器电源，检查编码器线连接情况，是否有线缆松动情况，

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
					建议用万用表测试导通情况；重新接线，确保接线端子连接紧固。 ①严禁热插拔；②使用坦克链的请使用专用线缆
				接收到的编码器数据错误	查看 U0-54 的值是否增加，且 U0-79 的值在递增，若是判断为编码器受到干扰。 编码器线与强电不要同一管道布线；伺服驱动器电源输入侧加滤波器；编码器线套磁环；
	1	E-221	编码器通讯 CRC 错误次数过多	编码器受到干扰	使用信捷原装线缆，若非原装编码器线，需要检查线缆是否使用双绞屏蔽线等；布线上应强弱电分开，动力线缆和编码器线缆禁止捆扎，伺服电机和驱动器良好接地；编码器线套磁环。 关闭焊机类干扰大的设备判断干扰来源；隔离干扰源。
	2	E-222	绝对值伺服编码器电池低电压报警（可屏蔽此报警）	编码器线电池盒中电池电压低于 3V	请在保持伺服驱动器电源 ON 状态下更换电池，以免编码器位置信息出错；电池规格：工业 5 号电池，3.6V（型号 CP-B-BATT、CPT-B-BATT）
				提醒编码器位置丢失	①绝对值电机断电时记忆位置是依靠编码器线缆上的电池来进行，一旦编码器线缆和电机断开，无法进行供电，会导致电机当前位置丢失，则会报警 E-222，只需 F0-00=1 清除该报警，即可正常使用； ②使用 P0-79 可以屏蔽该报警，当 P0-79 设为 1 时，将作为增量型电机来使用，不在进行多圈计数同时断电也将不记忆当前位置
	3	E-223	绝对值伺服编码器本身数据访问报警	绝对值电机未使用配带电池盒的编码器线 编码器故障，或编码器供电不稳定	①请使用配带电池盒的编码器线；或更换正常使用的编码器线缆交叉测试； ②编码器本身异常，需要更换伺服电机
	7	E-227	上电编码器多圈信号数据错误	一般是编码器本身的问题，或者编码器供电不稳定	①检查编码器线缆是否正常，更换正常使用的编码器线缆；②更换电机
	8	E-228	绝对值伺服编码器值溢出	绝对值编码器正方向旋转圈数超过 32767 或者	①将 F1-06=1，将绝对值编码器多圈数清除；

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
				负方向旋转超过 32768	②不需要记录多圈绝对位置的场合， 将 P0-79=2 可屏蔽该报警
	9	E-229	编码器电角度偏差保护	① 电机动力线相序接错； ②编码器零位偏移	①检查动力线相序三相是否按照 UVW 的相序连接； ②检查编码器零位，请联系厂家技术支持
24	0	E-240	读取编码器位置数据的时序错误	①伺服驱动器编码器通信异常； ②编码器信号受干扰； ③编码器故障	①重启驱动器； ②检查传输线缆的排线情况，确保强弱电分开布线； ③大电流设备分开供电； ④接地良好
	1	E-241	编码器回应数据乱码	①接收到的编码器数据错误； ②编码器信号受干扰； ③编码器故障	①检查传输线缆的排线情况，确保强弱电分开布线； ②大电流设备分开供电； ③接地良好
25	0	E-250	回原点错误报警	①P9-15 不为 0 且回原点总用时超过 P9-15 设置的时间； ②新回原功能参数设置错误	①加大 P9-15； ②保证机械偏移量(P9-19、P9-20)的方向与回原点的方向相反； ③检查原点信号是否出现问题； ④检查新回原功能参数设置
26	0	E-260	超程报警	检测到超程信号，且超程处理模式配置为报警	若不希望出现超程时立刻报警，可更改超程信号处理方式
	1	E-261	超程信号连接错误	①电机正转时遇到反向超程信号； ②电机反转时遇到正向超程信号	检查超程信号连接和超程端子分配情况
	2	E-262	控制停止超时	①惯量过大； ②停止超时时间太短； ③制动转矩设置偏小	①减少惯量或者使用抱闸电机； ②增大停止超时时间 P0-30； ③增大制动转矩 P3-32
26	4	E-264	振动过大	①受到外力影响导致振荡； ②负载惯量大而负载惯量比设置错误或者增益过小导致定位时振荡； ③编码器受到干扰	①检查外力来源，查看机械安装是否存在问题； ②增加伺服增益提高抗扰能力； ③采集速度曲线分析； 当脉冲指令结束后前三个波峰波谷成收敛状态， $(0.8* 第一次峰值 > 第二次峰值 且 0.8* 第二次峰值 > 第三次峰值)$ 则驱动不应该报警，此种情况可调节相关阈值。 当脉冲指令结束后前三个波峰速度值连续不小于 300rpm 达到 3 次，则驱动报警。按照上述方法

大类	小类	确定代码	说明	可能原因	解决方法
					①方法②解决
	5	E-265	电机振动过大	机械出现振动	①将 P2-03.0 设置成 0; ②检查电机安装
28	0	E-280	读电机参数失败	①电机匹配错误; ②编码器线未连接或接线错误或线缆松动	①在专业人员确定驱动器和电机匹配, 并且可以配套使用; ②检查编码器线的连接情况, 测量编码器线的通断情况或者换根编码器看一下; ③检查驱动器和电机是否正常, 可以通过更换新驱动器或者新电机去判断, 判断出是驱动器或者电机本体问题, 需要寄回厂家检查
	1	E-281	在向编码器 EEPROM 写入数据事发生错误	请求写 EEPROM 失败	在专业人员确定驱动器和电机匹配, 并且可以配套使用的前提下, 可以通过 P0-53=1 (读取电机参数报警屏蔽位), 并正确设置 P0-33 电机代码后使用
31	0	E-310	驱动器与电机功率不匹配	如 750W 驱动带 200W 电机	匹配正确的电机与驱动器, 使用自更新工具刷入电机参数, 刷写成功后, 可以通过 P0-53=1 (屏蔽自动读取电机参数报警), 并正确设置 P0-33 电机代码。
	1	E-311	自动读取电机代码时读上来的电机参数为 0, 且驱动器 P0-33=0	电机代码未设置	该产品出厂无法手动设定电机参数, 上电后, 驱动器会自动读取电机代码, 若读取失败报警, 在专业人员确定驱动器和电机匹配, 并且可以配套使用的前提下, 需使用自更新工具刷入电机参数, 刷写成功后, 可以通过 P0-53=1 (屏蔽自动读取电机参数报警), 并正确设置 P0-33 电机代码。
	2	E-312	读取电机参数损坏	参数 CRC 校验不通过	在专业人员确定驱动器和电机匹配, 并且可以配套使用的前提下, 需使用自更新工具刷入电机参数, 刷写成功后, 可以通过 P0-53=1 (屏蔽自动读取电机参数报警), 并正确设置 P0-33 电机代码。
	3	E-313	编码器软件版本不匹配	编码器软件版本不匹配	①更新驱动器固件以发挥当前电机参数的最佳性能; ②需使用自更新工具刷入电机参数, 刷写成功后, 可以通过 P0-53=1 (屏蔽自动读取电机参数

大 类	小 类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
					报警），并正确设置 P0-33 电机代码。，此时电机参数是驱动器中的，能正常工作，但可能影响某些性能
	4	E-314	电机代码与软件版本不匹配	编码器硬件版本高于驱动器固件版本	联系厂家技术支持，更新驱动器固件
	5	E-315	自动读取电机代码时读上来的电机参数为 0，且驱动器 P0-33≠0	读取电机代码为 0	在专业人员确定驱动器和电机匹配，并且可以配套使用的前提下，需使用自更新工具刷入电机参数，刷写成功后，可以通过 P0-53=1(屏蔽自动读取电机参数报警），并正确设置 P0-33 电机代码。
	6	E-316	自动读代码错误	自动读取的与 P0-33 设置的电机代码不一致	查看 U3-70 和电机机身铭牌 MOTOR CODE。若两值不同，联系厂家技术支持


9. Modbus-RTU 通讯

本公司向用户提供工业控制中通用的 RS485 通讯接口。通讯协议采用 MODBUS 标准通讯协议，伺服可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯协议的上位机（如 PLC 控制器、PC 机）通讯，通过该通讯口也可以接人机界面。实现用户对伺服的远程操作。


本系列伺服的 MODBUS 通讯协议支持 RTU 方式。下文是对通讯协议的详细说明。

9.1 通讯接线

1、RS-232 通讯接线

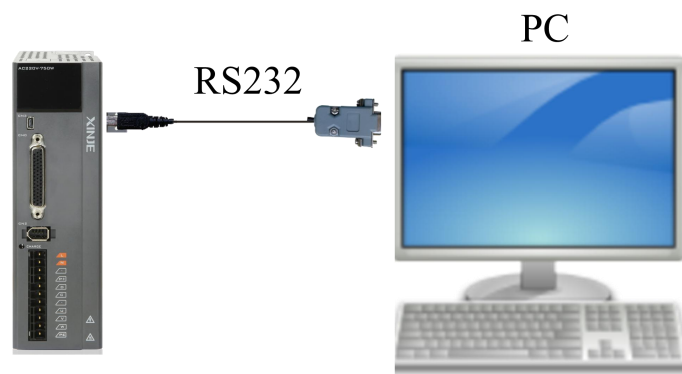


2、RS-485 通讯接线

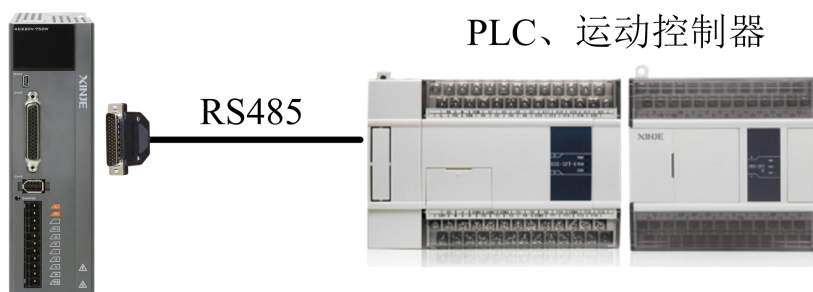


3、PLC 与伺服多机通信（伺服驱动、电机全部良好接地）


（1）推荐采用：手拉手方案

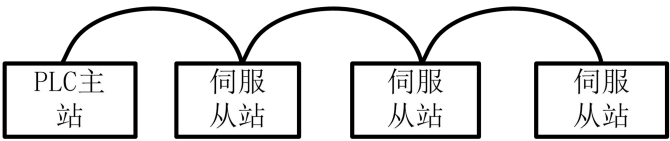

（2）一般推荐：分支结构

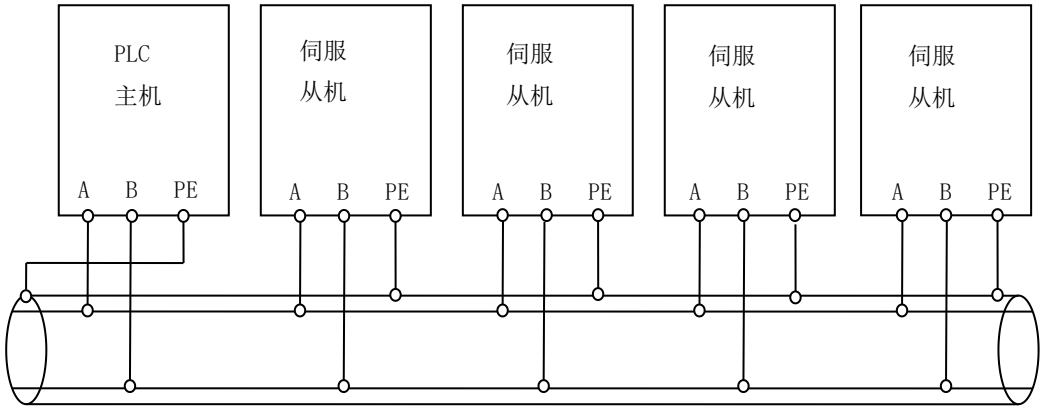

（3）不推荐：星形连接结构

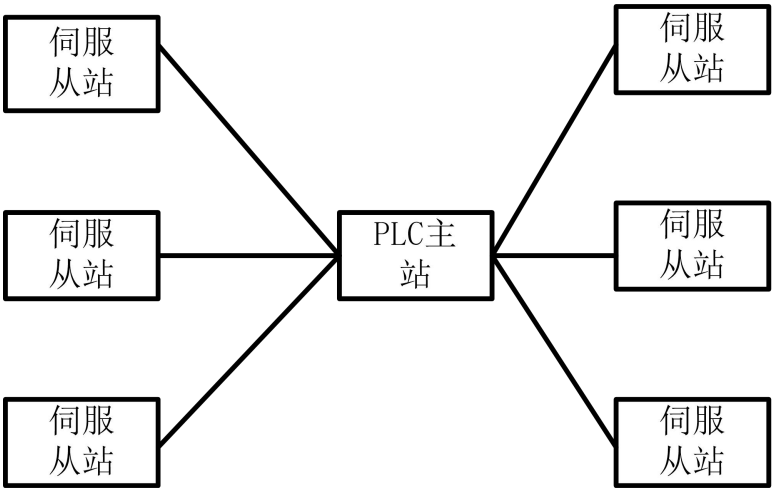

9.2 通讯参数设置

1、RS485 通信参数设置

参数	含义	出厂设定	设定范围	修改	生效
P7-00	RS485 站号	0	0~100	伺服 bb	即时

参数	参数功能	设定单位	出厂设定	适用模式	修改	生效
P7-01	通讯配置	-	n.2206	全部	伺服 bb	即时
	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围		
	n.□xxx	校验位	2	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验		
	n.x□xx	停止位	2	2: 1 位		
	n.xx□□	波特率	06	00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M		

参数	含义	出厂设定	设定范围	修改	生效
P7-02	RS485 通信协议	1	1: Modbus Rtu 协议 2: Xnet 总线协议 3: 读取 Xnet 总线转矩	伺服 bb	即时

2、RS232 通信参数设置

参数	含义	出厂设定	设定范围	修改	生效
P7-10	RS232 站号	1	0~100	随时	即时

参数	参数功能	设定单位	出厂设定	适用模式	修改	生效
P7-11	通讯配置	-	n.2206	全部	随时	即时
	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围		
	n.□xxx	校验位	0	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验		
	n.x□xx	停止位	0	0: 2 位 2: 1 位		
	n.xx□□	波特率	09	00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M		

9.3 通讯协议

当在一个 Modbus 网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用 Modbus 协议发出。在其它网络上，包含了 Modbus 协议的消息被转换为在此网络上可使用的帧或包结构，这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

9.3.1 字符结构

(1-8-2格式，无校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	停止位	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

(1-8-1格式，奇校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	奇校验	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

(1-8-1格式，偶校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	偶校验	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

(1-8-1格式，无校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

伺服驱动器默认数据格式为：1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位。

9.3.2 通讯资料结构

1、RTU 模式

项目	说明
START	保持无输入信号大于等于10ms
Address	通讯地址：8-bit 二进制地址
Function	功能码：8-bit 二进制地址
DATA (n - 1)	资料内容：N*8-bit 资料，N<=8，最大8个字节
.....	
DATA 0	
CRC CHK Low	CRC校验码
CRC CHK High	16-bit CRC校验码由2个8-bit 二进制组合
END	保持无出入信号大于等于10ms

2、通讯地址

手册资料提供Modbus地址，查询[附录4. Modbus地址对应表](#)。

3、功能码（Function）与资料内容（DATA）

功能码	说明
03H	读出寄存器内容，可读出多个寄存器内容，但一次不能超过31个，每次只能读同一组内的数据
06H	写入一笔资料到寄存器

● 功能码03H：读出寄存器内容

例如：读出U0-05寄存器地址H1005内容（母线电压）。

RTU模式：

询问信息格式		回应信息格式	
地址	01H	地址	01H
功能码	03H	功能码	03H
寄存器地址	10H	字节数	02H
	05H		
寄存器个数	00H	数据内容	01H
	01H		34H
CRC CHECK Low	90H	CRC CHECK Low	B8H
CRC CHECK High	CBH	CRC CHECK High	03H

● 功能码06H：写入一笔资料到寄存器

例如：对点动速度P3-18寄存器地址写300转速。

RTU模式：

询问信息格式		回应信息格式	
地址	01H	地址	01H
功能码	06H	功能码	06H
寄存器地址	03H	寄存器地址	03H
	12H		12H
数据内容	01H	数据内容	01H
	2CH		2CH
CRC CHECK Low	29H	CRC CHECK Low	29H
CRC CHECK High	C6H	CRC CHECK High	C6H

4、校验码

RTU模式：双字节16进制数。

CRC 域是两个字节，包含一 16 位的二进制值。它由发送端计算后加入到消息中；添加时先是低字节，然后是高字节，故 CRC 的高位字节是发送消息的最后一个字节。接收设备重新计算收到消息的 CRC，并与接收到的 CRC 域中的值比较，如果两值不同则接收消息有错误，丢弃该消息帧，并不作任何回应，继续接收下一帧数据。CRC 校验计算方法具体参考 MODBUS 协议说明。

9.4 通讯案例

9.4.1 与信捷 PLC 通讯案例

信捷PLC与信捷两台驱动器进行485通讯，读取电机的转速，写入电机的转矩限制。

1、硬件接线

若客户使用信捷 PLC 的 AB 端子进行 485 通讯，只需将驱动器的 16、17 引脚分别接到 PLC 的 AB 端子。

2、参数设置

将驱动器的通讯参数和 PLC 的通讯参数设置一致，如：波特率、奇偶校验、数据位、从站等，信捷 PLC 与伺服均为标准的 Modbus-RTU 通讯协议，即 19200bps，1-8-1-偶校验。

设置参数如下：

P7-00	站号	1, 2
P7-01.0~1	波特率	06
P7-01.2	停止位	2
P7-01.3	校验位	2




若上位机与下位机通讯参数设置不一致时，则通讯不上。

3、软件程序

在程序中涉及写指令会要标记站号、通讯地址、存放内容的寄存器。

(1) 站号：为伺服驱动器 P7-00 设置的值。K1 表示 P7-00 设置为 1；K2 表示 P7-00 设置为 2。

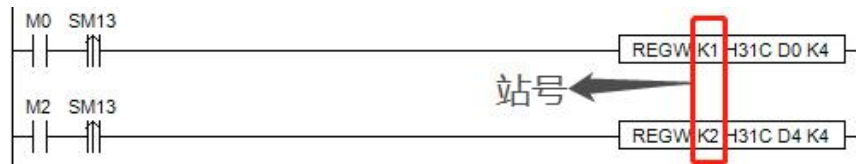

(2) 通讯地址：伺服从站的地址，对于某寄存器的地址可在[附录 4. Modbus 地址对应表](#)查询。



(3) 寄存器：用于放置写入地址的参数值。



(4) 串口号：PLC 的 RS485 的串口号。



附录


附录 1. P 组功能参数一览表

修改及生效时机：

- “○”代表伺服 **bb** 时修改，立即生效；
- “√”代表随时可更改，立即生效；
- “●”代表伺服 **bb** 时修改，需要重新上电生效；
- “△”代表随时可更改，电机未在旋转时生效；
- “▲”代表随时可修改，需要重新上电生效。

对于十六进制设定的参数，在设定值前加前缀“n.”，表示当前设定值为十六进制数。

参数的构成：

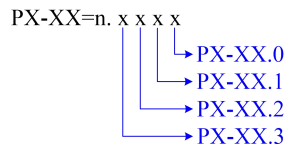

P0-XX：

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参照章节
P0-01	控制模式 1 1：内部转矩模式 2：外部模拟量转矩模式 3：内部速度模式 4：外部模拟量速度模式 5：内部位置模式 6：外部脉冲位置模式 7：外部脉冲速度模式	-	6	1~10	○	1 2 3 4 5 6 7	5.1.1
P0-02	控制模式 2 （同上）	-	6	1~10	○	1 2 3 4 5 6 7	5.1.1
P0-03	使能模式 0：不使能 1：IO 使能 2：软件使能 3：总线使能	-	1	0~3	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.2
P0-04	刚性等级	-	<=20P7: 13 >=21P0: 11	0~41	△	1 2 3 4 5 6 7	7.3.3
P0-05	旋转方向定义	-	0	0~1	●	1 2 3 4 5 6 7	5.2.3

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参照章节
	0: 正模式 1: 反模式						
P0-07	第一惯量比	1%	200	0~50000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.2.1
P0-09.0	输入脉冲指令正方向 0: 正向脉冲计数 1: 反向脉冲计数	-	0	0~1	●	6 7	5.3.2
P0-09.2	输入脉冲指令滤波配置	-	3	0~4	●	6 7	5.3.2
P0-10.0	0: CW/CCW 1: AB（外部脉冲速度模式下不支持） 2: P+D	-	2	0~2	○	6 7	5.3.2
P0-10.1	高速脉冲信号有效边沿 0: 下降沿有效 1: 上升沿有效	-	0	0~1	○	6 7	5.3.2
P0-11~ P0-12	每圈指令脉冲数 0: 采用电子齿轮比方式 非 0: 电机旋转一圈需要指令脉冲的数值	1 pul	10000	0~99999999	○	5 6	5.3.1.1
P0-13	电子齿轮分子	-	1	0~65535	√（模式 6） ○（模式 5）	5 6	5.3.1.1
P0-14	电子齿轮分母	-	1	0~65535	○	5 6	5.3.1.1
P0-15	额定转速对应脉冲频率	100Hz	1000	1~10000	○	7	5.4.3.2
P0-16	速度指令脉冲滤波时间	0.01ms	100	0~10000	○	7	5.4.3.3
P0-17	分频输出使能开关（4230 及以上版本支持）	-	1	0~1	○	所有	5.8
P0-18	编码器每圈反馈脉冲数（低位）	0	2500	0~9999	○	所有	5.8
P0-19	编码器每圈反馈脉冲数（高位）	10000	0	0~9999	○	所有	5.8
P0-20	编码器反馈输出脉冲分频（分子）	-	1	0~65535	○	所有	5.8
P0-21	编码器反馈输出脉冲分频（分母）	-	1	0~65535	○	所有	5.8
P0-23	脉冲偏差限值	0.01 圈	2000	0~65535	√	5 6	5.3.1.6
P0-24	放电电阻功率保护方式 0: 累计放电时间 1: 平均功率模式 1 2: 平均功率模式 2（未完善，不建议使用）	-	0	0~2	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.6
P0-25	放电电阻功率值	W	根据机型设定	1~65535	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.6
P0-26	放电电阻值	Ω	根据机型设定	1~500	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.6
P0-27	伺服关使能停机模式	-	0	0~5	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参照章节
	0: 自由停止, 停止后保持自由运行状态; 1: 自由停止, 停止后保持 DB 状态; 2: 减速停止, 停止后保持自由运行状态; 3: 减速停止, 停止后保持 DB 状态; 4: DB 停止, 停止后保持自由运行状态; 5: DB 停止, 停止后保持 DB 状态						
P0-28	伺服超程停止模式 (P0-28.0) 0: 减速停止 1 1: 自由停止 2: 减速停止 2 3: 报警停止	-	2	0~3	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4
	超程报警屏蔽开关 (P0-28.1) 0: 不屏蔽超程报警 1: 屏蔽超程报警		0	0~1			
P0-29	伺服报警停止模式 0: 自由停止, 停止后保持自由运行状态; 1: 自由停止, 停止后保持 DB 状态; 2: DB/减速停止, 停止后保持自由运行状态; 3: DB/减速停止, 停止后保持 DB 状态; 4: DB 停止, 停止后保持自由运行状态; 5: DB 停止, 停止后保持 DB 状态	-	2	0~5	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4
P0-30	停止超时时间	1ms	20000	0~65535	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.3
P0-31	减速停止时间	1ms	25	0~5000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.3
P0-33	电机代码设定	-	0	0~ffff	●	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-53	读电机参数报警屏蔽位 0: 对报警不屏蔽 1: 屏蔽未读到有效电机参数报警	-	0	0~1	●	1 2 3 4 5 6 7	8.2
P0-55	开环旋转速度	-	0	-6000~6000	●	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-56	编码器通讯尝试次数	-	10	1~65535	●	1 2 3 4 5 6 7	8.2
P0-68 xx□□	编码数据更新时序连续 出错报警次数	-	0x05	0x01~0xFF	●	1 2 3 4 5 6 7	-

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参照章节
P0-68 □□XX	E-241 报警滤波次数	-	0x05	0x01~0xFF	●	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-69.0	风扇开关 0: 温度大于 45°C 开风扇, 小于 42°C 关风扇 (滞环 3°C) 1: 使能后开风扇, 关使 能就关风扇	-	1	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-69.1	大电机热电偶断线报警 屏蔽开关 (P0-69.1) 0: 不屏蔽热电偶断线报 警 1: 屏蔽热电偶断线报警	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-69.3	屏蔽 E-112/E-113 报警 (P0-69.3) 0: 不屏蔽 E-112/E-113 报 警 1: 屏蔽 E-112/E-113 报警	-	1	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-74	堵转报警时间	ms	根据机型	0~5000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.1
P0-75	堵转报警速度	rpm	50	5~9999	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.1
P0-79	绝对式编码器设定 0: 作为绝对值编码器使 用 1: 作为增量式编码器使 用 2: 作为绝对值编码器使 用, 忽略多圈溢出报警	-	1	0~2	●	1 2 3 4 5 6 7	5.6.1
P0-80	电机热功率保护方式 0: 电流保护 1: 平均热功率保护 2: 模拟热功率保护	-	2	0~2	●	1 2 3 4 5 6 7	-
P0-87.0	编码器反馈输出方向	-	0	0~1	○	所有	5.8
P0-87.1	编码器反馈输出 Z 相输出 模式	-	2	0~6	○	所有	5.8
P0-88	高速脉冲模式选择开关 0-普通脉冲模式 1-高速脉冲模式	-	0	0~1	●	6	5.3.2.2
P0-89	高速脉冲指令滤波配置	-	2	0~4	○	6	5.3.2.6
P0-92	32 位电子齿轮比分子 P0-11~P0-14 为 0 时有	-	1	1~9999	√ (模式 6) ○ (模式 5)	5 6	5.3.1.1
P0-93	效。电子齿轮比分子= P0-92*1 + P0-93 *10000	-	0	0~65535	√ (模式 6) ○ (模式 5)	5 6	5.3.1.1
P0-94	32 位电子齿轮比分母	-	1	1~9999	○	5 6	5.3.1.1

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参照章节
P0-95	P0-11~P0-14 为 0 时有效。电子齿轮比分母= $P0-94*1 + P0-95 * 10000$	-	0	0~65535	○	5 6	5.3.1.1

P1-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P1-00	第一速度环增益	0.1Hz	$\leq 20P7$: 300 $\geq 21P0$: 180	10~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.5.3
P1-01	第一速度环积分时间常数	0.01ms	$\leq 20P7$: 2653 $\geq 21P0$: 4421	15~51200	√	1 2 3 4 5 6 7	7.5.3
P1-02	第一位置环增益	0.1/s	$\leq 20P7$: 480 $\geq 21P0$: 288	10~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.5.3
P1-05	第二速度环增益	0.1Hz	200	10~20000	√	1 3 5 6 7	7.8.4
P1-06	第二速度环积分时间常数	0.01ms	3300	15~51200	√	1 3 5 6 7	7.8.4
P1-07	第二位置环增益	0.1/s	200	10~20000	√	1 3 5 6 7	7.8.4
P1-10	速度前馈增益	1%	0	0~300	√	5 6 7	-
P1-11	速度前馈滤波时间	0.01ms	50	0~10000	√	5 6 7	-
P1-14	增益切换模式设置	-	0	0~0x00A2	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.3
P1-15	增益切换等待时间	-	5	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.3
P1-16	增益切换等级阈值	-	50	0~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.3
P1-17	增益切换等级滞环	-	30	0~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.3
P1-18	位置环增益切换时间	-	3	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.3
P1-19.0	间隙补偿功能方向 0: 正方向 1: 反方向	-	0	0~1	√	所有	-
P1-19.1	间隙补偿功能开关 0: 关闭 1: 开启	-	0	0~1	√	所有	-
P1-20	间隙补偿数量	0.1Pref	0	0~65535	√	所有	-
P1-21	间隙补偿滤波时间	0.01ms	0	0~65535	√	所有	-
P1-23	速度指令滤波时间参数	0.1ms	0	0~65535	○	3 4 7	5.4.1.4
P1-24	位置指令加减速滤波时间	0.1ms	0	0~65535	△	5 6	5.3.1.7
P1-25	位置指令平滑滤波时间参数	0.1ms	0	0~65535	△	5 6	5.3.1.7

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P1-26.0	速度控制模式切换条件 [P-PI 切换] 0: 不使用模式切换 1: 以内部转矩指令为切换条件 2: 以速度指令为切换条件 3: 以加速度为切换条件 4: 以位置偏差为切换条件	-	<=22P6: 1 Others: 0	0~4	△	所有	7.8.5
P1-26.1	速度控制模式切换积分保持选择 0: 清除 0 Asr 的积分 1: 保持积分不变, 不再累加	-	1	0~1	△	所有	7.8.5
P1-27	模式切换-转矩指令阈值	%	200	0~800	△	所有	7.8.5
P1-28	模式切换-速度指令阈值	rpm	0	0~10000	△	所有	7.8.5
P1-29	模式切换-加速度阈值	rpm/s	0	0~30000	△	所有	7.8.5
P1-30	模式切换-位置偏差阈值	指令单位	0	0~10000	△	所有	7.8.5
P1-31	I-P 控制切换阈值	%	100	0~100	△	所有	7.8.5
P1-74	编码器零位偏检测周期	-	1000	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P1-75.0~1	编码器零位偏检测阈值	-	0A	0~500	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P1-75.2~3	电角度偏差检测滤波次数	-	06	0~500	√	1 2 3 4 5 6 7	-

P2-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P2-00.0	扰动观测器开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	○	1 2 3 4 5 6 7	7.3.3
P2-00.1	速度观测器选择 0: 关闭 1: EhVobs 2: Vobs	-	0	0~2	○	所有	7.3.3
P2-00.3	电角度补偿开关 0: 关闭 1: 打开	-	1	0~1	○	所有	-
P2-01.0	自适应模式开关	-	0	0~1	●	1 2 3 4 5 6 7	7.6.3

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
	0: 关闭 1: 打开						
P2-01.1	自适应等级 0: 高响应 1: 低噪音	-	根据机型	0~1	●	1 2 3 4 5 6 7	-
P2-02.0	自整定模式 1: 柔和 2: 快速定位 3: 快速定位, 控制超调	-	3	1~3	√	1 2 3 4 5 6 7	7.3.3
P2-02.2	负载类型(仅在自整定过程中有效) 1: 同步带 2: 丝杆 3: 刚性连接	-	2	1~3	√	1 2 3 4 5 6 7	7.3.3
P2-03.2	速度环 IP 控制使能 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	●	所有	7.8.5
P2-03.3	自适应负载类型 0: 小惯量模式 1: 大惯量模式	-	0	0~1	●	1 2 3 4 5 6 7	7.6.4
P2-05	自适应模式速度环增益(标准)	0.1Hz	<=20P7: 400 >=21P5: 200	1~65535	○	1 2 3 4 5 6 7	7.6.4
P2-07	自适应模式惯量比(标准)	%	0	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.6.4
P2-08	自适应模式速度观测器增益(标准)	Hz	<=20P7: 60 >=21P5: 40	10~1000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.6.4
P2-12	自适应模式最大惯量比(标准)	-	30	1~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.6.4
P2-15	内部指令自整定最大行程	0.01r	100	1~3000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
	惯量识别最大行程			1~300			
P2-16	自适应模式电机转子惯量系数	-	100	10~1000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P2-17	惯量辨识和内部指令自整定最高速度	rpm	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P2-18	惯量辨识起始惯量比	%	500	1~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P2-19	自适应模式带宽	%	20P1: 100 20P2, 20P4: 70 >=20P7: 50	1~100	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P2-31	死区补偿时间	0.01ms	15	0~65535	√	所有	-
P2-35	转矩指令滤波时间常数1	0.01ms	<=20P7: 66 >=21P0: 111	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	7.5.3

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P2-36	转矩指令滤波时间常数 2	0.01ms	100	0~65535	√	所有	7.5.3
P2-39	扰动观测器增益 1	-	10	10~1000	√	所有	7.8.2
P2-40	扰动观测器增益 2	-	100	10~1000	√	所有	7.8.2
P2-41	扰动转矩补偿系数（非自适应模式有效）	%	85	0~100	√	1 2 3 4 5 6 7	7.8.2
P2-42	扰动转矩低通滤波器截止频率	0.1Hz	0	-1000~1000	√	所有	7.8.2
P2-43	扰动观测器惯量系数	%	100	1~1000	√	所有	7.8.2
P2-47.0	模型环开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	7.3.3
P2-49	模型环增益	0.1Hz	<=20P7: 480 >=21P0: 288	10~20000	√	3 4 5 6 7	7.5.3
P2-60.0	主动振动抑制开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	√	3 4 5 6 7	7.4.6
P2-60.1	主动抑制自整定开关 0: 自整定时不配置主动振动抑制 1: 自整定时配置主动振动抑制	-	1	0~1	√	3 4 5 6 7	7.4.6
P2-61	主动振动抑制频率	0.1Hz	1000	10~20000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.5
P2-62	主动振动抑制增益	%	100	1~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-63	主动振动抑制阻尼	%	100	0~300	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-64	主动振动抑制滤波时间 1	-	0	-5000~5000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-65	主动振动抑制滤波时间 2	-	0	-5000~5000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-66	第二组主动振动抑制阻尼	-	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-67	第二组主动振动抑制频率	Hz	20000	10~50000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-69.0	陷波滤波器 1 开关	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-69.1	陷波滤波器 2 开关	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	7.4.6
P2-69.3	陷波滤波器 3 开关	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P2-70.0	陷波滤波器 4 开关	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P2-70.1	陷波滤波器 5 开关	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	-
P2-71	第一陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-72	第一陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-73	第一陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P2-74	第二陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-75	第二陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-76	第二陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-77	第三陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-78	第三陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-79	第三陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-80	第四陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-81	第四陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-82	第四陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-83	第五陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-84	第五陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7
P2-85	第五陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	7.7.7

P3-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P3-00	V-REF 功能分配 0: V-REF 作为速度指令输入 1: V-REF 将作为外部转速限制输入参考值, 实际转速限制取决于外部模拟量速度限制 2: 速度前馈	-	0	0~2	○	1 2 4	5.5
P3-01	额定转速对应模拟量电压	0.001V	10000	1500~30000	○	1 2 4	5.4.4
P3-02	模拟量电压速度滤波	0.01ms	200	0~10000	√	1 2 4	5.4.4
P3-03	速度指令输入死区电压	0.001v	0	0~500	√	1 2 4	5.4.4
P3-04	V-REF 模拟量转速方向	-	0	0~1	√	1 2 4	5.4.4
P3-05	预设速度 1	rpm	0	-9999~9999	√	3	5.4.2
P3-06	预设速度 2	rpm	0	-9999~9999	√	3	5.4.2
P3-07	预设速度 3	rpm	0	-9999~9999	√	3	5.4.2
P3-09	加速时间	ms	200	0~65535	√	3 4 7	5.4.1.1
P3-10	减速时间	ms	200	0~65535	√	3 4 7	5.4.1.1
P3-11	速度指令滑动平均滤波时间	ms	0	0~65535	○	3 4 7	5.4.1.4
P3-12	零速箝位模式	-	0	0~4	○	3 4 7	5.4.1.2
P3-13	零速箝位速度	rpm	10	0~300	○	3 4 7	5.4.1.2
P3-14	正向最大速度指令限幅	rpm	4000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.7.3

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P3-15	反向最大速度指令限幅	rpm	4000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.7.3
P3-16	转矩控制时的内部正向速度限制	rpm	2000	5~10000	√	1 2	5.5.1.2
P3-17	转矩控制时的内部反向速度限制	rpm	2000	5~10000	√	1 2	5.5.1.2
P3-18	点动速度	rpm	100	0~1000	○	1 2 3 4 5 6 7	4.4.2
P3-19	正向警告速度	rpm	3000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.4
P3-20	反向警告速度	rpm	3000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.4
P3-21	正向报警速度	rpm	4000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	-
P3-22	反向报警速度	rpm	4000	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	-
P3-23	T-REF 功能分配 0: 作为转矩指令输入 1: 作为外部转矩限制输入的必要条件, 与 P3-28/P3-29 比较, 最小值有效 2: 转矩前馈	-	0	0~3	○	2 3 4 5 7	5.7.2
P3-24	额定转矩对应的模拟量数值	0.001V	10000	1500~30000	○	2 3 4 5 6 7	5.5.3
P3-25	模拟量电压转矩滤波时间	0.01ms	200	0~10000	√	2 3 4 5 6 7	5.5.3
P3-26	转矩指令输入死区电压	0.001V	0	0~500	√	2 3 4 5 6 7	5.5.3
P3-27	模拟量转矩正方向 0: 正向 1: 反向	-	0	0~1	○	2 3 4 5 6 7	-
P3-28	内部正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P3-29	内部反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P3-30	外部正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P3-31	外部反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P3-32	制动转矩	1%	100	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4
P3-33	预设转矩 1	%	0	-1000~1000	√	1	5.5.1.1
P3-34	预设转矩 2	%	0	-1000~1000	√	1	5.5.1.1
P3-35	预设转矩 3	%	0	-1000~1000	√	1	5.5.1.1
P3-37	力矩模式切换时滞	ms	40	0~9999	√	1 2	-
P3-38	防堵转正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.1
P3-39	防堵转反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载倍数	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.1
P3-40.0	摩擦补偿开关	-	0	0~1	√	所有	-
P3-40.1	摩擦补偿速度源选择	-	0	0~2	√	所有	-
P3-45	摩擦补偿速度阈值	0.1rpm	20	0~200	√	所有	-
P3-47	V-REF 模拟量零漂校正	-	0	-1000~1000	√	2 4	5.4.4.7
P3-48	V-REF 模拟量电压偏置	mV	0	-9999~9999	√	2 4	5.4.4.7

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P3-49	T-REF 模拟量零漂校正	-	0	-1000~1000	√	2 4	5.5.3.5
P3-50	T-REF 模拟量电压偏置	mV	0	-9999~9999	√	2 4	5.5.3.5
P3-51	内部转矩模式给定方式 0: 参数给定（直接使用预设转矩 1） 1: 外部端子选择（能够使用外部端子选择预设转矩 1~3）	-	0	0~1	○	1	5.5.1.1

P4-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P4-00.0	Z 相信号个数 离开限位开关后经过 Z 相信号的个数 （注：第 n+1 个 Z 相信号到了再停）	个	2	0~f	○	5 6	5.3.1.8
P4-00.1	寻原点功能开启与否 0: 不启用 1-启用	-	0	0~1	○	5 6	5.3.1.8
P4-00.2	回零超程禁止 0: 不禁止 1-禁止	-	0	0~1	○	5 6	5.3.1.8
P4-00.3	回原结束自动标定编码器零位 0: 不自动标定 1: 自动标定	-	0	0-1	○	5 6	5.3.1.8
P4-01	撞接近开关的速度	rpm	600	0~65535	○	5 6	5.3.1.8
P4-02	离开接近开关的速度	rpm	100	0~65535	○	5 6	5.3.1.8
P4-03.0	内部位置给定模式设置定位模式 0: 相对定位 1: 绝对定位（断使能不保持） 2: 绝对定位（断使能保持）	-	0	0~2	○	5	5.3.3.1
P4-03.1	内部位置给定模式设置换步模式 0: 信号 ON 时换步，可循环 1: 信号上升沿换步，单步执行 2: 信号上升沿启动，顺序执行全部，不循环 3: 通讯设定段号 4: /CHSTP 双边沿触发 5: 端子/PREFA（P5-57）、/PREFB（P5-58）、/PREFC（P5-59）选择段号，可选 1~3 段 6: 端子/PREFA（P5-57）、/PREFB（P5-58）、/PREFC（P5-59）、/PREFD（P5-60）端子选择段号，可选 1~16	-	0	0~6	○	6	5.3.3.1

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
	段						
P4-03.2	内部位置给定模式设置等待模式 0: 等待定位完成 1: 不等待定位完成	-	0	0~1	○	5	5.3.3.1
P4-04	有效段数	-	0	0~35	○	5	5.3.3.2
P4-08	内部位置模式起始段号	-	1	0~35	○	5	5.3.3.3
P4-10~ P4-11	第一段脉冲	1pul	0	-327689999 ~327679999	√	5	5.3.3.3
P4-12	第一段速度	0.1rpm	0	0~65535	√	5	5.3.3.3
P4-13	第一段加速时间	1ms	0	0~65535	√	5	5.3.3.3
P4-14	第一段减速时间	1ms	0	0~65535	√	5	5.3.3.3
P4-16	调整时间	1ms	0	0~65535	√	5	5.3.3.3
P4-10+ (n-1) *7~ P4-16+ (n-1) *7	第一段~第三十五段脉冲参数 (n 表示位置段数)	-	-	-	√	5	5.3.3.3

P5-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P5-00	定位完成宽度/COIN	指令单位	11	1~65535	√	5 6	5.3.1.2
P5-01	定位完成检测模式	-	0	0~3	√	5 6	5.3.1.2
P5-02	定位完成保持时间	ms	0	0~65535	√	5 6	5.3.1.2
P5-03	旋转检测速度	rpm	50	0~10000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.2
P5-04	同速检测速度	rpm	50	0~10000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.3
P5-05	到达检测速度	Rpm	1000	0~10000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.4.1.3
P5-06	定位接近输出宽度	指令单位	655	1~65535	√	5 6	5.3.1.3
P5-07	伺服 OFF 延迟时间	Ms	500	-500~9999	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.5
P5-08	制动器指令输出速度	Rpm	30	20~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.5
P5-09	制动器指令等待时间	Ms	500	0~65535	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.5
P5-10	自定义输出 1 触发条件	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P5-11	设定与自定义输出 1 触发条件相比较的值	与触发条件有关	0	-9999~9999	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-12	选择自定义输出 1 方式	-	0	0~3	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-13	设定自定义输出 1 滞环	与触发条件有关	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-14	自定义输出 2 触发条件	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-15	设定与自定义输出 2 触发条件相比较的值	与触发条件有关	0	-9999~9999	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-16	选择自定义输出 2 方式	-	0	0~3	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-17	设定自定义输出 2 滞环	与触发条件有关	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-18	SI 滤波时间倍数	-	1	0~10000	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-19	Z 相输出保持时间	ms	2	1~65535	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.6
P5-20.0~1	/S-ON: 伺服信号 00: 将信号设定为始终“无效” 01: 从 SI1 端子输入正信号 02: 从 SI2 端子输入正信号 03: 从 SI3 端子输入正信号 04: 从 SI4 端子输入正信号 10: 将信号设定为始终“有效” 11: 从 SI1 端子输入反信号 12: 从 SI2 端子输入反信号 13: 从 SI3 端子输入反信号 14: 从 SI4 端子输入反信号	-	01	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.2.2
P5-20.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-21.0~1	/P-CON 比例动作指令	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.6.1
P5-21.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-22.0~1	/P-OT: 禁止正转驱动	-	03	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4
P5-22.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-23.0~1	/N-OT: 禁止反转驱动	-	04	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.2.4
P5-23.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-24.0~1	/ALM-RST: 警报清除	-	02	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.6.2
P5-24.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-25.0~1	/P-CL: 正转侧外部转矩限制	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P5-25.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-26.0~1	/N-CL: 反转侧外部转矩限制	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P5-26.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-27.0~1	/SPD-D: 内部速度方向选择	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 7	5.4.2
P5-27.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 7	5.7.4.1
P5-28.0~1	速度模式: /SPD-A: 内部设定速度选择 新回原模式: /SPD-A: 触发回原动作 老回原模式: /SPD-A: 正转方向找原点	-	00	0~ff	√	3 5	5.4.2
P5-28.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3 5	5.7.4.1
P5-29.0~1	速度模式: /SPD-B: 内部设定速度选择 老回原模式: /SPD-B: 反转方向找原点	-	00	0~ff	√	3 5	5.4.2
P5-29.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3 5	5.7.4.1
P5-30.0~1	/C-SEL: 控制方式选择	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.1.2
P5-30.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-31.0~1	内部速度模式/外部模拟量 转速/外部脉冲速度模式下: /ZCLAMP: 零箝位 内部位置模式下: /Z-CLAMP: 跳过当前段号	-	00	0~ff	√	零箝位: 3 4 7 跳过当前 段: 5	5.4.1.2
P5-31.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3 4 7	5.7.4.1
P5-32.0~1	/INHIBIT: 指令脉冲禁止	-	00	0~ff	√	5	5.3.1.4
P5-32.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-33.0~1	/G-SEL: 增益切换	-	00	0~ff	√	1 3 5 6 7	6.8.4
P5-33.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 3 5 6 7	6.8.4
P5-34.0~1	/CLR: 脉冲偏移清除	-	00	0~ff	√	5 6	5.3.1.5
P5-34.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5 6	5.7.4.1
P5-35.0~1	/CHGSTP: 内部位置模式换 步信号	-	00	0~ff	√	5	5.3.3
P5-35.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-36.0~1	/I-SEL: 惯量比切换	-	00	0~ff	√	1 2 3 4 5 6 7	6.6.7
P5-36.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.4.1
P5-37	/COIN HD: 定位完成保持 00: 不输出到端子 01: 从 SO1 端子输出正信号 02: 从 SO2 端子输出正信号 03: 从 SO3 端子输出正信号 11: 从 SO1 端子输出反信号 12: 从 SO2 端子输出反信号	-	0000	0~ffff	√	5 6	5.3.1.2

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
	13: 从 SO3 端子输出反信号						
P5-38	/COIN: 定位结束	-	0001	0~ffff	√	5 6	5.3.1.2
P5-39	/V-CMP: 同速检测	-	0000	0~ffff	√	3 4 7	5.7.5.3
P5-40	/TGON: 旋转检测	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.2
P5-41	/S-RDY: 准备就绪	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.1
P5-42	/CLT: 转矩限制	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.2
P5-43	/VLT: 速度限制检测	-	0000	0~ffff	√	1 2	5.5.1.3
P5-44	/BK: 制动器联锁	-	0000	0~ffff	○	1 2 3 4 5 6 7	5.2.5
P5-45	/WARN: 警告	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.4
P5-46	/NEAR: 接近	-	0000	0~ffff	√	5 6	5.3.7
P5-47	/ALM: 报警	-	0002	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.2.6
P5-48	/Z: 编码器 Z 相信号输出	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.6
P5-50	/MRUN: 内部位置模式运动开始信号	-	0000	0~ffff	√	5	5.3.3.6
P5-51	/V-RDY: 速度到达	-	0000	0~ffff	√	3 4 7	5.4.1.3
P5-52	/USER1: 自定义输出 1	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-53	/USER2: 自定义输出 2	-	0000	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.7
P5-54	回原点完成信号	-	0	0~ffff	√	5 6	5.3.1.9
P5-57.0~1	/PREFA: 内部位置选择信号 A	-	00	0~ff	√	5	5.3.3.1
P5-57.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-58.0~1	/PREFB: 内部位置选择信号 B	-	00	0~ff	√	5	5.3.3.1
P5-58.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-59.0~1	/PREFC: 内部位置选择信号 C	-	00	0~ff	√	5	5.3.3.1
P5-59.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-60.0~1	/PREFD: 内部位置选择信号 D	-	00	0~ff	√	5	5.3.3.1
P5-60.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	5.7.4.1
P5-61.0~1	/TRAJ-START: 运动开始触发信号	-	00	0~ff	√	5	
P5-61.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5	
P5-65.0~1	模拟量转速模式开关	-	0	0~ff	√	4	5.4.4.2
P5-70	/SRDY: 输出条件选择 0: 驱动器初始化完成后此端子导通 1: 使能后此端子才会导通	-	0	0~1	√	1 2 3 4 5 6 7	5.7.5.1
P5-71	脉冲速度模式方向端子功能选择	-	0	0~1	○	7	5.4.3.4

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P5-72	/JOG-P	-	0000	0~ff	√	5	5.3.3.8
P5-73	/JOG-N	-	0000	0~ff	√	5	5.3.3.8

P6-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P6-00	刚性设定模式 0: 标准模式 1: 定位模式 2: 快速定位模式	-	0	0~2	○	所有	
P6-05	自适应模式速度环增益（大惯量）	0.1Hz	200	1~65535	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P6-07	自适应模式惯量比（大惯量）	%	50	0~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P6-08	自适应模式速度观测器增益（大惯量）	Hz	40	10~1000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4
P6-12	自适应模式最大惯量比（大惯量）	-	50	1~10000	○	1 2 3 4 5 6 7	7.2.4

P7-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P7-00	RS485 站号	-	0	0~100	○	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-01.0~1	RS485 波特率 00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M	波特率	06	0~16	○	1 2 3 4 5 6 7	9.2

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
	13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M						
P7-01.2	RS485 停止位 2: 1 位	停止位	2	0~2	○	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-01.3	RS485 校验位 2: 偶校验	校验位	2	2	○	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-02	RS485 通讯协议 1: Modbus Rtu 协议	-	1	1~255	○	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-10	RS232 站号	-	1	0~100	√	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-11.0~1	RS232 波特率 00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M	波特率	09	0~16	√	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-11.2	RS232 停止位 0: 2 位 2: 1 位	停止位	2	0~2	√	1 2 3 4 5 6 7	9.2
P7-11.3	RS232 校验位 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	校验位	2	0~2	√	1 2 3 4 5 6 7	9.2

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P7-30	CAN 总线通讯站号	-	1	1~64	●	总线模式	6.6
P7-31	CAN 总线波特率 00: 100000 01: 125000 02: 250000 03: 500000 04: 750000 05: 1000000	bps	5	0~5	●	总线模式	6.6

P8-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P8-25	面板上电直接显示内容设定	-	0	0~2	▲	1 2 3 4 5 6 7	4.2

P9-XX:

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P9-11.0	回原点找 Z 相个数	-	0	0~f	○	5 6	5.3.1.9
P9-11.1	新回原点触发方式 0: 禁止触发回原点 1: 通过 SI 端子触发回原点 2: 该回原模式下, 上电第一次使能后立即启动回原点	-	0	0~2	○	5 6	5.3.1.9
P9-11.2	新回原点模式 0: 回原点模式 0 1: 回原点模式 1 2: 回原点模式 2 3: 回原点模式 3 4: 回原点模式 4 5: 回原点模式 5 6: 回原点模式 6 7: 回原点模式 7	-	0	0~7	○	5 6	5.3.1.9
P9-11.3	遇到超程信号时的减速方式	-	0	0~1	○	5 6	5.3.1.9
P9-12	回原点高速速度	-	200	0~3000	○	5 6	5.3.1.9
P9-13	回原点低速速度	-	20	0~1000	○	5 6	5.3.1.9
P9-14	回原点加减速时间	-	1000	0~5000	○	5 6	5.3.1.9
P9-15	回原点超时时间	-	0	0~12000	○	5 6	5.3.1.9
P9-16	触停回原点速度阈值	-	2	0~1000	○	5 6	5.3.1.9
P9-17	触停回原点转矩阈值	-	100	0~300	○	5 6	5.3.1.9
P9-18	触停回原点时间阈值	-	500	10~1500	○	5 6	5.3.1.9

参数	功能描述	单位	出厂默认值	取值范围	生效时机	适用范围	参考章节
P9-19	定量脉冲个数低位	1 指令脉冲	0	-9999~9999	○	5 6	5.3.1.9
P9-20	定量脉冲个数高位	1 指令脉冲	0	-9999~9999	○	5 6	5.3.1.9
P9-21	回原点选择	-	0	0~1	●	5 6	5.3.1.9
P9-22	回原点结束滤波时间	-	500	50~10000	○	5 6	5.3.1.9
P9-26	中断定长使能	-	0	0~0x1111	●	5 6	5.3.1.10
P9-27	中断定长位移低位	1 指令脉冲	0	0~9999	√	5 6	5.3.1.10
P9-28	中断定长位移高位	1 指令脉冲	0	0~32760	√	5 6	5.3.1.10
P9-29	中断定长最高速度	rpm	300	1~6000	√	5 6	5.3.1.10
P9-30	中断定长加减速时间	ms	100	1~1000	√	5 6	5.3.1.10
P9-31	中断定长功能配置	-	0x0001	0~0x1111	√	5 6	5.3.1.10
P9-32	中断定长延时时间	-	1000	10~3000	○	5 6	5.3.1.10
P9-33	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数 (0~65535)	编码器脉冲	0	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-34	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数 (0~65536) *2 ¹⁶	编码器脉冲	0	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-35	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数 (0~65536) *2 ³²	编码器脉冲	0	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-36	绝对位置旋转模式负载每转的脉冲数 (0~65536) *2 ⁴⁸	编码器脉冲	0	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-37	绝对位置旋转模式齿轮比分子	-	65535	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-38	绝对位置旋转模式齿轮比分母	-	1	0~65535	○	5 6	5.6.8
P9-39	抱闸保护检测使能 0: 不使能 1: 使能	-	0	0~1	√	1 3 5 6 7	5.2.5
P9-40	重力负载检测值	%	0	0~300	√	1 3 5 6 7	5.2.5
P9-41	重力负载辨识使能	-	0	0~1	√	1 3 5 6 7	5.2.5
P9-42	抱闸异常打开旋转位移	0.01 圈	200	25~65535	√	1 3 5 6 7	5.2.5

PE-XX: (4230 及以上版本支持)

参数	功能描述	单位	出厂值	设定范围	生效时机	适用范围	参考章节
PE-01.3	弱磁控制开关	—	0	0-1	√	所有	5.9.2
PE-80	弱磁控制增益 Kv	Hz	30	10-1000	√	所有	5.9.2
PE-81	弱磁控制积分时间常数 Ti	%	16	10-1000	√	所有	5.9.2
PE-82	弱磁控制积分限幅	%	60	0-200	√	所有	5.9.2
PE-83	电压指令限幅阈值	%	115	50-150	√	所有	5.9.2
PE-84	IdRef 限幅	%	95	50-150	√	所有	5.9.2
PE-85	主循环电压平滑滤波时间	0.1ms	20	0-1000	√	所有	5.9.2

附录 2. UX-XX 监视状态内容

U0-XX:

监视号	内容		单位
U0-00	伺服电机转速		Rpm
U0-01	输入的速度指令		Rpm
U0-02	转矩指令		%额定
U0-03	机械角度		1°
U0-04	电角度		1°
U0-05	母线电压		V
U0-06	IPM温度		0.1°C
U0-07	转矩反馈		%额定
U0-08	脉冲偏差值	(-9999~9999) *1	指令脉冲
U0-09		(-32768~32767) *10000	
U0-10	编码器反馈值	(0000~9999) *1	编码器脉冲
U0-11		(0000~65535) *10000	
U0-12	输入指令脉冲数	(-9999~9999) *1	指令脉冲
U0-13		(-32768~32767) *10000	
U0-14	位置反馈	(-9999~9999) *1	指令脉冲
U0-15		(-32768~32767) *10000	
U0-18	转矩电流		0.01A
U0-19	模拟量输入V-REF值		0.001V
U0-20	模拟量输入T-REF值		0.001V
U0-21	输入信号状态1		-
U0-22	输入信号状态2		-
U0-23	输出信号状态1		-
U0-24	输出信号状态2		-
U0-25	输入脉冲频率	(0000~9999) *1	1Hz
U0-26		(0000~9999) *10000	
U0-37	VREF AD原始数值		-
U0-38	TREF AD原始数值		-
U0-41	瞬时输出功率		1W
U0-42	平均输出功率		1W
U0-43	瞬时热功率		1W
U0-44	平均热功率		1W
U0-49	位置前馈		1指令单位
U0-50	速度前馈		rpm
U0-51	转矩前馈		%额定
U0-52	瞬时母线电容功率		1W
U0-53	平均母线电容功率		1W
U0-54	编码器错误计数		-

监视号	内容	单位
U0-55	瞬时再生制动放电功率	1W
U0-56	平均再生制动放电功率	1W
U0-57	绝对值编码器当前位置反馈低32位	(0000~65535) *1
U0-58		(0000~65535) *2 ¹⁶
U0-59	绝对值编码器当前位置反馈高32位 (方向标志)	(0000~65535) *2 ³²
U0-60		(-32768~32767) *2 ⁴⁸
U0-79	编码器CRC错误计数	--
U0-88	电机代码读取状态	-
U0-89	高精度速度反馈 (显示范围-99.99~99.99rpm)	0.01rpm
U0-91	多圈绝对值电机圈数	-
U0-94	标定后编码器位置反馈总值	(0000~65535) *1
U0-95		(0000~65535) *2 ¹⁶
U0-96		(0000~65535) *2 ³²
U0-97 (方向标志)		(-32768~32767) *2 ⁴⁸
U0-98	大功率电机温度	0.1℃

U1-XX:

监视号	内容	单位
U1-00	当前报警代码	-
U1-01	当前警告代码	-
U1-02	报警发生时的U相电流	0.01A
U1-03	报警发生时的V相电流	0.01A
U1-04	报警发生时的母线电压	V
U1-05	报警发生时的IGBT温度	℃
U1-06	报警发生时的转矩电流	0.01A
U1-07	报警发生时的励磁电流	A
U1-08	报警发生时的位置偏差	指令脉冲
U1-09	报警发生时的速度值	rpm
U1-10	报警发生的时间秒 (低16位), 从第一次上电开始累计秒数	s
U1-11	报警发生的时间秒 (高16位), 从第一次上电开始累计秒数	s
U1-12	本次运行错误数量, 从本次上电后计算	-
U1-13	本次运行警告数量, 从本次上电后计算	-
U1-14	历史报警总数量	-
U1-15	历史警告总数量	-
U1-16	最近第2次报警代码	-
U1-17	最近第3次报警代码	-
U1-18	最近第4次报警代码	-
U1-19	最近第5次报警代码	-
U1-20	最近第6次报警代码	-
U1-21	最近第7次报警代码	-

监视号	内容	单位
U1-22	最近第8次报警代码	-
U1-23	最近第9次报警代码	-
U1-24	最近第10次报警代码	-
U1-25	最近第11次报警代码	-
U1-26	最近第12次报警代码	-
U1-27	最近第13次报警代码	-
U1-28	最近第14次报警代码	-
U1-29	最近第15次报警代码	-
U1-30	最近第16次报警代码	-
U1-31	最近第17次报警代码	-
U1-32	最近第2次警告代码	-
U1-33	最近第3次警告代码	-
U1-34	最近第4次警告代码	-
U1-35	最近第5次警告代码	-
U1-36	最近第6次警告代码	-
U1-37	最近第7次警告代码	-
U1-38	最近第8次警告代码	-
U1-39	最近第9次警告代码	-
U1-40	最近第10次警告代码	-
U1-41	最近第11次警告代码	-
U1-42	最近第12次警告代码	-
U1-43	最近第13次警告代码	-
U1-44	最近第14次警告代码	-
U1-45	最近第15次警告代码	-
U1-46	最近第16次警告代码	-
U1-47	最近第17次警告代码	-

U2-XX:

监视号	内容	单位
U2-00	上电次数	-
U2-01	系列	-
U2-02	机型（低16位）	-
U2-03	机型（高16位）	-
U2-04	出厂日期：年	-
U2-05	出厂日期：月	-
U2-06	出厂日期：日	-
U2-07	固件版本	-
U2-08	硬件版本	-
U2-09	总运行时间（从第一次上电开始）	小时
U2-10	总运行时间（从第一次上电开始）	分钟
U2-11	总运行时间（从第一次上电开始）	秒
U2-12	本次运行时间（从本次上电开始）	小时

监视号	内容	单位
U2-13	本次运行时间（从本次上电开始）	分钟
U2-14	本次运行时间（从本次上电开始）	秒
U2-15	平均输出功率（从第一次使能开始，使能过程中的平均功率）	1W
U2-16	平均发热功率（从第一次使能开始，使能过程中的平均功率）	1W
U2-17	平均母线电容滤波功率（从第一次上电开始，上电时段的平均功率）	1W
U2-20	设备序列号：低16位（暂不支持）	-
U2-21	设备序列号：高16位（暂不支持）	-
U2-22	固件生成日期：年	-
U2-23	固件生成日期：月/日	-
U2-24	固件生成时间：小时/分钟	-
U2-33	历史最高母线电压（4230及以上版本支持）	V
U2-34	历史最高母线电压时刻的转矩电流（4230及以上版本支持）	0.01A
U2-35	历史最高母线电压时间（4230及以上版本支持）	小时
U2-36	历史最高母线电压时间（4230及以上版本支持）	分钟
U2-37	历史最高母线电压时间（4230及以上版本支持）	秒
U2-38	最近第一次连接的电机代码（4230及以上版本支持）	-
U2-39	最近第二次连接的电机代码（4230及以上版本支持）	-
U2-40	最近第三次连接的电机代码（4230及以上版本支持）	-
U2-41	最近第一次连接的电机代码运行时长（4230及以上版本支持）	小时
U2-42	最近第二次连接的电机代码运行时长（4230及以上版本支持）	小时
U2-43	最近第三次连接的电机代码运行时长（4230及以上版本支持）	小时
U2-44	历史最高 IPM 温度（4230及以上版本支持）	0.1℃
U2-45	历史最高 IPM 温度时刻的转矩电流（4230及以上版本支持）	0.01A
U2-46	历史最高 IPM 温度时间（4230及以上版本支持）	小时
U2-47	历史最高 IPM 温度时间（4230及以上版本支持）	分钟
U2-48	历史最高 IPM 温度时间（4230及以上版本支持）	秒
U2-49	历史最高转矩电流（4230及以上版本支持）	0.01A
U2-50	历史最高转矩电流时间（4230及以上版本支持）	小时
U2-51	历史最高转矩电流时间（4230及以上版本支持）	分钟
U2-52	历史最高转矩电流时间（4230及以上版本支持）	秒

U3-XX:

监视号	内容	单位
U3-00	驱动自动读取的电机代码（包含热功率参数）	-
U3-01	电机版本	-
U3-02	编码器版本	-
U3-70	自动读取电机参数中编码器的电机代码（只与电机代码有关）	-

U4-XX:

监视号	内容	单位
-----	----	----

监视号	内容	单位
U4-10	快速FFT检测到的共振频率	Hz
U4-11	光栅尺原始数据	1 光栅尺反馈脉冲
U4-12	光栅尺原始数据	1 光栅尺反馈脉冲
U4-13	光栅尺原始Z相数	-
U4-16	热功率保护持续过载操作累加值	-
U4-17	热功率保护瞬时过载操作累加值	-
U4-18	SI端子生效状态	-
U4-19	SO端子生效状态	-

附录 3. FX-XX 辅助功能内容

功能代码	说明	生效时机	参照章节
F0-00	清除报警	伺服 OFF	4.4.1
F0-01	恢复出厂	伺服 OFF	4.4.1
F0-02	清除位置偏差	伺服 OFF	4.4.1
F0-07	面板惯量辨识	伺服 OFF	7.3.4
F0-08	面板外部指令自整定	伺服 OFF	7.4.5
F0-09	面板内部指令自整定	伺服 OFF	7.4.4
F0-10	面板振动抑制 1	伺服 OFF	7.7.3
F0-11	面板振动抑制 2	伺服 OFF	7.7.3
F0-12	面板振动抑制（快速 FFT）	伺服 OFF	7.7.6
F1-00	点动	伺服 OFF	4.4.2
F1-01	试运行	伺服 OFF	4.4.2
F1-02	电流采样校零	伺服 OFF	4.4.2
F1-03	Vref（转速模拟量）校零	伺服 OFF	5.4.4.6
F1-04	Tref（转矩模拟量）校零	伺服 OFF	5.5.3.4
F1-05	软件使能	伺服 OFF	4.4.2
F1-06	绝对值编码器位置清除	伺服 OFF	5.6.5

附录 4. Modbus 地址对应表

参数组	Modbus 始末地址	说明
P0-00~P0-xx	0x0000~0x0063	Modbus 地址从 0x0000 开始依次加 1，如 P0-23 对应的 Modbus 地址为 0x0017
P1-00~P1-xx	0x0100~0x0163	Modbus 地址从 0x0100 开始依次加 1，如 P1-10 对应的 Modbus 地址为 0x010A
P2-15~P2-xx	0x020F~0x0263	Modbus 地址从 0x020F 开始依次加 1，如 P2-16 对应的 Modbus 地址为 0x0210
P3-00~P3-xx	0x0300~0x0363	Modbus 地址从 0x0300 开始依次加 1，如 P3-13 对应的 Modbus 地址为 0x030D
P4-00~P4-xx	0x0400~0x0463	Modbus 地址从 0x0400 开始依次加 1，如 P4-25 对应的 Modbus 地址为 0x0419
P5-00~P5-xx	0x0500~0x0563	Modbus 地址从 0x0500 开始依次加 1，如 P5-20 对应的 Modbus 地址为 0x0514
P6-00~P6-xx	0x0600~0x0663	Modbus 地址从 0x0600 开始依次加 1，如 P6-05 对应的 Modbus 地址为 0x0605
P7-00~P7-xx	0x0700~0x0763	Modbus 地址从 0x0700 开始依次加 1，如 P7-11 对应的 Modbus 地址为 0x070B
P8-00~P8-xx	0x0800~0x0863	Modbus 地址从 0x0800 开始依次加 1，如 P8-25 对应的 Modbus 地址为 0x0819
P9-00~P9-xx	0x0900~0x0963	Modbus 地址从 0x0900 开始依次加 1，如 P9-12 对应的 Modbus 地址为 0x090C

参数组	Modbus 始末地址	说明
U0-00~U0-xx	0x1000~0x1063	Modbus 地址从 0x1000 开始依次加 1, 如 U0-05 对应的 Modbus 地址为 0x1005
U1-00~U1-xx	0x1100~0x1163	Modbus 地址从 0x1100 开始依次加 1, 如 U1-14 对应的 Modbus 地址为 0x110E
U2-00~U2-xx	0x1200~0x1263	Modbus 地址从 0x1200 开始依次加 1, 如 U2-08 对应的 Modbus 地址为 0x1208
U4-00~U4-xx	0x1400~0x1463	Modbus 地址从 0x1400 开始依次加 1, 如 U4-11 对应的 Modbus 地址为 0x140B
F0-00~F0-xx	0x2000~0x2063	Modbus 地址从 0x2000 开始依次加 1, 如 F0-01 对应的 Modbus 地址为 0x2001
F1-00~F1-xx	0x2100~0x2163	Modbus 地址从 0x2100 开始依次加 1, 如 F1-03 对应的 Modbus 地址为 0x2103



下述参数 modbus 地址表格中若没有涉及的参数遵循上表的地址规则。

● P 组参数地址

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P0-00	0x0000	0	P0-17	0x0011	17
P0-01	0x0001	1	P0-18	0x0012	18
P0-02	0x0002	2	P0-19	0x0013	19
P0-03	0x0003	3	P0-20	0x0014	20
P0-04	0x0004	4	P0-21	0x0015	21
P0-05	0x0005	5	P0-22	0x0016	22
P0-06	0x0006	6	P0-23	0x0017	23
P0-07	0x0007	7	P0-24	0x0018	24
P0-08	0x0008	8	P0-25	0x0019	25
P0-09	0x0009	9	P0-26	0x001A	26
P0-10	0x000A	10	P0-27	0x001B	27
P0-11	0x000B	11	P0-28	0x001C	28
P0-12	0x000C	12	P0-29	0x001D	29
P0-13	0x000D	13	P0-30	0x001E	30
P0-14	0x000E	14	P0-31	0x001F	31
P0-15	0x000F	15	P0-32	0x0020	32
P0-16	0x0010	16	P0-33	0x0021	33

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P1-00	0x0100	256	P1-15	0x010F	271
P1-01	0x0101	257	P1-16	0x0110	272
P1-02	0x0102	258	P1-17	0x0111	273
P1-03	0x0103	259	P1-18	0x0112	274

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P1-04	0x0104	260	P1-19	0x0113	275
P1-05	0x0105	261	P1-20	0x0114	276
P1-06	0x0106	262	P1-21	0x0115	277
P1-07	0x0107	263	P1-22	0x0116	278
P1-08	0x0108	264	P1-23	0x0117	279
P1-09	0x0109	265	P1-24	0x0118	280
P1-10	0x010A	266	P1-25	0x0119	281
P1-11	0x010B	267	P1-26	0x011A	282
P1-12	0x010C	268	P1-27	0x011B	283
P1-13	0x010D	269	P1-28	0x011C	284
P1-14	0x010E	270			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P2-00	0x0200	512	P2-15	0x20F	527
P2-01	0x0201	513	P2-16	0x210	528

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P3-00	0x0300	768	P3-19	0x0313	787
P3-01	0x0301	769	P3-20	0x0314	788
P3-02	0x0302	770	P3-21	0x0315	789
P3-03	0x0303	771	P3-22	0x0316	790
P3-04	0x0304	772	P3-23	0x0317	791
P3-05	0x0305	773	P3-24	0x0318	792
P3-06	0x0306	774	P3-25	0x0319	793
P3-07	0x0307	775	P3-26	0x031A	794
P3-08	0x0308	776	P3-27	0x031B	795
P3-09	0x0309	777	P3-28	0x031C	796
P3-10	0x030A	778	P3-29	0x031D	797
P3-11	0x030B	779	P3-30	0x031E	798
P3-12	0x030C	780	P3-31	0x031F	799
P3-13	0x030D	781	P3-32	0x0320	800
P3-14	0x030E	782	P3-33	0x0321	801
P3-15	0x030F	783	P3-34	0x0322	802
P3-16	0x0310	784	P3-35	0x0323	803
P3-17	0x0311	785	P3-36	0x0324	804
P3-18	0x0312	786			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P4-00	0x0400	1024	P4-15	0x040F	1039
P4-01	0x0401	1025	P4-16	0x0410	1040

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P5-00	0x0500	1280	P5-27	0x051B	1307
P5-01	0x0501	1281	P5-28	0x051C	1308
P5-02	0x0502	1282	P5-29	0x051D	1309
P5-03	0x0503	1283	P5-30	0x051E	1310
P5-04	0x0504	1284	P5-31	0x051F	1311
P5-05	0x0505	1285	P5-32	0x0520	1312
P5-06	0x0506	1286	P5-33	0x0521	1313
P5-07	0x0507	1287	P5-34	0x0522	1314
P5-08	0x0508	1288	P5-35	0x0523	1315
P5-09	0x0509	1289	P5-36	0x0524	1316
P5-10	0x050A	1290	P5-37	0x0525	1317
P5-11	0x050B	1291	P5-38	0x0526	1318
P5-12	0x050C	1292	P5-39	0x0527	1319
P5-13	0x050D	1293	P5-40	0x0528	1320
P5-14	0x050E	1294	P5-41	0x0529	1321
P5-15	0x050F	1295	P5-42	0x052A	1322
P5-16	0x0510	1296	P5-43	0x052B	1323
P5-17	0x0511	1297	P5-44	0x052C	1324
P5-18	0x0512	1298	P5-45	0x052D	1325
P5-19	0x0513	1299	P5-46	0x052E	1326
P5-20	0x0514	1300	P5-47	0x052F	1327
P5-21	0x0515	1301	P5-48	0x0530	1328
P5-22	0x0516	1302	P5-49	0x0531	1329
P5-23	0x0517	1303	P5-50	0x0532	1330
P5-24	0x0518	1304	P5-51	0x0533	1331
P5-25	0x0519	1305	P5-52	0x0534	1332
P5-26	0x051A	1306	P5-53	0x0535	1333

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P6-00	0x0600	1536	P6-10	0x060A	1546
P6-01	0x0601	1537	P6-11	0x060B	1547

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P7-00	0x0700	1792	P7-10	0x070A	1802
P7-01	0x0701	1793			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P8-25	0x0819	2073			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
P9-11	0x090B	2315	P9-17	0x0911	2321
P9-12	0x090C	2316	P9-18	0x0912	2322
P9-13	0x090D	2317	P9-19	0x0913	2323
P9-14	0x090E	2318	P9-20	0x0914	2324
P9-15	0x090F	2319	P9-21	0x0915	2325
P9-16	0x0910	2320	P9-22	0x0916	2326

● 监视状态地址 U 组

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
U0-00	0x1000	4096	U0-32	0x1020	4128
U0-01	0x1001	4097	U0-33	0x1021	4129
U0-02	0x1002	4098	U0-34	0x1022	4130
U0-03	0x1003	4099	U0-35	0x1023	4131
U0-04	0x1004	4100	U0-36	0x1024	4132
U0-05	0x1005	4101	U0-37	0x1025	4133
U0-06	0x1006	4102	U0-38	0x1026	4134
U0-07	0x1007	4103	U0-39	0x1027	4135
U0-08	0x1008	4104	U0-40	0x1028	4136
U0-09	0x1009	4105	U0-41	0x1029	4137
U0-10	0x100A	4106	U0-42	0x102A	4138
U0-11	0x100B	4107	U0-43	0x102B	4139
U0-12	0x100C	4108	U0-44	0x102C	4140
U0-13	0x100D	4109	U0-45	0x102D	4141
U0-14	0x100E	4110	U0-46	0x102E	4142
U0-15	0x100F	4111	U0-47	0x102F	4143

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
U0-16	0x1010	4112	U0-48	0x1030	4144
U0-17	0x1011	4113	U0-49	0x1031	4145
U0-18	0x1012	4114	U0-50	0x1032	4146
U0-19	0x1013	4115	U0-51	0x1033	4147
U0-20	0x1014	4116	U0-52	0x1034	4148
U0-21	0x1015	4117	U0-53	0x1035	4149
U0-22	0x1016	4118	U0-57	0x1039	4153
U0-23	0x1017	4119	U0-58	0x103A	4154
U0-24	0x1018	4120	U0-59	0x103B	4155
U0-25	0x1019	4121	U0-60	0x103C	4156
U0-26	0x101A	4122	U0-91	0x105B	4187
U0-27	0x101B	4123	U0-94	0x105E	4190
U0-28	0x101C	4124	U0-95	0x105F	4191
U0-29	0x101D	4125	U0-96	0x1060	4192
U0-30	0x101E	4126	U0-97	0x1061	4193
U0-31	0x101F	4127			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
U1-00	0x1100	4352	U2-00	0x1200	4608
U1-01	0x1101	4353	U2-01	0x1201	4609
U1-02	0x1102	4354	U2-02	0x1202	4610
U1-03	0x1103	4355	U2-03	0x1203	4611
U1-04	0x1104	4356	U2-04	0x1204	4612
U1-05	0x1105	4357	U2-05	0x1205	4613
U1-06	0x1106	4358	U2-06	0x1206	4614
U1-07	0x1107	4359	U2-07	0x1207	4615
U1-08	0x1108	4360	U2-08	0x1208	4616
U1-09	0x1109	4361	U2-09	0x1209	4617
U1-10	0x110A	4362	U2-10	0x120A	4618
U1-11	0x110B	4363	U2-11	0x120B	4619
U1-12	0x110C	4364	U2-12	0x120C	4620
U1-13	0x110D	4365	U2-13	0x120D	4621
U1-14	0x110E	4366	U2-14	0x120E	4622
U1-15	0x110F	4367	U2-15	0x120F	4623
U1-16	0x1110	4368	U2-16	0x1210	4624
U1-17	0x1111	4369	U2-17	0x1211	4625
U1-18	0x1112	4370	U2-20	0x1214	4628
U1-19	0x1113	4371	U4-11	0x140B	5131

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
U1-20	0x1114	4372	U4-12	0x140C	5132
U1-21	0x1115	4373	U4-13	0x140D	5133
U1-22	0x1116	4374	U4-14	0x140E	5134
U1-23	0x1117	4375	U4-15	0x140F	5135
U1-24	0x1118	4376			
U1-25	0x1119	4377			

参数号	Modbus 地址		参数号	Modbus 地址	
	十六进制	十进制		十六进制	十进制
F0-00	0x2000	8192	F1-00	0x2100	8448
F0-01	0x2001	8193	F1-01	0x2101	8449
F0-02	0x2002	8194	F1-02	0x2102	8450
F2-09	0x2209	8713	F1-03	0x2103	8451
			F1-04	0x2104	8452
			F1-05	0x2105	8453
			F1-06	0x2106	8454

附录 5. 常见使用问题分析

Q1：面板显示 bb 和 run 是什么情况？

- 1、bb 待机状态下，未开使能，电机处于未得电状态。
- 2、run 运行状态，打开使能，电机处于得电状态。

Q2：如何查看/设置参数的？

参考 [4.6](#)。

Q3：如何更改使能状态参数？

P5-20，设成 0000 使能不生效，设成 0010 上电使能，无需重新断电，立刻生效。默认为 0001，需外部有高电平信号从 SI1 输入，SI1 接低电平，+24 接高电平（[参考 3.2.2](#)）。


Q4：如何恢复初始化？

先关闭使能（P5-20 设成 0000 使能不生效），再 F0-01=1 恢复出厂，最后打开使能。

Q5：支持总线模式的驱动目前有哪些？

- 1、DS5E 系列支持 Xnet 通讯--最大支持 20 轴
- 2、DS5C 支持 EtherCAT 通讯--最大支持 64 轴

Q6：抱闸电机应该如何接线？抱闸电机断电后有轻微滑落应该如何修改参数？

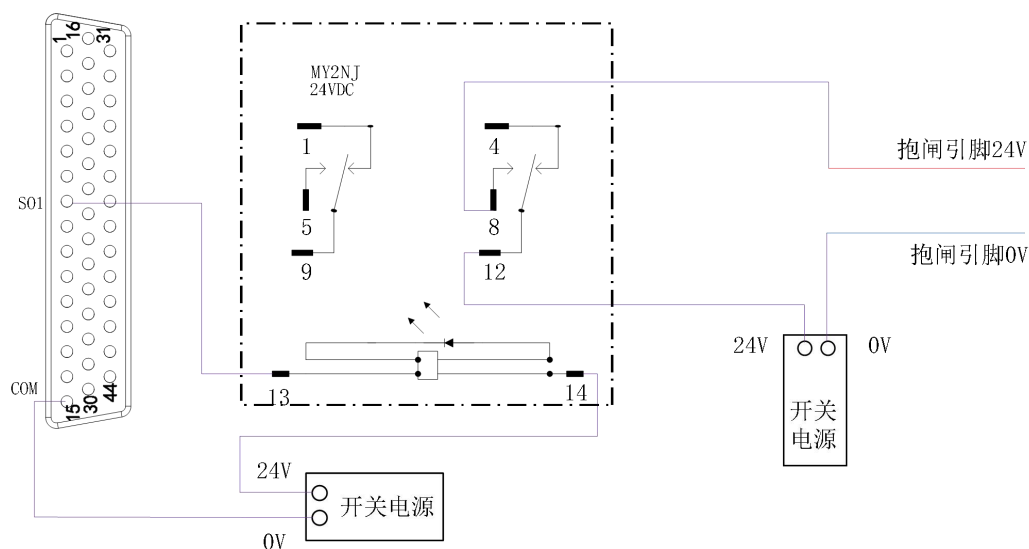

- 1、P5-44 定义抱闸输出信号的端子，如上图所示，使用的是 SO1 控制抱闸，即 P5-44=0001。
- 2、缩短伺服 OFF 延时时间，P5-07 默认 500ms 可适当缩短，抱闸指令等待时间 P5-09 设置为 0，即可响应。

Q7：初始方向不是我要的，如何通过伺服驱动器来改变？

通过修改 P0-05 来改变初始方向，设置值为 0 或 1，重新上电后生效。如果是速度（模式 3/4）、转矩模式（模式 1/2）也可以改变速度、转矩设定的正负值。

Q8：两种运行模式如何相互切换？


P0-01 主模式和 P0-02 子模式都设置所需模式，定义 P5-30=0002 及 SI2 为模式切换端子，当 SI2 端子无信号过来时，按照主模式 P0-01 中的设定模式运行，当 SI2 端有信号输入时，按照子模式 P0-02 中的设定模式运行。



SI2 端子信号需为常 ON 信号才可切换。

Q9：PLC 与伺服的连接方式是什么？

NPN 低电平输出型 PLC：Y0 脉冲接 P-，Y1 方向接 D-，+24V 接 P+24、D+24。（信捷 PLC 为例）
PNP 高电平输出型 PLC：Q0.0 脉冲接 P+24，Q0.2 方向接 D+24，0V 接 P-、D-。（西门子 PLC 为例）如下图：

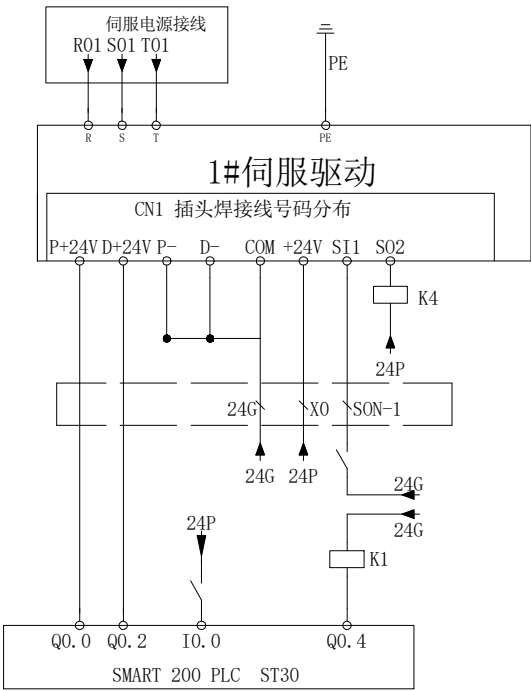

Q10：制动电阻外置接法和参数设置是什么？

伺服接口上有 P+、D、C 端子，P+和 C 之间有短接片相连（使用内置电阻），当内置电阻规格不够时，需更换为外置电阻，外置制动电阻规格见 1.4.1，将 P+、D 之间的短接片拆掉，将外置制动电阻接至 P+、C。


Q11：坦克链线的使用寿命？

耐弯折次数为 500 万次，回圆半径 50mm。

附录 6. 一般调试步骤

1、电机空轴，初步调试

- A、将线缆正确连接，注意 U、V、W、PE 端子必须一对一的接，相序不可以交叉。
- B、开环试运行：试运行主要对动力线以及编码器反馈线路进行检查，确定连结是否正常。按下述操作电机可正常实现正反转，若电机轴出现抖动或者提示报警要立即断开电源，重新检查接线情况。

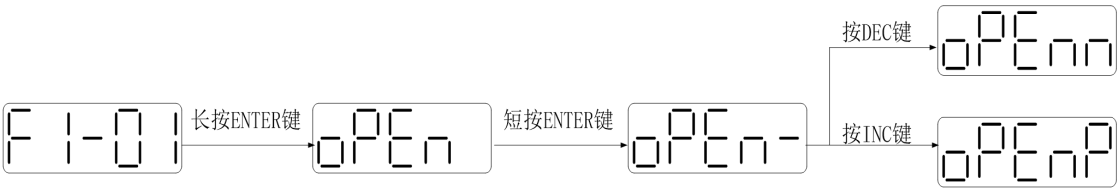

- C、点动试运行：进入参数 F1-00。
- 短按 ENTER 键使能电机。在使能状态下，按 INC 正转点动运行，按 DEC 反转点动运行。按 STATUS/ESC，结束使能并退出点动状态进入序号切换状态。
- 点动时的 4 种状态显示如下：


状态	面板显示	状态	面板显示
空闲显示		正转显示	
使能显示		反转显示	

2、将电机与机械结合调试

- A、观察机头运行方向，如果和实际需要相反，则将伺服 OFF 后，然后将参数 P0-05 设为 1，之后重新上电使更改生效。
- B、运行过程中，观察运行的平稳性和响应性，适当调整伺服控制参数。

附录 7. 应用案例

模式 6：脉冲指令位置模式

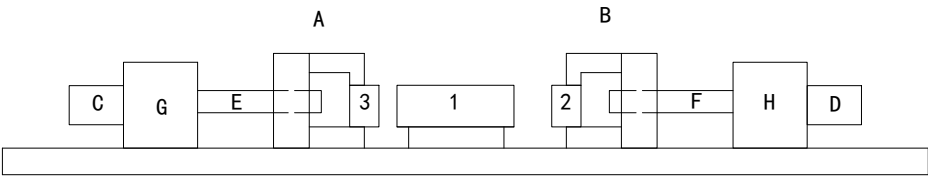

设备简介

这是一个对焊机的简图，图中的 1，2，3 为加工对象，工件 2、工件 3 分别固定在机头 B 和机头 A 上，A、B 整体可动，由滚珠丝杠 E、F 推动，丝杠螺距为 5mm，C、D 为 17 位分辨率的伺服电机，G、H 为减速机，其减速比为 10。

使用设备之前要用标准尺寸的工件对机器进行校准，找到机头 A 和机头 B 的原点。

工件 1 是平放在工作台上的，可以左右滑动，其尺寸为正公差，不能比标准工件短。放工件的过程中具有随意性，但要求最终焊接开始的时候是出于左右对称的位置上的。工件放好以后，启动，A 和 B 带着工件 3 和 2 以相同的速度向 1 的方向移动，无论 1 出于什么位置上，总会有一侧的工件先碰到 1，然后把 1 推向另外一侧，直到 2 和 3 都接触到 1 的时候，互相推的结果就是电机输出力矩会增大，此时，1 必然处于对称的位置上。

一次焊接完成之后，机头 A 和机头 B 回到原点处。


一、分析

- 1、确定工作模式：6
- 2、第一次找对称点时，需要判断是否都已经接触到，其标志是伺服的输出转矩提升，需要用到转矩限制（P3-28、P3-29）和转矩上限输出信号/CLT。
- 3、由于工件 1 的尺寸大于等于标准尺寸，那么如果是一个大于标准尺寸的工件，当找到对称点的时候，伺服必然有残留的偏差脉冲存在，此时就需要将其清除，需要用到/CLR 信号。同时，此时 PLC 发送的脉冲和伺服实际所走的距离也不相同，如果要知道实际所走的距离，就需要用到伺服的编码器反馈/A+、/A-、/B+、/B-，进行 AB 相高速计数。
- 4、机头 A 和 B 的运行方向。

二、确定信号及端子

- /COIN 定位完成输出信号：SO1
- /CLT 转矩到达上限输出信号：SO2
- /CLR 脉冲偏差清除输入信号：SI1
- 编码器反馈信号/A+、/A-、/B+、/B-

三、电子齿轮比的计算

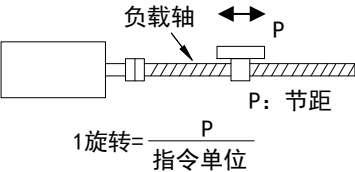步骤	说明	滚珠丝杠
		
1	确认机械规格	滚珠丝杠节距：5mm 减速比：10/1
2	确认编码器脉冲数	131072
3	决定指令单位	1 指令单位：0.001mm
4	计算负载轴旋转 1 圈的指令量	5mm/0.001mm=5000
5	计算电机轴旋转 1 圈的脉冲数	5000/10=500
6	计算电子齿轮比	$\frac{B}{A} = \frac{2^{17}}{500} = \frac{32768}{125}$
7	设定用户参数	P0-13=32768 P0-14=125

四、参数设置

- 运行模式：P0-01=6
- 脉冲指令形态：P0-10=2
- 电子齿轮比：P0-11=0 P0-12=0 P0-13=32768 P0-14=125
- 正转转矩限制：P3-28=150
- 反转转矩限制：P3-29=150
- 定位完成宽度：P5-00=7
- /S-ON 信号设置：P5-20=0010
- /CLR 信号设置：P5-34=0001
- /COIN 信号设置：P5-38=0001
- /CLT 信号设置：P5-42=0002

附录 8. 伺服常用模式参数

附录 8.1 基本通用参数

基本通用参数	
参数	概要
P0-03 使能模式 P5-20 伺服 ON 信号/S-ON	使能方式选择，一般 P0-03 默认，P5-20 设置 n.0010 为一上电就使能
P0-04 刚性等级	自整定快速调整模式下调整伺服增益
P0-05 旋转方向定义	确定电机方向，一般默认 0
P0-25 放电电阻功率值 P0-26 放电电阻值	设置外部制动电阻规格参数，保证与实际相同即可
P3-28 内部正转转矩限制 P3-29 内部反转转矩限制 P3-30 外部正转转矩限制 P3-31 外部反转转矩限制	设置伺服转矩限制来源及限制值。默认值的单位为伺服转矩的百分比值
P5-44 失电制动器/BK P5-07 伺服 OFF 延迟时间 P5-08 制动器指令输出速度 P5-09 制动器指令等待时间	带抱闸电机采用伺服 SO 端子控制抱闸设置参数
P5-47 报警输出/ALM	通过 SO 端子输出报警功能设置，默认 SO2 端子输出动合信号
P7-00 RS485 站号 P7-01 通讯配置 P7-02 RS485 通讯协议	通讯设置相关参数

附录 8.2 外部脉冲位置模式常用参数

外部脉冲位置模式常用参数	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 6：外部脉冲模式
P0-10 脉冲指令形态	设置脉冲形态 0：CW/CCW 1：AB 2：P+D
P0-11 设定电机每转脉冲数*1 P0-12 设定电机每转脉冲数*10000 P0-13 电子齿轮比（分子） P0-14 电子齿轮比（分母） P0-92~P0-93 32 位电子齿轮比分子 P0-94~P0-95 32 位电子齿轮比分母	电机旋转一圈所需的指令脉冲数设置 P0-11/P0-12 均为零时 P0-13/P0-14 生效 P0-11~P0-14 均为零时，P0-92~P0-95 有效 32 位齿轮比分子：P0-92*1 + P0-93 *10000 32 位齿轮比分母：P0-94*1 + P0-95 *10000
P0-09 脉冲指令设置	各位分别可设置低速脉冲指令方向、低速脉冲滤波时间

附录 8.3 内部位置模式常用参数

内部位置模式常用参数	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 5: 内部位置模式
P4-03 内部位置给定模式 P4-04 有效段数 P4-10~P4-254 内部第 1 至第 35 段位置参数设置	内部位置模式的控制方式给定: 包括换步方式、定位方式、调整时间 各段位置的脉冲位移量、速度、加减速时间等配置
P5-35 换步信号/GHGSTP P5-32 暂停当前段信号/INHIBIT P5-31 跳过当前段号/Z-CLAMP	常用的端子功能分配
P4-00 离开限位开关后经过 Z 相信号的个数 P4-01 撞接近开关的速度 P4-02 离开接近开关的速度 P5-28 位置模式下正转侧找参考原点/SPD-A P5-29 位置模式下正转侧找参考原点/SPD-B	内部位置回原点设置参数
F2-09 35 段位置的任意设置	通讯设置段数

附录 8.4 内部转矩控制常用参数

内部转矩控制	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 1: 内部转矩模式
P3-33 内部转矩指令给定	给定值为额定转矩的百分比值
P3-16 转矩控制时的内部正向速度限制 P3-17 转矩控制时的内部反向速度限制 P3-14 正向最大速度限制 (MAX 速度) P3-15 反向最大速度限制 (MAX 速度)	转矩模式下的速度限制
P5-27 速度方向切换/SPD-D	换向, 默认为 n.0000 如通过 SI2 端子给定换向, 可将 P5-27 设置为 n.0002

附录 8.5 外部模拟量转矩控制常用参数

外部模拟量转矩控制	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 2: 外部模拟量转矩模式
P3-24 额定转矩对应模拟量电压	设定以额定转矩运行伺服电机所需的速度指令电压, 单位 0.001V
P3-25 模拟量电压转矩指令滤波	单位 0.01ms
P3-26 转矩指令输入死区电压	单位 0.001V

附录 8.6 内部速度控制常用参数

内部速度控制	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 3：内部速度控制模式
P3-05 内部设定速度 1 P3-06 内部设定速度 2 P3-07 内部设定速度 3	内部 3 段速的速度值设置，单位 rpm
P5-28 内部速度速度选择/SPD-A P5-29 内部速度速度选择/SPD-B	端子的组合确定走对应段速
P5-27 内部速度方向选择/SPD-D	换向，默认为 n.0000 如通过 SI2 端子给定换向，可将 P5-27 设置为 n.0002
P3-09 软启动加速时间 P3-10 软启动减速时间	设置加减速时间，单位 ms

附录 8.7 外部脉冲速度控制常用参数

外部脉冲速度控制	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 7：外部脉冲速度模式
P0-10 脉冲指令形态	设置脉冲形态 0：CW/CCW 2：P+D
P0-15 额定速度时指令脉冲频率	确定指令脉冲频率与转速的线性关系
P0-16 速度指令脉冲滤波时间	在指令脉冲频率比较低的时候，适当设定本参数，可以减小速度的波动

附录 8.8 外部模拟量速度控制常用参数

外部模拟量速度控制	
参数	概要
P0-01 控制方式选择	设置为 4：外部模拟量速度模式
P3-01 额定转速对应模拟量电压	设定以额定转速运行伺服电机所需的速度指令电压，单位 0.001V
P3-09 软启动加速时间 P3-10 软启动减速时间	设置加减速时间，单位 ms
P3-02 模拟量电压速度滤波	单位 0.01ms
P3-03 速度指令输入死区电压	单位 0.001V
P3-04 模拟量转速方向切换	切换模拟量转速指令输入方向

附录 9 认证及标准要求



CE 标志概述

- “CE 标志”是在欧洲地区进行商业贸易（生产、进口、销售）时，表示产品符合安全（LVD）、电磁兼容（EMC）等指令的标记。
- 贴有 CE 标志，即代表制造商声明该产品完全符合欧盟关于安全、健康、环保和消费者保护等一系列法律法规（即“指令”或“法规”）的基本要求。
- 所有属于 CE 指令范围内的产品，无论其在全球何处生产，都必须在进入欧盟市场前加贴此标志。

产品符合指令表及符合标准

认证名称	指令名称		符合标准
CE 认证	EMC 指令	2014/30/EU	EN IEC 61000-6-4:2019 EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61800-3:2023
	LVD 指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1:2007/A11:2021

附录 1.1 本产品适用的欧盟指令及符合性标准

（1）符合 EMC 指令和标准

本产品满足 EMC 指令 2014/30/EU 的要求，依据 EN IEC 61800-3 进行测试并通过。

EMC 标准是一个确保电子设备在电磁环境中既能稳定运行，又不干扰其他设备的技术规范体系。其核心要求分为两个方面：

- ①电磁干扰 (EMI)：控制设备自身对外发射的电磁骚扰能量。
- ②电磁抗扰度 (EMS)：要求设备具备抵抗外部电磁干扰的能力。

（2）符合 LVD 低电压指令和标准

本产品在低压指令 2014/35/EU 的应用范围中工作时即满足该指令的要求，依据 EN 61800-5-1:2007/A11:2021 测试，涵盖交流 50V 至 1000V、直流 75V 至 1500V 这一宽泛电压范围内所有电气设备的基本安全要求，其核心目标是保护人员、家畜和财产免受因使用电气设备而引发的电击、火灾、机械危险等风险。

（3）关键安全与 EMC 特性说明

1、安全部分（源自 LVD）：

1) 安装要求：

必须由专业电工操作；必须可靠接地（PE）；电源端子扭矩要求。

2) 安装环境、防护要求

安装场合要求请参考[第 34 页 2.1.1 安装场所](#)；

安装环境要求请参考[第 34 页 2.1.2 环境条件](#)；

安装标准请参考[第 34 页 2.1.3 安装标准](#)；

3) 保护装置要求

为符合欧盟安全标准 EN 61800-5-1 要求，请务必在驱动器电源输入侧链接断路器、熔断器（保险丝），防止因内部短路，引发危险事故。

有关断路器、熔断器（保险丝）的规格要求，请参考[第 30 页 1.5 外围元器件选型章节](#)；

4) 警告标识

高压、烫伤警示，请参考本手册[前言 安全注意事项](#)内容或驱动器塑壳上的警示内容。

2、EMC 部分（源自 EMC 指令）：

为了使本产品符合 EMC 指令和标准要求，需要在驱动器输入侧加装 EMC 滤波器，并在输出端选择推荐的屏蔽线缆，同时要保证滤波器的可靠接地和必须使用屏蔽电缆（电机动力线、编码器线），屏蔽层须 360° 端接到接地的金属卡箍/EMC 接头，编码器线与动力线分离、柜体良好接地等。

滤波器选型要求，请参考[第 30 页 1.5 外围元器件选型章节](#)；

附录 1.2 制造商与欧盟授权代表信息

（1）制造商信息

名称：无锡信捷电气股份有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 214026

（2）德国分公司信息

名称：XINJE ELECTRONIC GMBH.

地址：Koblenzer Str. 71, 56626, Andernach, Germany

联系电话：Ms.Lili-Iven Phone: 015234531220

手册更新日志

有关资料改版的信息，与资料编号一起记载在本资料封面的右下角。

序号	资料编号	章节	更新内容
1	SC5 17 20240327 1.0	-	第一版手册发行
2	SC5 17 20240716 1.1	-	1、修改 1.3.2、3.2.4、5.2.4、5.2.5、5.7.1 章节内容； 2、新增 1.1.4 章节内容； 3、修改 P3-28~31、P3-38~39、P4-03.1、P5-28.0~1、P5-29.0~1、P5-60.0~1、P5-60.2、U0-06； 4、其他错误修改。
3	SC5 17 20250108 1.1.2	-	1、修改 P0-01、P0-27、P5-31、F2-09、U0-60、U0-97 等参数说明； 2、修改附录 2. 章节内容； 3、其他错误修改。
4	SC5 17 20250729 1.2	-	1、新增 4.6.1、4.6.2、5.9 章节； 2、新增参数 P0-17、P2-36、U2-33~U2-52； 3、优化电机各部分说明、电机安装规格、使用环境； 4、新增 E-083 报警； 5、增加 TH 电机尺寸； 6、其他错误修改。
5	SC5 17 20251230 1.3	-	1、新增 1.5 章节、第 6 章节； 2、新增参数 P7-30、P7-31； 3、增加 1.8kW 电机尺寸、伺服电机添加轴径规格； 4、新增 22/32kW 型号、各部分说明、性能规格、电气规格、外形尺寸图； 5、优化驱动使用环境条件说明； 6、新增 E-114/115/116/117 报警； 7、新增 CE 认证声明； 8、其他手册错误修订。
6	SC5 17 20260630 1.3.1	-	1、增益调试章节新增各环增益调试逻辑细节框图； 2、第三章新增关于线缆屏蔽层的描述； 3、新增 7.8.6、7.8.7、7.8.8、7.8.9 章节； 4、部分线缆引脚定义更新； 9、其他错误、内容修改。



微信扫一扫，关注我们



无锡信捷电气股份有限公司
WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD.

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号
总机：0510-85134136 传真：0510-85111290
网址：www.xinje.com 邮箱：xinje@xinje.com
全国技术服务热线：400-885-0136



扫码咨询智能客服